

开机调试，版本2005年08月

sinumerik

SINUMERIK 802D

SINUMERIK 802D base line

**SIEMENS**



# SIEMENS

## SINUMERIK 802D SINUMERIK 802D base line

### 调试说明

#### 适用于

控制系统	软件版本
SINUMERIK 802D	2
SINUMERIK 802D base line	1

控制系统	1
控制系统的安装	2
首次开机调试	3
主轴的调试	4
PLC调试	5
批量调试 数据备份	6
软件升级	7
机床/设置数据 802D	8
机床/设置数据 802D base line	9
ISO模式的调试	10

## 安全信息

该手册中包含一些安全信息说明，在操作时必须遵照执行，以确保人身安全，保护产品和连接设备不受损坏。在这些文本之前有三角形的警示符予以突出强调。根据各自的危险程度不同，共有以下几种类别：



### 危险

表示如果不采取适当的预防措施，将导致死亡或者严重的人身伤害。



### 警告

表示如果不采取适当的预防措施，将有导致死亡或严重人身伤害的可能。



### 小心

警告三角形表示，如果不采取适当的预防措施将有导致轻微的人身伤害的可能。

### 小心

警告三角形表示，如果不采取适当的预防措施将有导致轻微的人身伤害的可能。

### 小心

表示如果不注意相应的说明，有可能导致不需要的结果或状态。

如果若干个危险等级同时出现，则必须使用本类别中最高级别的警示事项。如果在某一警示事项中使用警告三角形对人身危险进行警示，则在该警示注意事项中也附加包括了对财产的警示。

## 专业人员：

附属的设备/系统仅允许在提供相关技术文献的条件下安装和运行。只有**专业人员**才允许安装和操作设备/设备。根据本文档的技术安全指南，专业人员是指可以根据安全标准完成设备、系统和电路的安装、接地和标记的人员。

## 适用范围：

请注意以下事项：



### 警告

该设备只能用于在目录或技术文件中所规定的各种场合；并且只有经过西门子的推荐或许可，才可以和其他制造商生产的设备、部件和装置同时使用。为确保产品的安全性和可靠性，必须按要求对产品进行运输、储存和安装，并需要认真的使用和彻底的维护。

## 注册商标

所有标有版权标志®的名称均为西门子公司注册的商标。本文稿中的其它一些标志可能也是注册商标；如果它们因个人目的而被第三方厂家所使用，商标所有者的权力将受到侵害。

## 免责声明

经过审查，该资料的内容与其描述的软件和硬件相符合。由于差错难以完全避免，我们不能保证完全一致。我们会经常对手册中的数据进行检查，并在后续的编辑中进行必要的更正。

# 前言

SINUMERIK文献

SINUMERIK文献分为3个部分:

- 一般文献
- 用户文献
- 制造商/服务文献

有关SINUMERIK 802D的其他打印资料以及适用于所有SINUMERIK控制系统（例如通用接口、测量循环...）的更多信息，可从西门子办事处获取。

每月更新的打印资料一览及各语言版本可在互联网上的下列地址查到:

<http://www.siemens.com/motioncontrol>

按照菜单项"Support"/"Technical documentation"/"overview of publications"操作。

互联网版本的DOConCD, DOConWEB, 可在以下地址查到:

<http://www.automation.siemens.com/doconweb>

## 读者对象

现有文献是为机床制造商而编写的。印刷品详细描述了制造商所必需的控制系統SINUMERIK 802D的开机调试详情。

## 标准范围

在现有操作说明中对标准范围的功能进行了描述，由机床制造商所作的补充或修改将由机床制造商进行文献记录。

在控制装置中可能执行这些资料中未描述的其它一些可执行功能。但这并不意味着在提供系统时必须带有这些功能或为其提供有关的维修服务

## 热线

如有疑问可致电以下热线:

A&D技术支持

电话: +49 (0) 180 / 5050 - 222

传真: +49 (0) 180 / 5050 - 223

互联网: <http://www.siemens.com/automation/support-request>

如果是有关文献的问题（建议，订正），请发送传真或E-Mail至以下地址:

传真: +49 (0) 9131 / 98 - 63315

E-Mail: [motioncontrol.docu@siemens.com](mailto:motioncontrol.docu@siemens.com)

传真表格: 参见本打印文稿最后的反馈表。

互联网地址

<http://www.siemens.com/motioncontrol>

# 目录

<b>1</b>	<b>控制系统SINUMERIK 802D</b> .....	<b>1-9</b>
1.1	SINUMERIK 802D组件 .....	1-9
1.2	技术数据 .....	1-12
<b>2</b>	<b>控制系统的安装</b> .....	<b>2-15</b>
2.1	SINUMERIK 802D的安装和拆卸 .....	2-15
2.2	接口和导线 .....	2-25
2.3	各个组件的连接 .....	2-29
2.3.1	键盘的连接 .....	2-29
2.3.2	将手轮连接在PCU上 .....	2-29
2.3.3	PCU上RS 232接口 (COM1) 的连接配置 .....	2-30
2.3.4	将外设与PP 72/48连接 .....	2-31
2.3.5	ADI4模块的连接 .....	2-33
2.4	连接驱动模块SIMODRIVE 611U .....	2-33
2.5	Profibus的连接 .....	2-34
2.6	接地 .....	2-36
2.7	电源PCU (X8) 和PP 72/48 (X1) .....	2-37
2.8	PCU上的显示 .....	2-38
2.9	PP 72/48上的显示 .....	2-39
<b>3</b>	<b>首次开机调试 (IBN)</b> .....	<b>3-41</b>
3.1	概述 .....	3-41
3.1.1	存取权限级别 .....	3-42
3.1.2	机床数据 (MD) 和设置数据 (SD) 的结构 .....	3-43
3.2	接通和控制系统启动 .....	3-44
3.3	语言设定 .....	3-45
3.4	工艺设定 .....	3-46
3.5	输入机床数据 .....	3-48
3.6	设定PROFIBUS地址 .....	3-49
3.7	PLC调试 .....	3-51
3.8	轴/主轴的调试 .....	3-52
3.8.1	标准/实际值调换 .....	3-52
3.8.2	进给轴的轴机床数据的基本设置 .....	3-54
3.8.3	连接直接测量系统 .....	3-55
3.8.4	主轴的轴机床数据的基本设置 .....	3-59
3.9	结束调试 .....	3-60
3.10	轴驱动性能的服务显示 .....	3-60
<b>4</b>	<b>主轴的调试</b> .....	<b>4-61</b>
4.1	电机中带有主轴实际值编码器的数字式主轴驱动系统 .....	4-63
4.2	带有直接安装的主轴实际值编码器 (TTL) 的数字式主轴驱动系统 .....	4-64
4.3	带有电机中的编码器、齿轮箱和外部零标记 (通过BERO) 的数字式主轴驱动系统 .....	4-65
4.4	没有外部编码器的无编码器式数字式主轴 .....	4-67
4.4.1	利用驱动配置助手进行参数设置 .....	4-67
4.4.2	通过专家列表进行参数设置 .....	4-67

4.4.3	匹配控制系统中的机床数据 .....	4-68
4.5	带有外部TTL编码器的无编码器式数字式主轴 .....	4-69
4.5.1	通过专家列表进行参数设置 .....	4-69
4.5.2	匹配控制系统中的机床数据 .....	4-70
4.6	带有直接安装的主轴实际值编码器的模拟主轴（通过611U（E）） .....	4-71
4.7	带有TTL编码器的模拟轴/主轴（通过ADI4） .....	4-74
4.8	带有直接测量系统（TTL）的数字轴/主轴（通过ADI4） .....	4-76
<b>5</b>	<b>PLC调试 .....</b>	<b>5-79</b>
5.1	PLC的首次开机调试 .....	5-80
5.2	PLC调试模式 .....	5-80
5.3	PLC报警 .....	5-82
5.3.1	一般PLC报警 .....	5-83
5.3.2	用户报警 .....	5-83
5.4	PLC编程 .....	5-85
5.4.1	命令概览 .....	5-87
5.4.2	堆栈运算说明 .....	5-89
5.4.3	程序组织 .....	5-96
5.4.4	数据组织 .....	5-96
5.4.5	控制系统接口 .....	5-96
5.4.6	程序测试和监控 .....	5-97
5.5	下载/上载/复制/比较PLC应用程序 .....	5-98
5.6	用户接口 .....	5-100
<b>6</b>	<b>批量调试和数据备份 .....</b>	<b>6-101</b>
6.1	批量调试 .....	6-101
6.2	数据备份 .....	6-104
6.2.1	内部数据备份 .....	6-104
6.2.2	通过RS 232进行外部数据备份 .....	6-104
6.2.3	通过NC卡进行外部数据备份 .....	6-105
6.3	NC卡的格式化 .....	6-107
6.4	背光故障时的数据备份 .....	6-108
<b>7</b>	<b>用NC卡进行软件升级 .....</b>	<b>7-109</b>
<b>8</b>	<b>机床数据和设置数据802D .....</b>	<b>8-111</b>
8.1	机床数据列表 .....	8-112
8.1.1	显示机床数据 .....	8-112
8.1.2	通用机床数据 .....	8-117
8.1.3	通道专有机床数据 .....	8-120
8.1.4	轴专有机床数据 .....	8-127
8.2	设置数据 .....	8-137
<b>9</b>	<b>机床数据和设置数据802D base line .....</b>	<b>9-141</b>
9.1	机床数据列表 .....	9-142
9.1.1	显示机床数据 .....	9-142
9.1.2	通用机床数据 .....	9-147
9.1.3	通道专有机床数据 .....	9-148
9.1.4	轴专有机床数据 .....	9-151
9.2	设置数据 .....	9-160

<b>10</b>	<b>ISO模式的调试（仅适用于802D）</b>	<b>10-163</b>
10.1	1. 安装	10-163
10.1.1	版本: 车削	10-163
10.1.2	版本: 铣削	10-164
10.2	机床数据	10-164
10.2.1	小数点编程	10-164
10.2.2	快进时的行程控制G00	10-164
10.2.3	主轴定位M19	10-165
10.2.4	轮廓编程（仅用于车削工艺）	10-165
10.2.5	刀具补偿（仅用于车削工艺）	10-165
10.3	功能	10-166



# 控制系统 SINUMERIK 802D

## 1.1 SINUMERIK 802D组件

### 硬件组件

- PCU (面板控制单元): 用于最多4根轴和一根主轴的控制模块, 带图形显示、软键栏和NC卡插件
- KB (Keyboard): 键盘 (水平或垂直排列)
- MCP (Machine Control Panel): 机床控制面板
- PP 72/48 (Profibus外设): 72个数字式输入端, 48个数字式输出端
- ADI4 (用于4根轴的模拟驱动接口)
- 驱动模块
  - SIMODRIVE 611UE控制模块
  - 选件模块Profibus DP

### 软件组件

- 系统软件在PCU的永久闪存存储器上
  - 引导软件, 启动系统。
  - HMI软件 (人机界面), 实现所有操作功能
  - NCK软件 (NC内核), 实现所有NC功能。它控制一个最多带有5根轴的“NC通道” (包括两根主轴)。
  - PLC软件 (可编程逻辑控制), 循环处理集成的PLC应用程序。
- 工具箱
  - 车床和铣床安装文件
  - 用于车削时转换的配置文件
  - 车床和铣床循环软件包
  - 传输程序WINPCIN用于在PC和NC之间传输用户数据和程序
  - 可补充加载的语言包
  - 文本管理器
  - PLC用户库文件

## 1.1 SINUMERIK 802D 组件

- SimoCom U 驱动系统参数设置及开机调试工具
- SIMODRIVE 611 UE 固件
- PLC802 编程工具

---

### 说明

请注意工具箱的readme文件。这里您可以看到当前的信息。

---

## 用户数据

用户数据为:

- 机床数据
- 设置数据
- 刀具数据
- R参数
- 零点偏移
- 补偿数据
- 零件程序
- 标准循环
- PLC应用程序
- PLC报警

---

### 说明

修改后的用户数据将在关闭或在断电后还能至少保存50个小时。然后，如果未通过操作处理进行永久存储，它便会丢失。（见章节6.2.1）

---

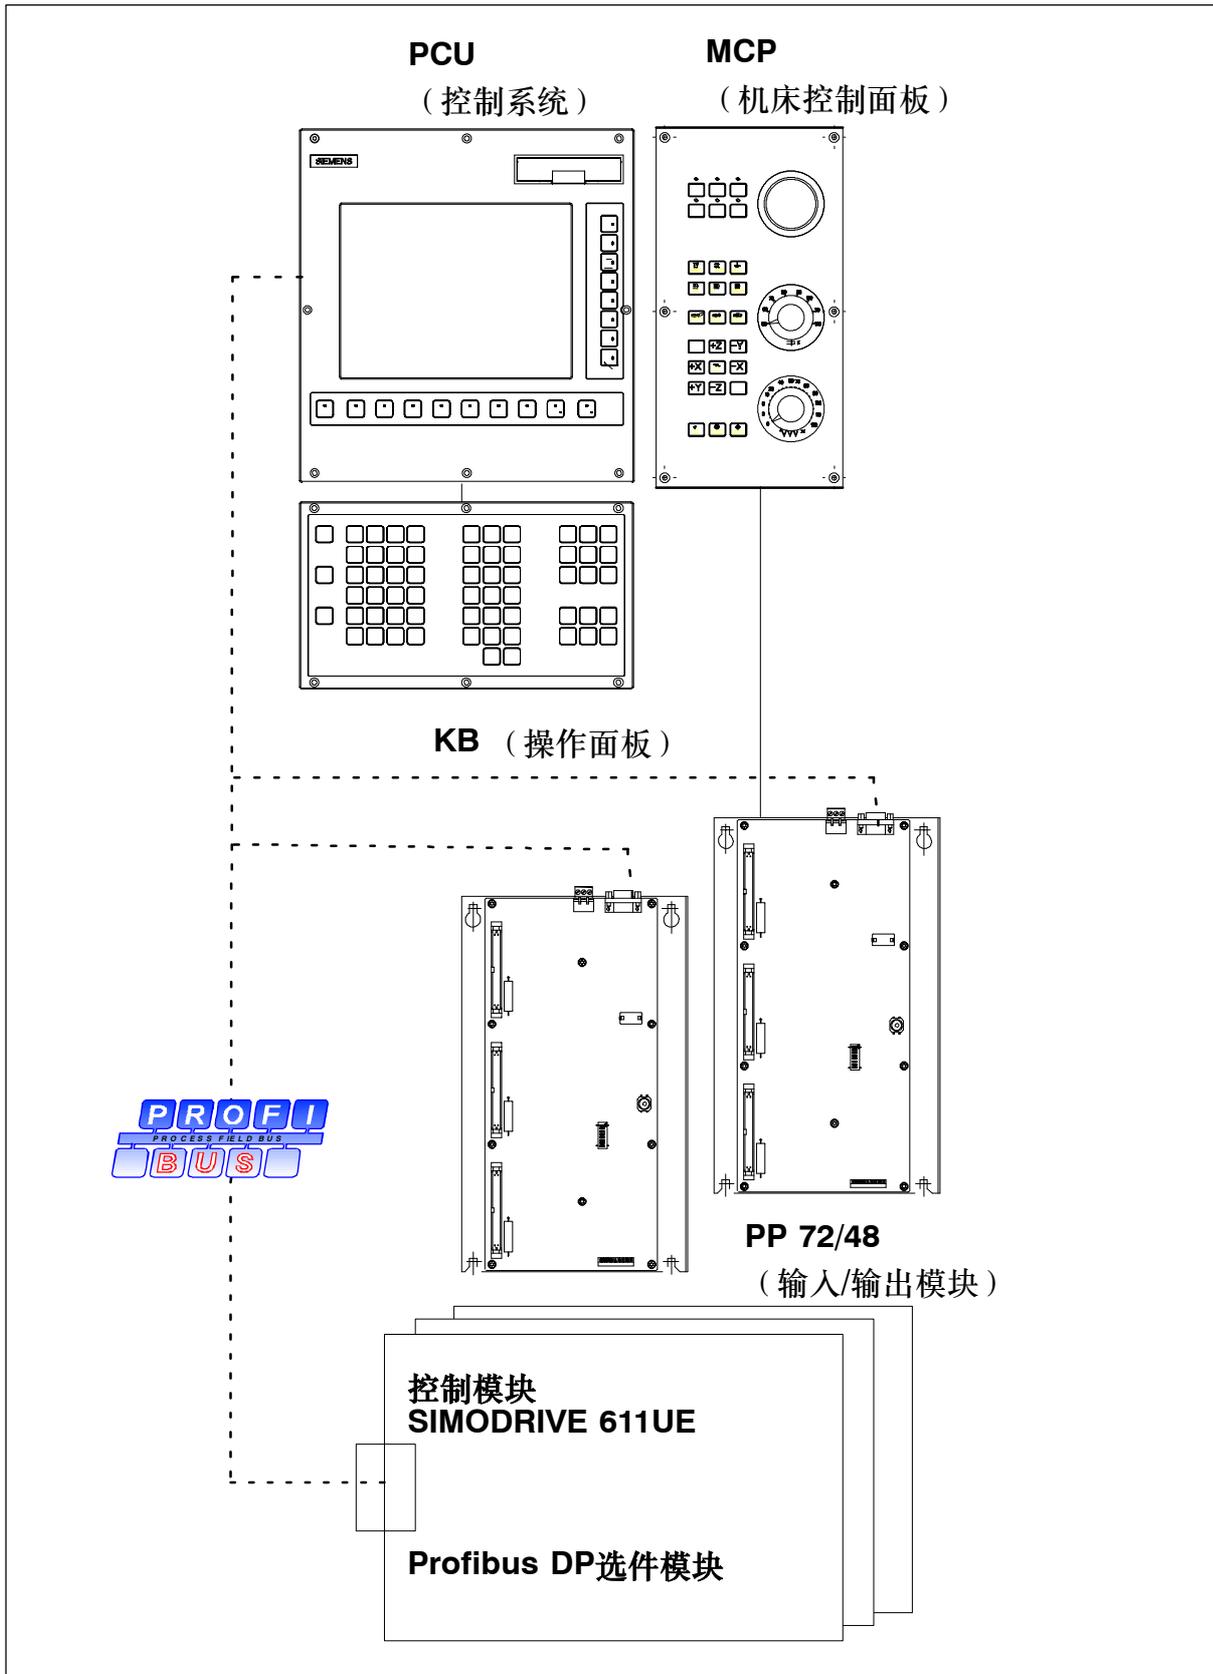


图 1-1 SINUMERIK 802D的硬件组件

## 1.2 技术数据

### 连接负载

表 1-1 连接负载

参数	最小	类型	最大	单位	
电源电压	20.4		28.8	V	
波动性			3.6	Vss	
电流消耗 24V		1		A	*
PCU包括KB的功率损失			50	W	
MCP功率损失			<5	W	
PP 72/48功率损失			11	W	**
启动电流, 共计			2.6	A	

\* PCU、KB、MCP和PP 72/48中的基本配置

所有输出端打开

\*\* 在额定负荷下

### 重量

表 1-2 重量

组件	重量
PCU	4.9 kg
KB	1.7 kg
MCP	1.5 kg
PP 72/48	1.2 kg

### 尺寸

表 1-3 组件尺寸

组件	尺寸 (宽×高×深) [mm]
PCU	310 x 330 x 85
KB, 水平布置	310 x 175 x 32
KB, 垂直布置	172 x 330 x 32
MCP	170 x 330 x 128
PP 72/48	194 x 325 x 35

## 运行中的环境条件

表 1-4 运行中的环境条件

参数	
温度范围	0 - 50 °C
允许的相对空气湿度	5 - 95 %, 无冷凝
空气压力	700 - 1060 hPa

使用条件符合IEC 1131-2。  
使用时，规定安装在一个壳体内（例如柜子）。

## 运输及保存条件

表 1-5 运输及保存条件

参数	
温度范围	-20 - 60 °C
允许的相对空气湿度	5 - 95 %, 无冷凝
空气压力	700 - 1060 hPa
运输高度	-1000 - 3000 m
运输包装中的自由掉落	≤ 1200 mm ( PP 72/48 ≤ 1000 mm )

## 防护质量及防护度

保护级别，根据IEC 536。

需要有保护导线接头。

异物防护及防水：根据IEC 529。

- 对于PCU:                   正面IP 65  
                                  反面IP 00
- 对于KB:                   正面IP 65  
                                  反面IP 00
- 对于MCP:                 正面IP 54  
                                  反面IP 00
- PP 72/48                 IP 00

## PP 72/48

表 1-6 数字输入端

参数	最小	类型	最大	单位
$U_H$	15	24	30	V
$I_{in}$ , 当 $U_H$ 时	2		15	mA
$U_L$	-30	0	+5	V
$I_{in}$ , 当 $U_L$ 时	未定义		15	mA
硬件信号延迟	0.5		3	毫秒

24V电压用于在接口X111、X222、X333的线脚2上控制数字输入端。

线脚2上的最大电流,  $I_{out} = 0.5A$

表 1-7 数字输出端 (高边驱动器)

参数	最小	类型	最大	单位
$U_H$	$V_{CC} - 3 V$		VCC	V
$I_{out}$ , 当 $U_H$ , 及同步系数为100%时			250	mA
$U_L$	输出端断开			
$I_{out}$ , 当 $U_L$ 时 (泄漏电流)		50	400	$\mu A$
硬件信号延迟			0.5	毫秒
电阻性负荷下的开关频率			100	Hz
感性负荷下的开关频率 (需要空载二极管)			2	Hz
灯光负荷开关频率			11	Hz

为数字输出端供电的24V电压必须连接在所有4个线脚47、48、49、50上。

每个供电线脚的最大允许电流为1A。

# 控制系统的安装

## 2.1 SINUMERIK 802D的安装和拆卸



### 警告

仅在无电压的状态下安装！

模块包含可受到静电威胁的部件。

在处置时，不允许没有EGB保护的人员接触印刷电路板或部件。

### 过程

1. PCU、KB和MCP的安装。  
**注意！拧紧固定螺栓时的最大允许扭矩为1.8 Nm，不允许超出。**
2. PP 72/48的安装
3. 驱动连接的安装（参阅文献SIMODRIVE 611 UE）
4. 在PCU和KB之间，以及在MCP和PP 72/48之间建立连接。
5. 在PCU、PP 72/48和SIMODRIVE 611 UE之间建立PROFIBUS连接

### 控制系统的拆卸

控制系统组件的拆卸以相反顺序进行。



### 警告

仅在无电压的状态下拆卸！

### 安装尺寸

### 说明

安装控制系统组件时，必须注意下图中的尺寸。钻孔图应用作准备固定钻孔的基础。这些尺寸为强制尺寸。

2.1 SINUMERIK 802D 的安装和拆卸

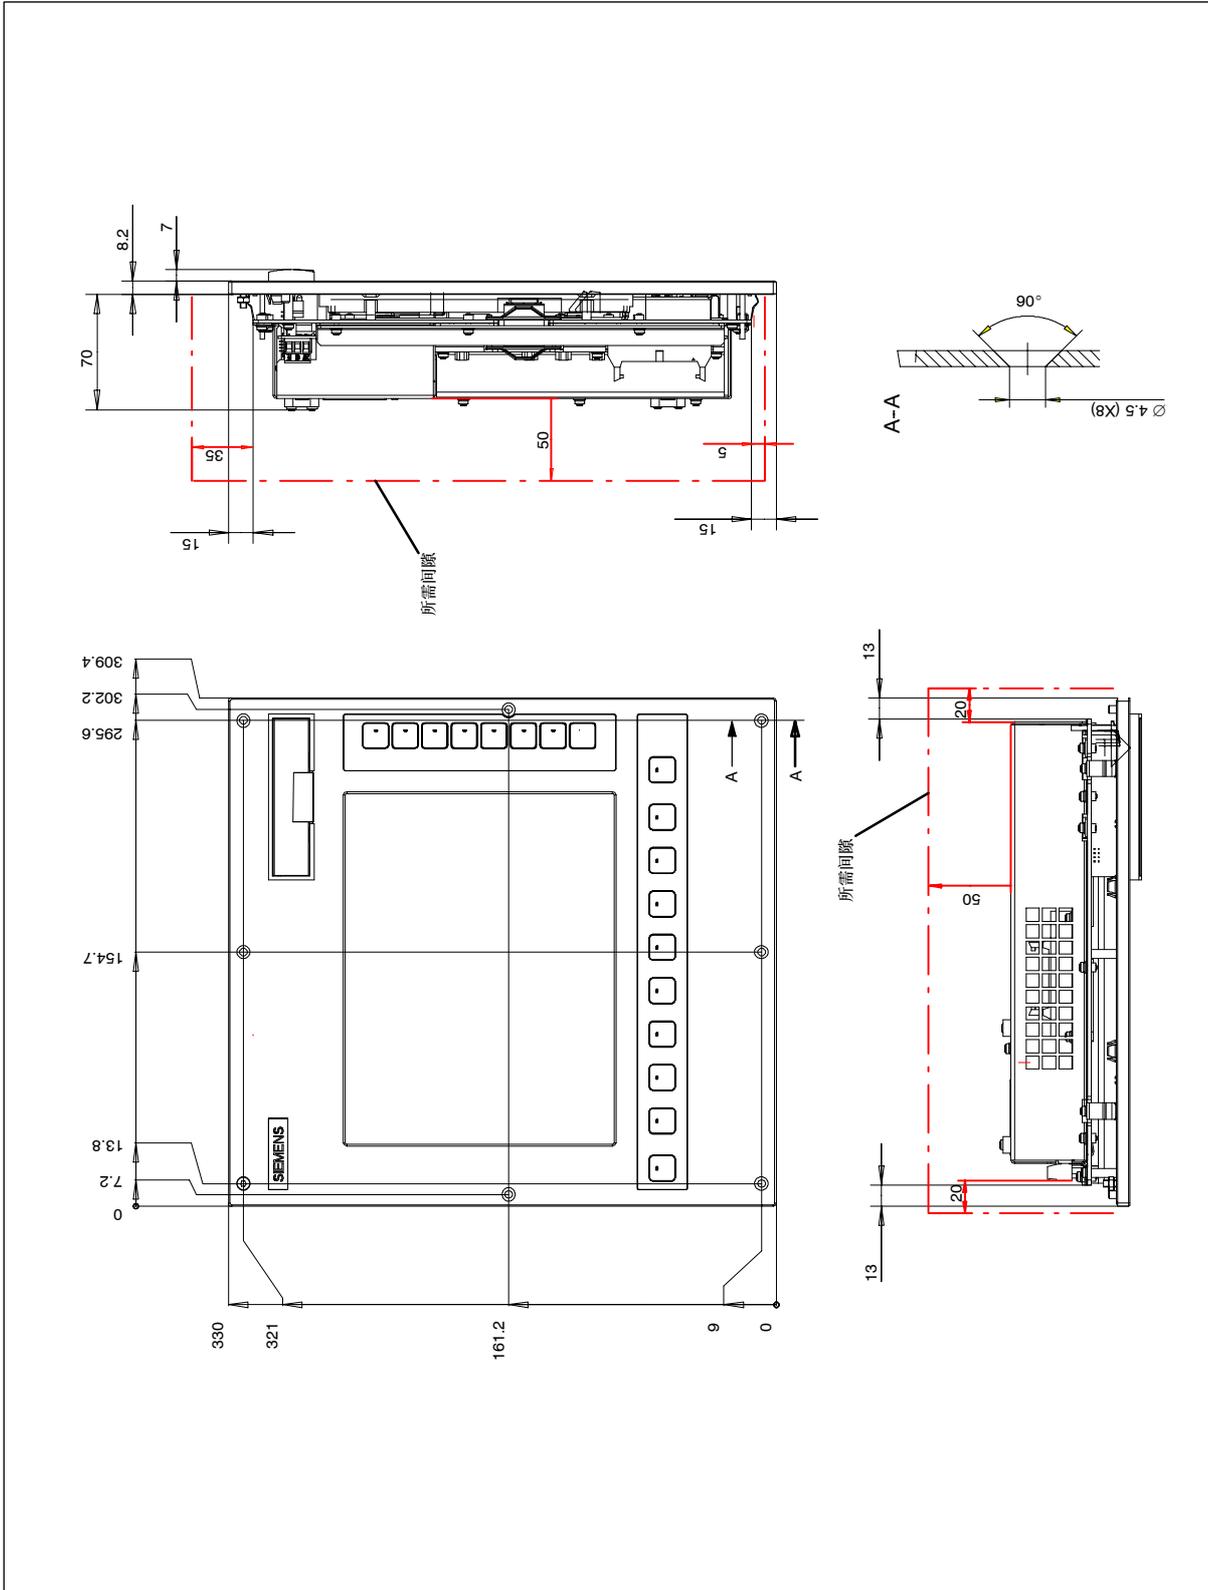


图 2-1 PCU安装尺寸

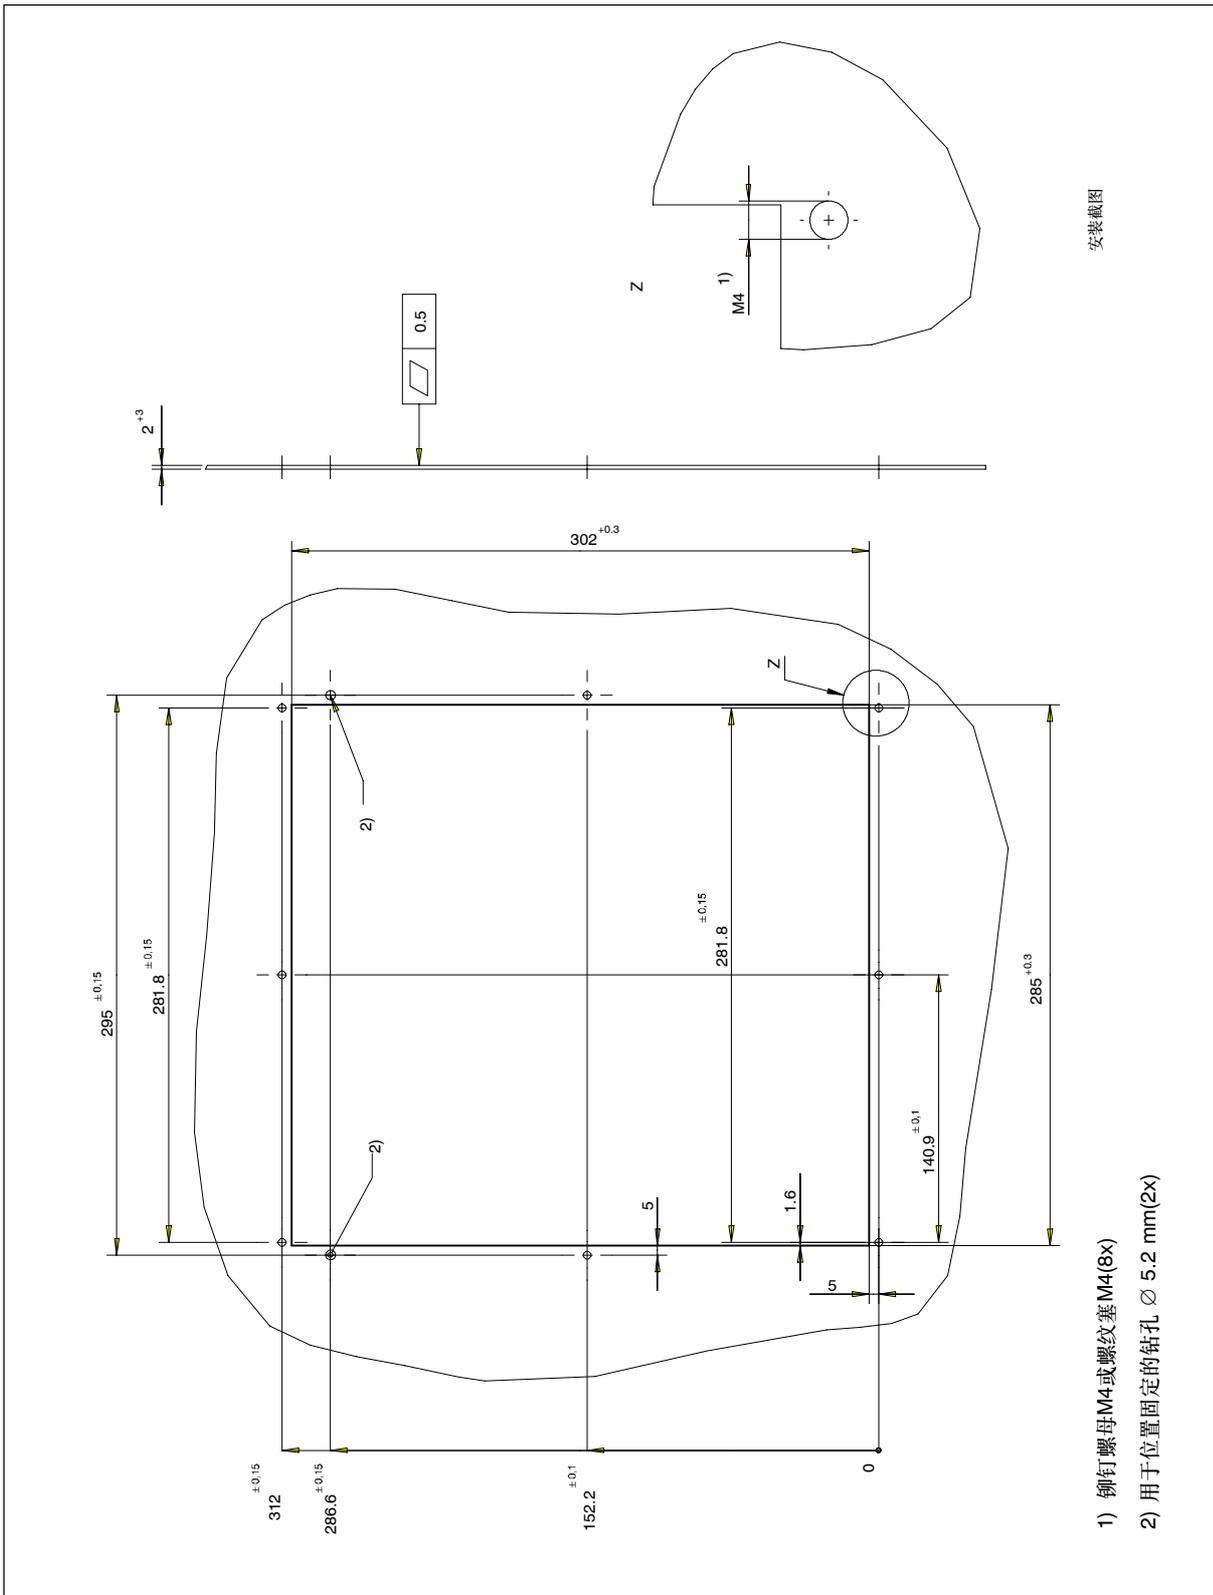


图 2-2 PCU钻孔图

2.1 SINUMERIK 802D 的安装和拆卸

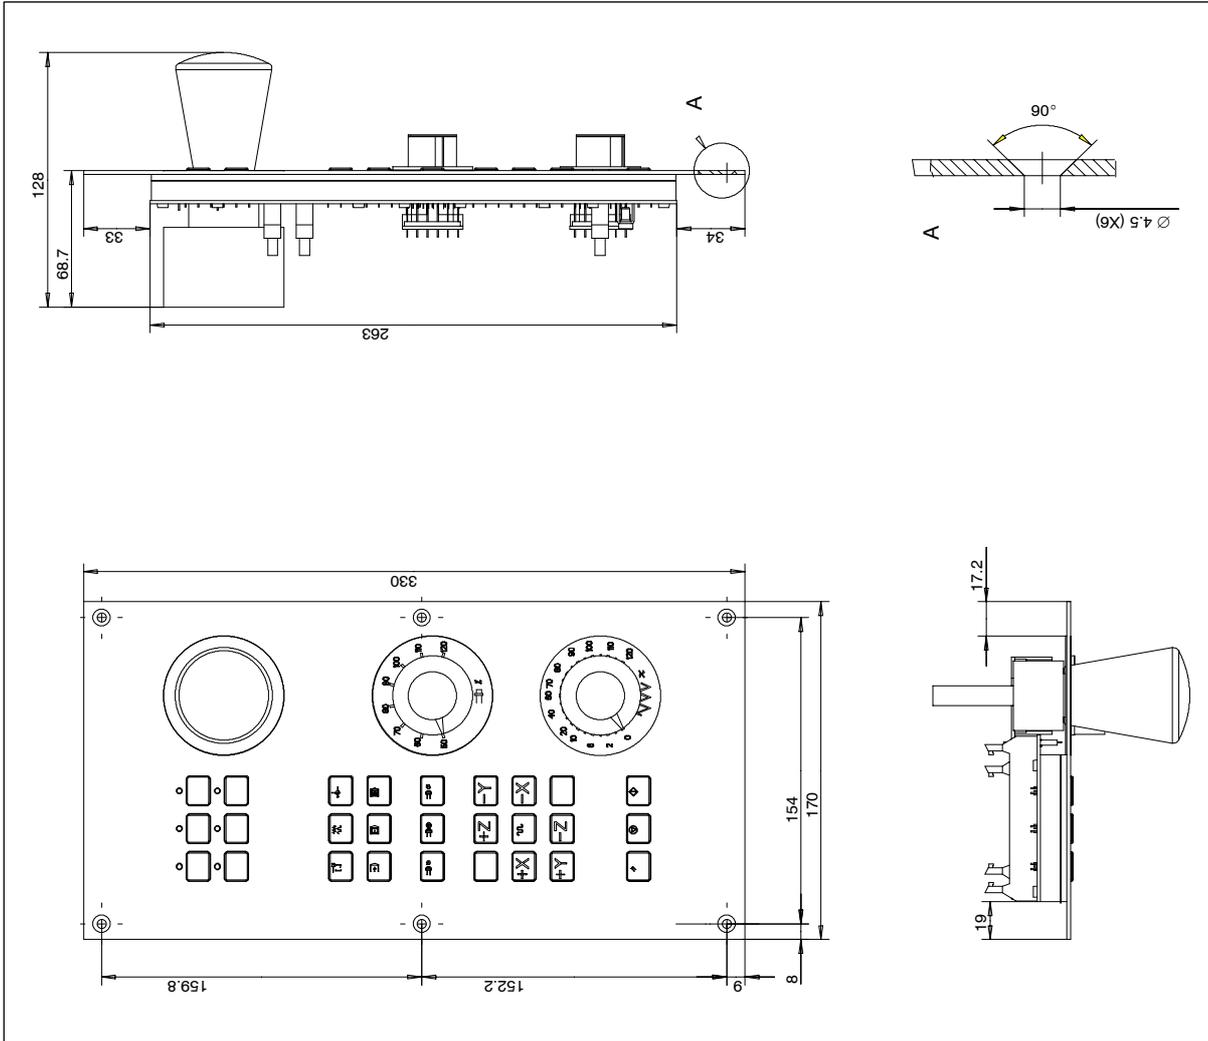


图 2-3 MCP 安装尺寸

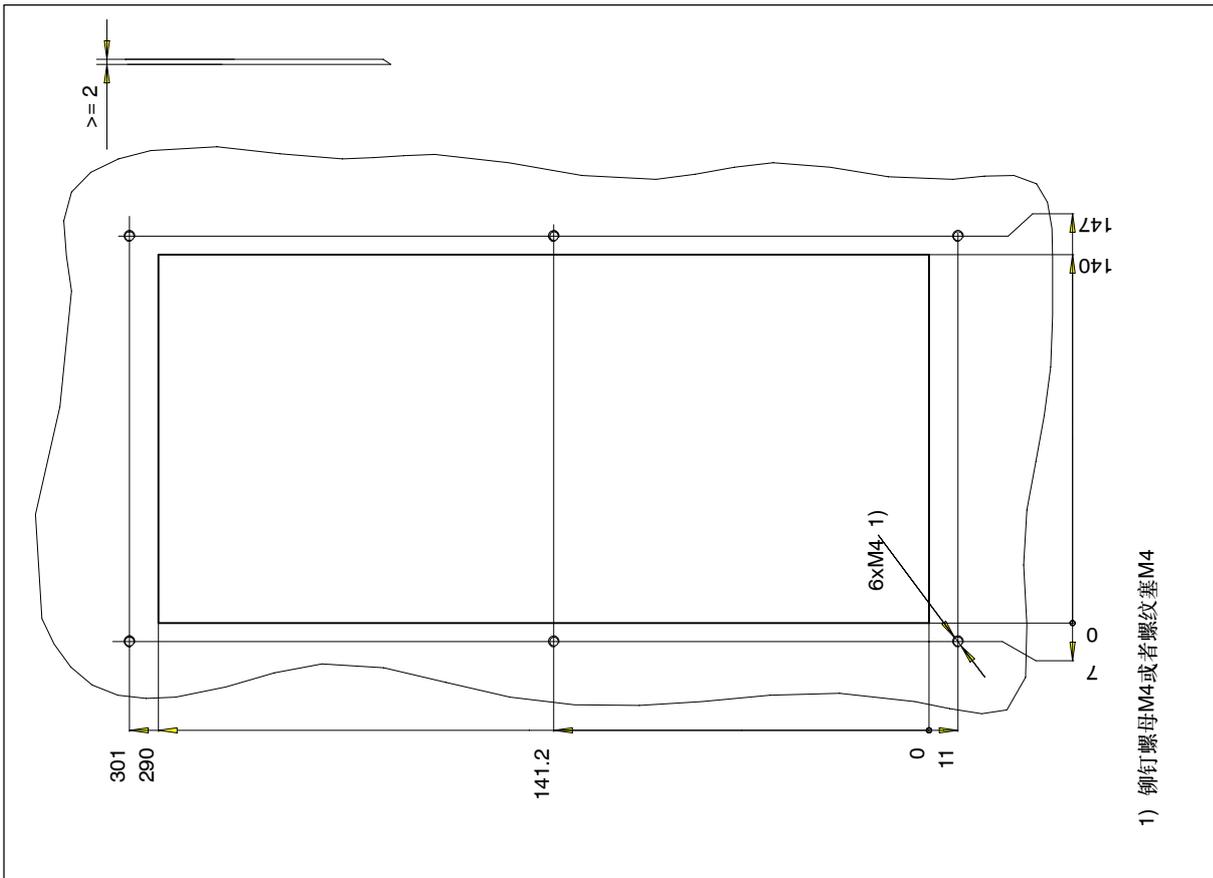


图 2-4 MCP钻孔图

2.1 SINUMERIK 802D 的安装和拆卸

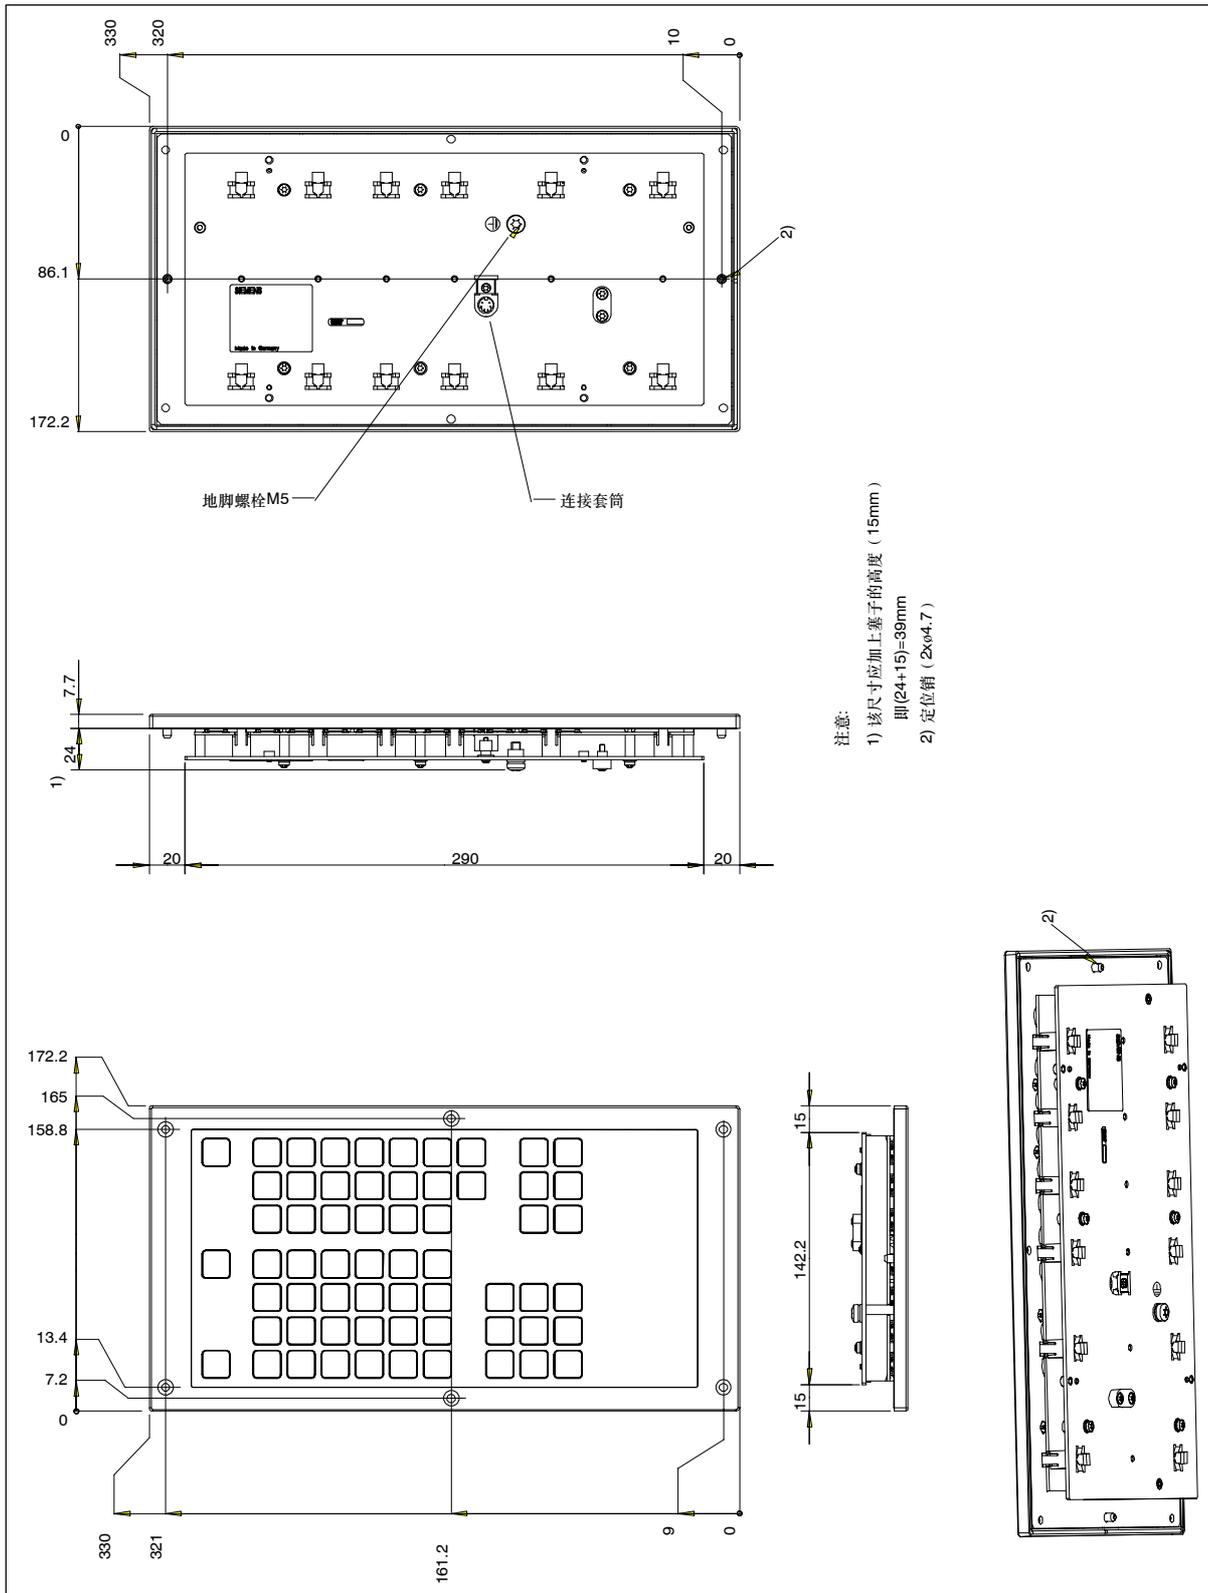


图 2-5 键盘安装尺寸 (垂直布置, 安装在PCU旁)

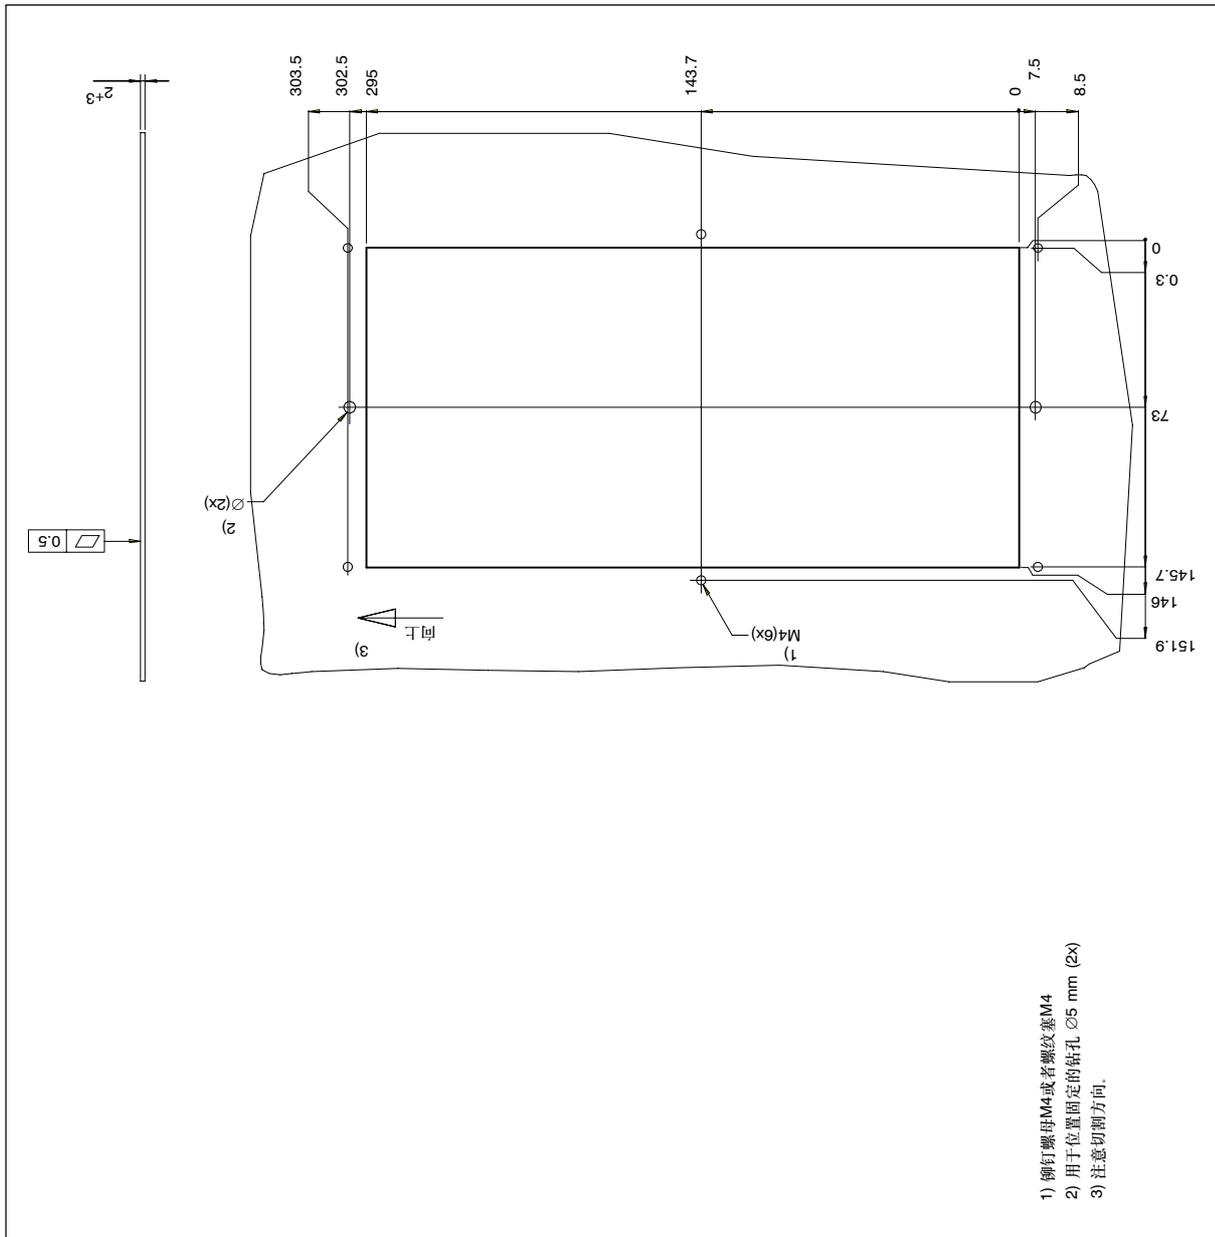


图 2-6 键盘钻孔图（垂直布置，安装在PCU旁）

2.1 SINUMERIK 802D的安装和拆卸

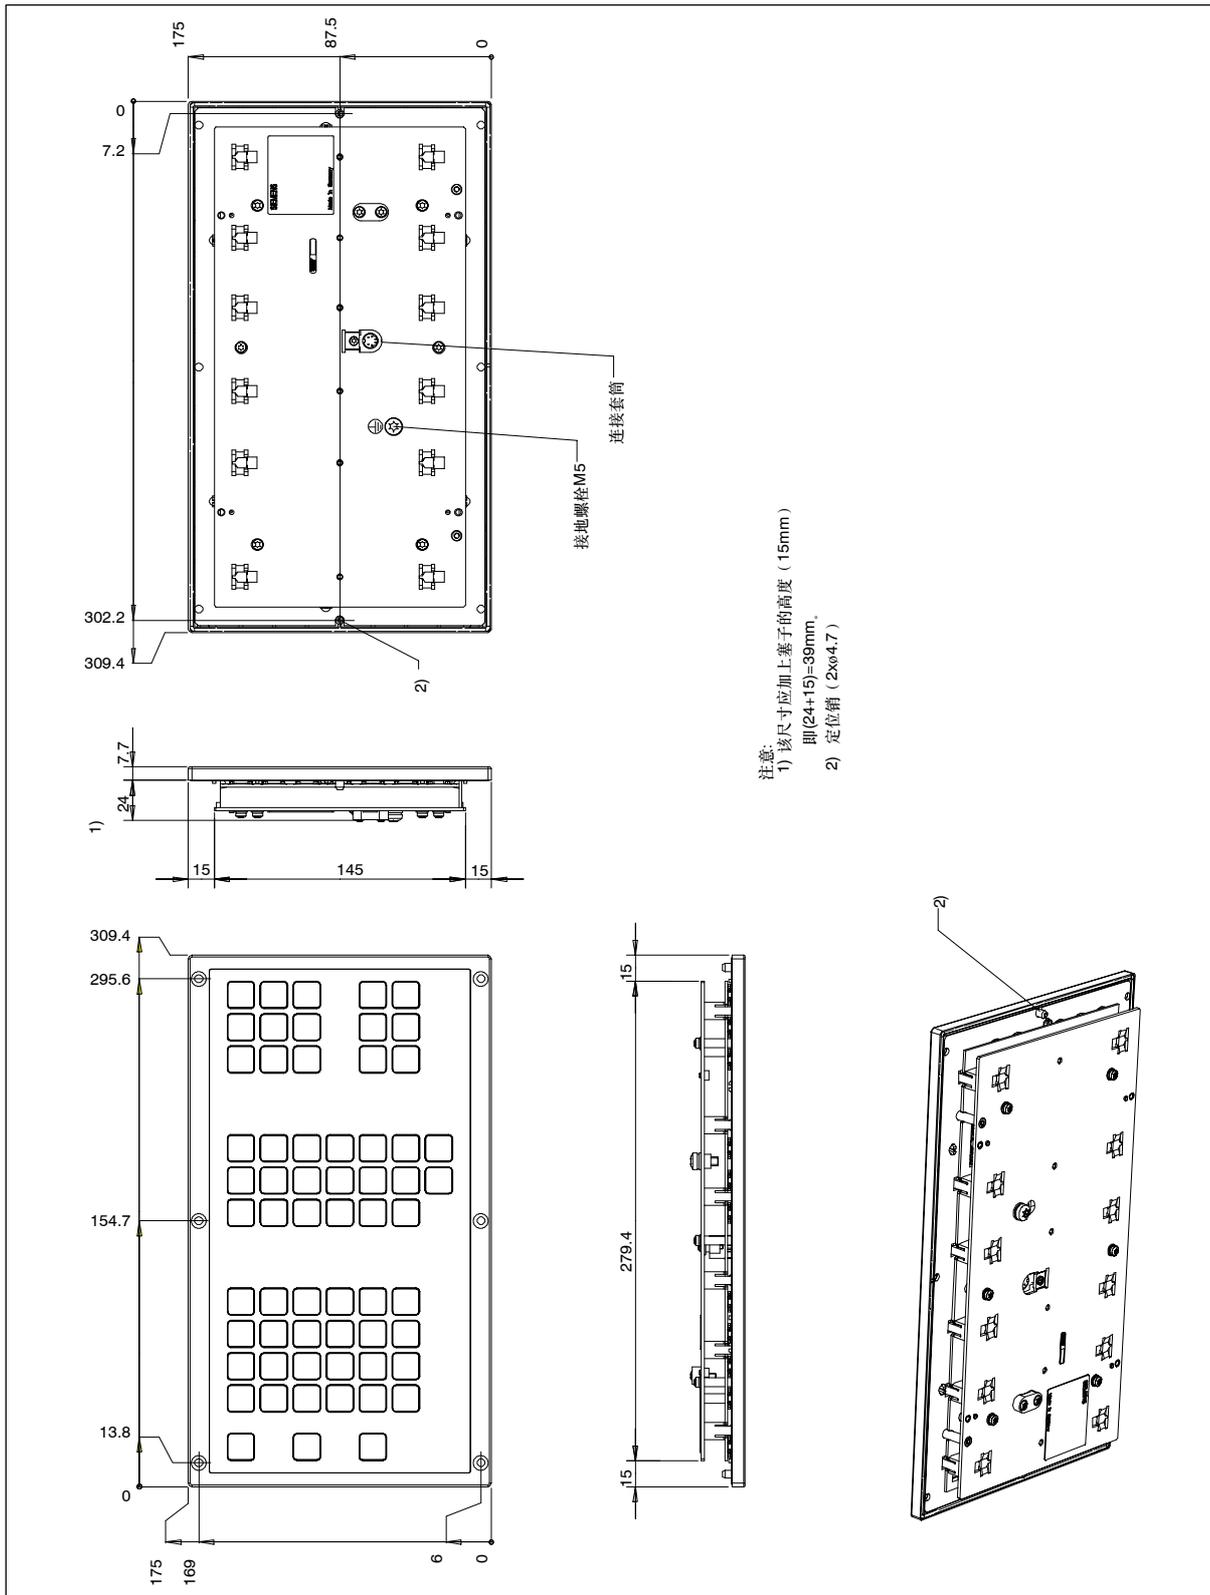


图 2-7 键盘安装尺寸 (水平布置, 安装在PCU下方)

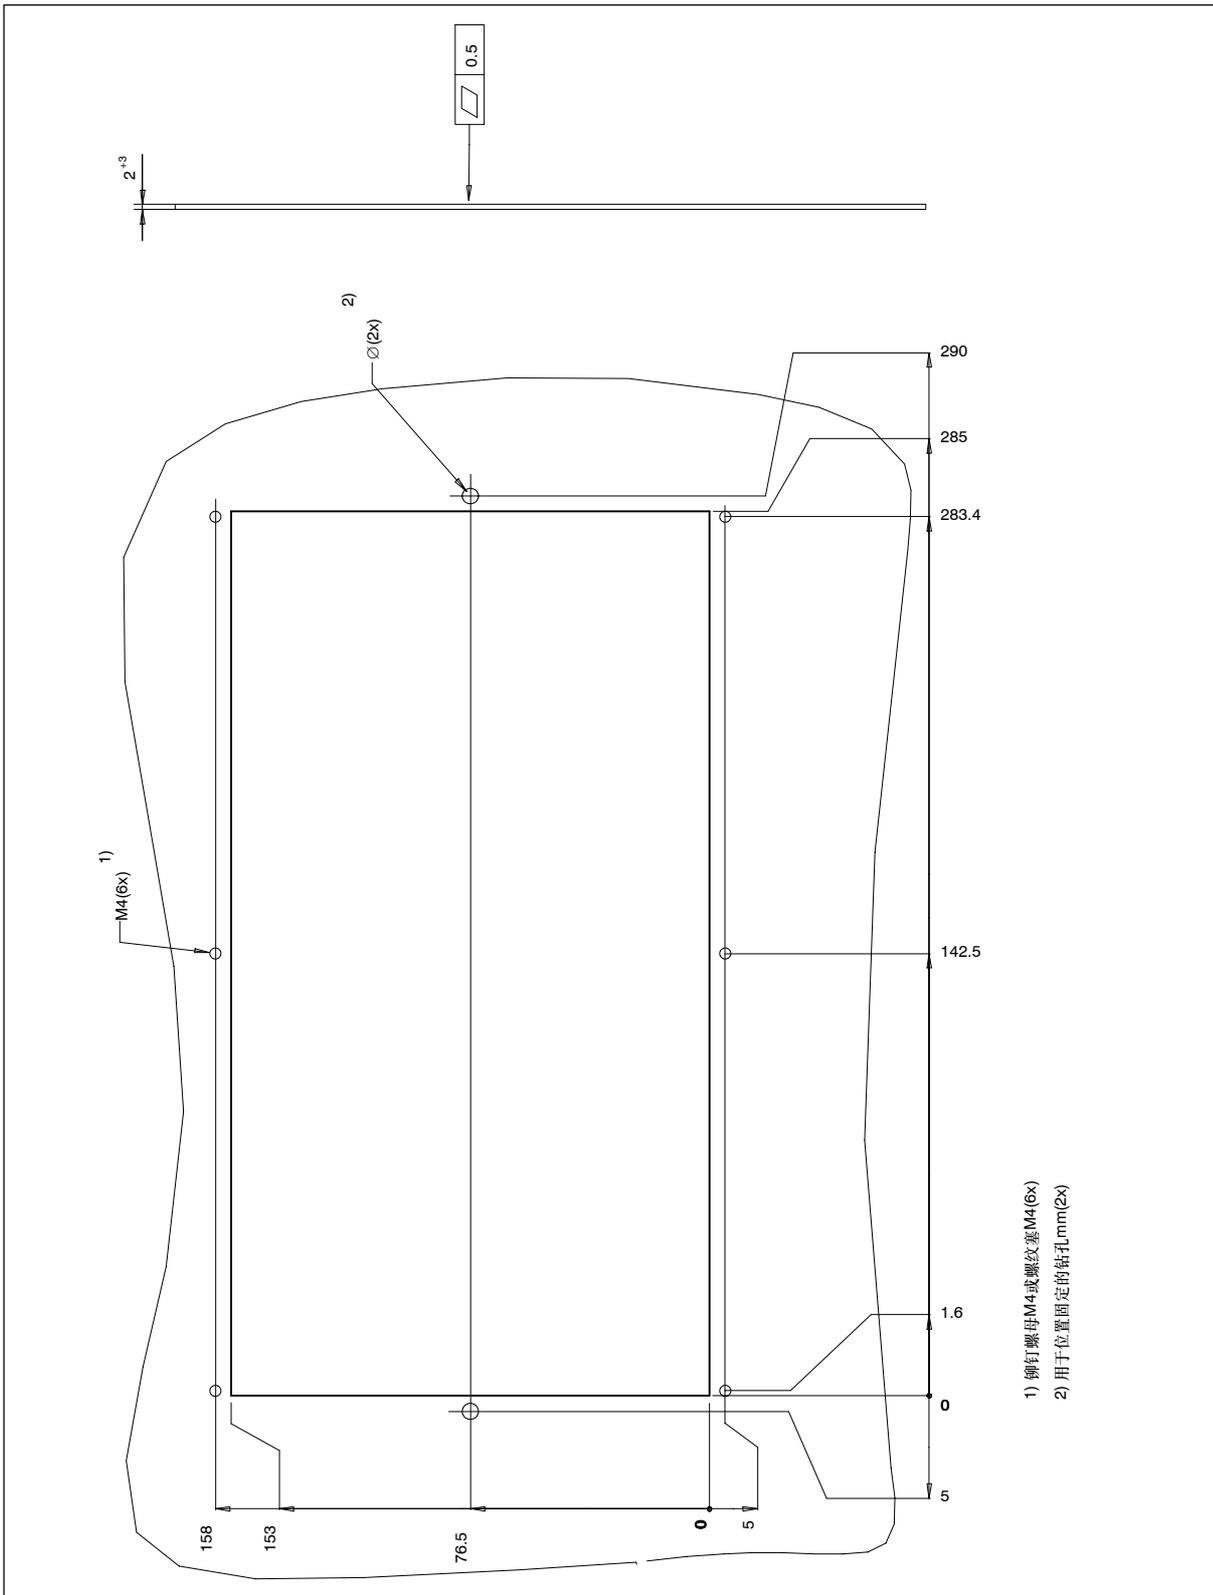


图 2-8 键盘钻孔图（水平布置，安装在PCU下方）

2.1 SINUMERIK 802D的安装和拆卸

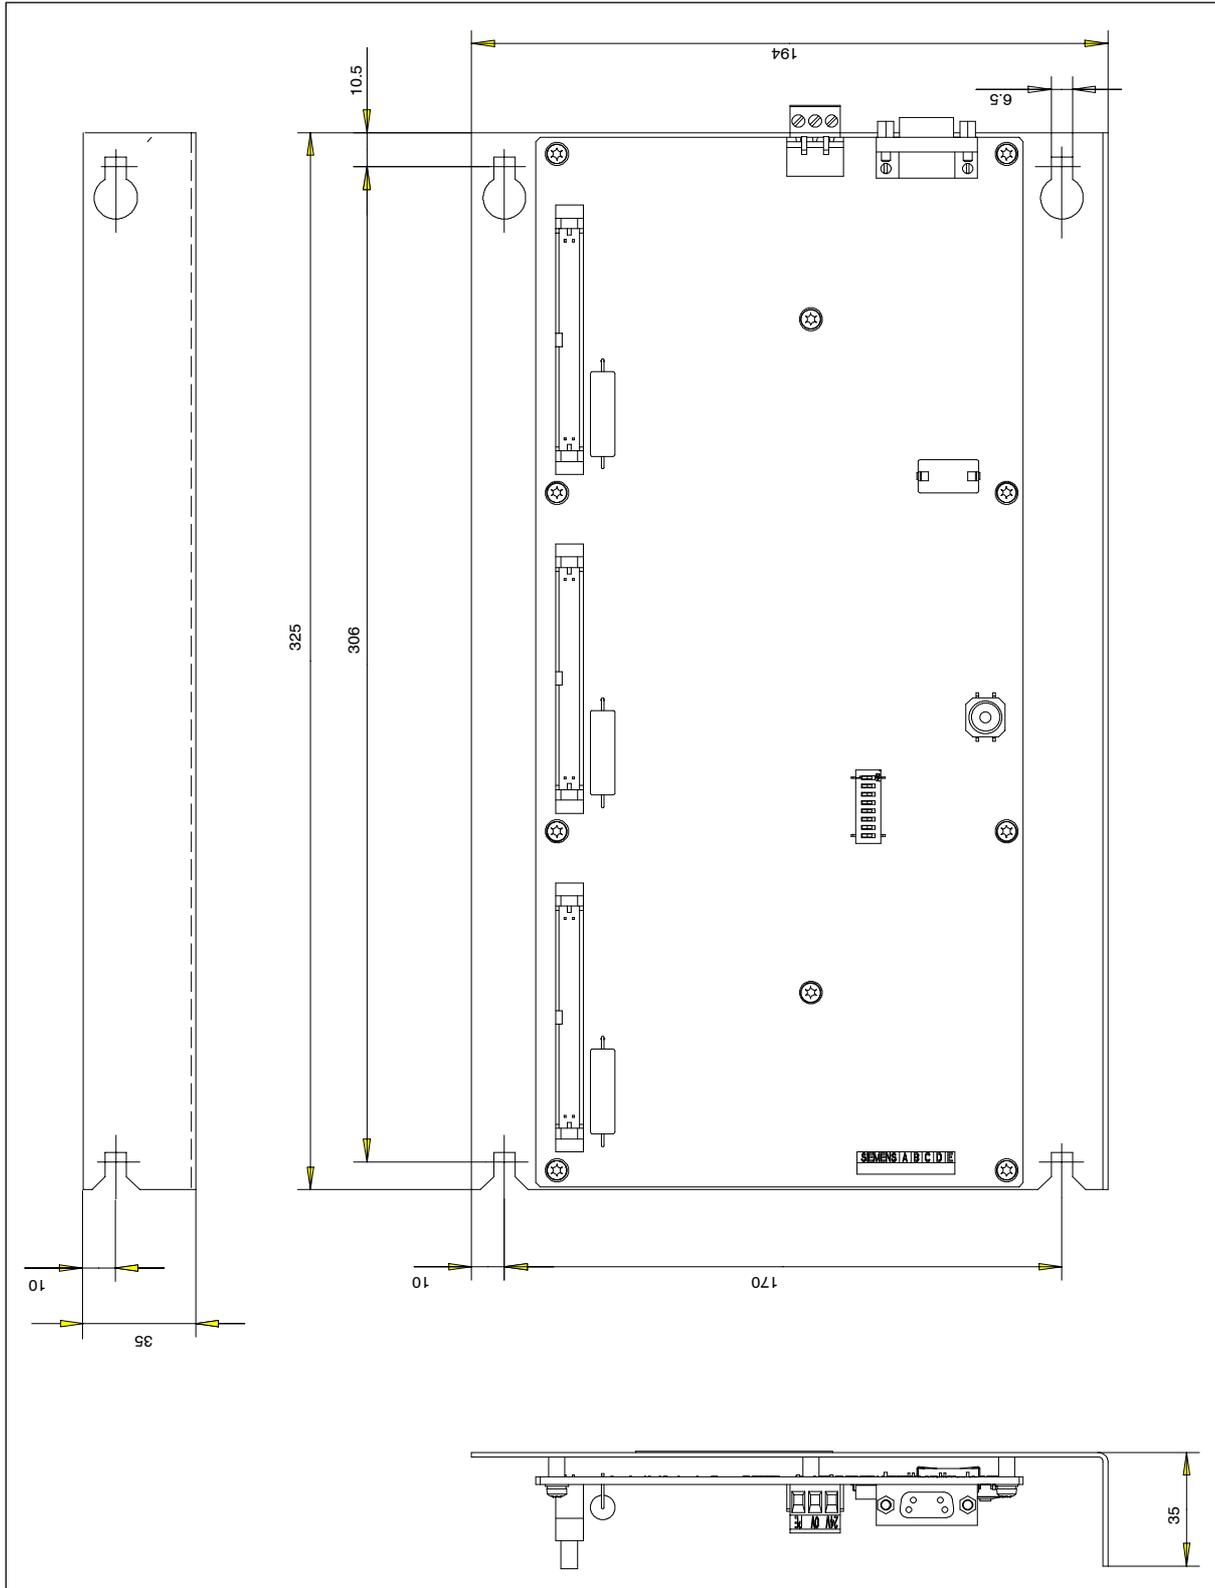


图 2-9 PP 72/48安装尺寸

## 2.2 接口和导线

### PCU上接口、操作元件和显示的位置

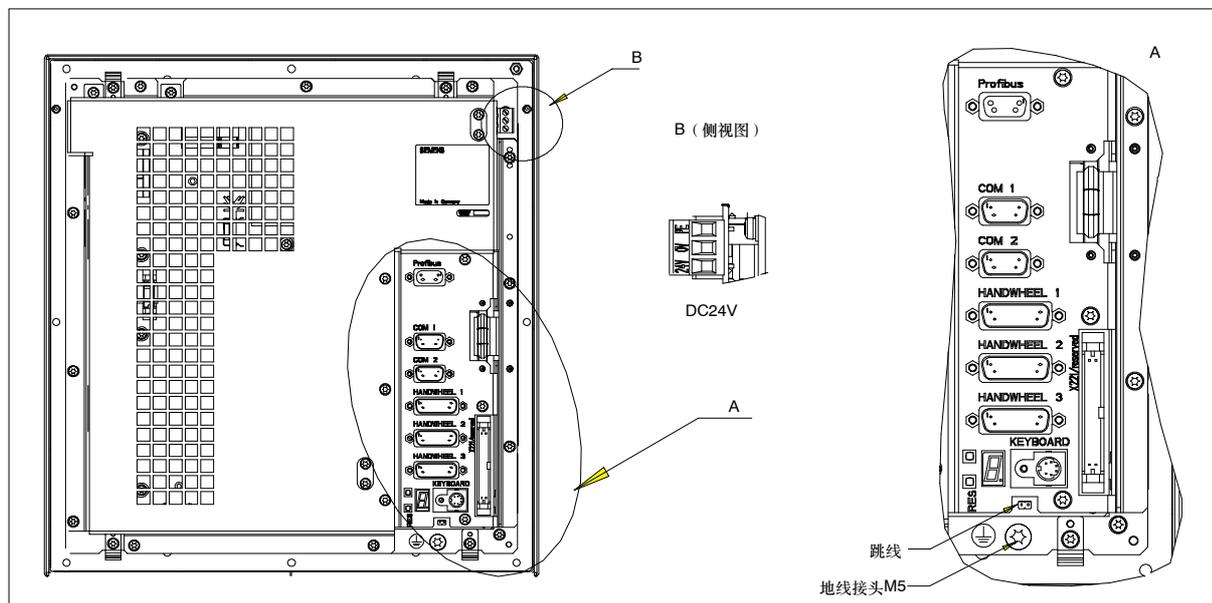


图 2-10 PCU上的用户接口

- **DC24V 电源连接 (X8)**  
3芯螺栓端子组，用于连接24 V负载电流电源
- **PROFIBUS总线 (X4)**  
用于连接PROFIBUS总线的9芯D-Sub插座
- **COM1 RS232接口 (X6)**  
9芯D-Sub插头  
接口COM2无效。
- **手轮1至3 (X14/X15/X16)**  
用于连接手轮的15芯D-Sub插头
- **键盘 键盘连接 (X10)**  
6芯小型DIN
- **复位键**
- **跳线 X311**
- **4 LED**用于故障及状态显示（前盖板后方）

### KB上的接口

- **键盘连接**  
6芯小型DIN

PP 72/48上接口、显示及操作元件的位置

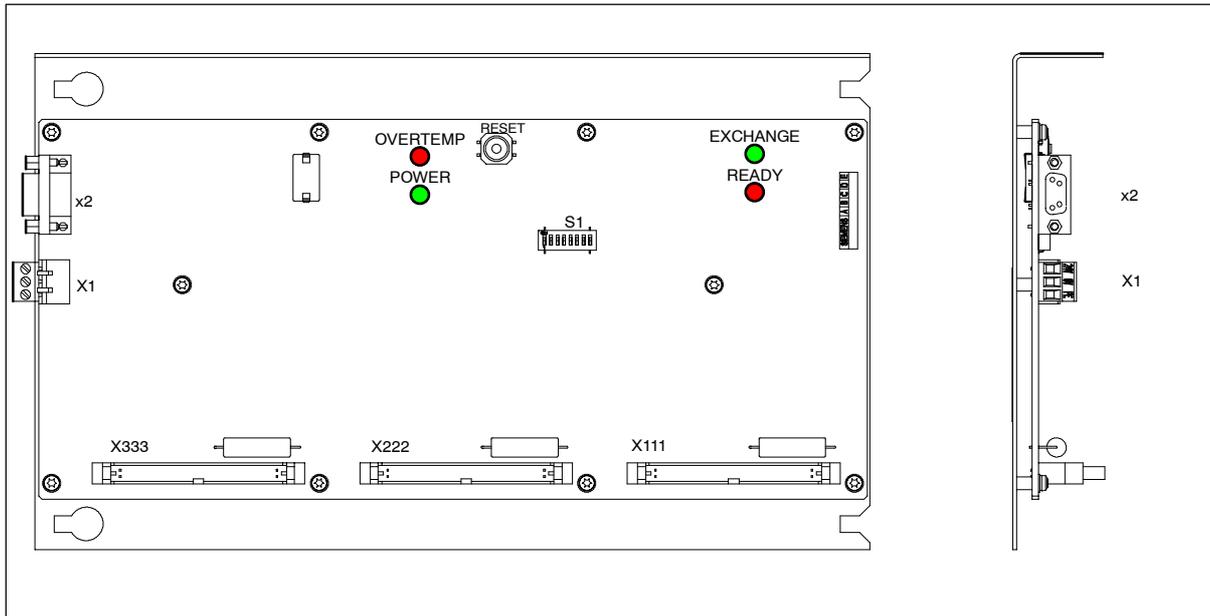


图 2-11 PP 72/48上的用户接口

- **X1 电源连接 (DC24V)**  
3芯螺栓端子组，用于连接24 V负载电流电源
- **X2 PROFIBUS总线**  
用于连接PROFIBUS总线的9芯D-Sub插座
- **X111、X222和X333**  
用于连接数字输入及输出端的50芯扁平电缆插头
- **4 LED**位于PP 72/48上，用于状态显示
- **S1 DIL开关**，用于调整Profibus地址（参见章节3.6）

## MCP上的接口

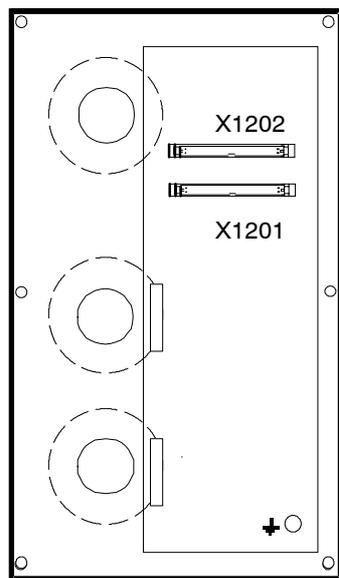


图 2-12 MCP上的用户接口

- **X1201和X1202**  
用于连接PP 72/48的50芯扁平电缆插头

## 连接导线

组件的连接按照图2-13中的接线图进行。电缆名称及插头类型请在目录SINUMERIK 802D中获取。

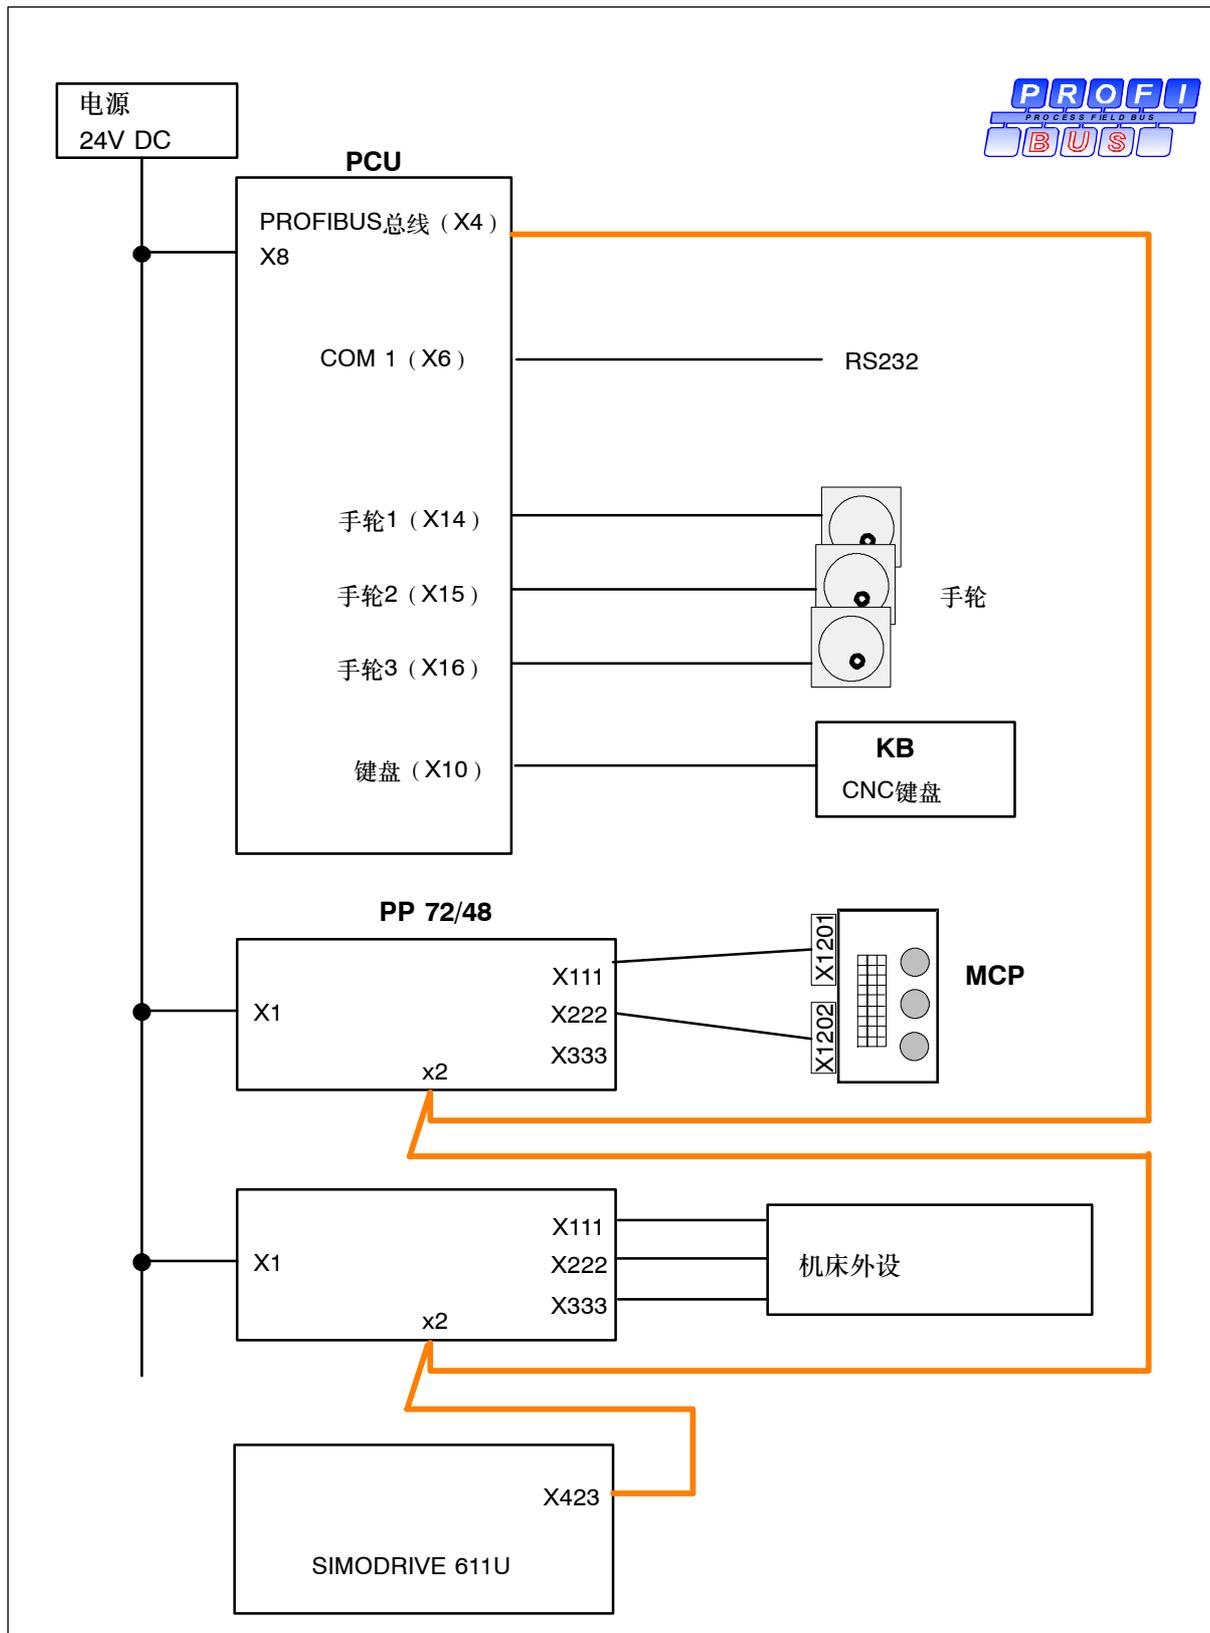


图 2-13 SINUMERIK 802D接线图

## 2.3 各个组件的连接

### 说明

只能使用带屏蔽的导线，屏蔽必须与控制系统侧的金属或金属化处理的插头外壳连接。

1. 根据图2-13将导线与组件连接。
2. 利用固定螺栓锁定D-Sub插头，并安装去张力装置。

作为配件供应的成型电缆线提供最佳的抗干扰性。

### 2.3.1 键盘的连接


键盘用所提供的电缆与PCU连接。带弯角的插头应插在键盘上。

### 2.3.2 将手轮连接在PCU上

插头名称:	<b>HANDWHEEL1 (X14)</b> <b>HANDWHEEL2 (X15)</b> <b>HANDWHEEL3 (X16)</b>
插头类型:	15芯D-Sub插座
最大导线长度	3 m

表 2-1 插座X14、X15、X16的分配

X14、X15、X16					
引脚	信号	类型	引脚	信号	类型
1	1P5	V	9	1P5	V
2	1 M	V	10	N.C.	
3	A		11	1M	V
4	$\bar{A}$		12	N.C.	
5	N.C.		13	N.C.	
6	B		14	N.C.	
7	$\bar{B}$		15	N.C.	
8	N.C.				

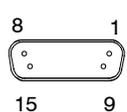

### 信号名称

A	A脉冲
$\bar{A}$	取反的A脉冲
B	B脉冲
$\bar{B}$	取反的B脉冲
1P5	5V电源
1M	接地

2.3 各个组件的连接

**信号类型**

V 电压输出

**手轮**

有三个电子手轮可连接，它们必须满足以下条件：

传输方式： 5 V矩形波信号（TTL电平或RS422）

信号： 信号A，分真实信号和取反信号（ $U_{a1}$ ,  $\overline{U_{a1}}$ ）  
 信号B，分真实信号和取反信号（ $U_{a2}$ ,  $\overline{U_{a2}}$ ）

最大输出频率： 500 kHz

信号A到B的  
 相位偏移：  $90^\circ \pm 30^\circ$

供电： 5 V，最大250 mA


**2.3.3 PCU上RS232接口（COM1）的连接配置**

**接口RS232 COM1**

插头名称： **COM1 (X6)**  
 插头类型： 9芯D-Sub插接连接器  
 最大电缆长度 15 m

表 2-2 插头COM1（X6）的分配

COM1 (X6)					
引脚	名称	类型	引脚	名称	类型
1	DCD	I	6	DSR	I
2	RXD	I	7	RTS	O
3	TXD	O	8	CTS	I
4	DTR	O	9	RI	I
5	1M	V			

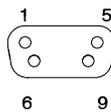

**信号说明：**

DCD 数据载体检测  
 RxD 接收数据RS232  
 TxD 传输数据RS232  
 RTS 请求发送  
 CTS 清除发送  
 DTR 数据终端准备就绪  
 DSR 数据发送准备就绪  
 RI 振铃指示  
 1M 信号接地

**信号类型**

I 输入端  
O 输出端  
V 电压输出

### RS232接口的电缆分配

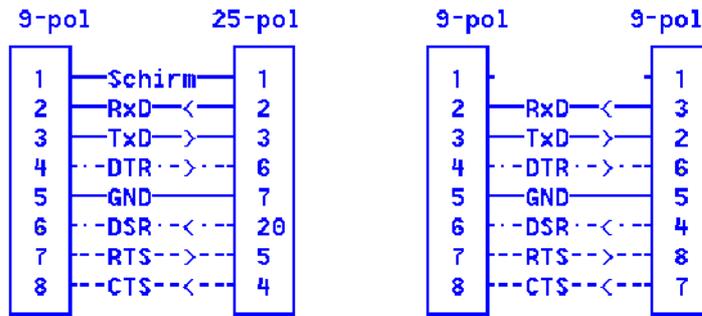


图 2-14 电缆分配: D-Sub插头的分配

### 2.3.4 将外设与PP 72/48连接

机床控制面板利用扁平电缆与PP 72/48 (X111、X222) 连接 (参见图2-13)。  
最大电缆长度: 15 m

#### PP 72/48侧插头的分配

插头名称: X111、X222、X333  
插头类型: 50芯插接连接器

表 2-3 插头X111、X222、X333的分配

引脚	信号	类型	引脚	信号	类型
1	M	GND	2	+24 V	输出 (I m+0.0 - I m+2.7的输出)
3	I m+0.0	输入	4	I m+0.1	输入
5	I m+0.2	输入	6	I m+0.3	输入
7	I m+0.4	输入	8	I m+0.5	输入
9	I m+0.6	输入	10	I m+0.7	输入
11	I m+1.0	输入	12	I m+1.1	输入
13	I m+1.2	输入	14	I m+1.3	输入
15	I m+1.4	输入	16	I m+1.5	输入
17	I m+1.6	输入	18	I m+1.7	输入
19	I m+2.0	输入	20	I m+2.1	输入
21	I m+2.2	输入	22	I m+2.3	输入
23	I m+2.4	输入	24	I m+2.5	输入
25	I m+2.6	输入	26	I m+2.7	输入

2.3 各个组件的连接

表 2-3 插头X111、X222、X333的分配

引脚	信号	类型	引脚	信号	类型
27		未连接	28		未连接
29		未连接	30		未连接
31	O n+0.0	输出	32	O n+0.1	输出
33	O n+0.2	输出	34	O n+0.3	输出
35	O n+0.4	输出	36	O n+0.5	输出
37	O n+0.6	输出	38	O n+0.7	输出
39	O n+1.0	输出	40	O n+1.1	输出
41	O n+1.2	输出	42	O n+1.3	输出
43	O n+1.4	输出	44	O n+1.5	输出
45	O n+1.6	输出	46	O n+1.7	输出
47	DOCOM 1	VCC (O n+0.0 - O n+1.7 电源的输入)	48	DOCOM 1	VCC (O n+0.0 - O n+1.7电源的输入)
49	DOCOM 1	VCC (O n+0.0 - O n+1.7 电源的输入)	50	DOCOM 1	VCC (O n+0.0 - O n+1.7电源的输入)



**危险**

数字输出端 (DOCOM1) 的24V电源设计为具有EN 60204-1所规定的安全隔离功能的功能低电压。

**说明**

为数字输出端供电的24V电压必须连接在所有4个线脚47、48、49、50上。电源和供电输入端线脚47-50之间的连接导线最长不得超过10米。

插头X111、X222和X333的分配相同，但是其EA区偏移3个字节（输入端）或2个字节（输出端）（参见表2-4）。

表 2-4

	PP 72/48 1 Profibus地址9			PP 72/48 2 Profibus地址8		
	X111	X222	X333	X111	X222	X333
IB 输入字节	0	3	6	9	12	15
	1	4	7	10	13	16
	2	5	8	11	14	17
OB 输出字节	0	2	4	6	8	10
	1	3	5	7	9	11
M	0	3	6	9	12	15
n	0	2	4	6	8	10

### 2.3.5 ADI4模块的连接

连接ADI4模块时所需的说明请在设备手册的文献“4根轴的ADI4模拟驱动接口”中获取。  
配置时应注意工具箱上的说明。

---

#### 说明

ADI4模块的固件版本必须为01.02.02。

---

## 2.4 连接驱动模块SIMODRIVE 611U

配置接口和连接驱动模块组件时所需的说明请从文献“SIMODRIVE 611UE”中获取。



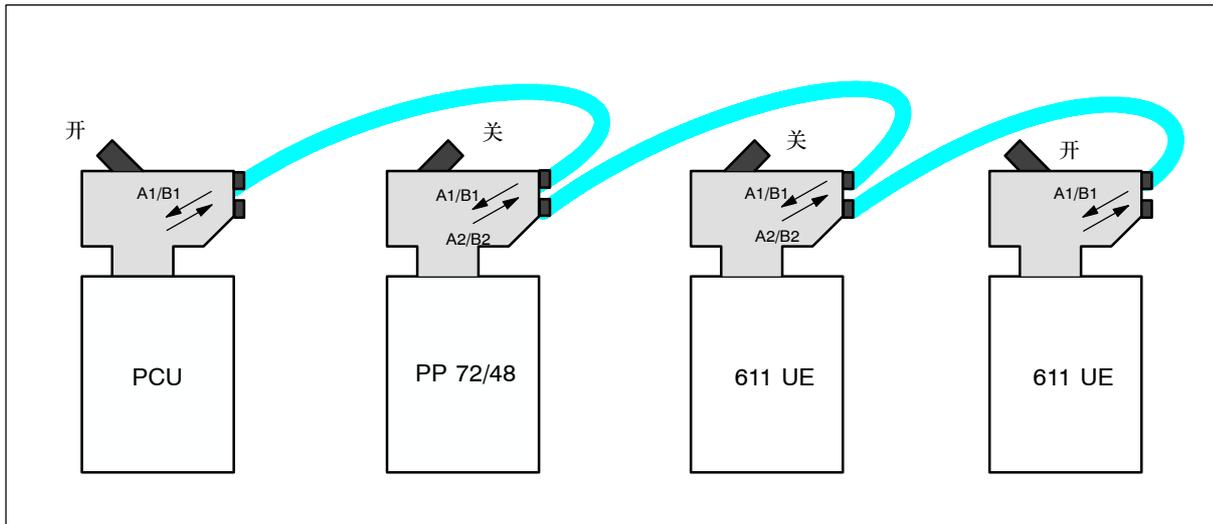


图 2-15 Profibus支路的基本结构

## 2.6 接地

### 地线连接

应建立以下地线连接:

- PCU
- 机床控制面板MCP
- 键盘KB

在PCU、MCP和KB接地时，接地点应与接地排连接（图2-16）。

### PP 72/48的接地

PP 72/48的安装必须按照EN 60204进行。如果无法通过背面与中央接地点建立大面积的，永久性的金属连接，就必须用 $>10\text{ mm}^2$ 的导线将安装板与接地排连接。

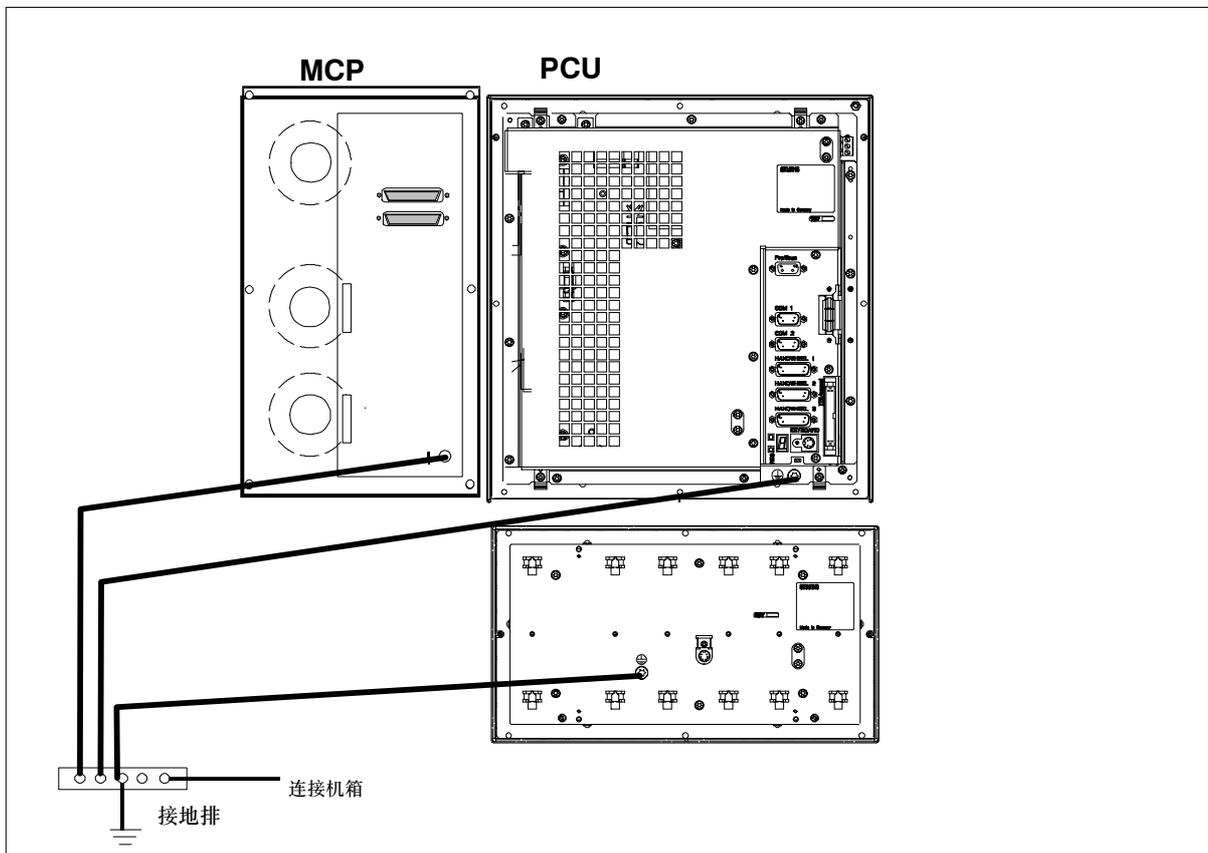


图 2-16 用于安装PCU和MCP的接地图

## 2.7 PCU (X8) 和 PP 72/48 (X1) 的电源

### 螺栓端子组

供电所需的24 V DC负载电流电源连接在螺栓端子组X8或X1上。

### 负载电流分配属性



#### 危险

24 V直流电必须作为具有电气安全隔离功能（符合标准EC 204-1，章节6.4，PELV）的功能低电压，而且必须由用户接地（连接系统中PELV信号M和中央接地点）。

表 2-6 负载电流电源的电气参数

参数	最小	最大	单位	条件
电压范围的平均值	20.4	28.8	V	
波动性		3.6	Vss	
非周期过电压		35	V	连续500ms 50s恢复时间
额定电流消耗		1	A	
起始电流		2.6	A	

表 2-7 螺栓端子组 X8/X1 的分配

端子	信号	描述
1	P24	DC 24V
2	M	接地
3	PE	

#### 说明

电源和供电连接（螺栓端子组X1）之间的连接导线最长不得超过10米。

## 2.8 PCU上的显示

在PCU的正面布置有四个LED显示。

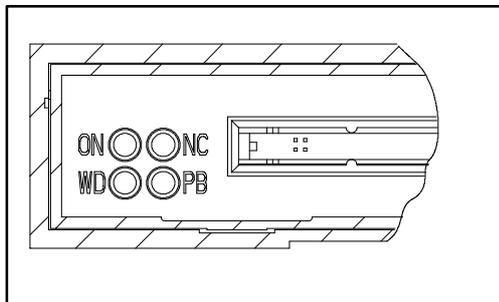


图 2-17 PC卡插件旁的PCU显示

<b>ON</b> (绿色)	上电
<b>NC</b> (黄色)	NC活动信号 (闪烁)
<b>WD</b> (红色)	过程监控
<b>PB</b> (黄色)	Profibus

## 2.9 PP 72/48上的显示

状态显示通过4个LED实现。

<b>POWER</b> (绿色)	上电
<b>READY</b> (红色)	PP 72/48已准备就绪, 没有进行周期性数据交换
<b>EXCHANGE</b> (绿色)	PP 72/48已准备就绪, 进行周期性数据交换
<b>OVTEMP</b> (红色)	温度过高显示



# 首次开机调试 (IBN)

## 3.1 概述

### IBN前提条件

- 需要以下内容:
  - SINUMERIK 802D用户文献
  - SINUMERIK 802D功能说明
  - 用于开机调试和数据备份的PC机
  - 从工具箱CD安装的工具:  
WinPCIN,  
编程工具PLC802,  
SimoCom U,  
文本管理器 (在选项“工具箱802D”下安装)
- 必须完成设备的机械和电气安装。
- 驱动系统SIMODRIVE 611 UE的调试 (在Profibus选件模块插上的情况下)

### IBN过程

可以按以下步骤来调试SINUMERIK 802D:

1. 检查PCU的引导启动
2. 设置语言
3. 工艺设定
4. 设置通用机床数据
5. 调试PLC
6. 设置轴/主轴专有的机床数据
  - 匹配轴/主轴编码器
  - 匹配轴/主轴额定值
7. 轴和主轴试验运行
8. 优化驱动系统
9. 完成调试, 保存数据

## 3.1 概述

## 3.1.1 存取权限级别

## 保护等级

SINUMERIK 802D使用一套许可数据区的保护等级概念。保护等级从0到7，其中0是最高级，7是最低级。

一些功能区（如程序编辑器）的保护等级设置通过显示机床数据（USER\_CLASS...）进行。供货时控制系统带有保护等级1至3的标准口令。这些口令必要时可由相应的授权人员进行更改。

表 3-1 保护等级概念

保护等级	锁止方式	范围
0		西门子，保留
1	口令: SUNRISE (默认)	专家模式
2	口令: EVENING (默认)	机床制造商
3	口令: CUSTOMER (默认)	授权操作人员，设定人员
4到7	没有口令及用户接口PLC → NCK	授权操作人员，设定人员或者这个等级所需的人员

## 保护等级1 - 3

保护等级1到3需要输入口令。口令激活后可以修改。例如，如果不再知道口令，必须执行重新初始化（带标准机床数据的引导启动）。这将使所有口令恢复到该软件版本的额定值。

除非使用软键**删除口令**来复位口令，否则口令不会改变。**电源接通不会复位口令。**

## 保护等级4 - 7

如果没有设置口令或是保护等级接口信号，保护等级7会自动设置。如果没有口令，可以通过在用户接口中设置位来设置PLC用户程序的保护等级4到7。



## 阅读说明

如何设定存取权限级别，在“用户手册：操作和编程”中有说明。

### 3.1.2 机床数据 (MD) 和设置数据 (SD) 的结构

#### 序号和标识

MD和SD是由它们的序号或由它们的名字 (标识) 来定址的。序号和名字, 以及生效方式和单位都被显示。

#### 生效方式

生效级别是通过它们的优先级来排列的。通过以下方式可以使改变数据生效:

- POWER ON (po) 断开/接通SINUMERIK 802D
- NEW\_CONF (cf)  
通过在PLC接口 (V3000 0000.7) 复位
- RESET (re) 通过在PLC接口 (V3000 0000.7) 复位或在程序末尾M2/M30时
- SOFORT (so) 输入数值后

#### 保护等级

开机调试和输入机床数据时通常需要保护等级2。

#### 单位/单位系统

根据MD 10240 SCALING\_SYSTEM\_IS\_METRIC区分以下物理单位:

MD 10240 = 1	MD 10240 = 0
mm	inch
mm/min	inch/min
m/s <sup>2</sup>	inch/s <sup>2</sup>
m/s <sup>3</sup>	inch/s <sup>3</sup>
mm/转	inch/转

如果机床数据没有物理单位, 该区域就为空白。

#### 提示

机床数据的标准设置为MD 10240 SCALING\_SYSTEM IS METRIC=1 (公制)。

## 3.2 接通和控制系统启动

### 操作步骤

- 目测设备的以下内容:
  - 带有固定电气连接的正确机械设计
  - 连接电压
  - 屏蔽和接地连接
- 连接控制系统（在正常模式下控制系统启动）

### 在正常模式下控制系统启动

控制系统接通以后，引导启动的各个阶段均被显示。当出现操作界面的基本画面时，即完成了引导启动。

### 在调试模式下控制系统启动

在电源打开后，应按照屏幕文本输出的要求按下**SELECT**键。

在DRAM测试后，在显示屏上显示**引导启动菜单**。使用光标来选择引导启动/调试模式并按**INPUT**来接受。

引导启动菜单中列出的模式具有以下意义：

- **正常模式**  
引导启动通过目前已设置的机床数据和已装载的程序进行。
- **缺省数据**（仅在保护等级设置为1或2时显示）  
引导启动通过标准机床数据进行。
- **软件升级**  
不进行引导启动。在提供了带有升级软件的NC卡后，可执行软件升级。
- **重新装载已保存的用户数据**  
保存在控制系统闪存卡中的用户数据（机床数据、程序等）作为最新数据装载并用于引导启动。
- **PLC停止**  
如果PLC停止不能通过操作界面触发，应在引导启动时选择PLC停止。

### 3.3 语言设定

前台和后台语言的设置为英语。用文本管理器从工具箱装载新的语言文件后，便可以改变语言。

所提供的文本管理器功能在其帮助文件中有说明。

#### 过程

- 在PC机和PCU (COM1) 之间建立RS232连接
- 接通控制系统并等待无错误的引导启动结束
- 在操作区域“系统”中设置保护等级2的口令
- 在操作区域“系统” > “RS232设置” > “BIN格式”中进行预选
- 在操作区域“系统” > “数据输入/输出” > 中，将光标置于“PC启动数据”一行上。
- 按下软键**读入**
- 在PC中启动文本管理器
- 利用文本管理器，将所需要的语言文件选为前台或后台语言，并传输到控制系统中。
- 重新引导启动NC
- 现在已切换到所需要的语言。

---

#### 说明

PCU和PC的接口参数设定必须一致。

---

## 3.4 工艺设定

---

### 说明

发货时SINUMERIK802D具有标准机床数据。根据采用车削还是铣削工艺，**必须**将相应的安装文件从工具箱装载到控制系统中。

有以下安装文件可提供选择:

- setup\_T.cnf 使用完整循环软件包的车床
- setup\_M.cnf 使用完整循环软件包的铣床
- setTra\_T.cnf 使用完整循环软件包的车床及功能Transmit, Tracyl, C轴第1和第2主轴 - 车削工艺
- trafo\_T.ini 机床数据及功能Transmit, Tracyl, C轴第1和第2主轴 - 车削工艺
- trafo\_M.ini 用于功能Tracyl的机床数据 - 铣削工艺
- adi4.ini 用于设置通过ADI4进行的模拟额定值输出的机床数据

这个安装文件在首次开机调试时必须成功启动控制系统后，而在一般配置之前装载。

---

### 说明

发货时SINUMERIK802D base line具有标准机床数据。设定车削工艺时，应将以下安装文件从工具箱装载到控制系统中:

- setup\_T.cnf 使用完整循环软件包的车床

如果采用通过外围设备模块ADI4进行模拟额定值输出，便应补充加载以下ini文件:

- adi4.ini 用于设置通过ADI4进行的模拟额定值输出的机床数据

这个安装文件在首次开机调试时必须成功启动控制系统后，而在一般配置之前装载。

---

### 说明

请注意工具箱的readme文件。这里您可以看到当前的信息。

---

## 过程

- 在PC机和PCU (COM1) 之间建立RS232连接
- 接通控制系统并等待无错误的引导启动结束
- 在操作区域“系统”中设置保护等级2的口令
- 设定二进制格式

- 在操作区域“系统”\“**数据输入/输出**”\中，将光标置于“PC启动数据”一行上。
- 按下软键**读入**
- 用WINPCIN启动PC
- 选择软键**二进制格式**，按下**RS 232配置**，设定PC/PG相应的COM接口，保存并激活（软键**保存并激活**，软键**返回**）
- 按下软键**发送数据**
- 在Siemens或ISO模式中选择用于车削或铣削的安装文件（工具箱中）（参见工具箱的Readme文件），并利用WINPCIN从PC传输到控制系统。
- 在传输过程中多次自动执行引导启动。
- 至此SINUMERIK 802D预设置为所要求的工艺版本。

## 3.5 输入机床数据

### 概述

为了更好的理解，将各个分区中最重要机床数据列出。机床数据和接口信号的详细说明可以在功能说明中找到（比较第7章“机床和设置数据”的表格中的交叉参考）。

---

#### 说明

有些机床数据是预设的（额定值），因为在大多数情况下，这些值无需修改。

---

### 机床数据（MD）的输入

输入机床数据之前，必须设置保护等级2的口令。

通过软键选择以下机床数据区，必要时修改它们：

- 通用机床数据 MD 10000 ... 19999
- 通道机床数据 MD 20000 ... 29999
- 轴机床数据 MD 30000 ... 39999
- 显示机床数据 MD 1 ... 999
- 驱动系统机床数据 参数599 ... 1999

输入的数据立即保存在数据存储器中，其中不包括驱动系统机床数据。要永久保存驱动系统机床数据，应在打开了驱动系统的情况下使用位于驱动系统机床数据区域内的软键**保存轴**或使用工具SimoCom U。如果忘记存储数据，则驱动系统在下次复位后恢复原数据。利用软键**刷新**，可在修改后在屏幕上更新驱动系统机床数据。

根据机床数据属性“生效”来激活机床数据，参见章节3.1.2。

### 3.6 设定PROFIBUS地址

SINUMERIK 802D中存在已预设置的总线配置。选择一个特定的配置可通过MD 11240: PROFIBUS\_SDB\_NUMBER进行设定。配置分别描述了最大加装可能性。但是不必连接所有相关设备。

表 3-2

MD 11240	PB节点DP (从站)	PB地址	驱动系统编号
3	PP模块1	9	-
	PP模块2	8	-
	单轴功率部件	10	5
	单轴功率部件	11	6
	双轴功率部件 驱动系统A 驱动系统B	12	1 2
4	PP模块1	9	-
	PP模块2	8	-
	单轴功率部件	10	5
	双轴功率部件 驱动系统A 驱动系统B	12	1 2
	双轴功率部件 驱动系统A 驱动系统B	13	3 4
5	PP模块1	9	-
	PP模块2	8	-
	单轴功率部件	20	1
	单轴功率部件	21	2
	双轴功率部件 驱动系统A 驱动系统B	13	3 4
	单轴功率部件	10	5
6	PP模块1	9	-
	PP模块2	8	-
	单轴功率部件	20	1
	单轴功率部件	21	2
	单轴功率部件	22	3
	单轴功率部件	10	5
0	PP模块1	9	-
	PP模块2	8	-

#### 说明

PB地址和驱动系统编号之间的对应是固定设置的，不能更改。

现在根据总线配置设定MD 11240: PROFIBUS\_SDB\_NUMBER。

## 3.6 设定PROFIBUS地址

根据上表对PB相关设备（SIMODRIVE 611 UE和PP模块）的PB地址进行参数设置。  
驱动系统参数设置通过参数设置及开机调试工具“SimoCom U”进行。  
为此，需要以下文献：SIMODRIVE 611 UE功能描述。

**示例1:**

带有一个PP模块，一个双轴功率部件（X和Z轴）和主轴作为单轴功率部件的车床。

表 3-3

MD 11240	PB节点（从站）	PB地址	驱动系统编号
3	PP模块1	9	-
	单轴功率部件	10	5
	双轴功率部件	12	1
	驱动系统A 驱动系统B		2

**示例2:**

带有两个PP模块，两个单轴功率部件（X、Z轴），一个双轴功率部件（Y、C轴）和一根主轴作为单轴功率部件的铣床。

表 3-4

MD 11240	PB节点（从站）	PB地址	驱动系统编号
5	PP模块1	9	-
	PP模块2	8	-
	单轴功率部件	20	1
	单轴功率部件	21	2
	双轴功率部件	13	3
	驱动系统A 驱动系统B		4
单轴功率部件	10	5	

示例1中的从动装置12完全由从动装置20和21替代。

**PCU**

是PROFIBUS上的主站；不能修改它的地址。

**PP 72/48**

是PROFIBUS上的从站。最多能连接两个PP模块。它的地址通过PP模块上的DIL开关S1设置。

PB地址	DIL开关S1 (PP模块)
9 (出厂设置) (PP模块1)	1 + 4 = ON 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 = OFF
8 (PP模块2)	4 = ON 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 = OFF

**说明**

新设置的PB节点地址只有在电源接通后才起作用。

**611 UE**

是PROFIBUS上的从站。总线地址在首次开机调试时用调试工具SimoCom U，或直接通过显示器和操作单元进行设定。

**阅读说明**

SIMODRIVE 611U功能描述

**3.7 PLC调试**

Profibus调试之后，可以运行准备好的PLC用户程序，它也用于接下去的调试。PLC程序必须使用编程工具装载。

有关说明可以在章节5中获得。

## 3.8 轴/主轴的调试

### 3.8.1 标准/实际值调换

利用轴机床数据MD 30130: CTRLOUT\_TYPE可以将额定值输出，利用MD 30240: ENC\_TYPE可以将实际值输入在模拟和PROFIBUS驱动系统之间进行切换。

表 3-5

机床数据	模拟	普通模式
MD 30130	值 = 0 模拟	值 = 1 额定值信号通过Profibus输出。
MD 30240	值 = 0 模拟	值 = 1 (INCR) 或 (EnDat) 实际值通过Profibus读取。

#### 说明

模拟时必须使MD 31130 和MD 30240设置为零。

为了使相应的NC轴将其额定值调换到正确的PROFIBUS驱动系统上，且仍由该PROFIBUS驱动系统反馈实际值，便要对机床数据MD 30110: CTRLOUT\_MODULE\_NR和MD 30220: ENC\_MODULE\_NR进行参数设置。

#### 说明

在双轴功率部件中，必须将两个驱动系统（A和B）分别分配给一根轴。否则便会在引导启动时出现错误信息（驱动报警832，Profibus与主控设备节拍不同步），且整个功率部件未运行准备就绪。

在车削和铣削的标准数据组中，已为该轴机床数据进行了合理的预设。

对于车削标准数据组而言：

轴	驱动系统编号 MD 30110 MD 30220	PROFIBUS地址	功率部件
X1	1	12	双轴: 驱动系统A
Z1	2	12	双轴: 驱动系统B
SP	5	10	单轴

对于铣削标准数据组而言:

轴	驱动系统编号 MD 30110 MD 30220	PROFIBUS地址	功率部件
X1	1	12	双轴: 驱动系统A
Y1	2	12	双轴: 驱动系统B
Z1	3	13	双轴: 驱动系统A
SP	5	10	单轴
A1	4	13	双轴: 驱动系统B

如果该预设与机床配置不匹配, 就必须对数据进行调整。

### 说明

两个机床数据MD 31110: CTRLOUT\_MODULE\_NR和MD 30220: ENC\_MODULE\_NR必须逐轴用相同的驱动系统编号进行设定, 因为在测量系统和电机之间有固定的对应关系。

### 举例:

要进行调试的机床为铣床。该铣床有三根轴和一根主轴。X1和Y1轴将由一个双轴功率部件进行控制, Z1轴和主轴将分别由一个单轴功率部件控制。

- 已装载铣床的标准数据组 (setup\_m)
- 总线配置已通过MD 11240 = 3进行选择
- 轴机床数据MD 30110: CTRLOUT\_MODULE\_NR和MD 30220: ENC\_MODULE\_NR将被如下调整 (仅在Z1轴中必须更改MD 30110和MD 30240)

轴	驱动系统编号 MD 30110 MD 30220	PROFIBUS地址	功率部件
X1	1	12	双轴: 驱动系统A
Y1	2	12	双轴: 驱动系统B
Z1	6	11	单轴
Sp	5	10	单轴

- 驱动系统PB地址根据上述表格进行设置 (SimoCom U)。由于第5轴 (A1) 未使用, 就必须设置MD 20070: AXCONF\_MACHAX\_USED[4]=0。这样, 便可将该轴从NC配置中删除。

### 3.8.2 进给轴的轴机床数据的基本设置

在以下机床数据列表中，收入了标准数据以及在连接SIMODRIVE 611 UE PROFIBUS驱动系统时的推荐设置。

在设置后，轴便已运行准备就绪，只需要进行精调（参考点运行、软件限位开关、位置调节器优化、转速预调、SSFK、...）。参阅：/FB/SINUMERIK 802D功能描述。

#### 说明

只有参数组1=索引[0]是针对进给轴进行处理的。索引[1] - [5]只能在功能“参数组转换”下（参见章节3FB），在G331“刚性丝锥”或G33时（参见章节11FB）进行参数设置。

机床数据	名称	额定值	单位	备注
31030	LEADSCREW_PITCH	10	mm	滚珠丝杠的丝杠螺距
31050	DRIVE_AX_RATIO_DENOM	1		<b>负载齿轮箱传动比</b> 滚珠丝杠的圈数 电机圈数
31060	DRIVE_AX_RATIO_NUMERA	1		
32000	MAX_AX_VELO	10000	mm/min	最大轴速度
32300	MAX_AX_ACCEL	1	m/s <sup>2</sup>	最大轴加速度
34200	ENC_REFP_MODE	1		1: 增量编码器 电机MLFB: 1Fx6xxx-xxxxx-xAxx 0: EnDat编码器 电机MLFB: 1Fx6xxx-xxxxx-xExx
36200	AX_VELO_LIMIT	11500	mm/min	速度监控设定控制的阈值: MD 36200 = 1.15 x MD 32000


#### 举例:

带有增量编码器的电机

齿轮箱传动比: 1:2  
丝杠螺距: 5 mm  
最大轴速度: 12 m/min  
最大轴加速度: 1.5 m/s<sup>2</sup>

机床数据的设置:

MD 31030 = 5  
MD 31050 = 1  
MD 31060 = 2  
MD 32000 = 12000  
MD 32300 = 1.5  
MD 36200 = 13800

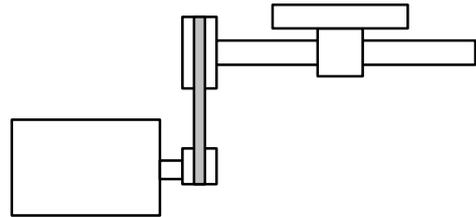

轴便可以运行了。当MD 32100: AX\_MOTION\_DIR = 1或-1时，运动方向可能相反（对位置调节的调节方向没有影响）。

### 3.8.3 连接直接测量系统

#### 前提条件:

在SINUMERIK 802D上, 可以连接回转的以及直线的测量系统。这些测量系统必须为1Vss sin/cos信号 (A、 $\bar{A}$ 、B、 $\bar{B}$ ) 的原始信号发生器。可以连接带有零标记 (R、 $\bar{R}$ ) 的测量系统, 或带有EnDat接口的测量系统。不允许采用带有距离编码零标记的测量系统!

如果连接了一个直接测量系统, 611UE控制模块便只能进行单轴运行。为此, 应根据表3-2查出单轴功率部件的PB地址及相应的驱动系统编号。直接测量系统连接在第二个编码器接口 (X412) 上。无法利用PLC在直接测量系统和电机测量系统之间进行切换。

#### 实现:

带有西门子标准电缆的直接测量系统

- 6FX8002-2CG00-xxxx (增量编码器)
- 6FX8002-2CH00-xxxx (EnDat编码器)

连接在611UE控制模块的编码器接口X412上, 并利用SimoCom U, 针对直接测量系统对驱动系统进行参数设置。

#### 特点:

如果在直接测量系统中连接了一个测量头, 就必须在SIMODRIVE 611UE中将其连接在接口X454, 端子I0.B上, 并通过驱动参数P672, 以信号编号80进行参数设置。

672	Funktion Eingangsklemme I0.B	80	sofort
-----	------------------------------	----	--------

图 3-1 P672的设置

3.8 轴/主轴的调试

在线数相同时利用驱动配置助手进行参数设置线数相同时，使用驱动配置助手  
电机编码器的线数与直接回转测量系统的编码器线数相同。

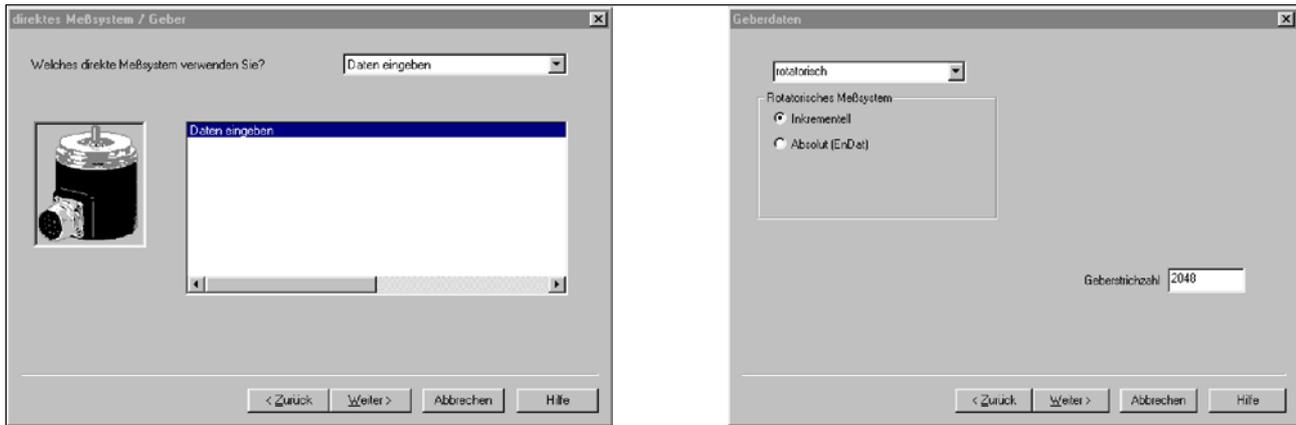


图 3-2 显示

专家列表中的调整

Nummer	Text	Wert	Einheit	Wirksam
879	Konfiguration PROFIBUS	1001h	Bits->F4	Power On
879.12	Direktes Meßsystem aktivieren	1		Power On
1036	DM Gebercodenummer	99		Power On
1037	DM Konfiguration Geber	0000h	Bits->F4	Power On
1037.3	Absolutgeber (EnDat-Schnittstelle)	0		Power On
1037.4	Lineares Meßsystem	0		Power On
1030	DM Konfiguration Istwerterfassung	0000h	Bits->F4	Power On
1031	DM Multiturn-Auflösung Absolutwertgeber	0		Power On
1032	DM Singleturn-Auflösung Absolutwertgeber	0		Power On
1033	DM Diagnose	0000h	Bits->F4	nur lesbar
1034	DM Gitterteilung	0	nm	Power On
1038	DM Seriennummer Lowteil	0000h		Power On
1039	DM Seriennummer Highteil	0000h		Power On
1007	DM Geberstrichzahl	2048		Power On

图 3-3 要在专家列表中输入的值

将过程数据设计从编码器1修改为编码器2。

922	Telegramm-Auswahl PROFIBUS	102		Power On
915:6	PZD-Sollwertzuordnung PROFIBUS	50009		sofort
916:6	PZD-Istwertzuordnung PROFIBUS	50010		sofort
916:7	PZD-Istwertzuordnung PROFIBUS	50011		sofort
916:8	PZD-Istwertzuordnung PROFIBUS	50011		sofort
916:9	PZD-Istwertzuordnung PROFIBUS	50012		sofort
916:10	PZD-Istwertzuordnung PROFIBUS	50012		sofort

图 3-4 编码器1过程数据

步骤:

- 首先将P922设置为零，然后保存并按下复位。
- 现在修改P915:6、P916:6 ... P916:10。

922	Telegramm-Auswahl PROFIBUS	0		Power On
915:6	PZD-Sollwertzuordnung PROFIBUS	50013		sofort
916:6	PZD-Istwertzuordnung PROFIBUS	50014		sofort
916:7	PZD-Istwertzuordnung PROFIBUS	50015		sofort
916:8	PZD-Istwertzuordnung PROFIBUS	50015		sofort
916:9	PZD-Istwertzuordnung PROFIBUS	50016		sofort
916:10	PZD-Istwertzuordnung PROFIBUS	50016		sofort

图 3-5 编码器2过程数据

调整控制系统中的机床数据

表 3-6

机床数据	名称	备注
30240	ENC_TYPE[0]	1: = 增量编码器 4: = EnDat
31020	ENC_RESOL[0]	编码器线数, 对于旋转编码器
34200	ENC_REFP_MODE[0]	1: = 增量编码器 0: = EnDat
31000	ENC_IS_LINEAR[0]	0: = 旋转编码器 1: = 线性标尺
31010	ENC_GRID_POINT_DIST[0]	线性标尺光栅刻线
31040	ENC_IS_DIRECT[0]	0: = 编码器在电机上 1: = 编码器在载荷上
32110	ENC_FEEDBACK_POL[0]	1: = 标准 -1: = 调节方向翻转
12070	DRIVE_FUNKTION_MASK[X]	8000 (仅适用于软件 >2.1的情况)

### 3.8 轴/主轴的调试

#### 在线数不同时利用驱动配置助手进行参数设置

自软件2.1起，在连接外部回转测量系统时，电机编码器和直接测量系统的编码器线数可以不同。

#### 前提条件:

NC软件2.1, 611U软件05.02.04

只可能在使用PB地址为20或10的单轴功率部件时出现

#### 利用驱动配置助手进行参数设置

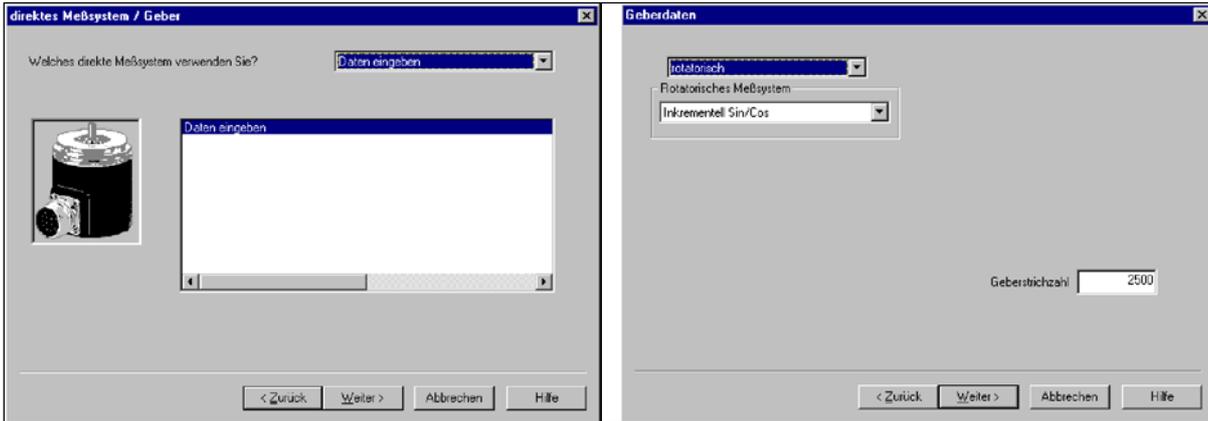


图 3-6 显示

#### 通过PROFIBUS参数设置进行电文选择

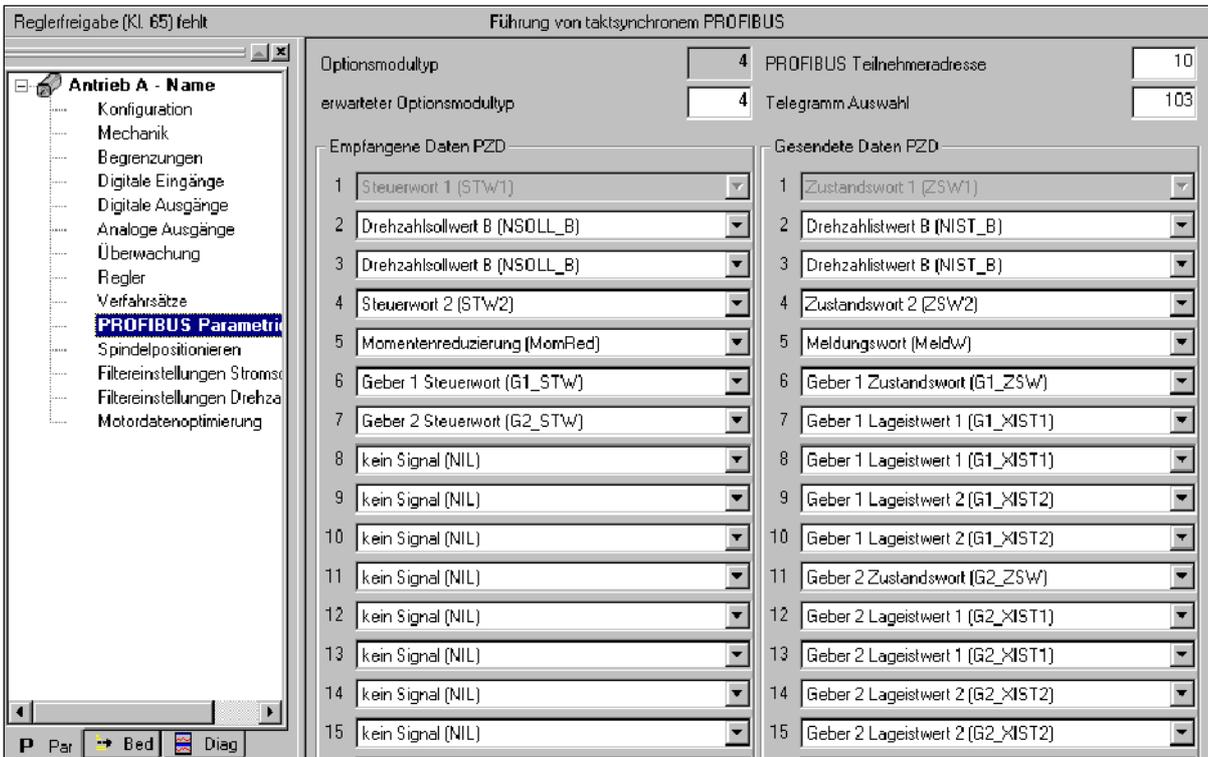


图 3-7

然后进行保存并按下复位

### 匹配控制系统中的机床数据

表 3-7

机床数据	名称	备注
13060	DRIVE_TELEGRAM_TYP[X] [X=驱动系统编号-1]	103: 带有编码器1和编码器2的n 标准接口
30230	ENC_INPUT[0]	2: 编码器2实际值 (X412)
31020	ENC_RESOL[0]	编码器线数, 对于旋转编码器
31040	ENC_IS_DIRECT[0]	0: = 编码器2在电机上 1: = 编码器2在载荷上
32110	ENC_FEEDBACK_POL[0]	1: = 标准 -1: = 调节方向翻转
34200	ENC_REF_MODE[0]	1: = 增量编码器 0: = EnDat
12070	DRIVE_FUNKTION_MASK[X]	8000 (仅适用于软件 >2.1的情况)

### 3.8.4 主轴的轴机床数据的基本设置

如果是SINUMERIK 802D, 主轴便是整个轴功能的子功能。因此主轴的机床数据可在轴机床数据 (MD 35xxx) 中查到。

主轴基本设置的说明可在章节4中查到。

### 3.9 结束调试

## 3.9 结束调试

在由机床制造商进行了控制系统开机调试后，应在发运给最终用户之前进行一次内部数据保存：

1. 进行内部数据保存（至少需要保护等级3）
  - 按下软键**保存数据**
2. 存取权限级别复位
  - 按下软键**删除口令**

## 3.10 轴驱动性能的服务显示

### 伺服跟踪

对于轴服务，在诊断菜单中集成了功能**伺服跟踪**，利用它可直观显示轴信号。  
选择跟踪功能可在操作区域**系统\服务显示\伺服跟踪**中进行。



#### 阅读说明

/BH/ SINUMERIK 802D “操作和编程”，章节7

---

## 主轴的调试

如果是SINUMERIK 802D，主轴便是整个轴功能的子功能。因此主轴的机床数据可在轴机床数据（MD 35xxx）中查到。

出于这个原因，同样必须为主轴输入进给轴开机调试时所描述的数据。

可以提供以下形式的主轴驱动系统：

- 电机中带有主轴实际值编码器的数字式主轴驱动系统
- 带有直接安装的主轴实际值编码器的数字式主轴驱动系统
- 带有电机中的主轴实际值编码器、齿轮箱和外部零标记（BERO）的数字式主轴驱动系统
- 没有外部主轴实际值编码器的无编码器式数字式主轴驱动系统
- 带有外部TTL编码器的无编码器式数字式主轴驱动系统
- 带有直接安装的主轴实际值编码器的模拟式主轴驱动系统（通过611 U（E））

### 说明

对于没有齿轮箱换档机构的主轴，将仅对变速档1=索引[1]进行处理。  
索引[2] - [5]只需要在使用齿轮箱换档功能时（参见章节5FB）进行参数设置。

表 4-1

机床数据	名称	额定值	单位	备注
30200	NUM_ENCS	1		0: 数字式主轴，不带转速实际值编码器（AM运行 = 无编码器运行）  1: 数字式主轴，电机中带转速实际值编码器（1PH7电机）
31050	DRIVE_AX_RATIO_DENOM[1]	1		<b>负载齿轮箱传动比</b> 负载圈数
31060	DRIVE_AX_RATIO_NUMERA[1]	1		
35100	SPIND_VELO_LIMIT	10000	转/分钟	最大主轴转速
35130	GEAR_STEP_MAX_VELO_LIMIT[1]	500	转/分钟	变速档1的最大转速

35200	GEAR_STEP_SPEEDCTRL_A CCEL[1]	30	转/秒 <sup>2</sup>	转速调节运行下的加速度
36200	AX_VELO_LIMIT[1]	11000	转/分钟	速度监控设定控制的阈值: MD 36200 = 1.1 x MD 35100

## 4.1 数字式主轴驱动系统

对于电机中带有主轴实际值编码器的数字式主轴驱动系统（PROFIBUS），应对表4-1中所列出的机床数据进行参数设置。


### 举例

带有增量编码器的电机

齿轮箱传动比: 1:2  
 最大主轴转速 9000 转/分钟  
 最大主轴加速度 60 转/秒<sup>2</sup>

机床数据的设置:

MD 31050 = 1  
 MD 31060 = 2  
 MD 35100 = 9000  
 MD 35130 = 9000  
 MD 35200 = 60  
 MD 36200 = 9900

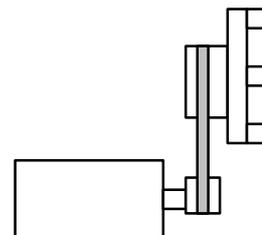

对于主轴，可能需要另外对以下机床数据进行匹配。

表 4-2 附加机床数据

机床数据	名称	额定值	单位	推荐/备注
34000	REFP_CAM_IS_ACTIVE	1		0: 没有参考点凸轮
34060	REFP_MAX_MARKER_DIST	20	度	720° = 主轴旋转两圈
34110	REFP_CYCLE_NR	1 - 5		0: 主轴未参与专为各通道进行的定位
35300	SPIND_POSCTRL_VELO	500	转/分钟	
36000	STOP_LIMIT_COARSE	0.04	度	0.4
36010	STOP_LIMIT_FINE	0.01	度	0.1
36030	STANDSTILL_POS_TOL	0.2	度	1
36060	STANDSTILL_VELO_TOL	0.0139	转/分钟	1 (NST “轴/主轴停止” V390x0001.4)
36400	CONTOUR_TOL	1	度	3



## 4.3 带有电机中的编码器、齿轮箱和外部零标记（通过BERO）的数字式主轴驱动系统

### 前提条件

感应式接近开关的类型为西门子 3RG4050-0AG05。

随着接近，会接通+24V的正脉冲边沿。

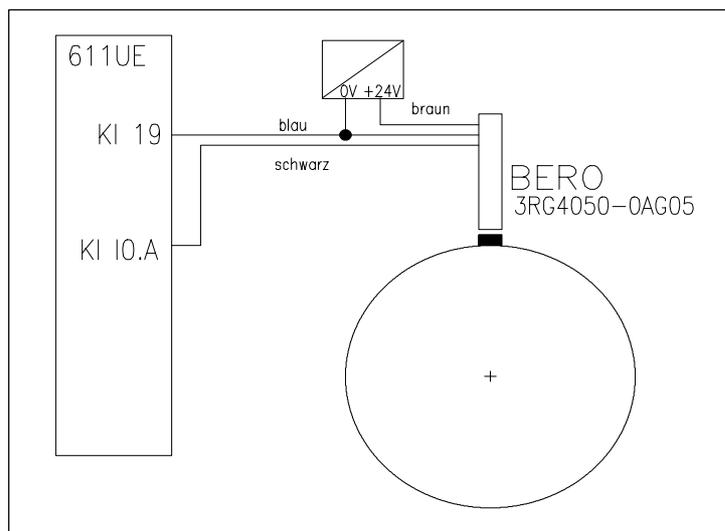


图 4-1

### 参数设置

611 UE (固件版本≥ 03.01.06): 参数P660 = 79

611 UE (固件版本≥ 03.01.06): 参数P879.13 = 1

这样，便可以不用内部编码器零标记，而分析连接在端子10.A上的Bero信号。

802D: 机床数据34200: ENC\_REFP\_MODE = 7

由此将仅在定义转速下 (MD 34040)，用BERO信号进行同步。这一点很重要，因为BERO总是具有一定的信号运行时间。只有这样，才能够保证总是准确地与同一位置进行同步。

802D: 机床数据34040: REFP\_VELO\_SEARCH\_MARKER = 200 转/分钟

在该转速下，将与BERO信号进行同步。

802D: 机床数据34060: REFP\_MAX\_MARKER\_DIST可能情况下进行匹配

如果从停止状态开始SPOS，便会首先加速到机床数据34040中所输入的转速，与Bero脉冲边沿进行同步，然后定位。

旋转方向取决于机床数据35350: SPIND\_POSITIONING\_DIR (3=向右/4=向左)。右旋时将下降沿，左旋将于上升沿进行同步。

4.3 带有电机中的编码器、齿轮箱和外部零标记（通过BERO）的数字式主轴驱动系统

PLC

为了能在从转速控制运行转换为定位运行时重新进行同步，必须将接口信号V380x2001.4“定位时对主轴进行重新同步”与V390x0001.5“位置调节器激活”进行关联。

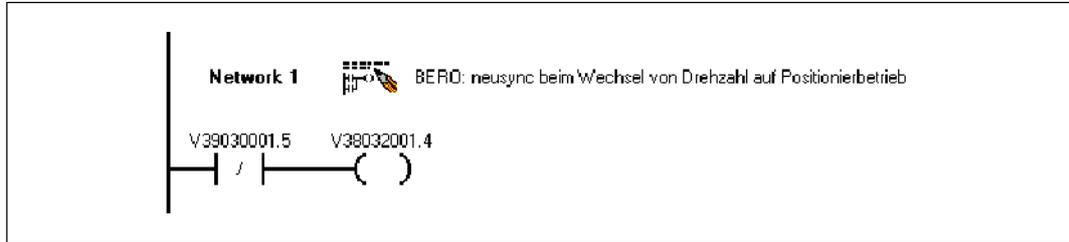


图 4-2

**重要**

在主轴旋转时只允许从定义的方向出发，进行从转速运行到定位运行的切换。否则主轴将定位错误！这一点可通过ACP或ACN的编程得以保证。

SPOS = ACP(0)

如果首先已编程了M4 Sxxx，这样便会制动到停止状态，然后以右旋加速到同步转速，进行同步及定位。

## 4.4 没有外部编码器的无编码器式数字式主轴

也可将无编码器的电机（标准电机、第3方电机）配置为主轴电机。电机的KTY可以在编码器接口X411上，通过线脚13和15直接进行分析。

### 4.4.1 利用驱动配置助手进行参数设置

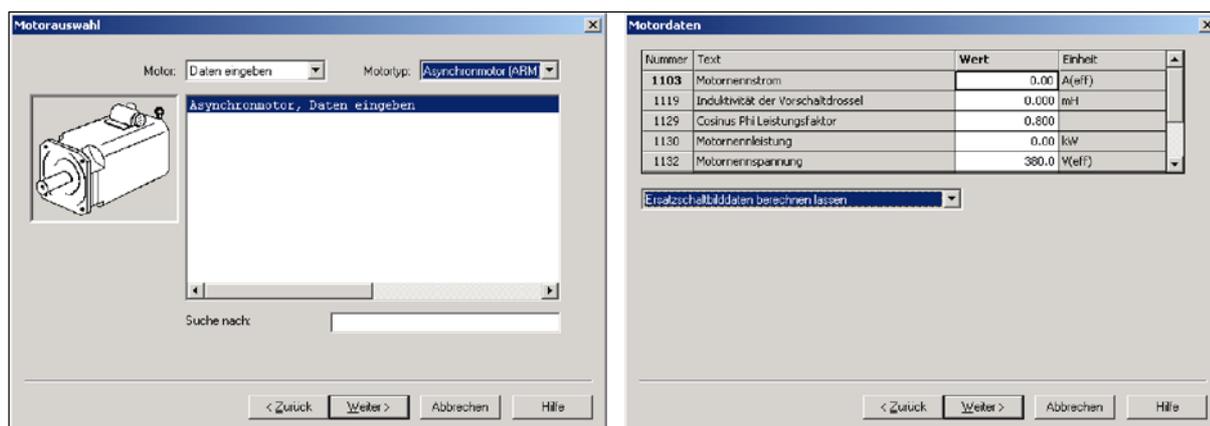


图 4-3 显示

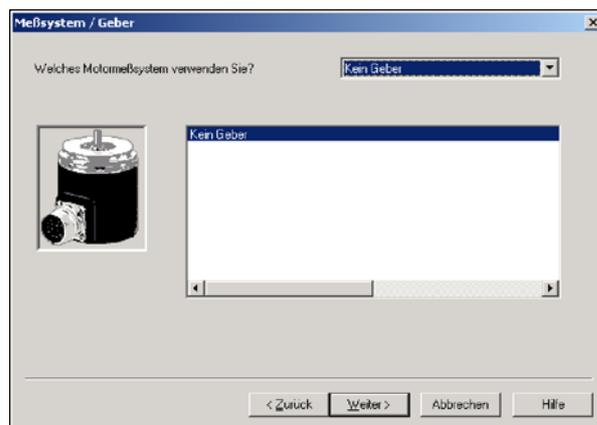


图 4-4 显示

### 4.4.2 通过专家列表进行参数设置

表 4-3 应输入专家列表的参数

参数	文本	值	备注
922	电文选择PROFIBUS	0	保存+接通电源复位
915:6	PZD额定值对应	0	

4.4 没有外部编码器的无编码器式数字式主轴

表 4-3 应输入专家列表的参数

参数	文本	值	备注
916:6	PZD实际值对应	0	
916:7	PZD实际值对应	0	
916:8	PZD实际值对应	0	
916:9	PZD实际值对应	0	
916:10	PZD实际值对应	0	保存+接通电源复位
可选			
1608	固定温度	0	保存+接通电源复位
1602	电机温度过高警告阈值	120	
1607	电机温度关闭极限	150	

如果P1608=0，则采用端子X411时KTY温度值激活，并可以使用。分析通过线脚13和25进行。

例如，如果设置为P1608=60，便不会对电机温度进行分析。将在内部以60°C的温度进行计算。

**重要**

请遵守上述参数的顺序，且如有规定，则应始终执行“保存+接通电源复位”。

4.4.3 调整控制系统中的机床数据

表 4-4

机床数据	名称	值	备注
30130	CTRLOUT_TYPE[0]	1	
30240	ENC_TYPE[0]	0	

如果主轴没有编码器，那么实际转速也将无法显示。这时，NC上的显示值总是保持为零。

如果软件版本高于2.01.05，或采用SINUMERIK 802D-bl，便应在专家口令下设置以下机床数据：

机床数据	名称	值	备注
13070	DRIVE_FUNKTION_MASK[X]	8000	[X]相当于驱动系统编号

## 4.5 带有外部 TTL 编码器的无编码器式数字式主轴

也可将无编码器的电机（标准电机、第3方电机）配置为主轴电机。外部TTL编码器用于主轴的转速测定。

该配置不应用于进行定位。由于缺少主轴电机上的转速测定，因此主轴始终处于扭矩控制的运行模式下。这一点可能导致热学方面的问题以及不准确性。

仅仅TTL编码器通过WSG接口与611UE控制模块连接。电机的KTY可以在编码器接口X411上，通过线脚13和25进行分析。

### 4.5.1 通过专家列表进行参数设置

表 4-5 应输入专家列表的参数

参数	文本	值	备注
890	激活WSG/编码器接口	4	保存+接通电源复位
922	电文选择PROFIBUS	0	保存+接通电源复位
915:6	PZD额定值对应	50017	
916:6	PZD实际值对应	50018	
916:7	PZD实际值对应	50019	
916:8	PZD实际值对应	50019	
916:9	PZD实际值对应	50020	
916:10	PZD实际值对应	50020	保存+接通电源复位
1006	IM编码器代码编号	99	保存+接通电源复位
1005	IM编码器代码编号	2500	保存+接通电源复位
可选			
1608	固定温度	0	保存+接通电源复位
1602	电机温度过高警告阈值	120	
1607	电机温度关闭极限	150	

如果P1608=0，则采用端子X411时KTY温度值激活，并可以使用。分析通过线脚13和25进行。

例如，如果设置为P1608=60，便不会对电机温度进行分析。将在内部以60°C的温度进行计算。

#### 重要

请遵守上述参数的顺序，且如有规定，则应始终执行“保存+接通电源复位”。

4.5 带有外部TTL 编码器的无编码器式数字式主轴

4.5.2 匹配控制系统中的机床数据

表 4-6

机床数据	名称	值	备注
30130	CTRLOUT_TYPE[0]	1	
30240	ENC_TYPE[0]	1	
31020	ENC_RESOL[0]	2500	
32110	ENC_FEEDBACK_POL[0]	-1	0: = 标准 -1: = 调节方向翻转

如果软件版本高于2.01.05, 或采用SINUMERIK 802D-bl, 便应在专家口令下设置以下机床数据:

机床数据	名称	值	备注
13070	DRIVE_FUNKTION_MASK[X]	8000	[X]相当于驱动系统编号-1





4.6 模拟主轴 (通过611 U (E) )

表 4-7 针对该示例的设定

输送轴X1 (加工轴1)	模拟主轴SP (加工轴3)
<b>输送轴X1和模拟主轴SP之间的必要布线</b>	
端子75.A 端子15 端子O0.A -X472	布线连接 布线连接 布线连接 连接
例如端子56 (模拟额定值输入端) 例如端子14 (模拟额定值输入端) 例如端子65 (调节器使能) TTL编码器5V	
<b>NC机床数据</b>	
<b>机床数据13060: DRIVE_TELEGRAM_TYPE[0] = 0</b> ([0]相当于驱动系统编号- 1) <b>机床数据13070: DRIVE_FUNCTION_MASK[0] = 8000</b> (在802D中, 在软件版本高于2.1.5时才有效) ([0]相当于驱动系统编号- 1)	<b>机床数据30110: CTRLOUT_MODULE_NR[0:AX3]=1</b> (输送轴的驱动系统编号) <b>机床数据30120: CTRLOUT_NR[0:AX3]=2</b> <b>机床数据30130: CTRLOUT_TYPE[0:AX3]=1</b> <b>机床数据30220: ENC_MODULE_NR[0:AX3]=1</b> (输送轴的驱动系统编号) <b>机床数据30230: ENC_INPUT_NR[0:AX3]=2</b> <b>机床数据30240: ENC_TYPE[0:AX3]=1</b> <b>机床数据31020: ENC_RESOL[0:AX3]=2500</b> (TTL编码器的线数) <b>机床数据32110: ENC_FEEDBACK_POL[0:AX3]=-1</b> (实际值可能必须进行转换) <b>机床数据32250: RATED_OUTVAL[0:AX3]=100</b> <b>机床数据32260: RATED_VELO[0:AX3]=9000</b> (匹配模拟接口) <b>机床数据34060: REFP_MAX_MARKER_DIST[0:AX3]=360</b> <b>机床数据35300: SPIND_POSCTRL_VELO=50</b> (在该转速下, 位置调节器在SPOS时激活)
<b>驱动数据</b>	<b>必要时对监控数据进行匹配</b>
P890 激活WSG/编码器接口= 4 P922 电文选择PROFIBUS = 104  <b>保存 + 复位</b>	<b>机床数据36000: STOP_LIMIT_COARSE[AX3]=10</b> <b>机床数据36010: STOP_LIMIT_FINE[AX3]=10</b> <b>机床数据36030: STANDSTILL_POS_TOL[AX3]=10</b> <b>机床数据36400: CONTOUR_TOL[AX3]=40</b>  模拟输出的对称化: <b>机床数据36720 DRIFT_VALUE=0.3891%</b>
P915[8] PZD额定值对应PB = 50103 P915[9] PZU额定值对应PB = 50107 P922 电文选择PROFIBUS = 0  <b>保存 + 复位</b>	
模拟输出端75.A/15以“PROFIBUS PPO中的信号DAU1”进行参数设置	

表 4-7 针对该示例的设定
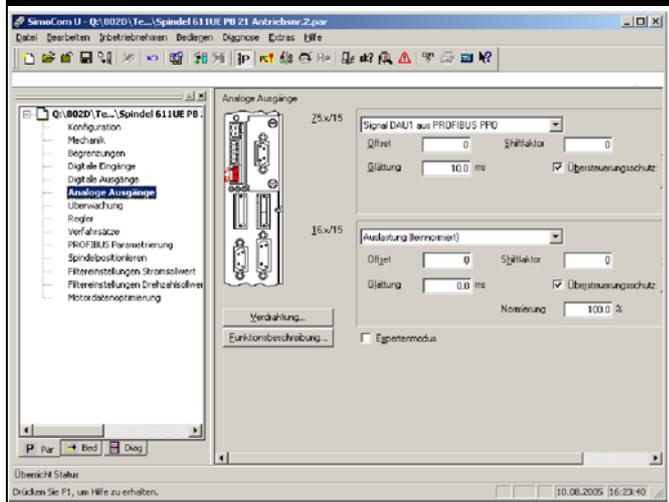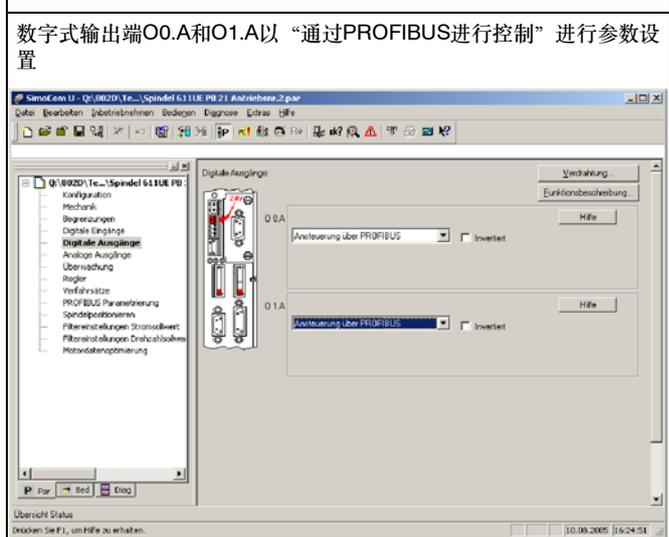
<p style="text-align: center;"><b>输送轴X1 (加工轴1)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>模拟主轴SP (加工轴3)</b></p>
	
<p>数字式输出端O0.A和O1.A以“通过PROFIBUS进行控制”进行参数设置</p> 	
<p><b>保存 + 复位</b></p>	

4.7 带有TTL编码器的模拟轴/主轴通过ADI4

## 4.7 带有TTL编码器的模拟轴/主轴通过ADI4

在SINUMERIK 802D上，可以通过ADI4连接回转的及直线的5V TTL矩形信号编码器。利用该ADI4，可最多控制4个带有模拟额定值接口的驱动系统。

### 可连接的测量系统

- TTL增量编码器（线数参见表4-9/4-10），与5V矩形波信号之间的差值传输（RS422标准）。

### 配置

如果采用5根模拟轴，则需使用2个ADI4模块。根据从表4-9或4-10中所选择的编码器脉冲数，应装载SDB 1\_ADI4或SDB 2\_ADI4。

ADI4模块的Profibus地址为15和16，分配如下：

表 4-8 PB地址的分配

MD 11240	PB (从站)	PB地址	驱动系统编号
0 (1_ADI4或2_ADI4已装载)	PP模块1	9	-
	PP模块2	8	-
	第1个ADI4 驱动器1 驱动器2 驱动器3 驱动器4	16	1 2 3 4
	第2个ADI4 驱动器1 驱动器2 驱动器3 驱动器4	15	5 6 7 8

以下表格显示轴与可连接TTL编码器之间的固定分配。

表 4-9 SDB: 1\_ADI4

Profibus地址	16			
轴	第1轴	第2轴	第3轴	第4轴
编码器线数	2500	2500	2500	1024
Profibus地址	15			
轴	第1轴	第2轴	第3轴	第4轴
编码器线数	1024	18000	9000	2500

表 4-10 SDB: 2\_ADI4

Profibus地址	16			
轴	第1轴	第2轴	第3轴	第4轴
编码器线数	2048	2048	2048	1024
Profibus地址	15			
轴	第1轴	第2轴	第3轴	第4轴
编码器线数	1024	18000	9000	2048



### 阅读说明

工具箱、siemense.txt和ADI4\_SDB.pdf

4.8 带有直接测量系统 (TTL) 的数字轴/主轴通过 ADI4

## 4.8 带有直接测量系统 (TTL) 的数字轴/主轴通过 ADI4

在 SINUMERIK 802D 上，可以最多通过一个 ADI4 连接多达 4 个直接的 5V TTL 矩形信号编码器。

### 可连接的测量系统

- 5V TTL 增量编码器 (编码器线数: 4x2500 或 4x5000)，与 5 V 矩形波信号之间的差值传输 (RS422 标准)。

### 配置

可使用一个带三个 611 U 模块的 ADI4 模块，共有 2 种不同版本。可选择装载 SDB DMS1\_ADI4 或 DMS2\_ADI4。

ADI4 模块的 Profibus 地址为 15，固定分配如下：

- 版本1: SDB :DMS1\_ADI4
  - PP 模块1 PB地址9
  - PP 模块2 PB地址8
  - 单轴功率部件 PB地址10
  - 双轴功率部件 PB地址12
  - 双轴功率部件 PB地址13
  - ADI4: 4 x 2500 步进/转 PB地址15
- 版本2: SDB :DMS2\_ADI4
  - PP 模块1 PB地址9
  - PP 模块2 PB地址8
  - 单轴功率部件 PB地址10
  - 双轴功率部件 PB地址12
  - 双轴功率部件 PB地址13
  - ADI4: 4 x 5000 步进/转 PB地址15

下表显示可能的应用与机床数据间的对应关系一览：

表 4-11 SDB: DMS1\_ADI4

Profibus地址	15			
轴	第1轴	第2轴	第3轴	第4轴
编码器线数	2500	2500	2500	2500
额定值: 驱动系统编号, MD 30110	1	2	3	4
实际值: 驱动系统编号, MD 30220	6	7	8	9

表 4-12 SDB: DMS2\_ADI4

Profibus地址	15			
轴	第1轴	第2轴	第3轴	第4轴
编码器线数	5000	5000	5000	5000
额定值: 驱动系统编号, MD 30110	1	2	3	4
实际值: 驱动系统编号, MD 30220	6	7	8	9

根据应用的不同, 轴将进行相应分配。



#### 阅读说明

工具箱、siemens.txt和ADI4\_SDB for DMS.pdf



# PLC调试

## 概述

PLC的任务是控制机床明确而详细的功能的顺序。它作为一个软件PLC使用。

PLC循环执行用户程序。PLC总是按相同的顺序循环。

- 刷新处理映象区（输入端，用户接口，定时器）
- 处理通讯请求（操作面板，PLC 802编程工具，3.0以及更高版本）
- 执行用户程序
- 处理报警
- 输出处理映象区（输出，用户接口）

PLC从第一步运算开始到最后一步运算结束循环执行用户程序。用户程序所处理的内容不是直接从硬件的输入或输出获得而要经过处理映象区。PLC在程序执行的开始或结束刷新硬件的输入和输出。在PLC的一个循环中，信号是不变的。

只有使用编程语言S7-200的PLC 802编程工具3.1以及更高版本，才可以使用梯形图编制用户程序。梯形图是一个图形编程语言，类似于电路图。

---

### 重要

工具箱CD中的一个可安装“PLC 802库”及其说明是PLC用户程序的基础。它包含一个子程序库以及分别用于车床和铣床的各一个示例程序。

---

---

### 说明

如果机床控制面板的停止键和复位键没有设置成常闭触点，则断路故障就无法识别。

可以使用软件方案来执行监控，正如子程序库中实例MCP\_802D（SBR34）中所说明的那样。

---

## 5.1 PLC 的首次开机调试

当用户拿到 SINUMERIK 802D 时，用户程序中只包含一个 NOP 说明（不是操作）；它存在永久存储器中。用户的工作就是根据机床的具体要求编制用户程序。

## 5.2 PLC 的调试模式

表 5-1 调试模式

选项			响应			
PCU 打开菜单 (802D)	PCU 启动菜单 (802D)	PT PLC 802 (PC)	PLC 程序预选	程序状态	记忆数据 (备份)	PLC 的机床数据, 在用户接口
正常引导	<u>NCK 启动 *</u> 正常引导		用户程序***	运行	未变化	现行的 PLC-MD 仍有效
用缺省值引导	用缺省值引导		用户程序***	运行	删除	标准的 PLC-MD
用保存数据引导	用保存数据引导		用户程序***	运行	保存数据	保存的 PLC-MD
通电后设置 PLC 停止		PLC 停止可能在运行或停止状态下	未变化	停止	未变化	现行的 PLC-MD 仍有效
	<u>PLC 启动**</u> 重新冷启动	运行 (停止以后)	用户程序***	运行	未变化	现行的 PLC-MD 仍有效
	重新冷启动和排故方式		用户程序***	停止	未变化	现行的 PLC-MD 仍有效
	删除		用户程序***	运行	删除	现行的 PLC-MD 仍有效
	删除和排故方式		用户程序***	停止	删除	现行的 PLC-MD 仍有效

\* 硬键系统/软键启动开关/NCK

\*\* 硬键系统/软键启动开关/PLC

\*\*\* 从永久存储器中装载 RAM 存储器

排故方式（见“操作和编程”章节7）将使PLC在控制系统引导后处于停止状态。通过软键设置的所有引导方式只在下一次控制系统引导时才生效。

运行模式激活循环操作。

在“停止”方式，将有下列动作：

- 禁止所有硬件输出
- Profibus-DP无效
- 无循环运行（不执行生效的用户程序）
- 不再刷新处理映象区（冻结）
- 急停生效

只有在“停止”方式下用户才可以将修改的程序或新程序装入控制系统。而且只有在下一次控制系统引导或“运行”方式生效后用户该程序才工作。

## 5.3 PLC报警

控制系统最多能显示8个PLC报警（系统报警或用户报警）。

PLC在每个工作循环都管理报警信息。根据它们的出现的时间顺序保存或者删除报警列表中的报警。表中的第一个报警总是最后出现的报警。

如果多于8个报警存在，则显示前七个报警和最后一个具有最高删除优先级的报警。

### 报警响应和删除标准

此外，PLC管理报警响应。不考虑生效的报警数量，报警响应总是生效。根据报警响应类型，PLC激发所想要的动作。

对于每个报警都必须定义删除标准。缺省时，PLC使用自清除删除标准（参见用户报警的设计）。

删除标准有：

- 上电清除：通过关闭和打开控制系统可以删除报警。
- 删除键清除：按“删除”或“复位”键可以删除报警（类似于NCK报警）。
- 自清除：由于报警原因已不存在，报警会自动删除。

删除条件有以下优先级：

- 上电清除 – 系统报警（最高优先级）
- 删除键清除 – 系统报警
- 自清除 – 系统报警
- 上电清除 – 用户报警
- 删除键清除 – 用户报警
- 自清除 – 用户报警（最低优先级）

对于每个报警定义响应，响应会由PLC中的该报警激活。缺省时，PLC使用的报警响应为显示报警。

报警响应有：

- PLC停止：不再执行用户程序，Profibus-DP无效并且禁止硬件输出。
- 紧急停止：在用户接口处执行用户程序以后，PLC将“紧急停止”信号传给NCK。
- 禁止进给：在用户接口处执行用户程序以后，PLC将“禁止进给”信号传给NCK。
- 禁止读入：在用户接口处执行用户程序以后，PLC将“禁止读入”信号传给NCK。

- 禁止NC启动: 在用户接口处执行用户程序以后, PLC将“禁止NC启动”信号传给NCK。
- 显示报警: 该报警没有报警响应。

### 5.3.1 一般PLC报警



#### 阅读说明

SINUMERIK 802D, 诊断说明

### 5.3.2 用户报警

用户接口“1600xxxx”提供给用户子域(0, 1)来定义用户自己的用户报警。

- 子域0: 8 x 8位用于设置用户报警(0->1脉冲沿)
  - 字节0: 位0 => 第1个用户报警“700000”
  - 字节1: 位0 => 第9个用户报警“700008”
  - 字节7: 位7 => 第64个用户报警“700063”

新的用户报警通过适当位(子域0)的0/1脉冲沿来激活。

- 子域1: 用户报警变量
  - 子域1用于规定用户的附加信息。它只能作为一个双字来读或写。
- 子域2: 报警响应
  - 字节0: 位0 => 禁止NC启动
  - 位1 => 禁止读入
  - 位2 => 所有轴禁止进给
  - 位3 => 紧急停止
  - 位4 => PLC停止

用户可以使用子域2来处理生效的报警响应。它是一个只读区域。

用户必须通过在子域0中复位相应的位来删除自清除用户报警。(1->0脉冲沿)。

对于其他的用户报警, 在识别所属的删除条件以后, PLC会清除相应的用户报警。如果用户报警的位还存在, 报警会再次出现。

#### 用户报警的作用方式

用户报警的优先级通常高于用户接口上的相关信号的优先级(例如, 禁止NC启动, 禁止读入, 禁止进给和紧急停止)。

## 用户报警的设计

每个报警都有一个设计字节。用户可在机床数据**14516: USER\_DATA\_PLC\_ALARM**中对用户报警进行设计。

机床数据默认设置**14516[0...631]: 0 =>** 用户报警显示报警/自清除

设计字节的结构:

- 位0 - 位5: 报警响应
- 位6 - 位7: 删除标准

报警响应: 位0 - 位5 = 0: 显示报警 (默认)

位0 = 1: 禁止NC启动

位1 = 1: 禁止读入

位2 = 1: 所有轴禁止进给

位3 = 1: 紧急停止

位4 = 1: PLC停止

位5 = 保留

删除标准: 位6 + 位7 = 0: 自清除报警 (默认)

位6 = 1: 删除键清除报警

位7 = 1: 上电清除报警

用户报警响应PLC停止总是要有删除条件“上电”。

## 报警文本

用户有两种方式来定义他自己的报警文本。

- 通过硬键**系统 > 软键PLC > 编辑PLC txt** (参阅“操作, 编程”, 章节7)
- 通过工具箱: 利用文本管理器编辑和装载报警文本文件

如果用户没有编写用户报警文本, 将仅显示报警号。

在报警文本中的“%”符号是辅助变量。变量类型表明了变量的表现形式。

下述是可能的变量类型:

- %D ... 整数十进制数
- %I ... 整数十进制数
- %U ... 前面无符号的十进制数
- %O... 整数八进制数
- %X... 整数十六进制数
- %B... 32位二进制表现形式
- %F... 4个字节的浮点数



## 举例:

标志位	MB0.1, MB3.5
标志字节	MB0, MB1, MB2
标志字	MW0, MW2, MW4
	<b>MW3, MW5...不可以使用</b>
标志双字	MD0, MD4, MD8
	<b>MD1, MD2, MD3, MD5...不可以使用</b>

表 5-2 在控制系统中允许采用的PLC数据类型

数据类型	大小	地址排列	逻辑运算范围	算术运算范围
BOOL (布尔)	1位	1	0, 1	-
BYTE (字节)	1字节	1	00 ... FF	0 ... +255
WORD (字)	2字节	2	0000 ... FFFF	-32 768 ... + 32 767
DWORD (双字)	4字节	4	0000 0000 ... FFFF FFFF	-2 147 483 648 ... +2 147 483 647
REAL (实数)	4字节	4	-	$\pm 10^{-37} \dots \pm 10^{38}$

## PLC程序

PLC 802编程工具总是管理一个项目（逻辑运算，符号和注释）。使用下载操作，可以将项目的所有重要信息存入控制系统。使用上载功能可将信息从控制系统传输到PC机中。

控制系统能最多存储6000条指令和1500个符号。以下因素影响了所需的PLC内存:

- 指令数
- 符号名称数和长度
- 注释数和长度

## S7-200梯形图

在通用表示类型中可定义寻址和操作方式。在梯形图中用户在网络中对其程序进行编程。每个网络都相当于一个反应特定过程的特定逻辑线路。在梯形图中，触点，线圈和一些功能图以基本元素给出。即有常开也有常闭触点。每个线圈对应一个继电器。每个功能图都反映了特定的功能。这些功能图可以使用一个启用位来激活。

## 5.4.1 命令概览

表 5-3 操作地址符

操作地址符	描述	范围
V	数据	V1000 0000.0 到 V7999 9999.7
T	时间	T0 到 T15 (100 ms) T16 到 T39 (10 ms)
C	计数器	C0 到 C31
I	数字输入端映象区	I0.0 到 I17.7
Q	数字输出映象区	Q0.0 到 Q11.7
M	标志器	M0.0 到 M383.7
SM	特殊标志	SM0.0 到 SM 0.6 (见表5-6)
AC	累加器	AC0 ... AC3
L	局部数据	L0.0 到 L51.7

表 5-4 在V范围的地址构成 (见用户接口)

类型标记 (模块号)	域号 (通道号, 轴号)	分区	偏移量	地址
00 (10-79)	00 (00-99)	0 (0-9)	000 (000-999)	符号的 (8位)

表 5-5 802D操作范围

存取方式	802D编程的有效操作范围
位存取 (字节.位)	V(1000 0000.0-7900 9999.7) I(0.0-17.7) Q(0.0-11.7) M(0.0-255.7) SM(0.0-0.7) - T(0-39) C(0-31)
字节存取	VB(1000 0000-7999 9999) IB(0-17) QB(0-11) MB(0-383) AC(0-3) SMB(0) - KB (常量)

表 5-5 802D操作范围

存取方式	802D编程的有效操作范围
字存取	VW(1000 0000-7999 9998) T(0-39) C(0-31) IW(0-16) QW(0-10) MW(0-382) AC(0-3) - - KW (常量)
双字存取	VD(1000 0000-7999 9994) ID(0-14) QD(0-8) MD(0-380) AC(0-3) - - AC(0-3) KD (常量)

表 5-6 特殊标志 (SM) 位定义

SM位	描述
SM 0.0	该标志带有定义的信号 “1”
SM 0.1	初始位置: 第一个PLC循环时为 ‘1’ , 后面循环为 ‘0’
SM 0.2	缓冲区数据丢失, 仅用于第一个PLC循环 ( ‘0’ - 数据未丢, ‘1’ - 数据已丢 )
SM 0.3	上电: 第一个PLC循环时为 ‘1’ , 后面循环为 ‘0’
SM 0.4	60秒周期 (交替的 ‘0’ 表示30秒, 然后 ‘1’ 表示30秒)
SM 0.5	1秒周期 (交替的 ‘0’ 表示0.5秒, 然后 ‘1’ 表示0.5秒)
SM 0.6	PLC循环周期 (交替的一个循环为 ‘0’ , 然后另一个循环为 ‘1’ )

使用 “View STL” , 用户只能在PT802中看到指令表 (STL) 。在该显示方式下 (参见表格: Mnemonic) , 将依次显示加工步骤。

## 5.4.2 堆栈运算说明

表 5-7 指令集

基本 BOOL 指令		
指令	梯图符号	有效操作
<b>Load</b> 常开 <b>And</b> n=1 关闭 <b>Or</b> n=0 打开		n: V, I, Q, M, SM, T, C, L
<b>Load Not</b> 常闭 <b>And Not</b> n=0 关闭 <b>Or Not</b> n=1 打开		n: V, I, Q, M, SM, T, C, L
<b>Output</b> 先 0, n=0 先 1, n=1		n: V, I, Q, M, T, C, L
<b>Set</b> (1位) 先 0, 未设置 先 1 或 ↗		S_Bit: V, I, Q, M, T, C, L n=1
<b>Reset</b> (1位) 先 0, 未复位 先 1 或 ↗		S_Bit: V, I, Q, M, T, C, L n=1

其他 BOOL 指令		
指令	梯图符号	有效操作
<b>Edge Up</b> 先 ↗ 关闭 (1个PLC循环)		
<b>Edge Down</b> 先 ↘ 关闭 (1个PLC循环)		
<b>Logical Not</b> 先 0, 后 1 先 1, 后 0		
<b>无运算</b>		n = 0 ... 255

字节比较 (无符号)		
指令	梯图符号	有效操作
<b>Load Byte =</b> a = b 关闭 <b>And Byte =</b> a ≠ b 打开 <b>Or Byte =</b>		a: VB, IB, QB, MB, SMB, AC, 常数, LB b: VB, IB, QB, MB, SMB, AC, 常数, LB
<b>Load Byte ≥</b> a ≥ b 关闭 <b>And Byte ≥</b> a < b 打开 <b>Or Byte ≥</b>		
<b>Load Byte ≤</b> a ≤ b 关闭 <b>And Byte ≤</b> a > b 打开 <b>Or Byte ≤</b>		

字比较 (带符号)		
指令	梯形符号	有效操作
<b>Load Word =</b> a = b 关闭 <b>And Word =</b> a ≠ b 打开 <b>Or Word =</b>		a: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, 常数, LW b: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, 常数, LW
<b>Load Word ≥</b> a ≥ b 关闭 <b>And Word ≥</b> a < b 打开 <b>Or Word ≥</b>		
<b>Load Word ≤</b> a ≤ b 关闭 <b>And Word ≤</b> a > b 打开 <b>Or Word ≤</b>		

双字比较 (带符号)		
指令	梯形符号	有效操作
<b>Load DWord =</b> a = b 关闭 <b>And DWord =</b> a ≠ b 打开 <b>Or DWord =</b>		a: VD, ID, QD, MD, AC, 常数, LB b: VD, ID, QD, MD, AC, 常数, LB
<b>Load DWord ≥</b> a ≥ b 关闭 <b>And DWord ≥</b> a < b 打开 <b>Or DWord ≥</b>		
<b>Load DWord ≤</b> a ≤ b 关闭 <b>And DWord ≤</b> a > b 打开 <b>Or DWord ≤</b>		

实字比较 (带符号)		
指令	梯形符号	有效操作
<b>Load RWord =</b> a = b 关闭 <b>And RWord =</b> a ≠ b 打开 <b>Or RWord =</b>		a: VD, ID, QD, MD, AC, 常数, LD b: VD, ID, QD, MD, AC, 常数, LD
<b>Load RWord ≥</b> a ≥ b 关闭 <b>And RWord ≥</b> a < b 打开 <b>Or RWord ≥</b>		
<b>Load RWord ≤</b> a ≤ b 关闭 <b>And RWord ≤</b> a > b 打开 <b>Or RWord ≤</b>		

定时器		
指令	梯形符号	有效操作
<b>Timer Retentive On Delay</b> EN=1, 启动 EN=0, 停止 如果 $T_{Value} \geq PT$ , $T_{bit}=1$		启用: (IN) S0 Txxx: T0 - T31 预设: (PT) VW, T, C, IW, QW, MW, AC, 常数 100 ms T0 - T15 10 ms T16 - T39
<b>Timer On Delay</b> EN=1, 启动 EN=0, 停止 如果 $T_{Value} \geq PT$ , $T_{bit}=1$		启用: (IN) S0 Txxx: T0 - T31 预设: (PT) VW, T, C, IW, QW, MW, AC, 常数 100 ms T0 - T15 10 ms T16 - T39
<b>Timer Of Delay</b> 如果 $T_{Value} < PT$ , $T_{bit}=1$		启用: (IN) S0 Txxx: T0 - T31 预设: (PT) VW, T, C, IW, QW, MW, AC, 常数 100 ms T0 - T15 10 ms T16 - T39

计数器		
指令	梯形符号	有效操作
<b>Count Up</b> CU ↗, 值+1 R=1, 复位 如果 C <sub>Value</sub> ≥ PV, C <sub>bit</sub> =1		正计数: (CU) S1 复位: (R) S0 Cxxx: C0 - 31 预设: (PV) VW, T, C, IW, QW, MW, AC, 常数, LW
<b>Count Up/Down</b> CU ↗, 值+1 CD ↘, 值-1 R=1, 复位 如果 C <sub>Value</sub> ≥ PV, C <sub>bit</sub> =1		正计数: (CU) S2 倒计数: (CD) S1 复位: (R) S0 Cxxx: C0 - 31 预设: (PV) VW, T, C, IW, QW, MW, AC, 常数, LW
<b>Count Down</b> 如果 C <sub>Value</sub> = 0, C <sub>bit</sub> =1		倒计数: (CD) S2 复位: (R) S0 Cxxx: C0 - 31 预设: (PV) VW, T, C, IW, QW, MW, AC, 常数, LW

数学运算		
指令	梯形符号	有效操作
<b>Word Add</b> 如果 EN = 1, b = a + b <b>Word Subtract</b> b = b - a		启用: EN 输入: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, 常数, LW 输出: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, LW
<b>DWord Add</b> 如果 EN = 1, b = a + b <b>DWord Subtract</b> b = b - a		启用: EN 输入: VD, ID, QD, MD, AC, 常数, LD 输出: VD, ID, QD, MD, AC, LD
<b>Multiply</b> 如果 EN = 1, b = a x b		启用: EN 输入: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, 常数, LW 输出: VD, ID, QD, MD, AC, LD

指令	梯形符号	有效操作
<b>Divide</b> 如果 EN = 1, $b = b \div a$ 输出: 16位余数 输出+2: 16位商		启用: EN 输入: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, 常数, LW 输出: VD, ID, QD, MD, LD
<b>Add</b> 如果 EN = 1, $b = a + b$ <b>Subtract</b> $b = b - a$ <b>Real Numbers</b>		启用: EN 输入: VD, ID, QD, MD, AC, 常数, LD 输出: VD, ID, QD, MD, AC, LD
<b>Multiply</b> 如果 EN = 1, $b = a \times b$ <b>Divide</b> $b = b \div a$ <b>Real Numbers</b>		启用: EN 输入: VD, ID, QD, MD, AC, 常数, LD 输出: VD, ID, QD, MD, AC, LD

## 增量, 减量

指令	梯形符号	有效操作
<b>Increment</b> 如果 EN = 1, $a = a + 1$ <b>Decrement</b> $a = a - 1$ <b>Byte</b>		启用: EN 输入: VB, IB, QB, MB, AC, 常数 LB 输出: VB, IB, QB, MB, AC, LB
<b>Increment</b> 如果 EN = 1, $a = a + 1$ <b>Decrement</b> $a = a - 1$ <b>Word</b> $a = /a$		启用: EN 输入: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, 常数, LW 输出: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, LW
<b>Increment</b> 如果 EN = 1, $a = a + 1$ <b>Decrement.</b> $a = a - 1$		启用: EN 输入: VD, ID, QD, MD, AC, 常数, LD 输出: VD, ID, QD, MD, AC, LD

## 逻辑运算

指令	梯形符号	有效操作
<b>Byte AND</b> 如果 EN = 1, $b = a \text{ AND } b$ <b>Byte OR</b> $b = a \text{ OR } b$ <b>Byte XOR</b> $b = a \text{ XOR } b$		启用: EN 输入: VB, IB, QB, MB, AC, 常数, LB 输出: VB, IB, QB, MB, AC, LB
<b>Word AND</b> 如果 EN = 1, $b = a \text{ AND } b$ <b>Word OR</b> $b = a \text{ OR } b$ <b>Word XOR</b> $b = a \text{ XOR } b$		启用: EN 输入: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, 常数, LW 输出: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, LW





指令	梯形符号	有效操作
<b>DWord AND</b> 如果 EN = 1, <b>DWord OR</b> $b = a \text{ AND } b$ <b>DWord XOR</b> $b = a \text{ OR } b$ $b = a \text{ XOR } b$		启用: EN 输入: VD, ID, QD, MD, AC, 常数, LD 输出: VD, ID, QD, MD, AC, LD
<b>Invert Byte</b> 如果 EN = 1, $a = /a$		启用: EN 输入: VB, IB, QB, MB, AC, 常数, LB 输出: VB, IB, QB, MB, AC, LB
<b>Invert Word</b> 如果 EN = 1, $a = /a$		启用: EN 输入: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, 常数, LW 输出: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, LW
<b>Invert DWord</b> 如果 EN = 1, $a = /a$		启用: EN 输入: VD, ID, QD, MD, AC, 常数, LD 输出: VD, ID, QD, MD, AC, LD


移位和旋转运算






指令	梯形符号	有效操作
<b>Shift Right</b> 如果 EN = 1, <b>Shift Left</b> $a = a \text{ SR } c \text{ bits}$ $a = a \text{ SL } c \text{ bits}$		启用: EN 输入: VB, IB, QB, MB, AC, 常数, LB 输出: VB, IB, QB, MB, AC 计数: VB, IB, QB, MB, AC, 常数, LB
<b>Shift Right</b> 如果 EN = 1, <b>Shift Left</b> $a = a \text{ SR } c \text{ bits}$ $a = a \text{ SL } c \text{ bits}$		启用: EN 输入: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, 常数, LW 输出: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, LW 计数: VB, IB, QB, MB, AC, 常数, LB
<b>DWord Shift R</b> 如果 EN = 1, <b>DWord Shift L</b> $a = a \text{ SR } c \text{ bits}$ $a = a \text{ SL } c \text{ bits}$		启用: EN 输入: VD, ID, QD, MD, AC, 常数, LD 输出: VD, ID, QD, MD, AC, LD 计数: VB, IB, QB, MB, AC, 常数, LB

转换运算

指令	梯形符号	有效操作
<b>Convert Double Word Integer to a Real</b> 如果 EN = 1, 将双字整数转换成实数输出。		启用: EN 输入: VD, ID, QD, MD, AC, 常数, LD 输出: VD, ID, QD, MD, AC, LD
<b>Convert a Real to a Double Word Integer</b> 如果 EN = 1, 将实数转换成双字整数输出。		启用: EN 输入: VD, ID, QD, MD, AC, 常数, LD 输出: VD, ID, QD, MD, AC, LD

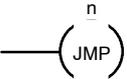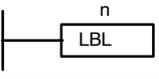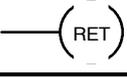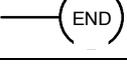程序控制功能		
指令	梯形符号	有效操作
<b>Jump to Label</b> 如果 EN = 1, 执行标识符 n。		启用: EN 标记符: 字: 0-127
<b>Label</b> 用于跳转的标识符。		标记符: 字: 0-127
<b>Conditional Return from Subroutine</b> 如果 EN = 1, 退出子程序。		启用: EN
<b>Return from Subroutine</b> 退出子程序。		
<b>Conditional End</b> 如果 EN = 1, END 结束主扫描。		启用: EN

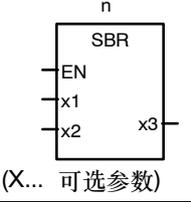程序控制功能		
指令	梯形符号	有效操作
<b>Subroutine</b> 如果 EN ↗, 转到子程序 n。		标记符: 常数: 0-63

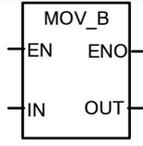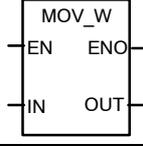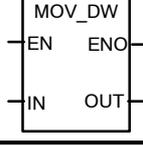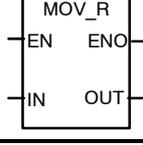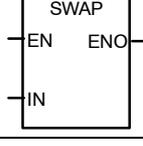移动, 填充和查找运算		
指令	梯形符号	有效操作
<b>Move Byte</b> 如果 EN = 1, 将输入复制到输出。		启用: EN 输入: VB, IB, QB, MB, AC, 常数, LB 输出: VB, IB, QB, MB, AC, LB
<b>Move Word</b> 如果 EN = 1, 将输入复制到输出。		启用: EN 输入: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, 常数, LW 输出: VW, T, C, IW, QW, MW, AC, LW
<b>Move DWord</b> 如果 EN = 1, 将输入复制到输出。		启用: EN 输入: VD, ID, QD, MD, AC, 常数, LD 输出: VD, ID, QD, MD, AC, LD
<b>Move Real</b> 如果 EN = 1, 将输入复制到输出。		启用: EN 输入: VD, ID, QD, MD, AC, 常数, LD 输出: VD, ID, QD, MD, AC, LD
<b>Swap Bytes</b> 如果 EN = 1, 字中的高字节与低字节的内容交换。		启用: EN 输入: VW, IW, QW, MW, T, C, AC, LW

### 5.4.3 程序组织

程序设计人员应将其用户程序分成若干个封闭的程序部分（子程序）。编程语言S7-200允许用户将其程序结构化。有两种程序类型－主程序和子程序。可以有8级嵌套。

一个PLC循环周期可以是控制器内部插补脉冲（IPO脉冲）的倍数。机床制造商必须根据自己特定的需要设定PLC循环周期（见机床数据“PLC\_IPO\_TIME\_RATIO”）。当IPO/PLC的比率1:1时为PLC最快的执行周期。

**示例：**编程人员用其自定义的循环计数器可在主程序中编制控制顺序。该控制程序在子程序（UP0）中控制所有的循环信号，UP1/UP2是两个循环调用一次，子程序UP3以三个循环为周期控制所有信号。

### 5.4.4 数据组织

数据可分为三个区域：

- 非记忆数据
- 记忆数据
- 用于PLC的机床数据（所有机床数据在上电后生效）

大多数数据，如处理映象区、定时器和计数器均为非记忆数据，每次系统导入时这些数据都被清除。

对于余下的数据，有数据域1400 0000 -1400 0127可用。在其中，用户可以保存所有要求在开机后仍保持有效的数据。

用户可借助于PLC-MD（参见用户接口）对程序进行参数预置，或者给不同的程序段进行参数设置。

### 5.4.5 控制系统接口

该接口通过**系统**，软键 **Setup PLC \> STEP7连接**可选。

重新冷启动或正常引导启动之后，该RS 232接口仍保持生效。使用PLC 802编程工具的菜单“PLC/信息”，可以检查控制系统的连接（STEP7连接生效）。例如，如果接口生效，该窗口就会出现生效的PLC模式（运行/停止）。

### 5.4.6 程序测试和监控

可用下列方法来对用户程序进行控制或者错误分析:

- PLC状态: 显示和修改调用的运算数
- 状态列表: 显示并修改三个可任意选择的变量区
- PLC程序: 显示并监视整个用户程序(状态), 包括符号和注释
- PT PLC 802: 连接PG/PC, 并激活PT。也可以通过调制解调器来连接

## 5.5 下载/上载/复制/比较 PLC 应用程序

用户可以在控制系统里保存、复制、或用另一个PLC项目覆盖PLC应用程序。

可以通过以下方法来实现

- PLC 802编程工具
- WINPCIN（二进制文件）
- NC卡

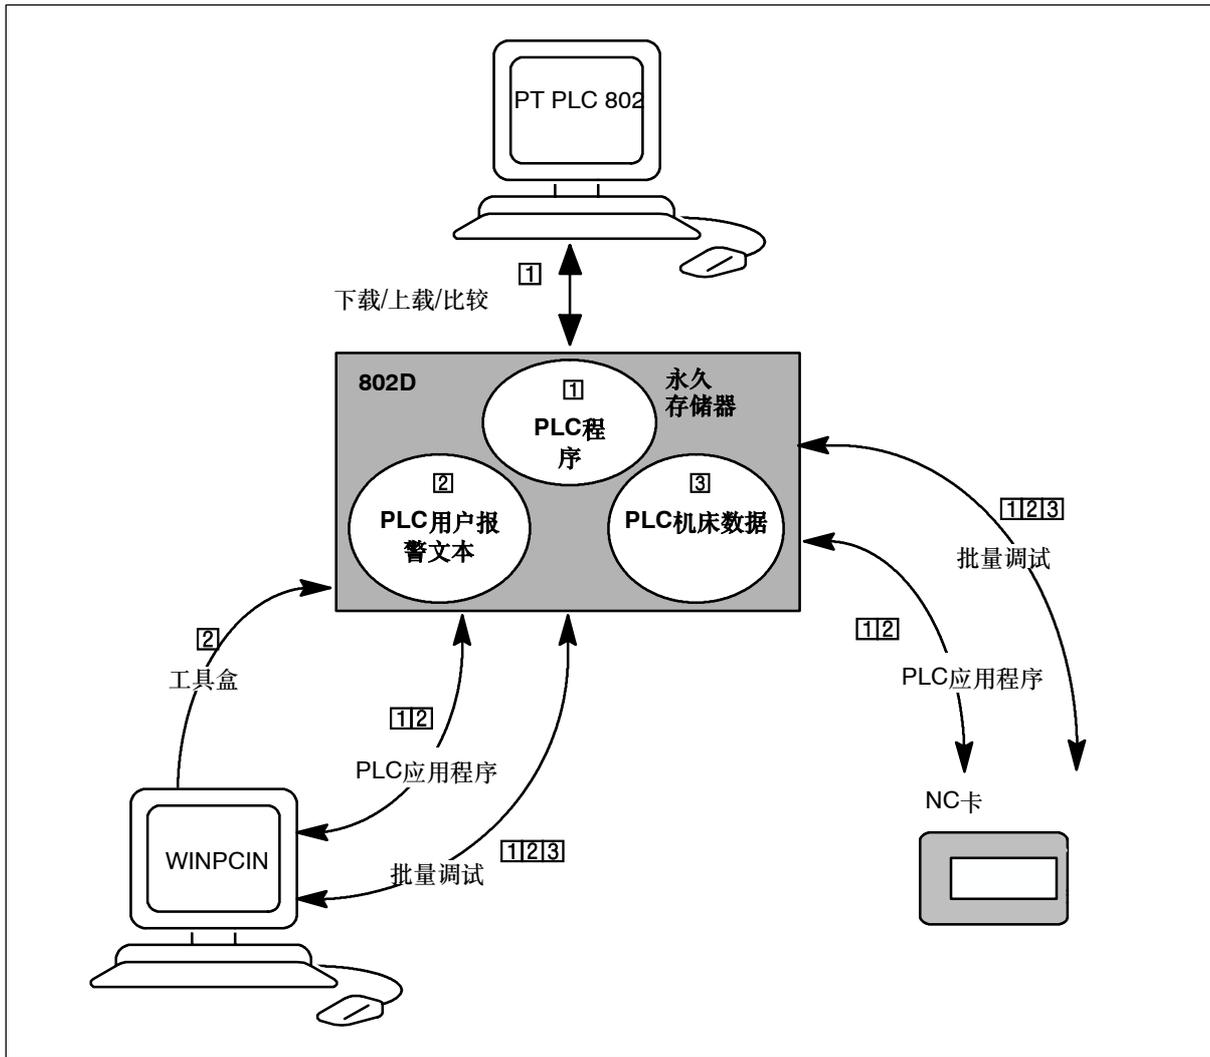


图 5-1 控制系统中的PLC应用程序

## 下载

此项功能是向控制系统的永久存储器（加载存储器）中写入传输数据。

- 用PLC 802编程工具下载PLC项目（Step7连接）
- 用工具WINPCIN（PLC机床数据，PLC程序和用户报警文本）数据输入或NC卡进行批量调试
- 使用工具WINPCIN或者NC卡（PLC程序和用户报警文本）模拟批量调试数据输入进行PLC应用程序读入

所装载的PLC用户程序将在下一次控制系统启动时从永久存储器传输到工作存储器中，并从这一刻起，在控制系统中生效。

## 上载

PLC应用程序可用PLC 802编程工具以及WINPCIN工具或者NC卡从控制系统的永久存储器中上载。

- 用PLC 802编程工具上载PLC项目（Step7连接）  
将控制系统中的程序读出，使用PLC 802编程工具重新编制当前程序。
- 用工具WINPCIN（PLC机床数据，PLC程序和用户报警文本）数据输出或NC卡进行“启动数据”批量调试
- 用工具WINPCIN或NC卡读出PLC应用程序（PLC程序信息和用户报警文本）数据输出

## 比较

比较PLC 802编程工具中的程序和存储在控制系统的永久存储器（加载存储器）中的程序。

## 版本显示

可使用硬键**系统**，软键**维修信息显示/版本将其调出**

- **程序**  
在控制系统引导启动后，传入到控制系统中的程序，包括用户程序将在PLC中的工作存储器中生效。

编程人员可在PLC 802编程工具OB1的注释中，使用第一个注释行的开端写入自己的附加信息，该内容会出现在版本显示中（参见视图属性）。

## 5.6 用户接口

此接口包含了NCK/PLC和HIMI/PLC之间的所有信号。此外PLC译码辅助功能指令，用于用户程序的简单继续处理。



---

### 阅读说明

/FB/ Sinumerik 802D, 功能说明, 章节20

---

## 批量调试和数据备份

### 6.1 批量调试

#### 功能

批量调试的目的是:

- 在首次调试完成之后, 使同类型机床的其他控制系统进入相同的调试后状态;  
或者
- 在维修情况下(更换硬件后), 把一个新的控制系统尽可能省力地恢复到原状态。

#### 批量调试文件

批量调试文件包含以下内容:

- 机床数据
- R参数
- PLC用户报警文本
- 显示机床数据
- PLC应用程序
- 零件程序
- 循环
- 设置数据
- 零点偏移
- 刀具补偿值
- 主轴螺距误差补偿数据
- SIMODRIVE 611UE的驱动系统机床数据(这些数据仅在连接了驱动系统后才被传输。)

#### 前提条件

批量调试的前提条件是PC机必须带有RS232接口, 以用于从/向控制系统传输数据或者一张NC卡。

在PC机中应使用工具**WINPCIN**。

使用PC机的步骤:

1. 在PC机中创建批量调试文件（从控制系统传输到PC机中）:
  - 在PC机（COM接口）和SINUMERIK 802D（COM1）之间建立RS232电缆连接
  - 在工具WINPCIN的菜单**RS232配置**中应进行下列设置（未以粗体书写的设置与WINPCIN缺省设置相一致）:

<b>Com端口</b>	SINUMERIK 802D的PC-COM号
<b>波特率</b>	<b>19200</b>
奇偶性	无
数据位	8
停止位	1
软件（XON/XOFF）	关
硬件（RTS/CTS）	开
超时	0秒
<b>BIN格式</b>	<b>开启</b>

- 调用PC机中的菜单**接收数据**，输入文件名（任意文档名）并开始传输。PC机处于接收状态并等待来自控制系统的数。
  - 控制系统中需要保护等级2的口令。
  - 在菜单**系统 > 数据输入/输出 > RS232设置**下进行与工具WINPCIN中相同的设定并保存。
  - 在菜单**系统 > 数据输入/输出**中选择行“**PC启动数据**”，并用**读出**读取批量调试文件。
2. 从PC中读取批量调试文件到SINUMERIK 802D
    - 根据 1. 所述设置PC机上的RS232接口
    - 在菜单**系统 > 数据输入/输出**中选择行“**PC启动数据**”，并按下**读入**。控制系统已为接收准备就绪
    - 在PC机中通过WINPCIN在菜单**发送数据**下打开批量调试文件，并由此开始传输。
    - 在控制系统中，开始读入后，在所显示的画面中确认批量调试。
    - 在传输期间和结束后，控制系统将多次启动。在正常传输后，控制系统处于完全配置的运行状态中。

## 使用NC卡的步骤

### 重要

在NC卡上，必须对一个闪存文件系统（最多可达2 MB）进行格式化。（见章节6.3）

NC卡仅允许在PCU关闭情况下进行插拔。如果在控制系统接通时插拔NC卡，可能导致NC卡损坏。

#### 1. 在NC卡上创建批量调试文件:

- NC卡（西门子的闪存卡）必须在控制系统引导启动之前插上！
- 控制系统中需要保护等级2的口令。
- 在菜单**系统 > 数据输入/输出**中选择行“**NC卡启动数据**”，并用软键**读出**读取批量调试文件。

#### 2. 从NC卡读入批量调试文件至SINUMERIK 802D中

- NC卡（西门子的闪存卡）必须在控制系统引导启动之前插上！
- 控制系统中需要保护等级2的口令。
- 在菜单**系统 > \ 数据输入/输出**中选择行“**NC卡启动数据**”，并用软键**读入**读入批量调试文件。

## 6.2 数据备份

### 6.2 数据备份

#### 6.2.1 内部数据备份

对于有限缓存的存储器数据，需要将数据备份在控制系统的永久存储器中。该操作在内部进行，在控制系统关闭超过50小时（同时至少10分钟/天开启控制系统）的情况下需要进行。

**建议：**在重要的数据变更后，**立即**进行内部数据备份。

---

#### 说明

在进行内部数据备份时，有限缓存存储器的数据拷贝存放在永久存储器中。无法进行有选择的数据备份（例如，只存储机床数据而不存储工件程序）。

---

#### 进行内部数据备份

在操作区域**系统或程序管理器**中按下软键“**保存数据**”（至少需要保护等级3）。

#### 装载内部备份的数据

- 通过开机调试模式“重新装载备份的用户数据”引导启动控制系统。
  - 在被备份的存储器丢失数据的情况下通过**上电**自动将永久存储器中备份的数据重新装载到存储器中。
- 

#### 说明

出现提示“4062 已装载数据备份拷贝”。

---

#### 6.2.2 通过RS232进行外部数据备份

---

#### 重要

RS232电缆仅允许在PCU关闭情况下进行插拔。

---

除了内部数据备份之外，还可以对控制系统的用户数据进行外部备份。其前提条件是，PC机必须带有RS232和工具 **WINPCIN**（包含在工具箱中）。

外部数据备份应该总是在大量修改数据和开机调试结束时进行。

若要备份所有的机床数据，创建一个批量调试文件已经足够。

#### 外部数据备份方案:

1. 读出全部数据: **批量调试**
2. 分区域地读出和读入文件。如果光标位于行“PC启动数据”上，就会将所有用户数据一起进行传输。  
以下用户数据可作为**单个文件**进行选择:

##### 数据

- 机床数据
- 设置数据
- 刀具数据
- R参数
- 零点偏移
- 补偿数据 (SSFK)

##### 零件程序

##### 标准循环

##### 用户循环

##### PLC程序 (二进制文件)

#### 执行外部数据备份:

- 在菜单**系统 > 数据输入/输出 > RS232设置**中选择文本格式。
- 在WINPCIN中同样设定文本格式
- 在菜单**系统 > 数据输入/输出 > 数据选择** 用户数据 分区域地或作为单个文件，通过RS232接口传输到外部PC。

#### 将外部备份的数据装载控制系统:

在菜单**系统 > 数据输入/输出**中按下软键**读入**。

### 6.2.3 通过NC卡进行外部数据备份

---

#### 重要

在NC卡上，必须对一个闪存文件系统（最多可达2 MB）进行格式化。（见章节6.3）

NC卡仅允许在PCU关闭情况下进行插拔。如果在控制系统接通时插拔NC卡，可能导致NC卡损坏。

---

## 6.2 数据备份

### 在NC卡上进行数据备份的方案

- 调试数据
- PLC应用程序
- 显示机床数据
- PLC用户报警文本
- 零件程序NC --> NC卡（不适用于802D base line）
- 零件程序NC卡 --> NC（不适用于802D base line）
- 调试数据HMI（加载了语言后的调试数据）

### 执行外部数据备份

在菜单**数据输入/输出**中，可用软键**读入/读出**激活该过程。

## 6.3 NC卡的格式化

在对NC卡进行格式化时，在控制系统的启动菜单中有一个菜单项可供使用。通过选择“格式化NC卡”，可将已插上的NC卡删除，然后将其格式化为一个1.5 MB大的文件系统。

---

### 说明

该菜单项仅在设置了保护等级0 - 3后才能见到。

---

### 过程

- NC卡已插上，接通控制系统
- 在DRAM检查后按下“选择”键
- 在启动菜单（开机菜单）中选择菜单项“格式化NC卡”。
- 在结束了初始化后，要回答提问“是否真的希望进行[否/是]？”。  
“否”过程将结束，不进行格式化  
“是”按下输入后开始格式化。
- 在格式化结束后，可以对更多的PC卡进行格式化。  
“是否格式化另一张NC卡[否/是]？”  
“是”在换卡之后重新开始该过程  
“否”过程结束。
- 关闭并重新接通控制系统。

---

### 说明

在一张带有升级系统软件的西门子 8 MB NC卡上，同样包含一个剩余存储空间为大约900 kB的文件系统。

如果西门子提供程序Sinucopy，便可以在一张空白的NC卡上建立最大为2 MB的文件系统。更大的区域不受控制系统管理。

---

## 6.4 背光故障时的数据备份

在控制系统出现背光故障时，将无法再进行菜单引导的操作。如果在控制系统上存在背光故障，可通过一个特殊命令进行PC外部数据备份。

为此，必须如章节6.1中所述，激活PC的RS232连接（二进制格式设定，波特率19200）。

在接通控制系统后，应输入命令**CTRL S**。这样，便可以输出带有最新数据的批量调试文件。

# 用 NC 卡进行软件升级

## 概述

可能由于以下原因而需要改变系统软件:

- 应安装新的系统软件（新的软件版本）。
- 在硬件更换后，如果需要输入与发货时不同的系统软件。

---

## 说明

用户数据的外部数据备份必须通过RS 232（参阅章节6.1）或NC卡（参阅章节6.2）进行。

---

## 过程

前提条件: 控制系统关闭

1. 插上带有系统软件和闪存文件系统的随附的NC卡



---

## 小心

NC卡仅允许在PCU关闭情况下进行插拔。如果在控制系统接通时插拔NC卡，可能导致NC卡损坏。

**注意**，软件版本02.xx.xx只能装载到带有32MB工作存储器的硬件上。该硬件扩展可从MLFB编号6FC5610-0BA10-0RA1上进行识别。

---

2. 接通控制系统
3. 根据屏幕显示

“DRAM检查”

“按下选择键，可以在DRAM检查后进入启动菜单”

按下**选择键**。

4. 在DRAM测试后，将出现选择菜单  
使用光标来选择“软件升级”，并按**输入**来确认你的选择。
5. 进行升级。该过程将通过屏幕上的相应文本进行显示。  
在完成升级后，将出现以下屏幕显示:

“SINUMERIK 802D - UPDATE O. K.”  
“VERSION 802D SW xx.xx.xx”

6. 关闭并重新接通控制系统
7. 升级结束，用户数据可以在设置了口令后重新输入。

---

**说明**

根据需要可按照章节3.3装载语言。

---

## 机床数据和设置数据 802D

### 数据类型

BOOLEAN	BOOL 值: 1 (TRUE) 或0 (FALSE)
BYTE	8位数值, 作为整数数值: -128 至 127, 作为十六进制数值: 00 至 FF 作为ASCII字符集的字符, 例如 “a”
STRING	字符串 (最大16个字符)
WORD	16位数值, 作为整数数值: -32768 至 32767, 作为十六进制数值: 0000 至 FFFF
UNSIGNED WORD	16位数值, 作为整数数值: 0 至 65535 作为十六进制数值: 0000 至 FFFF
INTEGER	16位数值 (在此为本地设定), 整数数值: -32768 至 32767
DWORD	32位数值, 作为整数数值: -2147483648 至 2147483647 作为十六进制数值: 0000 0000 至 FFFF FFFF
UNSIGNED DWORD	32位数值, 作为整数数值: 0 至 4294967295 作为十六进制数值: 0000 0000 至 FFFF FFFF
DOUBLE	64位数值, 浮点值: $\pm 4.19 \cdot 10^{-307}$ 至 $\pm 1.67 \cdot 10^{308}$

### 数值范围 (最小值/最大值)

如果没有给出数值范围, 则由数据类型来决定输入限制且字段由 “\*\*\*” 标识出来。

8.1 机床数据表

8.1 机床数据表

8.1.1 显示机床数据

数据号	机床数据名称			功能描述中参 考章节
表示法	名称, 其他			生效方式
单位	额定值	最小值	最大值	数据类型
<b>202</b>	<b>FIRST_LANGUAGE</b>			<b>19</b>
十进制	缺省语言版本			上电
0	2	1	2	BYTE
<b>203</b>	<b>DISPLAY_RESOLUTION</b>			<b>19</b>
十进制	显示分辨率			立即
0	3	0	5	BYTE
<b>204</b>	<b>DISPLAY_RESOLUTION_INCH</b>			<b>19</b>
十进制	显示分辨率			立即
0	4	0	5	BYTE
<b>205</b>	<b>DISPLAY_RESOLUTION_SPINDLE</b>			<b>19</b>
十进制	显示分辨率			立即
0	1	0	5	BYTE
<b>208</b>	<b>USER_CLASS_WRITE_TOA_GEO</b>			
十进制	刀具几何尺寸写保护级			立即
0	3	0	7	BYTE
<b>209</b>	<b>USER_CLASS_WRITE_TOA_WEAR</b>			
十进制	刀具磨损数据写保护级			立即
0	3	0	7	BYTE
<b>210</b>	<b>USER_CLASS_WRITE_ZOA</b>			
十进制	可设定零点偏移写保护级			立即
0	3	0	7	BYTE
<b>212</b>	<b>USER_CLASS_WRITE_SEA</b>			
十进制	设置数据写保护级			立即
0	7	0	7	BYTE
<b>213</b>	<b>USER_CLASS_READ_PROGRAM</b>			
十进制	零件程序读保护级			立即
0	7	0	7	BYTE
<b>214</b>	<b>USER_CLASS_WRITE_PROGRAM</b>			
十进制	零件程序输入保护级			立即
0	3	0	7	BYTE
<b>215</b>	<b>USER_CLASS_SELECT_PROGRAM</b>			
十进制	程序选择保护级			立即
0	3	0	7	BYTE

<b>217</b>	<b>USER_CLASS_WRITE_CYCLES</b>				
十进制	循环写保护级			立即	3/3
0	3	0	7	BYTE	
<b>218</b>	<b>USER_CLASS_WRITE_RPA</b>				
十进制	R参数写保护级			立即	3/3
0	3	0	7	BYTE	
<b>219</b>	<b>USER_CLASS_SET_RS232</b>				
十进制	RS232设置保护级			立即	3/3
0	3	0	7	BYTE	
<b>221</b>	<b>USER_CLASS_DIR_ACCESS</b>				
十进制	目录存取保护级			立即	3/3
0	3	0	7	BYTE	
<b>222</b>	<b>USER_CLASS_PLC_ACCESS</b>				
十进制	PLC程序保护级			立即	2/2
0	3	0	7	BYTE	
<b>223</b>	<b>USER_CLASS_WRITE_PWA</b>				
十进制	保护工作区保护级			立即	2/3
0	7	0	7	BYTE	
<b>247</b>	<b>RS232_PG_PC_BAUD</b>				
位模型	PG: 波特率 (300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400)			立即	3/3
0	7	0	7	BYTE	
<b>280</b>	<b>RS232_PPI_ADDR_PLC</b>				
	PLC站地址			上电	3/3
	2	0	126	BYTE	
<b>281</b>	<b>RS232_PPI_ADDR_NCK</b>				
	NCK站地址			上电	3/3
	3	0	126	BYTE	
<b>289</b>	<b>CTM_SIMULATION_TIME_NEW_POS</b>				<b>10 (K1)</b>
十进制	模拟实际值升级率			立即	3/4
0	100	0	4000	INTEGER	
<b>290</b>	<b>CTM_POS_COORDINATE_SYSTEM</b>				<b>10 (K1)</b>
十进制	坐标系统位置			立即	3/4
0	2	0	7	BYTE	
<b>291</b>	<b>CTM_CROSS_AX_DIAMETER_ON</b>				<b>10 (K1)</b>
十进制	端面轴的直径显示当前有效			立即	3/4
0	1	0	1	BYTE	
<b>292</b>	<b>CTM_G91_DIAMETER_ON</b>				<b>10 (K1)</b>
十进制	增量进给			立即	3/7
0	1	0	1	BYTE	
<b>305</b>	<b>G_GROUP1</b>				
十进制	用户型螺的位置显示			立即	3/7
0	1	1	1000	INTEGER	

8.1 机床数据表

<b>306</b>	<b>G_GROUP2</b>				
十进制	用户型G组的位置显示			立即	3/7
0	2	1	1000	INTEGER	
<b>307</b>	<b>G_GROUP3</b>				
十进制	用户型组的位置显示			立即	3/7
0	8	1	1000	INTEGER	
<b>308</b>	<b>G_GROUP4</b>				
十进制	用户型组的位置显示			立即	3/7
0	9	1	1000	INTEGER	
<b>309</b>	<b>G_GROUP5</b>				
十进制	用户型组的位置显示			立即	3/7
0	10	1	1000	INTEGER	
<b>310</b>	<b>FG_GROUP1</b>				
十进制	用户型组的位置显示（外部语言）			立即	3/7
0	1	1	1000	INTEGER	
<b>311</b>	<b>FG_GROUP2</b>				
十进制	用户型组的位置显示（外部语言）			立即	3/7
0	2	1	1000	INTEGER	
<b>312</b>	<b>FG_GROUP3</b>				
十进制	用户型组的位置显示（外部语言）			立即	3/7
0	8	1	1000	INTEGER	
<b>313</b>	<b>FG_GROUP4</b>				
十进制	用户型组的位置显示（外部语言）			立即	3/7
0	9	1	1000	INTEGER	
<b>314</b>	<b>FG_GROUP5</b>				
十进制	用户型组的位置显示（外部语言）			立即	3/7
0	10	1	1000	INTEGER	
<b>330</b>	<b>CMM_POS_COORDINATE_SYSTEM</b>				
十进制	机床的坐标位置*)			立即	3/7
0	0	0	7	BYTE	

\*) 说明:

初始化时，表示法的位置和大小被传输。可以通过文件标题的轴向参数来控制坐标系位置。  
可能有以下位置:

位置	X+	Z+
0	向上	向右
1	向上	向左
2	向下	向右
3	向下	向左
4	向右	向上
5	向左	向上
6	向右	向下
7	向左	向下

单元的所有位置说明必须在位置4上进行（数学坐标系）。然后模拟会自动将表示法换算成不同的系统。

<b>331</b>	<b>CONTOUR_MASK</b>				
十进制	启用轮廓802定义编程			立即	3/7
0	1	0	1	BYTE	

<b>332</b>	<b>TOOL_LIST_PLACE_NO</b>				
十进制	启用刀具表中位置号			立即	3/3
0	0	0	1	INTEGER	
<b>343</b>	<b>RS232_PPI_ADDR_MMC</b>				
十进制				上电	3/3
0	4	0	126		
<b>344</b>	<b>RS232_PPI_MODEM_ACTIVE</b>				
十进制				立即	3/3
0	0	0	1	Byte	
<b>345</b>	<b>RS232_PPI_MODEM_BAUD</b>				
十进制	调制解调器连接的波特率			立即	3/3
0	7	5	9	Byte	
<b>346</b>	<b>RS232_PPI_MODEM_PARITY</b>				
十进制	调制解调器连接的奇偶性			立即	3/3
0	0	0	2	Byte	
<b>347</b>	<b>RS232_PPI_MODEM_STOPBIT</b>				
十进制	调制解调器连接的停止位数			立即	3/3
	0	0	1	Byte	
<b>348</b>	<b>RS232_PPI_MODEM_DATABITS</b>				
十进制	调制解调器连接的数据位数			立即	3/3
	1	0	1	Byte	
<b>356</b>	<b>HMI_COL_TITLE_FOCUS_FORE</b>				
十进制	窗口中标题前景颜色的设定			立即	0/3
	15	0	15	Byte	
<b>357</b>	<b>HMI_COL_TITLE_FOCUS_BACK</b>				
十进制	窗口中标题背景颜色的设定			立即	0/3
	2	0	15	Byte	
<b>358</b>	<b>HMI_COL_SK_FORE</b>				
十进制	软键前景颜色的设定			上电	3/3
	0	0	15	Byte	
<b>359</b>	<b>HMI_COL_SK_BACK</b>				
十进制	软键背景颜色的设定			上电	3/3
	7	0	15	Byte	
<b>360</b>	<b>SPINDLE_LOAD_DISPL1</b>				
十进制	激活主轴功率显示1			立即	3/3
	0	0	1	Integer	
<b>361</b>	<b>USER_MEAS_TOOL_CHANGE</b>				
十进制	刀具测量窗口中T/D号输入使能			立即	3/3
	0	0	1	Byte	
<b>362</b>	<b>SPINDLE_LOAD_DISPL2</b>				
十进制	激活主轴功率显示2			立即	3/3
	1	0	1	Integer	

8.1 机床数据表

<b>363</b>	<b>SPINDLE_LOAD_BAR_LIM2</b>			
十进制	主轴功率显示极限值2			立即
	100	0	9999999	Integer
				2/2
<b>364</b>	<b>SPINDLE_LOAD_BAR_LIM3</b>			
十进制	主轴功率显示极限值3			立即
	100	0	9999999	Integer
				2/2
<b>365</b>	<b>SPINDLE_LOAD_BAR_MAX</b>			
十进制	主轴功率显示最大值			立即
	120	0	120	Integer
				2/2
<b>366</b>	<b>SPINDLE_LOAD_BAR_COL1</b>			
十进制	主轴功率显示范围颜色1			立即
	10	0	15	Byte
				3/3
<b>367</b>	<b>SPINDLE_LOAD_BAR_COL2</b>			
十进制	主轴功率显示范围颜色2			立即
	9	0	15	Byte
				3/3
<b>368</b>	<b>SPINDLE_LOAD_BAR_COL3</b>			
十进制	主轴功率显示范围颜色3			立即
	9	0	15	Byte
				3/3
<b>369</b>	<b>PROBE_MODE</b>			
十进制	测量系统类型: 1: 测量探头, 2: 光学测量方法			立即
	1	0	2	Integer
				3/3
<b>370</b>	<b>TOOL_REF_PROBE_AXIS1</b>			
十进制	测量探头测出X轴的绝对位置			立即
	0	-999999.999	999999.999	DOUBLE
				2/2
<b>371</b>	<b>TOOL_REF_PROBE_AXIS2</b>			
十进制	测量探头测出Y轴的绝对位置			立即
	0	-999999.999	999999.999	DOUBLE
				2/2
<b>372</b>	<b>TOOL_REF_PROBE_AXIS3</b>			
十进制	测量探头测出Z轴的绝对位置			立即
	9	-999999.999	999999.999	DOUBLE
				2/2
<b>373</b>	<b>MEAS_SAVE_POS_LENGTH2</b>			
十进制	测量刀具SK, 启用所有值的“保存位置”软键			立即
	0	0	1	Byte
				2/2
<b>374</b>	<b>TOOL_WEAR_LIMIT_VALUE</b>			
十进制	输入时磨损控制极限值			立即
	9.999	0	9.999	DOUBLE
				2/2
<b>375</b>	<b>USER_CLASS_READ_CUS_DIR</b>			
十进制	用户循环读保护级			立即
0	7	0	7	Byte
				2/3
<b>376</b>	<b>USER_CLASS_WRITE_CUS_DIR</b>			
十进制	用户循环写保护级			立即
0	2	0	7	Byte
				2/3

<b>377</b>	<b>USER_CLASS_WRITE_TO_MON_DAT</b>				
十进制	刀具监控保护级			立即	2/3
0	3	0	7	Byte	
<b>378</b>	<b>USER_CLASS_LADDER_VIEW</b>				
十进制	选择用户梯形图保护级			立即	2/2
0	2	0	7	Byte	
<b>379</b>	<b>SPINDLE_DISP_MODE</b>				
十进制	0: 标准模式, 显示主轴转速 1: 恒定的切削速度, 设置G96后显示 2: 混合显示			立即	3/3
0	0	0	2	Byte	

### 8.1.2 通用机床数据

数据号	机床数据名称			功能描述中参考章节
单位	名称, 其他			生效方式
表示法	额定值	最小值	最大值	数据类型
<b>10000</b>	<b>AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[0]...[4]</b>			<b>19</b>
-	加工轴名称			上电
始终		-	-	STRING
车床	X1, Z1, SP, A1, B1	-	-	STRING
铣床	X1, Y1, Z1, SP, A1	-	-	STRING
<b>10074</b>	<b>PLC_IPO_TIME_RATIO</b>			<b>19</b>
-	用于主运行的PLC脉冲系数			上电
始终	2	1	50	DWORD
<b>10136</b>	<b>DISPLAY_MODE_POSITION</b>			<b>21</b>
-	用于WKS实际位置的显示模式			复位
始终	0	0	1	DWORD
<b>10200</b>	<b>INT_INCR_PER_MM</b>			<b>3 (G2)</b>
-	线性位置的计算精度			上电
始终	1000	1	1000000000	DOUBLE
<b>10210</b>	<b>INT_INCR_PER_DEG</b>			<b>3 (G2)</b>
-	角度位置的计算精度			上电
始终	1000	1	1000000000	DOUBLE
<b>10240</b>	<b>SCALING_SYSTEM_IS_METRIC</b>			<b>3 (G2)</b>
-	基本系统为公制			上电
始终	1	***	***	BOOLEAN
<b>10713</b>	<b>M_NO_FCT_STOPRE [n]: 0 ... 最大允许的M功能编号-1</b>			
-	预处理停止M功能			上电
始终	-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1...	-	-	DWORD

8.1 机床数据表

<b>10714 M_NO_FCT_EOP</b>					
-	复位后主轴有效的M功能			上电	2/2
始终	-1	-	-	DWORD	
<b>10715 M_NO_FCT_CYCLE[0]</b>					
-	子程序所替代的M功能			上电	2/2
始终	-1	-1	999999	DWORD	
<b>10716 M_NO_FCT_CYCLE_NAME</b>					
-	所替代的M功能的子程序名			上电	2/2
始终	“”	-	-	STRING	
<b>10717 T_NO_FCT_CYCLE_NAME</b>					
-	所替代的T功能的子程序名			上电	2/2
始终	“”	-	-	STRING	
<b>10718 M_NO_FCT_CYCLE_PAR</b>					
-	由参数代替的M功能			上电	2/2
始终	-1	-	-	DWORD	
<b>10719 T_NO_FCT_CYCLE_MODE</b>					
-	T功能替代的参数化			上电	2/2
始终	0	0	1	DWORD	
<b>10760 G53_TOOLCORR</b>					
-	G53中的作用方式			上电	2/2
始终	0	***	***	BOOLEAN	
<b>10880 MM_EXTERN_CNC_SYSTEM</b>					
-	设定所要匹配的控制系統			上电	2/2
始终		1	2	DWORD	
车床	2	1	2	DWORD	
铣床	1	1	2	DWORD	
<b>10881 MM_EXTERN_CNC_SYSTEM</b>					
-	ISO_3 模式: GCodeSystem			上电	2/2
外部NC程序语言	0	0	2	DWORD	
<b>10882 NC_USER_EXTERN_GCODES_TAB[0]...[59]</b>					
-	一个外部NC语言的用户专用的G命令列表			上电	2/2
始终	“”	***	***	STRING	
<b>10884 EXTERN_FLOATINGPOINT_PROG</b>					
-	对不带小数点的所编程数值的评价			上电	2/2
始终	1	***	***	BOOLEAN	
<b>10886 EXTERN_INCREMENT_SYSTEM</b>					
-	增量系統			上电	2/2
始终	0	***	***	BOOLEAN	
<b>10888 EXTERN_DIGITS_TOOL_NO</b>					
-	T编号的位数			上电	2/2
始终	2	0	8	BYTE	

<b>10890</b>	<b>EXTERN_TOOLPROG_MODE</b>				
十六进制	使用外部语言进行换刀编程			上电	2/2
始终	0x00000000	0x00000000	0xFFFFFFFF	DWORD	
<b>11100</b>	<b>AUXFU_MAXNUM_GROUP_ASSIGN</b>				<b>13 (H2)</b>
-	辅助功能组中的辅助功能数			上电	2/2
始终	1	1	64	DWORD	
<b>11210</b>	<b>UPLOAD_MD_CHANGES_ONLY</b>				<b>19</b>
十六进制	只保存更改过的机床数据			立即	2/2
-	0x0F	0x00	0xFF	BYTE	
<b>11240</b>	<b>PROFIBUS_SDB_NUMBER</b>				<b>3 (G2)</b>
-	SDB1000 号			上电	2/2
始终	0	0	6	BYTE	
<b>11250</b>	<b>PROFIBUS_SHUTDOWN_TYPE</b>				
-	Profibus停机处理			上电	2/2
始终	0	0	2	BYTE	
<b>11310</b>	<b>HANDWH_REVERSE</b>				<b>9 (H1)</b>
-	手轮方向转换的阈值			上电	2/2
始终	2	0	***	BYTE	
<b>11320</b>	<b>HANDWHL_IMP_PER_LATCH[0]...[52]</b>				<b>9 (H1)</b>
-	每个刻度的手轮脉冲			上电	2/2
始终	1, 1, 1, ...	***	***	DOUBLE	
<b>11346</b>	<b>HANDWH_TRUE_DISTANCE</b>				<b>9 (H1)</b>
-	手轮行程规定或者速度规定			上电	2/2
始终	0	0	3	BYTE	
<b>13060</b>	<b>DRIVE_TELEGRAM_TYPE[0]...[8]</b>				<b>3 (G2)</b>
-	Profibus-DP的标准电文类型			上电	2/2
始终	102, 102, 102, 102, 102	***	***	DWORD	
<b>13070</b>	<b>DRIVE_FUNCTION_MASK[0]...[8] [n]: 0 ... 30</b>				
-	使用的DP功能			上电	2/2
Profibus匹配	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ...	-	-	DWORD	
<b>13080</b>	<b>DRIVE_TYPE_DP[0]...[8]</b>				
-	Profibus中的驱动类型			上电	2/2
始终	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ...	0	3	BYTE	
<b>13200</b>	<b>MEAS_PROBE_LOW_ACTIVE[0]</b>				<b>15 (M5)</b>
-	测量探头的极性转换			上电	3/3
始终	0	***	***	BOOLEAN	
<b>13220</b>	<b>MEAS_PROBE_DELAY_TIME [n]: 0 ... 0</b>				
秒	探头偏移直至识别的延迟时间			上电	3/3
始终	0.0, 0.0	0	0.1	DOUBLE	

8.1 机床数据表

<b>14510</b>	<b>USER_DATA_INT[0]...[31]</b>			<b>19</b>	
-	用户数据 (INT)			上电	3/7
始终	0	-32768	32767	DWORD	
<b>14512</b>	<b>USER_DATA_HEX[0]...[31]</b>			<b>19</b>	
-	用户数据 (HEX)			上电	3/7
-	0	0	0x0FF	Byte	
<b>14514</b>	<b>USER_DATA_FLOAT[0]...[7]</b>			<b>19</b>	
-	用户数据 (FLOAT)			上电	3/7
-	0.0	-3.40*10 <sup>38</sup>	3.40*10 <sup>38</sup>	DOUBLE	
<b>14516</b>	<b>USER_DATA_PLC_ALARM[0]...[31]</b>			<b>19</b>	
-	用户数据 (HEX)			上电	3/7
-	0, 0, 0, 0, ...	***	***	Byte	
<b>17530</b>	<b>TOOL_DATA_CHANGE_COUNTER</b>				
-	标识HMI的刀具数据改变			上电	2/2
始终	0	0	0x3	DWORD	
<b>18080</b>	<b>MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK</b>			<b>14 (W1)</b>	
十六进制	为刀具管理进行存储器分级保留 (SRAM) 位1 =1: 准备监控数据			上电	2/2
始终	0x0	0	0x 2	DWORD	
<b>18102</b>	<b>MM_TYPE_OF_CUTTING_EDGE</b>				
-	D编号编程方式			上电	2/2
始终	0	0	1	DWORD	

8.1.3 通道专有机床数据

数据号	机床数据名称				功能描述中 参考章节
单位	名称, 其他			生效方式	写/读的保护级
表示法	额定值	最小值	最大值	数据类型	
<b>20050</b>	<b>AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[0]...[2]</b>			<b>19</b>	
-	几何通道轴分配			上电	2/2
始终		0	5	BYTE	
车床	1, 0, 2	0	5	BYTE	
铣床	1, 2, 3	0	5	BYTE	
<b>20070</b>	<b>AXCONF_MACHAX_USED[0]...[4]</b>			<b>19</b>	
-	通道内有效的机床轴号			上电	2/2
始终		0	5	BYTE	
车床	1, 2, 3, 0, 0	0	5	BYTE	
铣床	1, 2, 3, 4, 5	0	5	BYTE	

<b>20080</b>	<b>AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[0]...[4]</b>			<b>19</b>
-	通道中的通道轴名		上电	2/2
始终		-	STRING	
车床	“X”, “Z”, “SP”, “ ”, “ ”	-	STRING	
铣床	“X”, “Y”, “Z”, “SP”, “A”	-	STRING	
<b>20090</b>	<b>SPIND_DEF_MASTER_SPIND</b>			<b>5 (S1)</b>
-	通道中主主轴的删除位置		上电	2/2
始终	1	1	2	BYTE
<b>20094</b>	<b>SPIND_RIGID_TAPPING_M_NR</b>			<b>5 (S1)</b>
-	用于切换到受控轴运行的M功能 (Siemens 模式)		上电	2/2
始终	70	-	-	DWORD
<b>20095</b>	<b>EXTERN_RIGID_TAPPING_M_NR</b>			
-	用于切换到受控轴运行的M功能 (外部模式)		上电	2/2
始终	29	-	-	DWORD
<b>20108</b>	<b>PROG_EVENT_MASK</b>			
-	事件控制的程序调用		上电	2/2
始终	0x0	0	0xF	DWORD
<b>20140</b>	<b>TRAFO_RESET_VALUE</b>			<b>18 (M1)</b>
-	引导启动中 (复位/TP结束) 所选择的转换数据组。		复位	2/2
功能: 转换	0	0	8	BYTE
<b>20156</b>	<b>EXTERN_GCODE_RESET_MODE [n]: 0 ... 30</b>			
-	外部G组的复位特性		复位	2/2
外部NC程序语言	-	0	1	BYTE
<b>20204</b>	<b>WAB_CLEARANCE_TOLERANCE</b>			
毫米	在WAB时反向		上电	2/2
始终	0.01	0.0	plus	DOUBLE
<b>20310</b>	<b>TOOL_MANAGEMENT_MASK</b>			<b>14 (W1)</b>
十六进制	以不同的特性激活刀具管理		上电	2/2
始终	0x0	0	0x 2	DWORD
<b>20320</b>	<b>TOOL_TIME_MONITOR_MASK</b>			
十六进制	对主轴1...x中的刀具激活刀具时间监控		上电	2/2
始终	0x 1	-	-	DWORD
<b>20360</b>	<b>TOOL_PARAMETER_DEF_MASK</b>			<b>14 (W1)</b>
十六进制	定义刀具参数		上电	2/2
始终	0x0	0	0x01	DWORD
<b>20380</b>	<b>TOOL_CORR_MODE_G43G44</b>			
-	在G43 / G44中处理刀具长度补偿		复位	2/2
外部NC程序语言	0	0	2	BYTE

8.1 机床数据表

<b>20384</b>	<b>TOOL_CORR_MULTIPLE_AXES</b>				
-	在多根轴上同时进行刀具长度补偿			复位	2/2
外部NC程序语言	1	0	1	BOOLEAN	
<b>20500</b>	<b>CONST_VELO_MIN_TIME</b>				
秒	采用恒定速度时的最短时间			上电	2/2
始终	0.0	0.0	0.1	DOUBLE	
<b>20550</b>	<b>EXACT_POS_MODE</b>				
-	使用G00和G01的精准停条件			新配置	2/2
始终	0	0	33	BYTE	
<b>20552</b>	<b>EXACT_POS_MODE_G0_TO_G1</b>				
-	使用G00-G01转换的精准停条件			新配置	2/2
始终	0	0	3	BYTE	
<b>20700</b>	<b>REFP_NC_START_LOCK</b>				<b>8 (R1)</b>
-	无参考点NC启动禁用			复位	2/2
始终	1	***	***	BOOLEAN	
<b>20730</b>	<b>G0_LINEAR_MODE</b>				
-	使用G0的插补特性			上电	2/2
始终	1	0	1	BOOLEAN	
<b>20732</b>	<b>EXTERN_GO_LINEAR_MODE</b>				
-	使用G00的插补特性			上电	2/7
始终	1	0	1	BOOLEAN	
<b>20734</b>	<b>EXTERN_FUNCTION_MASK</b>				
-	外部语言的功能屏幕			复位	2/7
外部NC程序语言	0	0	0xFFFF	DWORD	
<b>21000</b>	<b>CIRCLE_ERROR_CONST</b>				<b>10 (K1)</b>
毫米	圆弧终点监控常量			上电	2/2
始终	0.01	***	***	DOUBLE	
<b>21010</b>	<b>CIRCLE_ERROR_FACTOR</b>				
系数	圆形终点监控系数			上电	2/2
始终	0.001	0.0	plus	DOUBLE	
<b>21020</b>	<b>WORKAREA_WITH_TOOL_RADIUS</b>				<b>2 (A3)</b>
-	工作区限制时的刀具半径			复位	2/2
始终	0	***	***	BOOLEAN	
<b>22000</b>	<b>AUXFU_ASSIGN_GROUP[0]...[63]</b>				<b>13 (H2)</b>
-	辅助功能组			上电	2/2
始终	1, 1, 1, 1, 1, ...	1	64	BYTE	
<b>22010</b>	<b>AUXFU_ASSIGN_TYPE[0]...[63]</b>				<b>13 (H2)</b>
-	辅助功能类型			上电	2/2
始终	“”, “”, “”, ...	-	-	STRING	

<b>22020</b>	<b>AUXFU_ASSIGN_EXTENSION[0]...[63]</b>			<b>13 (H2)</b>	
-	参见机床数据22010 AUXFU_ASSIGN_TYPE			上电	2/2
始终	0, 0, 0, ...	0	99	BYTE	
<b>22030</b>	<b>AUXFU_ASSIGN_VALUE[0]...[63]</b>			<b>13 (H2)</b>	
-	辅助功能值			上电	2/2
始终	0, 0, 0, 0, ...	***	***	DWORD	
<b>22040</b>	<b>AUXFU_PREDEF_GROUP</b>				
-	预先定义的辅助功能组			上电	2/2
始终	0	0	64	BYTE	
<b>22050</b>	<b>AUXFU_PREDEF_TYPE</b>				
-	预先定义的辅助功能类型			上电	2/2
始终	-	-	-	STRING	
<b>22060</b>	<b>AUXFU_PREDEF_EXTENSION</b>				
-	预先定义的辅助功能扩展			上电	2/2
始终	0	0	99	BYTE	
<b>22070</b>	<b>AUXFU_PREDEF_VALUE[0]...[63]</b>				
-	预先定义的辅助功能值			上电	2/2
始终	-	-	-	DWORD	
<b>22254</b>	<b>AUXFU_ASSOC_M0_VALUE</b>				
-	程序停止的附加M功能			上电	2/2
始终	-1	-	-	DWORD	
<b>22256</b>	<b>AUXFU_ASSOC_M1_VALUE</b>				
-	有条件停止的附加M功能			上电	2/2
始终	-1	-	-	DWORD	
<b>22400</b>	<b>S_VALUES_ACTIVE_AFTER_RESET</b>			<b>5 (S1)</b>	
-	通过复位使S功能生效			上电	2/2
始终	0	***	***	BOOLEAN	
<b>22534</b>	<b>TRAFO_CHANGE_M_CODE</b>			<b>18 (M1)</b>	
-	改变转换功能时的M代码			上电	2/2
功能: 转换	0	0	99999999	DWORD	
<b>22550</b>	<b>TOOL_CHANGE_MODE</b>			<b>14 (W1)</b>	
-	带有T或者M功能的新刀具补偿			上电	2/2
始终	0	0	1	BYTE	
<b>22910</b>	<b>WEIGHTING_FACTOR_FOR_SCALE</b>				
-	比例缩放系数的输入精度			上电	2/2
始终	0	***	***	BOOLEAN	
<b>22914</b>	<b>AXES_SCALE_ENABLE</b>				
-	激活轴的比例缩放系数G51			上电	2/2
始终	0	***	***	BOOLEAN	

8.1 机床数据表

<b>22920</b>					<b>EXTERN_FIXED_FEEDRATE_F1_ON</b>		
-	激活固定进给量F1 - F9			上电	2/2		
外部NC程序语言	0	0	1	BOOLEAN			
<b>22930</b>					<b>EXTERN_PARALLEL_GEOAX [n]: 0 ... 2</b>		
-	并行通道几何轴的配置			上电	2/2		
外部NC程序语言	{ 0, 0, 0 }	0	10	BYTE			
<b>24020</b>					<b>FRAME_SUPPRESS_MODE</b>		
-	框架抑制时的位置			上电	2/2		
始终	0x0	0	0x 03	DWORD			
<b>24100</b>					<b>TRAFO_TYPE_1</b>		<b>18 (M1)</b>
-	在通道中定义转换1			新配置	2/2		
功能: 转换	0	-	-	DWORD			
<b>24110</b>					<b>TRAFO_AXES_IN_1 [n]: 0 ... 每个通道的最大轴数量 - 1</b>		<b>18 (M1)</b>
-	转换的轴分配			新配置	2/2		
功能: 转换	{ 1, 2, 3, 4, 5 }	0	5	BYTE			
<b>24120</b>					<b>TRAFO_GEOAX_ASSIGN_TAB_1 [n]: 0 ... 2</b>		<b>18 (M1)</b>
-	转换时 分配通道轴到几何轴			新配置	2/2		
功能: 转换	{ 0, 0, 0 }	0	5	BYTE			
<b>24130</b>					<b>TRAFO_INCLUDES_TOOL_1</b>		
-	第1转换有效时的刀具处理			新配置	2/2		
功能: 转换	1	0	1	BOOLEAN			
<b>24200</b>					<b>TRAFO_TYPE_2</b>		<b>18 (M1)</b>
-	在通道中定义转换2			新配置	2/2		
功能: 转换	0	-	-	DWORD			
<b>24210</b>					<b>TRAFO_AXES_IN_2 [n]: 0 ... 每个通道的最大轴数量 - 1</b>		<b>18 (M1)</b>
-	转换2的轴分配			新配置	2/2		
功能: 转换	{ 1, 2, 3, 4, 5 }	0	5	BYTE			
<b>24220</b>					<b>TRAFO_GEOAX_ASSIGN_TAB_2 [n]: [n]:0 ... 2</b>		<b>18 (M1)</b>
-	转换2时几何轴与通道轴之间的对应			新配置	2/2		
功能: 转换	{ 0, 0, 0 }	0	5	BYTE			
<b>24230</b>					<b>TRAFO_INCLUDES_TOOL_2</b>		
-	第2转换有效时的刀具处理			新配置	2/2		
功能: 转换	1	0	1	BOOLEAN			
<b>24800</b>					<b>TRACYL_ROT_AX_OFFSET_1</b>		<b>18 (M1)</b>
度	第1 TRACYL转换回转轴的偏移值			新配置	2/2		
功能: 圆柱形外壳面的转换	0.0	-	-	DOUBLE			
<b>24805</b>					<b>TRACYL_ROT_AX_FRAME_1</b>		
度	回转轴偏移TRACYL 1			新配置	2/2		
功能: 圆柱形外壳面的转换	0	0	2	BYTE			

<b>24810</b>	<b>TRACYL_ROT_SIGN_IS_PLUS_1</b>			<b>18 (M1)</b>
-	第1 TRACYL转换回转轴的符号			新配置 2/2
功能: 圆柱形外壳面的转换	1	0	1	BOOLEAN
<b>24820</b>	<b>TRACYL_BASE_TOOL_1 [n]: 0 ... 2</b>			<b>18 (M1)</b>
毫米	第1 TRACYL转换基本刀具矢量			新配置 2/2
功能: 圆柱形外壳面的转换	{0.0, 0.0, 0.0}	-	-	DOUBLE
<b>24850</b>	<b>TRACYL_ROT_AX_OFFSET_2</b>			
度	第2 TRACYL转换回转轴的偏移值			新配置 2/2
功能: 圆柱形外壳面的转换	0.0	-	-	DOUBLE
<b>24855</b>	<b>TRACYL_ROT_AX_FRAME_2</b>			
度	回转轴偏移TRACYL 2			新配置 2/2
功能: 圆柱形外壳面的转换	0	0	2	BYTE
<b>24860</b>	<b>TRACYL_ROT_SIGN_IS_PLUS_2</b>			
-	第2 TRACYL转换回转轴的符号			新配置 2/2
功能: 圆柱形外壳面的转换	1	0	1	BOOLEAN
<b>24870</b>	<b>TRACYL_BASE_TOOL_2 [n]: 0 ... 2</b>			
毫米	第2 TRACYL转换基本刀具矢量			新配置 2/2
功能: 圆柱形外壳面的转换	{0.0, 0.0, 0.0}	-	-	DOUBLE
<b>24900</b>	<b>TRANSMIT_ROT_AX_OFFSET_1</b>			<b>18 (M1)</b>
度	第1 TRANSMIT转换回转轴的偏移值			新配置 2/2
功能: TRANSMIT转换	0.0	-	-	DOUBLE
<b>24905</b>	<b>TRANSMIT_ROT_AX_FRAME_1</b>			
度	回转轴偏移TRANSMIT 1			新配置 2/2
功能: TRANSMIT转换	0	0	2	BYTE
<b>24910</b>	<b>TRANSMIT_ROT_SIGN_IS_PLUS_1</b>			<b>18 (M1)</b>
-	第1 TRANSMIT转换回转轴的符号			新配置 2/2
功能: TRANSMIT转换	1	0	1	BOOLEAN
<b>24911</b>	<b>TRANSMIT_POLE_SIDE_FIX_1</b>			<b>18 (M1)</b>
-	极点之前/之后的工作区域限制, 第1 TRANSMIT			新配置 2/2
功能: TRANSMIT转换	0	0	2	BYTE
<b>24920</b>	<b>TRANSMIT_BASE_TOOL_1 [n]: 0 ... 2</b>			<b>18 (M1)</b>
毫米	第1 TRANSMIT转换基本刀具矢量			新配置 2/2
功能: TRANSMIT转换	{0.0, 0.0, 0.0}	-	-	DOUBLE

8.1 机床数据表

<b>24950 TRANSMIT_ROT_AX_OFFSET_2</b>					
度	第2 TRANSMIT转换回转轴的偏移值			新配置	2/2
功能: TRANSMIT转换	0.0	-	-	DOUBLE	
<b>24955 TRANSMIT_ROT_AX_FRAME_2</b>					
度	回转轴偏移TRANSMIT 2			新配置	2/2
功能: TRANSMIT转换	0	0	2	BYTE	
<b>24960 TRANSMIT_ROT_SIGN_IS_PLUS_2</b>					
-	第2 TRANSMIT转换回转轴的符号			新配置	2/2
功能: TRANSMIT转换	1	0	1	BOOLEAN	
<b>24961 TRANSMIT_POLE_SIDE_FIX_2</b>					
-	极点之前/之后的工作区域限制, 第2 TRANSMIT			新配置	2/2
功能: TRANSMIT转换	0			BYTE	
<b>24970 TRANSMIT_BASE_TOOL_2 [n]: 0 ... 2</b>					
毫米	第2 TRANSMIT转换基本刀具矢量			新配置	2/2
功能: TRANSMIT转换	{0.0, 0.0, 0.0}	-	-	DOUBLE	
<b>27100 ABSBLOCK_FUNKTION_MASK</b>					
-	对带绝对值的程序段显示进行参数设置			上电	2/2
始终	0x0	0	0x1	DWORD	
<b>27800 TECHNOLOGY_MODE</b>					
-	通道中的工艺			新配置	19
始终		0	1	BYTE	
车床	1	0	1	BYTE	
铣床	0	0	1	BYTE	
<b>27860 PROCESSTIMER_MODE</b>					
十六进制	激活程序运行时间测量			复位	10 (K1)
始终	0x07	0	0x0FF	BYTE	2/2
<b>27880 PART_COUNTER</b>					
十六进制	激活工件计数器			复位	10 (K1)
始终	0x0	0	0x0FFFF	DWORD	2/2
<b>27882 PART_COUNTER_MCODE[0]...[2]</b>					
-	以用户定义的M命令进行工件计数			上电	10 (K1)
始终	2, 2, 2	0	99	BYTE	2/2
<b>28400 MM_ABSBLOCK</b>					
-	以绝对值进行程序段显示: 0: 关闭 1: 激活			上电	2/2
始终	0			DWORD	
<b>28402 MM_ABSBLOCK_BUFFER_CONF</b>					
-	给定上载缓冲器的尺寸大小			上电	2/2
始终	0, 0			DWORD	

## 8.1.4 轴专有机床数据

数据号	机床数据名称				功能描述中参考章节
单位	名称、其他			生效方式	写/读的保护级
表示法	额定值	最小值	最大值	数据类型	
<b>30110</b>	<b>CTRLOUT_MODULE_NR[0]</b>				<b>3 (G2)</b>
-	额定值: 驱动系统号/组件号			上电	2/2
始终	1	1	9	BYTE	
<b>30120</b>	<b>CTRLOUT_NR[0]</b>				<b>3 (G2)</b>
-	额定值: 模块/组件上的输出			上电	2/2
始终	1	1	2	BYTE	
<b>30130</b>	<b>CTRLOUT_TYPE[0]</b>				<b>3 (G2)</b>
-	额定值的输出方式			上电	2/2
始终	0	0	1	BYTE	
<b>30134</b>	<b>IS_UNIPOLAR_OUTPUT[0]</b>				<b>5 (S1)</b>
-	额定值输出是单极的			上电	2/2
始终	0	0	2		
<b>30200</b>	<b>NUM_ENCS</b>				<b>3 (G2)</b>
-	编码器数			上电	2/2
始终	1	0	1	BYTE	
<b>30220</b>	<b>ENC_MODULE_NR[0]</b>				<b>3 (G2)</b>
-	实际值: 驱动器类型			上电	2/7
始终	1	1	9	BYTE	
<b>30230</b>	<b>ENC_INPUT_NR[0]</b>				<b>3 (G2)</b>
-	实际值: 模块/测量回路卡上的输入端编号			上电	2/2
始终	1	1	3	BYTE	
<b>30240</b>	<b>ENC_TYPE[0]</b>				<b>3 (G2)</b>
-	实际值: 编码器类型			上电	2/2
始终	0	0	4	BYTE	
<b>30270</b>	<b>ENC_ABS_BUFFERING [n]: 0 ... 最大编码器数 - 1</b>				
-	绝对值编码器: 工艺范围扩大			上电	2/2
始终	0.0	0	1	BYTE	
<b>30300</b>	<b>IS_ROT_AX</b>				<b>6 (R2)</b>
-	回转轴/主轴			上电	2/2
始终	0	***	***	BOOLEAN	
<b>30310</b>	<b>ROT_IS_MODULO</b>				<b>6 (R2)</b>
-	回转轴/主轴的模数变换			上电	2/2
始终	0	***	***	BOOLEAN	

8.1 机床数据表

<b>30320</b>	<b>DISPLAY_IS_MODULO</b>			<b>6 (R2)</b>
-	360度旋转回转轴模数显示			上电
始终	0	***	***	BOOLEAN
<b>30350</b>	<b>SIMU_AX_VDI_OUTPUT</b>			<b>3 (G2)</b>
-	模拟轴的轴信号			上电
始终	0	***	***	BOOLEAN
<b>30600</b>	<b>FIX_POINT_POS[0]</b>			<b>19</b>
毫米, 度	使用G75时的轴位置			上电
始终	0.0	***	***	DOUBLE
<b>31000</b>	<b>ENC_IS_LINEAR</b>			<b>3 (G2)</b>
-	直接测量系统 (电子尺)			上电
始终	0	***	***	BOOLEAN
<b>31010</b>	<b>ENC_GRID_POINT_DIST</b>			<b>3 (G2)</b>
毫米	电子尺刻度			上电
始终	0.01	0	***	DOUBLE
<b>31020</b>	<b>ENC_RESOL[0]</b>			<b>3 (G2)</b>
-	每转的编码器线数			上电
始终	2048	***	***	DWORD
<b>31030</b>	<b>LEADSCREW_PITCH</b>			<b>3 (G2)</b>
毫米	螺杆螺距			上电
始终	10.0	***	***	DOUBLE
<b>31040</b>	<b>ENC_IS_DIRECT[0]</b>			<b>3 (G2)</b>
-	直接安装于机床上的编码器			上电
始终	0	***	***	BOOLEAN
<b>31044</b>	<b>ENC_IS_DIRECT2[0]</b>			
-	安装于附加齿轮箱上的编码器			上电
始终	0	***	***	BOOLEAN
<b>31050</b>	<b>DRIVE_AX_RATIO_DENOM[0]...[5]</b>			<b>3 (G2)</b>
-	负载齿轮箱的分母			上电
始终	1	1	2147000000	DWORD
<b>31060</b>	<b>DRIVE_AX_RATIO_NUMERA[0]...[5]</b>			<b>3 (G2)</b>
-	负载齿轮箱的分子			上电
始终	1	-2147000000	2147000000	DWORD
<b>31064</b>	<b>DRIVE_AX_RATIO2_DENOM</b>			
-	附加齿轮箱分母			上电
始终	1	1	2147000000	DWORD
<b>31066</b>	<b>DRIVE_AX_RATIO2_NOMERA</b>			
-	附加齿轮箱分子			上电
始终	1	-2147000000	2147000000	DWORD
<b>31070</b>	<b>DRIVE_ENC_RATIO_DENOM[0]</b>			<b>3 (G2)</b>
-	测量齿轮箱分母			上电
始终	1	1	2147000000	DWORD

<b>31080</b>	<b>DRIVE_ENC_RATIO_NUMERA[0]</b>			<b>3 (G2)</b>
-	测量齿轮箱分子		上电	2/2
始终	1	1	2147000000	DWORD
<b>31600</b>	<b>TRACE_VDI_AX</b>			
-	轴向Vdi信号的轨迹规范		上电	2/2
功能: 带有轨迹文件	0	0	1	BOOLEAN
<b>32000</b>	<b>MAX_AX_VELO</b>			<b>3 (G2)</b>
毫米/分钟, 转/分钟	最大轴速度		新配置	2/7
始终	10000. (毫米/分钟) 27.77 (转/分钟)	***	***	DOUBLE
<b>32010</b>	<b>JOG_VELO_RAPID</b>			<b>9 (H1)</b>
毫米/分钟, 转/分钟	常规快速移动		复位	2/7
始终	10000. (毫米/分钟) 27.77 (转/分钟)	***	***	DOUBLE
<b>32020</b>	<b>JOG_VELO</b>			<b>9 (H1)</b>
毫米/分钟, 转/分钟	常规轴速度		复位	2/7
始终	2000. (毫米/分钟) 5.55 (转/分钟)	***	***	DOUBLE
<b>32100</b>	<b>AX_MOTION_DIR</b>			<b>3 (G2)</b>
-	运动方向 (反向)		上电	2/2
始终	1	-1	1	DWORD
<b>32110</b>	<b>ENC_FEEDBACK_POL[0]</b>			<b>3 (G2)</b>
-	实际值前面的符号 (正向)		上电	2/2
始终	1	-1	1	DWORD
<b>32200</b>	<b>POSCTRL_GAIN[0]...[5]</b>			<b>3 (G2)</b>
(米/分)/毫米	KV系数		新配置	2/7
始终	1	0	2000.	DOUBLE
<b>32210</b>	<b>POSCTRL_INTEGR_TIME</b>			
(米/分)/毫米	位置调节积分时间参数		新配置	2/2
始终	1	0.001	10000	DOUBLE
<b>32220</b>	<b>POSCTRL_INTEGR_ENABLE</b>			
(米/分)/毫米	激活位置调节器的积分部分		复位	2/2
始终	1	-	-	BOOLEAN
<b>32300</b>	<b>MAX_AX_ACCEL</b>			<b>4 (B2)</b>
mm/s <sup>2</sup> , 转/s <sup>2</sup>	轴加速度		新配置	2/7
始终	1 (mm/s <sup>2</sup> ) 2.77 (转/s <sup>2</sup> )	0.001	***	DOUBLE
<b>32420</b>	<b>JOG_AND_POS_JERK_ENABLE</b>			<b>4 (B2)</b>
-	轴向突变限制使能		复位	2/2
始终	0	***	***	BOOLEAN

8.1 机床数据表

<b>32430</b>	<b>JOG_AND_POS_MAX_JERK</b>			<b>4 (B2)</b>	
mm/s <sup>3</sup> , 度/s <sup>3</sup>	轴向突变值			复位	2/2
始终	1000 (mm/s <sup>3</sup> ) 2777.77 (转/s <sup>3</sup> )	10 <sup>-9</sup>	***	DOUBLE	
<b>32431</b>	<b>MAX_AX_JERK</b>			<b>4 (B2) 12 (B1)</b>	
mm/s <sup>3</sup> , 度/s <sup>3</sup>	轨迹运行时的最大轴向突变值			新配置	3/3
始终	1000 (mm/s <sup>3</sup> ) 2777.77 (转/s <sup>3</sup> )	10 <sup>-9</sup>	***	DOUBLE	
<b>32432</b>	<b>PATH_TRANS_JERK_LIM</b>			<b>12 (B1)</b>	
mm/s <sup>3</sup> , 度/s <sup>3</sup>	轨迹运动时的最大轴向突变值[ mm/ s*s*s, 度/ s*s*s ]			新配置	3/3
始终	1000 (mm/s <sup>3</sup> ) 2777.77 (转/s <sup>3</sup> )	***	***	DOUBLE	
<b>32450</b>	<b>BACKLASH[0]</b>			<b>16 (K3)</b>	
毫米	反向间隙			新配置	2/2
始终	0.0	***	***	DOUBLE	
<b>32510</b>	<b>FRICT_COMP_ADAPT_ENABLE [n]: 0 ... 0</b>				
-	摩擦补偿自适应生效			新配置	2/2
始终	0	0	1	BOOLEAN	
<b>32520</b>	<b>FRICT_COMP_CONST_MAX [n]: 0 ... 0</b>				
毫米/分钟 转/分钟	最大摩擦补偿值			新配置	2/2
始终	0.0	0.0	plus	DOUBLE	
<b>32530</b>	<b>FRICT_COMP_CONST_MIN [n]: 0 ... 0</b>				
毫米/分钟 转/分钟	最小摩擦补偿值			新配置	2/2
始终	0.0	0.0	plus	DOUBLE	
<b>32540</b>	<b>FRICT_COMP_TIME [n]: 0 ... 0</b>				
秒	摩擦补偿时间常数			新配置	2/2
始终	0.015	0.0	plus	DOUBLE	
<b>32630</b>	<b>FFW_ACTIVATION_MODE</b>			<b>16 (K3)</b>	
-	由程序激活预先控制			复位	2/2
始终	1	***	***	BYTE	
<b>32640</b>	<b>STIFFNESS_CONTROL_ENABLE [n]: 0 ... 0</b>				
-	动刚度调节			新配置	2/2
非810D, CCU1; Profib.	0	0	1	BOOLEAN	
<b>32642</b>	<b>STIFFNESS_CONTROL_CONFIG</b>				
-	动刚度调节的配置			上电	2/2
Profibus匹配	0	0	1	BYTE	
<b>32644</b>	<b>STIFFNESS_DELAY_TIME</b>				
-	动刚度调节: 减速			上电	2/2
Profibus匹配	-0.0015	-0.02	0.02	DOUBLE	

<b>32700</b>	<b>ENC_COMP_ENABLE[0]</b>			<b>16 (K3)</b>
-	编码器/丝杠误差补偿		新配置	2/2
始终	0	***	***	BOOLEAN
<b>32810</b>	<b>EQUIV_SPEEDCTRL_TIME[0]...[5]</b>			<b>16 (K3)</b>
秒	转速控制回路等效时间常数		新配置	2/2
始终	0.003, 0.003, 0.003, 0.003, 0.003, 0.003,	***	***	DOUBLE
<b>33050</b>	<b>LUBRICATION_DIST</b>			<b>19</b>
毫米, 度	行程, 润滑脉冲PLC信号		新配置	3/3
始终	100000000	***	***	DOUBLE
<b>34000</b>	<b>REFP_CAM_IS_ACTIVE</b>			<b>8 (R1)</b>
-	带有参考点凸轮的轴		复位	2/2
始终	1	***	***	BOOLEAN
<b>34010</b>	<b>REFP_CAM_DIR_IS_MINUS</b>			<b>8 (R1)</b>
-	负向逼近参考点		复位	2/2
始终	0	***	***	BOOLEAN
<b>34020</b>	<b>REFP_VELO_SEARCH_CAM</b>			<b>8 (R1)</b>
毫米/分钟, 转/分钟	凸轮运行速度		复位	2/2
始终	5000.0 (毫米/分钟) 13.88 (转/分钟)	***	***	DOUBLE
<b>34030</b>	<b>REFP_MAX_CAM_DIST</b>			<b>8 (R1)</b>
毫米, 度	到参考凸轮的最大行程距离		复位	2/2
始终	10000.0	***	***	DOUBLE
<b>34040</b>	<b>REFP_VELO_SEARCH_MARKER[0]</b>			<b>8 (R1)</b>
毫米/分钟, 转/分钟	在查找参考标记时的速度		复位	2/2
始终	300.0 (毫米/分钟) 0.833 (转/分钟)	***	***	DOUBLE
<b>34050</b>	<b>REFP_SEARCH_MARKER_REVERSE[0]</b>			<b>8 (R1)</b>
-	参考凸轮上的换向		复位	2/2
始终	0	***	***	BOOLEAN
<b>34060</b>	<b>REFP_MAX_MARKER_DIST[0]</b>			<b>8 (R1)</b>
毫米, 度	至参考标记的最大行程		复位	2/2
始终	20.0	***	***	DOUBLE
<b>34070</b>	<b>REFP_VELO_POS</b>			<b>8 (R1)</b>
毫米/分钟, 转/分钟	返回参考点速度		复位	2/2
始终	1000.0 (毫米/分钟) 2.77 (转/分钟)	***	***	DOUBLE
<b>34080</b>	<b>REFP_MOVE_DIST[0]</b>			<b>8 (R1)</b>
毫米, 度	参考点距离		复位	2/2
始终	-2.0	***	***	DOUBLE

8.1 机床数据表

<b>34090</b>	<b>REFP_MOVE_DIST_CORR[0]</b>			<b>8 (R1)</b>
毫米, 度	参考点偏移			复位
始终	0.0	***	***	DOUBLE
<b>34092</b>	<b>REFP_CAM_SHIFT[0]</b>			<b>8 (R1)</b>
毫米, 度	电子凸轮偏移			复位
始终	0.0	***	***	DOUBLE
<b>34093</b>	<b>REFP_CAM_MARKER_DIST [0]</b>			<b>8 (R1)</b>
毫米, 度	参考凸轮与参考标记间距离			上电
始终		-	-	DOUBLE
<b>34100</b>	<b>REFP_SET_POS[0]...[3]</b>			<b>8 (R1)</b>
毫米, 度	参考点位置			复位
始终	0.	***	***	DOUBLE
<b>34110</b>	<b>REFP_CYCLE_NR</b>			<b>8 (R1)</b>
-	返回参考点轴次序			复位
始终	1	-1	5	DWORD
<b>34200</b>	<b>ENC_REFP_MODE[0]</b>			<b>8 (R1)</b>
-	参考模式			上电
始终	1	0	8	Byte
<b>34210</b>	<b>ENC_REFP_STATE[0]</b>			<b>8 (R1)</b>
-	绝对值编码器调试状态			立即
始终	0	0	2	BYTE
<b>34220</b>	<b>ENC_ABS_TURNS_MODULO</b>			<b>6 (R2)</b>
-	回转式绝对值编码器的模数范围			上电
始终	4096	1	4096	DWORD
<b>34990</b>	<b>ENC_ACTVAL_SMOOTH_TIME [0]</b>			
秒	实际值的平滑时间常数			复位
始终	0.0	0.0	0.5	DOUBLE
<b>35000</b>	<b>SPIND_ASSIGN_TO_MACHAX</b>			<b>5 (S1)</b>
-	加工轴与主轴的对应			上电
始终	0	0	1	BYTE
<b>35010</b>	<b>GEAR_STEP_CHANGE_ENABLE</b>			<b>5 (S1)</b>
-	可以进行齿轮箱换档			上电
始终	0	0	2	DWORD
<b>35012</b>	<b>GEAR_STEP_CHANGE_POSITION [0] ... [5]</b>			<b>5 (S1)</b>
毫米, 度	齿轮换档位置			新配置
始终	0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0	0.0	***	DOUBLE
<b>35020</b>	<b>SPIND_DEFAULT_MODE</b>			<b>5 (S1)</b>
-	主轴初始位置0 1: 不带/带位置调节的转速运行, 2: 位置运行, 3: 轴运行			复位
始终	0	0	3	BYTE

<b>35030</b>	<b>SPIND_DEFAULT_ACT_MASK</b>			<b>5 (S1)</b>	
十六进制	主轴初始位置的生效时刻 0: 电源开, 1: 程序启动, 2: 复位 (M2/M30)			复位	2/2
始终	0x00	0	0x03	BYTE	
<b>35040</b>	<b>SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET</b>			<b>5 (S1)</b>	
-	自身主轴复位			上电	2/2
始终	0	0	2	Byte	
<b>35100</b>	<b>SPIND_VELO_LIMIT</b>			<b>5 (S1)</b>	
转/分钟	最大主轴转速			上电	2/7
始终	10000.0	***	***	DOUBLE	
<b>35110</b>	<b>GEAR_STEP_MAX_VELO[0]...[5]</b>			<b>5 (S1)</b>	
转/分钟	齿轮箱换挡的最大转速			新配置	2/2
始终	500., 500., 1000., 2000., 4000., 8000.	***	***	DOUBLE	
<b>35120</b>	<b>GEAR_STEP_MIN_VELO[0]...[5]</b>			<b>5 (S1)</b>	
转/分钟	齿轮箱换挡的最小转速			新配置	2/2
始终	50., 50., 400., 800., 1500., 3000.	***	***	DOUBLE	
<b>35130</b>	<b>GEAR_STEP_MAX_VELO_LIMIT[0]...[5]</b>			<b>5 (S1)</b>	
转/分钟	变速档的最大转速			新配置	2/2
始终	500., 500., 1000., 2000., 4000., 8000.	***	***	DOUBLE	
<b>35140</b>	<b>GEAR_STEP_MIN_VELO_LIMIT[0]...[5]</b>			<b>5 (S1)</b>	
转/分钟	变速档的最小转速			新配置	2/2
始终	5., 5., 10., 20., 40., 80.	***	***	DOUBLE	
<b>35150</b>	<b>SPIND_DES_VELO_TOOL</b>			<b>5 (S1)</b>	
-	主轴转速容差			复位	2/2
始终	0.1	0.0	1.0	DOUBLE	
<b>35160</b>	<b>SPIND_EXTERN_VELO_LIMIT</b>			<b>5 (S1)</b>	
转/分钟	PLC主轴转速限制			新配置	2/2
始终	1000.0	***	***	DOUBLE	
<b>35200</b>	<b>GEAR_STEP_SPEEDCTRL_ACCEL[0]...[5]</b>			<b>5 (S1)</b>	
转/s <sup>2</sup>	开环模式的加速度			新配置	2/2
始终	30.0, 30.0, 25.0, 20.0, 15.0, 10.0	0.001	***	DOUBLE	
<b>35210</b>	<b>GEAR_STEP_POSCTRL_ACCEL[0]...[5]</b>			<b>5 (S1)</b>	
转/s <sup>2</sup>	位置调节模式的加速度			新配置	2/2
始终	30.0, 30.0, 25.0, 20.0, 15.0, 10.0	0.001	***	DOUBLE	
<b>35300</b>	<b>SPIND_POSCTRL_VELO</b>			<b>5 (S1)</b>	
转/分钟	位置调节接通转速			新配置	2/2
始终	500.0	***	***	DOUBLE	

8.1 机床数据表

<b>35310</b>	<b>SPIND_POSIT_DELAY_TIME[0]...[5]</b>			<b>5 (S1)</b>
秒	位置延迟时间			新配置
始终	0.0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8	0.0	***	DOUBLE
<b>35350</b>	<b>SPIND_POSITIONING_DIR</b>			<b>5 (S1)</b>
-	在定位时的旋转方向			复位
始终	3	3	4	Byte
<b>35400</b>	<b>SPIND_OSCILL_DES_VELO</b>			<b>5 (S1)</b>
转/分钟	摆动转速			新配置
始终	500.0	***	***	DOUBLE
<b>35410</b>	<b>SPIND_OSCILL_ACCEL</b>			<b>5 (S1)</b>
转/s <sup>2</sup>	摆动时的加速度			新配置
始终	16	0.001	***	DOUBLE
<b>35430</b>	<b>SPIND_OSCILL_START_DIR</b>			<b>5 (S1)</b>
-	摆动时的起始方向			复位
始终	0	0	4	Byte
<b>35440</b>	<b>SPIND_OSCILL_TIME_CW</b>			<b>5 (S1)</b>
秒	M3方向的摆动时间			新配置
始终	1.0	***	***	DOUBLE
<b>35450</b>	<b>SPIND_OSCILL_TIME_CCW</b>			<b>5 (S1)</b>
秒	M4方向的摆动时间			新配置
始终	0.5	***	***	DOUBLE
<b>35500</b>	<b>SPIND_ON_SPEED_AT_IPO_START</b>			<b>5 (S1)</b>
-	当主轴在规定区域时的进给率许可			复位
始终	1	0	2	BYTE
<b>35510</b>	<b>SPIND_STOPPED_AT_IPO_START</b>			<b>5 (S1)</b>
-	主轴停止时的进给率许可			复位
始终	0	***	***	BOOLEAN
<b>35550</b>	<b>DRILL_VELO_LIMIT [0] ... [5]</b>			
毫米/分钟, 转/分钟	丝锥时的最大转速			新配置
始终	10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000	***	***	DOUBLE
<b>36000</b>	<b>STOP_LIMIT_COARSE</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米, 度	粗准停阈值			新配置
始终	0.04	***	***	DOUBLE
<b>36010</b>	<b>STOP_LIMIT_FINE</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米, 度	精准停			新配置
始终	0.01	***	***	DOUBLE
<b>36020</b>	<b>POSITIONING_TIME</b>			<b>2 (A3)</b>
秒	精准停延迟时间			新配置
始终	1.0	***	***	DOUBLE

<b>36030</b>	<b>STANDSTILL_POS_TOL</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米, 度	停机公差			新配置
2/2				
始终	0.2	***	***	DOUBLE
<b>36040</b>	<b>STANDSTILL_DELAY_TIME</b>			<b>2 (A3)</b>
秒	停机监控延迟时间			新配置
2/2				
始终	0.4	***	***	DOUBLE
<b>36050</b>	<b>CLAMP_POS_TOL</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米, 度	夹紧容差			新配置
2/2				
始终	0.5	***	***	DOUBLE
<b>36060</b>	<b>STANDSTILL_VELO_TOL</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米/分钟, 转/分钟	信号“轴停止”的阈值			新配置
2/2				
始终	5.0 (毫米/分钟) 0.01388 (转/分钟)	***	***	DOUBLE
<b>36100</b>	<b>POS_LIMIT_MINUS</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米, 度	负向第一个软件限位开关			新配置
2/2				
始终	-100000000	***	***	DOUBLE
<b>36110</b>	<b>POS_LIMIT_PLUS</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米, 度	正向第一个软件限位开关			新配置
2/2				
始终	100000000	***	***	DOUBLE
<b>36120</b>	<b>POS_LIMIT_MINUS2</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米, 度	负向第二个软件限位开关			新配置
2/2				
始终	-100000000	***	***	DOUBLE
<b>36130</b>	<b>POS_LIMIT_PLUS2</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米, 度	正向第二个软件限位开关			新配置
2/2				
始终	100000000	***	***	DOUBLE
<b>36200</b>	<b>AX_VELO_LIMIT[0]...[5]</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米/分钟, 转/分钟	速度监控的阈值			新配置
2/2				
始终	11500., 11500., 11500., ... (毫米/分钟) 31.944; 31.944; 31.944; 31.944; ... (转/分钟)	***	***	DOUBLE
<b>36210</b>	<b>CTRLOUT_LIMIT[0]</b>			<b>3 (G2)</b>
%	最大转速额定值			新配置
2/7				
始终	110.0	0	200	DOUBLE
<b>36300</b>	<b>ENC_FREQ_LIMIT[0]</b>			<b>2 (A3)</b>
Hz	编码器极限频率			上电
2/2				
始终	300000	***	***	DOUBLE
<b>36302</b>	<b>ENC_FREQ_LIMIT_LOW[0]</b>			<b>8 (R1)</b>
%	编码器极限频率新同步			新配置
2/2				
始终	99.9	0	100	DOUBLE
<b>36310</b>	<b>ENC_ZERO_MONITORING[0]</b>			<b>2 (A3)</b>
-	零标记监控			新配置
2/2				
始终	0	***	***	DWORD

8.1 机床数据表

<b>36400</b>	<b>CONTOUR_TOL</b>				<b>2 (A3)</b>
毫米, 度	轮廓监控容差带			新配置	2/2
始终	1.0	***	***	DOUBLE	
<b>36500</b>	<b>ENC_CHANGE_TOL</b>				<b>16 (K3)</b>
毫米, 度	位置实际值切换容差			新配置	2/2
始终	0.1	***	***	DOUBLE	
<b>36600</b>	<b>BRAKE_MODE_CHOICE</b>				<b>2 (A3)</b>
-	使用硬件限位开关时的制动特性			上电	2/2
始终	0	0	1	BYTE	
<b>36610</b>	<b>AX_EMERGENCY_STOP_TIME</b>				<b>2 (A3)</b>
秒	出错时的制动斜坡时间			新配置	2/2
始终	0.05	0.02	1000	DOUBLE	
<b>36620</b>	<b>SERVO_DISABLE_DELAY_TIME</b>				<b>1 (N2)</b>
秒	调节器使能断路延迟			新配置	2/2
始终	0.1	0.02	1000	DOUBLE	
<b>36710</b>	<b>DRIFT_LIMIT</b>				
%	自动漂移补偿的漂移极限值			新配置	3/3
始终	1.0	0.0	5.0	DOUBLE	
<b>36720</b>	<b>DRIFT_VALUE[0]</b>				<b>5 (S1)</b>
%	漂移原始值			新配置	2/2
始终	0.0	-5.0	5.0	DOUBLE	
<b>37000</b>	<b>FIXED_STOP_MODE</b>				<b>17 (F1)</b>
-	运行到固定挡块的模式			上电	
功能: 运行到固定挡块	0	0	1	BYTE	2/2
<b>37002</b>	<b>FIXED_STOP_CONTROL</b>				<b>17 (F1)</b>
-	运行到固定挡块时的过程控制			上电	
功能: 运行到固定挡块	0	0	1	BYTE	2/2
<b>37010</b>	<b>FIXED_STOP_TORQUE_DEF</b>				<b>17 (F1)</b>
%	固定挡块夹紧扭矩预设			上电	
功能: 运行到固定挡块	5.0	0.0	100.0	DOUBLE	2/2
<b>37012</b>	<b>FIXED_STOP_TORQUE_RAMP_TIME</b>				<b>17 (F1)</b>
秒	到达修改后的扭矩极限所需的持续时间			新配置	
功能: 运行到固定挡块	0.0	0.0	***	DOUBLE	2/2
<b>37020</b>	<b>FIXED_STOP_WINDOW_DEF</b>				<b>17 (F1)</b>
毫米, 度	固定挡块监控窗口预设			上电	
功能: 运行到固定挡块	1.0	0.0	***	DOUBLE	2/2
<b>37030</b>	<b>FIXED_STOP_THRESHOLD</b>				<b>17 (F1)</b>
毫米, 度	固定挡块识别的阈值			新配置	
功能: 运行到固定挡块	2.0	0.0	***	DOUBLE	2/2

<b>37040</b>	<b>FIXED_STOP_BY_SENSOR</b>			<b>17 (F1)</b>	
-	通过传感器识别固定挡块			上电	
功能: 运行到固定挡块	0	0	2	BYTE	2/2
<b>37050</b>	<b>FIXED_STOP_ALARM_MASK</b>			<b>17 (F1)</b>	
-	固定挡块报警使能			新配置	
功能: 运行到固定挡块	1	0	7	BYTE	2/2
<b>37060</b>	<b>FIXED_STOP_ACKN_MASK</b>			<b>17 (F1)</b>	
-	注意运行到固定挡块的PLC响应 0: 不等待, 1: 等待, 3: 模拟驱动器			上电	
功能: 运行到固定挡块	0	0	3	BYTE	2/2
<b>37610</b>	<b>PROFIBUS_CTRL_CONFIG</b>				
-	Profibus控制位配置			上电	2/2
Profibus匹配	0	0	2	BYTE	
<b>37620</b>	<b>PROFIBUS_TORQUE_RED_RESOL</b>				
%	Profibus力矩衰减分辨率			新配置	2/2
始终	1.0	0.01	10.0	DOUBLE	
<b>38000</b>	<b>MM_ENC_COMP_MAX_POINTS[0]</b>			<b>16 (K3)</b>	
-	编码器/主轴补偿控制点			上电	0/7
始终	125	0	125	DWORD	

## 8.2 设置数据

数据号	设置数据名称			功能描述中参考章节	
单位	名称, 其他			生效方式	写/读的保护级
表示法	额定值	最小值	最大值	数据类型	
<b>41010</b>	<b>JOG_VAR_INCR_SIZE</b>			<b>9 (H1)</b>	
毫米或度	手动方式时的可变增量大小			立即	7/7
始终	0.	***	***	DOUBLE	
<b>41110</b>	<b>JOG_SET_VELO</b>			<b>9 (H1)</b>	
mm/min	手动方式下轴速度			立即	7/7
始终	0.0	0.0	***	DOUBLE	
<b>41130</b>	<b>JOG_ROT_AX_SET_VELO</b>			<b>9 (H1)</b>	
转/分钟	手动方式下回转轴的轴速度			立即	7/7
始终	0.0	0.0	***	DOUBLE	
<b>41200</b>	<b>JOG_SPIND_SET_VELO</b>			<b>9 (H1)</b>	
转/分钟	主轴手动方式的转速			立即	7/7
始终	0.0	***	***	DOUBLE	

8.2 设置数据

<b>42000</b>	<b>THREAD_START_ANGLE</b>			<b>10 (K1)</b>	
度	螺纹加工起始角			立即	3/3
始终	0.	***	***	DOUBLE	
<b>42010</b>	<b>THREAD_RAMP_DISP[0]...[1]</b>			<b>10 (K1)</b>	
毫米	切削螺纹时轴的加速特性			立即	3/3
始终	-1., -1.	-1.	999999.	DOUBLE	
<b>42100</b>	<b>DRY_RUN_FEED</b>			<b>10 (K1)</b>	
mm/min	空运行进给率			立即	7/7
始终	5000.0	***	***	DOUBLE	
<b>42101</b>	<b>DRY_RUN_FEED_MODE</b>				
-	试运转速度模式			立即	7/7
始终	0	0	12	BYTE	
<b>42110</b>	<b>DEFAULT_FEED</b>			<b>11 (V1)</b>	
mm/min	轨迹进给的默认值			立即	7/7
始终	0.	***	***	DOUBLE	
<b>42120</b>	<b>APPROACH_FEED</b>				
mm/min	返回程序段中的轨迹进给			立即	7/7
始终	0.	***	***	DOUBLE	
<b>42140</b>	<b>DEFAULT_SCALE_FACTOR_P</b>				
-	地址P的缺省比例系数			立即	7/7
始终	1	***	***	DWORD	
<b>42150</b>	<b>DEFAULT_ROT_FACTOR_R</b>				
-	地址R的缺省旋转系数			立即	7/7
外部NC程序语言	0.	-	-	DOUBLE	
<b>42160</b>	<b>EXTERN_FIXED_FEEDRATE_F1_F9 [n]: 0 ... 9</b>				
-	固定进给率F1 -- F9			立即	7/7
外部NC程序语言	{ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., ... 0., ...	0.0	***	DOUBLE	
<b>42162</b>	<b>EXTERN_DOUBLE_TURRET_DIST</b>				
-	双转塔头的刀具距离			立即	7/7
外部NC程序语言	0.	0.0	***	DOUBLE	
<b>42200</b>	<b>SINGLEBLOCK"2_STOPRE</b>				
-	激活SBL2的调试模式			立即	7/7
始终	0	***	***	BOOLEAN	
<b>42440</b>	<b>FRAME_OFFSET_INCR_PROG</b>				
-	在增量编程时的零点偏移驶出			立即	7/7
始终	0	***	***	BOOLEAN	
<b>42442</b>	<b>TOOL_OFFSET_INCR_PROG</b>				
-	在增量编程时的刀具长度补偿驶出			立即	7/7
始终	0	***	***	BOOLEAN	

<b>42444</b>	<b>TARGET_BLOCK_INCR_PROG</b>				
-	利用计算进行查找后的配合模式			立即	7/7
始终	1	***		BOOLEAN	
<b>42480</b>	<b>STOP_CUTCOM_STOPRE</b>				
-	在刀具半径补偿和进给停止时的报警响应			立即	3/3
始终	1	***	***	BOOLEAN	
<b>42490</b>	<b>CUTCOM_G40_STOPRE</b>				
-	在进给停止时刀具半径补偿的开始运行特性			立即	3/3
始终	0	***	***	BOOLEAN	
<b>42494</b>	<b>CUTCOM_ACT_DEACT_CTRL</b>				
-	刀具半径补偿时的趋近和返回特性			立即	7/7
始终	2222	***	***	DWORD	
<b>42750</b>	<b>ABSBLOCK_ENABLE</b>				
-	使能基本程序段显示			立即	2/2
始终	1	***	***	BOOLEAN	
<b>42940</b>	<b>TOOL_LENGTH_CONST</b>				<b>14 (W1)</b>
-	平面转换时刀具长度组件的转换			立即	3/3
始终	0	-	-	DWORD	
<b>42950</b>	<b>TOOL_LENGTH_TYPE</b>				<b>14 (W1)</b>
-	刀具长度组件的分配与刀具类型无关			立即	3/3
始终	0	-	-	DWORD	
<b>42990</b>	<b>MAX_BLOCKS_IN_IPOBUFFER</b>				
-	Ipo缓存器中的最大程序段数量			立即	2/2
始终	-1	-	-	DWORD	
<b>43120</b>	<b>DEFAULT_SCALE_FACTOR_AXIS</b>				
-	在G51激活的情况下的轴向默认缩放系数			立即	7/7
始终	1	***	***	DWORD	
<b>43200</b>	<b>SPIND_S</b>				
转/分钟	通过VDI接口信号进行主轴启动时的主轴转速			立即	7/7
始终	0.0	***	***	DOUBLE	
<b>43202</b>	<b>SPIND_CONSTCUT_S</b>				
转/分钟	为主轴规定恒定切削速度			立即	7/7
始终	0.0	***	***	DOUBLE	
<b>43210</b>	<b>SPIND_MIN_VELO_G25</b>				<b>5 (S1)</b>
转/分钟	所编程的主轴转速限制G25			立即	7/7
始终	0.0	***	***	DOUBLE	
<b>43220</b>	<b>SPIND_MAX_VELO_G26</b>				<b>5 (S1)</b>
转/分钟	所编程的主轴转速限制G26			立即	7/7
始终	1000.0	***	***	DOUBLE	
<b>43230</b>	<b>SPIND_MAX_VELO_LIMS</b>				<b>5 (S1)</b>
转/分钟	G96时的主轴转速限制			立即	7/7
始终	100.0	***	***	DOUBLE	

8.2 设置数据

<b>43240</b>	<b>M19_SPOS</b>			
转/分钟	用M19进行主轴定位时的主轴位置			立即 7/7
始终	0.0	-10000000.0	10000000.0	DOUBLE
<b>43250</b>	<b>M19_SPOSMODE</b>			
-	用M19进行主轴定位时的主轴位置接近模式			立即 7/7
始终	0	0	5	DOUBLE
<b>43340</b>	<b>EXTERN_REF_POSITION_G30_1</b>			
-	G30.1的参考点位置			立即 7/7
外部NC程序语言	0.0	-	-	DOUBLE
<b>43400</b>	<b>WORKAREA_PLUS_ENABLE</b>			<b>2 (A3)</b>
-	正向的工作区限制当前有效			立即 7/7
始终	0	***	***	BOOLEAN
<b>43410</b>	<b>WORKAREA_MINUS_ENABLE</b>			<b>2 (A3)</b>
-	负向的工作区限制当前有效			立即 7/7
始终	0	***	***	BOOLEAN
<b>43420</b>	<b>WORKAREA_LIMIT_PLUS</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米, 度	工作区极限正			立即 7/7
始终	100000000	***	***	DOUBLE
<b>43430</b>	<b>WORKAREA_LIMIT_MINUS</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米, 度	工作区极限负			立即 7/7
始终	-100000000	***	***	DOUBLE
<b>43500</b>	<b>FIXED_STOP_SWITCH</b>			<b>17 (F1)</b>
-	选择“运行到固定挡块”			立即 2/2
功能: 运行到固定挡块	0	0	1	BYTE
<b>43510</b>	<b>FIXED_STOP_TORQUE</b>			<b>17 (F1)</b>
%	固定挡块夹紧力矩			立即 2/2
功能: 运行到固定挡块	5.0	0.0	800.0	DOUBLE

## 机床数据和设置数据 802D base line

### 数据类型

BOOLEAN	BOOL 值: 1 (TRUE) 或0 (FALSE)
BYTE	8位数值, 作为整数数值: -128 至 127, 作为十六进制数值: 00 至 FF 作为ASCII字符集的字符, 例如 “a”
STRING	字符串 (最大16个字符)
WORD	16位数值, 作为整数数值: -32768 至 32767, 作为十六进制数值: 0000 至 FFFF
UNSIGNED WORD	16位数值, 作为整数数值: 0 至 65535 作为十六进制数值: 0000 至 FFFF
INTEGER	16位数值 (在此为本地定义), 整数数值: -32768 至 32767
DWORD	32位数值, 作为整数数值: -2147483648 至 2147483647 作为十六进制数值: 0000 0000 至 FFFF FFFF
UNSIGNED DWORD	32位数值, 作为整数数值: 0 至 4294967295 作为十六进制数值: 0000 0000 至 FFFF FFFF
DOUBLE	64位数值, 浮点值: $\pm 4.19 \cdot 10^{-307}$ 至 $\pm 1.67 \cdot 10^{308}$

### 数值范围 (最小值/最大值)

如果没有给出数值范围, 则由数据类型来决定输入限制且字段由 “\*\*\*” 标识出来。

9.1 机床数据表

9.1 机床数据表

9.1.1 显示机床数据

数据号	机床数据名称			功能描述中 参考章节
表示法	名称, 其他			生效方式
单位	额定值	最小值	最大值	数据类型
<b>202</b>	<b>FIRST_LANGUAGE</b>			<b>19</b>
十进制	缺省语言版本			上电
0	2	1	2	BYTE
<b>203</b>	<b>DISPLAY_RESOLUTION</b>			<b>19</b>
十进制	显示分辨率			立即
0	3	0	5	BYTE
<b>204</b>	<b>DISPLAY_RESOLUTION_INCH</b>			<b>19</b>
十进制	显示分辨率			立即
0	4	0	5	BYTE
<b>205</b>	<b>DISPLAY_RESOLUTION_SPINDLE</b>			<b>19</b>
十进制	显示分辨率			立即
0	1	0	5	BYTE
<b>207</b>	<b>USER_CLASS_READ_TOA</b>			
十进制	读取刀具补偿保护等级, 概述			立即
0	3	0	7	BYTE
<b>208</b>	<b>USER_CLASS_WRITE_TOA_GEO</b>			
十进制	刀具几何尺寸写保护级			立即
0	3	0	7	BYTE
<b>209</b>	<b>USER_CLASS_WRITE_TOA_WEAR</b>			
十进制	刀具磨损数据写保护级			立即
0	3	0	7	BYTE
<b>210</b>	<b>USER_CLASS_WRITE_ZOA</b>			
十进制	可设定零点偏移写保护级			立即
0	3	0	7	BYTE
<b>212</b>	<b>USER_CLASS_WRITE_SEA</b>			
十进制	设置数据写保护级			立即
0	7	0	7	BYTE
<b>213</b>	<b>USER_CLASS_READ_PROGRAM</b>			
十进制	零件程序读保护级			立即
0	7	0	7	BYTE
<b>214</b>	<b>USER_CLASS_WRITE_PROGRAM</b>			
十进制	零件程序输入保护级			立即
0	3	0	7	BYTE

<b>215</b>	<b>USER_CLASS_SELECT_PROGRAM</b>				
十进制	程序选择保护级			立即	3/3
0	3	0	7	BYTE	
<b>218</b>	<b>USER_CLASS_WRITE_RPA</b>				
十进制	R参数写保护级			立即	3/3
0	3	0	7	BYTE	
<b>219</b>	<b>USER_CLASS_SET_RS232</b>				
十进制	RS232设置保护级			立即	3/3
0	3	0	7	BYTE	
<b>221</b>	<b>USER_CLASS_DIR_ACCESS</b>				
十进制	目录存取保护级			立即	3/3
0	3	0	7	BYTE	
<b>222</b>	<b>USER_CLASS_PLC_ACCESS</b>				
十进制	PLC程序保护级			立即	2/2
0	3	0	7	BYTE	
<b>223</b>	<b>USER_CLASS_WRITE_PWA</b>				
十进制	保护工作区保护级			立即	2/3
0	7	0	7	BYTE	
<b>247</b>	<b>RS232_PG_PC_BAUD</b>				
位模型	PG: 波特率 (300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400)			立即	3/3
0	7	0	7	BYTE	
<b>280</b>	<b>RS232_PPI_ADDR_PLC</b>				
	PLC站地址			上电	3/3
	2	0	126	BYTE	
<b>281</b>	<b>RS232_PPI_ADDR_NCK</b>				
	NCK站地址			上电	3/3
	3	0	126	BYTE	
<b>289</b>	<b>CTM_SIMULATION_TIME_NEW_POS</b>				<b>10 (K1)</b>
十进制	模拟实际值升级率			立即	3/7
0	100	0	4000	INTEGER	
<b>290</b>	<b>CTM_POS_COORDINATE_SYSTEM</b>				<b>10 (K1)</b>
十进制	坐标系统位置			立即	3/7
0	2	0	7	BYTE	
<b>291</b>	<b>CTM_CROSS_AX_DIAMETER_ON</b>				<b>10 (K1)</b>
十进制	端面轴的直径显示当前有效			立即	3/7
0	1	0	1	BYTE	
<b>292</b>	<b>CTM_G91_DIAMETER_ON</b>				<b>10 (K1)</b>
十进制	增量进给			立即	3/7
0	1	0	1	BYTE	
<b>305</b>	<b>G_GROUP1</b>				
十进制	用户型G组的位置显示			立即	3/7
0	1	1	1000	INTEGER	

9.1 机床数据表

<b>306</b>	<b>G_GROUP2</b>			
十进制	用户型G组的位置显示			立即 3/7
0	2	1	1000	INTEGER
<b>307</b>	<b>G_GROUP3</b>			
十进制	用户型G组的位置显示			立即 3/7
0	8	1	1000	INTEGER
<b>308</b>	<b>G_GROUP4</b>			
十进制	用户型G组的位置显示			立即 3/7
0	9	1	1000	INTEGER
<b>309</b>	<b>G_GROUP5</b>			
十进制	用户型G组的位置显示			立即 3/7
0	0	1	1000	INTEGER
<b>310</b>	<b>FG_GROUP1</b>			
十进制	用户型G组的位置显示 (外部语言)			立即 3/7
0	1	1	1000	INTEGER
<b>311</b>	<b>FG_GROUP2</b>			
十进制	用户型G组的位置显示 (外部语言)			立即 3/7
0	2	1	1000	INTEGER
<b>312</b>	<b>FG_GROUP3</b>			
十进制	用户型G组的位置显示 (外部语言)			立即 3/7
0	8	1	1000	INTEGER
<b>313</b>	<b>FG_GROUP4</b>			
十进制	用户型G组的位置显示 (外部语言)			立即 3/7
0	9	1	1000	INTEGER
<b>314</b>	<b>FG_GROUP5</b>			
十进制	用户型G组的位置显示 (外部语言)			立即 3/7
0	0	1	1000	INTEGER
<b>330</b>	<b>CMM_POS_COORDINATE_SYSTEM</b>			
十进制	机床的坐标位置*)			立即 3/7
0	0	0	7	BYTE

\*) 说明:

初始化时, 表示法的位置和大小被传输。可以通过文件标题的轴向参数来控制坐标系位置。  
可能有以下位置:

位置	X+	Z+
0	向上	向右
1	向上	向左
2	向下	向右
3	向下	向左
4	向右	向上
5	向左	向上
6	向右	向下
7	向左	向下

单元的所有位置说明必须在位置4上进行 (数学坐标系)。然后模拟会自动将表示法换算成不同的系统。

<b>331</b>	<b>CONTOUR_MASK</b>			
十进制	启用802轮廓定义编程			立即 3/7
0	1	0	1	BYTE

<b>332</b>	<b>TOOL_LIST_PLACE_NO</b>				
十进制	启用刀具表中位置号			立即	3/3
0	0	0	1	INTEGER	
<b>343</b>	<b>V24_PPI_ADDR_MMC</b>				
十进制				上电	3/3
0	4	0	126		
<b>344</b>	<b>V24_PPI_MODEM_ACTIVE</b>				
十进制				立即	3/3
0	0	0	1	Byte	
<b>345</b>	<b>V24_PPI_MODEM_BAUD</b>				
十进制	调制解调器连接的波特率			立即	3/3
0	7	5	9	Byte	
<b>346</b>	<b>V24_PPI_MODEM_PARITY</b>				
十进制	调制解调器连接的奇偶性			立即	3/3
0	0	0	2	Byte	
<b>347</b>	<b>V24_PPI_MODEM_STOPBIT</b>				
十进制	调制解调器连接的停止位数			立即	3/3
	0	0	1	Byte	
<b>348</b>	<b>V24_PPI_MODEM_DATABITS</b>				
十进制	调制解调器连接的数据位数			立即	3/3
	1	0	1	Byte	
<b>356</b>	<b>HMI_COL_TITLE_FOCUS_FORE</b>				
十进制	窗口中标题前景颜色的设定			立即	2/3
	15	0	15	Byte	
<b>357</b>	<b>HMI_COL_TITLE_FOCUS_BACK</b>				
十进制	窗口中标题背景颜色的设定			立即	3/3
	2	0	15	Byte	
<b>360</b>	<b>SPINDLE_LOAD_DISPL1</b>				
十进制	激活主轴功率显示1			立即	3/3
	0	0	1	Integer	
<b>361</b>	<b>MEAS_TOOL_CHANGGE</b>				
十进制	刀具测量窗口中T/D号输入使能			立即	3/3
	0	0	1	Byte	
<b>362</b>	<b>SPINDLE_LOAD_DISPL2</b>				
十进制	激活主轴功率显示2			立即	3/3
	1	0	1	Integer	
<b>363</b>	<b>SPINDLE_LOAD_BAR_LIM2</b>				
十进制	主轴功率显示极限值2			立即	2/2
	100	0	9999999	Integer	
<b>364</b>	<b>SPINDLE_LOAD_BAR_LIM3</b>				
十进制	主轴功率显示极限值3			立即	2/2
	100	0	9999999	Integer	

9.1 机床数据表

<b>365</b>	<b>SPINDLE_LOAD_BAR_MAX</b>			
十进制	主轴功率显示最大值			立即
	120	0	10	Integer
<b>366</b>	<b>SPINDLE_LOAD_BAR_COL1</b>			
十进制	主轴功率显示范围颜色1			立即
	0	0	15	Byte
<b>367</b>	<b>SPINDLE_LOAD_BAR_COL2</b>			
十进制	主轴功率显示范围颜色2			立即
	9	0	15	Byte
<b>368</b>	<b>SPINDLE_LOAD_BAR_COL3</b>			
十进制	主轴功率显示范围颜色3			立即
	9	0	15	Byte
<b>369</b>	<b>PROBE_MODE</b>			
十进制	测量系统类型: 1: 测量探头, 2: 光学测量方法			立即
	1	0	2	Integer
<b>370</b>	<b>TOOL_REF_PROBE_AXIS1</b>			
十进制	测量探头测出X轴的绝对位置			立即
	0	-999999.999	-99999.999	DOUBLE
<b>371</b>	<b>TOOL_REF_PROBE_AXIS2</b>			
十进制	测量探头测出Y轴的绝对位置			立即
	0	-999999.999	999999.999	DOUBLE
<b>372</b>	<b>TOOL_REF_PROBE_AXIS3</b>			
十进制	测量探头测出Z轴的绝对位置			立即
	9	99999.999	99999.999	DOUBLE
<b>373</b>	<b>MEAS_SAVE_POS_LENGTH2</b>			
十进制	测量刀具SK, 启用所有值的“保存位置”软键			立即
	0	0	1	Byte
<b>374</b>	<b>TOOL_WEAR_LIMIT_VALUE</b>			
十进制	输入时磨损控制极限值			立即
	9.999	0	9.999	DOUBLE
<b>375</b>	<b>USER_CLASS_READ_CUS_DIR</b>			
十进制	用户循环读保护级			立即
0	7	0	7	Byte
<b>376</b>	<b>USER_CLASS_WRITE_CUS_DIR</b>			
十进制	用户循环写保护级			立即
0	2	0	7	Byte
<b>377</b>	<b>USER_CLASS_WRITE_TO_MON_DAT</b>			
十进制	刀具监控保护级			立即
0	3	0	7	Byte

## 9.1.2 通用机床数据

数据号	机床数据名称				功能描述中参考章节
单位	名称、其他			生效方式	写/读的保护级
表示法	额定值	最小值	最大值	数据类型	
<b>10000</b>	<b>AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[0]...[3]</b>				<b>19</b>
-	加工轴名称			上电	2/2
	X1, Z1, SP	-	-	STRING	
<b>10074</b>	<b>PLC_IPO_TIME_RATIO</b>				<b>19</b>
-	用于主运行的PLC脉冲系数			上电	2/2
	2	1	50	DWORD	
<b>10136</b>	<b>DISPLAY_MODE_POSITION</b>				<b>21</b>
-	用于WKS实际位置的显示模式			复位	2/2
始终	0	0	1	DWORD	
<b>10240</b>	<b>SCALIN_SYSTEM_IS_METRIC</b>				<b>3 (G2)</b>
-	基本系统为公制			上电	2/2
	1	***	***	BOOLEAN	
<b>11100</b>	<b>AUXFU_MAXNUM_GROUP_ASSIGN</b>				<b>13 (H2)</b>
-	辅助功能组中的辅助功能数			上电	2/2
	1	1	4	DWORD	
<b>11210</b>	<b>UPLOAD_MD_CHANGES_ONLY</b>				<b>19</b>
十六进制	只保存更改过的机床数据			立即	2/2
-	0x0F	0x00	0x0FF	BYTE	
<b>11240</b>	<b>PROFIBUS_SDB_NUMBER</b>				<b>3 (G2)</b>
-	SDB1000 号			上电	2/2
	0	0	6	BYTE	
<b>11250</b>	<b>PROFIBUS_SHUTDOWN_TYPE</b>				
-	Profibus停机处理			上电	2/2
始终	0	0	2	BYTE	
<b>11310</b>	<b>HANDWH_REVERSE</b>				<b>9 (H1)</b>
-	手轮方向转换的阈值			上电	2/2
	2	0	***	BYTE	
<b>11320</b>	<b>HANDWHL_IMP_PER_LATCH[0]...[5]</b>				<b>9 (H1)</b>
-	每个刻度的手轮脉冲			上电	2/2
	5, 5, 5, ...	***	***	DOUBLE	
<b>11346</b>	<b>HANDWH_TRUE_DISTANCE</b>				<b>9 (H1)</b>
-	手轮行程规定或者速度规定			上电	2/2
	0	0	3	BYTE	

9.1 机床数据表

<b>13060</b>	<b>DRIVE_TELEGRAM_TYPE[0]...[8]</b>			<b>3 (G2)</b>
-	Profibus--DP的标准电文类型			上电
	102, 102, 102, 102, 102	***	***	DWORD
				2/2
<b>13070</b>	<b>DRIVE_FUNCTION_MASK [0] ... [8]</b>			
-	使用的DP功能			上电
Profibus匹配	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ...	-	-	DWORD
				2/2
<b>13080</b>	<b>DRIVE_TYPE_DP[0]...[8]</b>			
-	Profibus中的驱动类型			上电
	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ...	0	3	BYTE
				2/2/2
<b>13200</b>	<b>MEAS_PROBE_LOW_ACTIVE[0]</b>			<b>15 (M5)</b>
-	测量探头的极性转换			上电
	0	***	***	BOOLEAN
				3/3
<b>13220</b>	<b>MEAS_PROBE_DELAY_TIME [n]: 0 ... 0</b>			
秒	探头偏移直至识别的延迟时间			上电
	0.0, 0.0	0	0.1	DOUBLE
				3/3
<b>14510</b>	<b>USER_DATA_INT[0]...[31]</b>			<b>19</b>
-	用户数据 (INT)			上电
	0	-32768	32767	DWORD
				3/7
<b>14512</b>	<b>USER_DATA_HEX[0]...[31]</b>			<b>19</b>
-	用户数据 (HEX)			上电
	0	0	0x0FF	Byte
				3/7
<b>14514</b>	<b>USER_DATA_FLOAT[0]...[7]</b>			<b>19</b>
-	用户数据 (FLOAT)			上电
	0.0	-3.40*10 <sup>38</sup>	3.40*10 <sup>38</sup>	DOUBLE
				3/7
<b>14516</b>	<b>USER_DATA_PLC_ALARM[0]...[31]</b>			<b>19</b>
-	用户数据 (HEX)			上电
	0, 0, 0, 0, ...	***	***	Byte
				3/7

9.1.3 通道专有机床数据

数据号	机床数据名称			功能描述中参考章节
单位	名称, 其他			生效方式
表示法	额定值	最小值	最大值	数据类型
<b>20050</b>	<b>AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[0]...[2]</b>			<b>19</b>
-	几何通道轴分配			上电
	1, 0, 2	0	5	BYTE
				2/2

<b>20070</b>	<b>AXCONF_MACHAX_USED[0]...[3]</b>			<b>19</b>
-	通道内有效的机床轴号		上电	2/2
始终	1, 2, 3, 0	0	5	BYTE
<b>20080</b>	<b>AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[0]...[3]</b>			<b>19</b>
-	通道中的通道轴名		上电	2/2
始终	“X”, “Z”, “SP”, “ ”	-	-	STRING
<b>20090</b>	<b>SPIND_DEF_MASTER_SPIND</b>			<b>5 (S1)</b>
-	通道中主主轴的删除位置		上电	22
始终		1	2	BYTE
<b>20094</b>	<b>SPIND_RIGGID_TAPPING_M_NR</b>			<b>5 (\$)</b>
-	用于切换到受控轴运行的M功能（西门子式）		上电	2/2
始终	0	1	0x7FFF	DWORD
<b>20108</b>	<b>PROG_EVENT_MASK</b>			
-	事件控制的程序调用		上电	2/2
始终	0x0	0	0xF	DWORD
<b>20204</b>	<b>WAB_CLEARANCE_TOLERANCE</b>			
毫米	在WAB时反向		上电	2/2
始终	0.01	0.0	plus	DOUBLE
<b>20360</b>	<b>TOOL_PARAMETER_DEF_MASK</b>			<b>14 (W1)</b>
十六进制	定义刀具参数		上电	2/2
始终	0x0	0	0x01	DWORD
<b>20500</b>	<b>CONST_VELO_MIN_TIME</b>			
秒	采用恒定速度时的最短时间		上电	2/2
始终	0.0	0.0	0.1	DOUBLE
<b>20550</b>	<b>EXACT_POS_MODE</b>			
-	使用00和01的精准停条件		新配置	2/2
始终	0	0	3	BYTE
<b>20552</b>	<b>EXACT_POS_MODE_G0_TO_G1</b>			
-	使用00-01转换的精准停条件		新配置	2/2
始终		0	3	BYTE
<b>20700</b>	<b>REFP_NC_START_LOCK</b>			<b>8 (R1)</b>
-	无参考点NC启动禁用		复位	2/2
始终	1	***	***	BOOLEAN
<b>20730</b>	<b>G0_LINEAR_MODE</b>			
-	使用0的插补特性		上电	2/2
始终	1	0	1	BOOLEAN
<b>21000</b>	<b>CIRCLE_ERROR_CONST</b>			<b>10 (K1)</b>
毫米	圆弧终点监控常量		上电	2/2
始终	0.01	***	***	DOUBLE
<b>21010</b>	<b>CIRCLE_ERROR_FACTOR</b>			
系数	圆形终点监控系数		上电	2/2
始终	0.001	0.0	plus	DOUBLE

9.1 机床数据表

<b>21020</b>	<b>WORKAREA_WITH_TOOL_RADIUS</b>			<b>2 (A3)</b>
-	工作区限制时的刀具半径			复位
始终	0	***	***	BOOLEAN
<b>22000</b>	<b>AUXFU_ASSIGGN_GROUPGROUP[0]...[63]</b>			<b>13 (H2)</b>
-	辅助功能组			上电
始终	1, 1, 1, 1, 1, ...	1	64	BYTE
<b>22010</b>	<b>AUXFU_ASSIGGN_TYPE[0]...[63]</b>			<b>13 (H2)</b>
-	辅助功能类型			上电
始终	“”, “”, “”, ...	-	-	STRING
<b>22020</b>	<b>AUXFU_ASSIGGN_EXTENSION[0]...[63]</b>			<b>13 (H2)</b>
-	参见机床数据200 AUXFU_ASSIGN_TYPE			上电
始终	0, 0, 0, ...	0	99	BYTE
<b>22030</b>	<b>AUXFU_ASSIGGN_VALUE[0]...[63]</b>			<b>13 (H2)</b>
-	辅助功能值			上电
始终	0, 0, 0, 0, ...	***	***	DWORD
<b>22254</b>	<b>AUXFU_ASSOC_M0_VALUE</b>			
-	程序停止的附加M功能			上电
始终	-1	-	-	DWORD
<b>22256</b>	<b>AUXFU_ASSOC_M1_VALUE</b>			
-	有条件停止的附加M功能			上电
始终	-1	-	-	DWORD
<b>22400</b>	<b>S_VALUES_ACTIVE_AFTER_RESET</b>			<b>5 (S1)</b>
-	通过复位使S功能生效			上电
始终	0	***	***	BOOLEAN
<b>22550</b>	<b>TOOL_CHANGE_MODE</b>			<b>14 (W1)</b>
-	带有T-或M功能的新刀具补偿			上电
始终	0	0	1	BYTE
<b>24020</b>	<b>FRAME_SUPPRESS_MODE</b>			
-	框架抑制时的位置			上电
始终	0x0	0	0x03	DWORD
<b>27860</b>	<b>PROCESSTIMER_MODE</b>			<b>10 (K1)</b>
十六进制	激活程序运行时间测量			复位
始终	0x07	0	0x03F	BYTE
<b>27880</b>	<b>PART_COUNTER</b>			<b>10 (K1)</b>
十六进制	激活工件计数器			复位
始终	0x0	0	0x0FFFF	DWORD
<b>27882</b>	<b>PART_COUNTER_MCODE[0]...[2]</b>			<b>10 (K1)</b>
-	以用户定义的M命令进行工件计数			上电
始终	2, 2, 2	0	99	BYTE

## 9.1.4 轴专有机床数据

数据号	机床数据名称				功能描述中参考章节
单位	名称、其他			生效方式	写/读的保护级
表示法	额定值	最小值	最大值	数据类型	
<b>30110</b>	<b>CTRLOUT_MODULE_NR[0]</b>				<b>3 (G2)</b>
-	额定值: 驱动系统号/组件号			上电	2/2
始终	1	1	9	BYTE	
<b>30120</b>	<b>CTRLOUT_NR[0]</b>				<b>3 (G2)</b>
-	额定值: 模块/组件上的输出			上电	2/2
始终	1	1	2	BYTE	
<b>30130</b>	<b>CTRLOUT_TYPE[0]</b>				<b>3 (G2)</b>
-	额定值的输出方式			上电	2/2
始终	0	0	1	BYTE	
<b>30134</b>	<b>IS_UNIPOLAR_OUTPUT[0]</b>				<b>5 (S1)</b>
-	额定值输出是单极的			上电	2/2
始终	0	0	2		
<b>30200</b>	<b>NUM_ENCS</b>				<b>3 (G2)</b>
-	编码器数			上电	2/2
始终	1	0	1	BYTE	
<b>30220</b>	<b>ENC_MODULE_NR[0]</b>				<b>3 (G2)</b>
-	实际值: 驱动器类型			上电	2/7
始终	1	1	9	BYTE	
<b>30230</b>	<b>ENC_INPUT_NR[0]</b>				<b>3 (2)</b>
-	实际值: 模块/测量回路卡上的输入端编号			上电	2/2
始终	1	1	3	BYTE	
<b>30240</b>	<b>ENC_TYPE[0]</b>				<b>3 (2)</b>
-	实际值: 编码器类型			上电	2/2
始终	0	0	4	BYTE	
<b>30270</b>	<b>ENC_ABS_BUFFERING [n]: 0 ... 最大编码器数 - 1</b>				
-	绝对值编码器: 工艺范围扩大			上电	2/2
始终	0	0	1	BYTE	
<b>30300</b>	<b>IS_ROT_AX</b>				<b>6 (R2)</b>
-	回转轴/主轴			上电	2/2
始终	0	***	***	BOOLEAN	
<b>30310</b>	<b>ROT_IS_MODULO</b>				<b>6 (R2)</b>
-	回转轴/主轴的模数变换			上电	2/2
始终	0	***	***	BOOLEAN	

9.1 机床数据表

<b>30320</b>	<b>DISPLAY_IS_MODULO</b>			<b>6 (R2)</b>
-	30度旋转回转轴模数显示			上电
始终	0	***	***	BOOLEAN
<b>30350</b>	<b>SIMU_AX_VDI_OUTPUT</b>			<b>3 (2)</b>
-	模拟轴的轴信号			上电
始终	0	***	***	BOOLEAN
<b>30600</b>	<b>FIX_POINT_POS[0]</b>			<b>19</b>
毫米, 度	使用5时的轴位置			上电
始终	0.0	***	***	DOUBLE
<b>31000</b>	<b>ENC_IS_LINEAR</b>			<b>3 (G2)</b>
-	直接测量系统 (电子尺)			上电
始终	0	***	***	BOOLEAN
<b>31010</b>	<b>ENC_GGRID_POINT_DIST</b>			<b>3 (G2)</b>
毫米	电子尺刻度			上电
始终	0.01	0	***	DOUBLE
<b>31020</b>	<b>ENC_RESOL[0]</b>			<b>3 (G2)</b>
-	每转的编码器线数			上电
始终	2048	***	***	DWORD
<b>31030</b>	<b>LEADSCREW_PITCH</b>			<b>3 (G2)</b>
毫米	螺杆螺距			上电
始终	10.0	***	***	DOUBLE
<b>31040</b>	<b>ENC_IS_DIRECT[0]</b>			<b>3 (G2)</b>
-	直接安装于机床上的编码器			上电
始终	0	***	***	BOOLEAN
<b>31044</b>	<b>ENC_IS_DIRECT2[0]</b>			
-	安装于附加齿轮箱上的编码器			上电
始终	0	***	***	BOOLEAN
<b>31050</b>	<b>DRIVE_AX_RATIO_DENOM[0]...[5]</b>			<b>3 (G2)</b>
-	负载齿轮箱的分母			上电
始终	1	1	2174000000	DWORD
<b>31060</b>	<b>DRIVE_AX_RATIO_NUMERA[0]...[5]</b>			<b>3 (2)</b>
-	负载齿轮箱的分子			上电
始终	1	-2147000000	2147000000	DWORD
<b>31064</b>	<b>DRIVE_AX_RATIO2_DENOM</b>			
-	附加齿轮箱分母			上电
始终	1	1	2147000000	DWORD
<b>31066</b>	<b>DRIVE_AX_RATIO2_NOMERA</b>			
-	附加齿轮箱分子			上电
始终	1	-2147000000	2147000000	DWORD
<b>31070</b>	<b>DRIVE_ENC_RATIO_DENOM[0]</b>			<b>3 (G2)</b>
-	测量齿轮箱分母			上电
始终	1	1	2147000000	DWORD

<b>31080</b>	<b>DRIVE_ENC_RATIO_NUMERA[0]</b>			<b>3 (G2)</b>
-	测量齿轮箱分子		上电	2/2
始终	1	1	2147000000	DWORD
<b>31600</b>	<b>TRACE_VDI_AX</b>			
-	轴向Vdi信号的轨迹规范		上电	2/2
功能: 带有轨迹文件	0	0	1	BOOLEAN
<b>32000</b>	<b>MAX_AX_VELO</b>			<b>3 (G2)</b>
毫米/分钟, 转/分钟	最大轴速度		新配置	2/7
始终	10000. (毫米/分钟) 27.77 (转/分钟)	***	***	DOUBLE
<b>32010</b>	<b>JOG_VELO_RAPID</b>			<b>9 (H1)</b>
毫米/分钟, 转/分钟	常规快速移动		复位	2/7
始终	10000. (毫米/分钟) 27.77 (转/分钟)	***	***	DOUBLE
<b>32020</b>	<b>JOG_VELO</b>			<b>9 (H1)</b>
毫米/分钟, 转/分钟	常规轴速度		复位	2/7
始终	2000. (毫米/分钟) 5.55 (转/分钟)	***	***	DOUBLE
<b>32100</b>	<b>AX_MOTION_DIR</b>			<b>3 (G2)</b>
-	运动方向 (反向)		上电	2/2
始终	1	-1	1	DWORD
<b>32110</b>	<b>ENC_FEEDBACK_POL[0]</b>			<b>3 (G2)</b>
-	实际值前面的符号 (正向)		上电	2/2
始终	1	1	1	DWORD
<b>32200</b>	<b>POSCTRL_GAIN[0]...[5]</b>			<b>3 (G2)</b>
(米/分)/毫米	KV系数		新配置	2/7
始终	1, 1, 1, 1, 1, 1	0	2000.	DOUBLE
<b>32210</b>	<b>POSCTRL_INTEGR_TIME</b>			
(米/分)/毫米	位置调节积分时间参数		新配置	2/2
始终	1	0.001	10000	DOUBLE
<b>32220</b>	<b>POSCTRL_INTEGR_ENABLE</b>			
(米/分)/毫米	激活位置调节器的积分部分		复位	2/2
始终	1	-	-	BOOLEAN
<b>32300</b>	<b>MAX_AX_ACCEL</b>			<b>4 (B2)</b>
mm/s <sup>2</sup> , 转/s <sup>2</sup>	轴加速度		新配置	2/7
始终	1 (mm/s <sup>2</sup> ) 2.77 (转/s <sup>2</sup> )	0.001	***	DOUBLE
<b>32420</b>	<b>JOG_AND_POS_JERK_ENABLE</b>			<b>4 (B2)</b>
-	轴向突变限制使能		复位	2/2
始终	0	***	***	BOOLEAN

9.1 机床数据表

<b>32430</b>		<b>JOG_AND_POS_MAX_JERK</b>			<b>4 (B2)</b>	
mm/s <sup>3</sup> , 度/s <sup>3</sup>	轴向突变值			复位	2/2	
始终	1000 (mm/s <sup>3</sup> ) 2777.77 (转/s <sup>3</sup> )	10 <sup>-9</sup>	***	DOUBLE		
<b>32450</b>		<b>BACKLASH[0]</b>			<b>16 (K3)</b>	
毫米	反向间隙			新配置	2/2	
始终	0.0	***	***	DOUBLE		
<b>32630</b>		<b>FFW_ACTIVATION_MODE</b>			<b>16 (K3)</b>	
-	由程序激活预先控制			复位	2/2	
始终	1	***	***	BYTE		
<b>32640</b>		<b>STIFFNESS_CONTROL_ENABLE</b>				
-	动刚度调节			新配置	2/2	
非810D, CCU1; Profib.	0	0	1	BOOLEAN		
<b>32642</b>		<b>STIFFNESS_CONTROL_CONFIG</b>				
-	动刚度调节的配置			上电	2/2	
Profibus匹配	0	0	1	BYTE		
<b>32644</b>		<b>STIFFNESS_DELAY_TIME</b>				
-	动刚度调节: 减速			上电	2/2	
Profibus匹配	-0.0015	-0.02	0.02	DOUBLE		
<b>32700</b>		<b>ENC_COMP_ENABLE[0]</b>			<b>16 (K3)</b>	
-	编码器/丝杠误差补偿			新配置	2/2	
始终	0	***	***	BOOLEAN		
<b>32810</b>		<b>EQUIV_SPEEDCTRL_TIME[0]...[5]</b>			<b>16 (K3)</b>	
秒	转速控制回路等效时间常数			新配置	2/2	
始终	0.003, 0.003, 0.003, 0.003, 0.003, 0.003,	***	***	DOUBLE		
<b>33050</b>		<b>LUBRICATION_DIST</b>			<b>19</b>	
毫米, 度	行程, 润滑脉冲PLC信号			新配置	3/3	
始终	10000000	***	***	DOUBLE		
<b>34000</b>		<b>REFP_CAM_IS_ACTIVE</b>			<b>8 (R1)</b>	
-	带有参考点凸轮的轴			复位	2/2	
始终	1	***	***	BOOLEAN		
<b>34010</b>		<b>REFP_CAM_DIR_IS_MINUS</b>			<b>8 (R1)</b>	
-	负向逼近参考点			复位	2/2	
始终	0	***	***	BOOLEAN		
<b>34020</b>		<b>REFP_VELO_SEARCH_CAM</b>			<b>8 (R1)</b>	
毫米/分钟, 转/分钟	凸轮运行速度			复位	2/2	
始终	5000.0 (毫米/分钟) 13.88 (转/分钟)	***	***	DOUBLE		
<b>34030</b>		<b>REFP_MAX_CAM_DIST</b>			<b>8 (R1)</b>	
毫米, 度	到参考凸轮的最大行程距离			复位	2/2	
始终	10000.0	***	***	DOUBLE		

<b>34040</b>	<b>REFP_VELO_SEARCH_MARKER[0]</b>			<b>8 (R1)</b>
毫米/分钟, 转/分钟	在查找参考标记时的速度		复位	2/2
始终	300.0 (毫米/分钟) 0.833 (转/分钟)	***	***	DOUBLE
<b>34050</b>	<b>REFP_SEARCH_MARKER_REVERSE[0]</b>			<b>8 (R1)</b>
-	参考凸轮上的换向		复位	2/2
始终	0	***	***	BOOLEAN
<b>34060</b>	<b>REFP_MAX_MARKER_DIST[0]</b>			<b>8 (R1)</b>
毫米, 度	至参考标记的最大行程		复位	2/2
始终	20.0	***	***	DOUBLE
<b>34070</b>	<b>REFP_VELO_POS</b>			<b>8 (R1)</b>
毫米/分钟, 转/分钟	返回参考点速度		复位	2/2
始终	1000.0 (毫米/分钟) 2.77 (转/分钟)	***	***	DOUBLE
<b>34080</b>	<b>REFP_MOVE_DIST[0]</b>			<b>8 (R1)</b>
毫米, 度	参考点距离		复位	2/2
始终	-2.0	***	***	DOUBLE
<b>34090</b>	<b>REFP_MOVE_DIST_CORR[0]</b>			<b>8 (R1)</b>
毫米, 度	参考点偏移		复位	2/2
始终	0.0	***	***	DOUBLE
<b>34092</b>	<b>REFP_CAM_SHIFT[0]</b>			<b>8 (R1)</b>
毫米, 度	电子凸轮偏移		复位	2/2
始终	0.0	***	***	DOUBLE
<b>34093</b>	<b>REFP_CAM_MARKER_DIST</b>			<b>8 (R1)</b>
毫米, 度	参考凸轮与参考标记间距离		上电	2/2
始终	0.0, 0.0	-	-	DOUBLE
<b>34100</b>	<b>REFP_SET_POS[0]...[3]</b>			<b>8 (R1)</b>
毫米, 度	参考点位置		复位	2/2
始终	0.	***	***	DOUBLE
<b>34110</b>	<b>REFP_CYCLE_NR</b>			<b>8 (R1)</b>
-	返回参考点轴次序		复位	2/2
始终	1	1	5	DWORD
<b>34200</b>	<b>ENC_REFP_MODE[0]</b>			<b>8 (R1)</b>
-	参考模式		上电	2/2
始终	1	0	7	Byte
<b>34210</b>	<b>ENC_REFP_STATE[0]</b>			<b>8 (R1)</b>
-	绝对值编码器调试状态		立即	2/2
始终	0	0	2	BYTE
<b>34220</b>	<b>ENC_ABS_TURNS_MODULO</b>			<b>6 (R2)</b>
-	回转式绝对值编码器的模数范围		上电	2/2
始终	4096	1	4096	DWORD

9.1 机床数据表

<b>35000</b>	<b>SPIND_ASSIGN_TO_MACHAX</b>			<b>5 (S1)</b>
-	加工轴与主轴的对应			上电
始终	0	0	1	2/2
始终	0	0	1	BYTE
<b>35010</b>	<b>GEAR_STEP_CHANGE_ENABLE</b>			<b>5 (S1)</b>
-	可以进行齿轮箱换挡			上电
始终	0	0	2	2/2
始终	0	0	2	DWORD
<b>35012</b>	<b>GEAR_STEP_CHANGE_POSITION [0] ...[5]</b>			<b>5 (S1)</b>
毫米, 度	齿轮换挡位置			新配置
始终	0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0	0.0	***	2/2
始终	0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0	0.0	***	DOUBLE
<b>35020</b>	<b>SPIND_DEFAULT_MODE</b>			<b>5 (S1)</b>
-	主轴初始位置0 1: 不带/带位置调节的转速运行, 2: 位置运行, 3: 轴运行			复位
始终	0	0	3	2/2
始终	0	0	3	BYTE
<b>35040</b>	<b>SPIND_DEFAULT_ACT_MASK</b>			<b>5 (S1)</b>
十六进制	主轴初始位置的生效时刻 0: 电源开, 1: 程序启动, 2: 复位 (M2/M30)			复位
始终	0x00	0	0x03	2/2
始终	0x00	0	0x03	BYTE
<b>35100</b>	<b>SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET</b>			<b>5 (S1)</b>
-	自身主轴复位			上电
始终	0	0	2	2/2
始终	0	0	2	Byte
<b>35100</b>	<b>SPIND_VELO_LIMIT</b>			<b>5 (S1)</b>
转/分钟	最大主轴转速			上电
始终	10000.0	***	***	2/7
始终	10000.0	***	***	DOUBLE
<b>35110</b>	<b>GEAR_STEP_MAX_VELO[0]...[5]</b>			<b>5 (S1)</b>
转/分钟	齿轮箱换挡的最大转速			新配置
始终	500., 500., 1000., 2000., 4000., 8000.	***	***	2/7
始终	500., 500., 1000., 2000., 4000., 8000.	***	***	DOUBLE
<b>35120</b>	<b>GEAR_STEP_MIN_VELO[0]...[5]</b>			<b>5 (S1)</b>
转/分钟	齿轮箱换挡的最小转速			新配置
始终	50., 50., 400., 800., 1500., 3000.	***	***	2/7
始终	50., 50., 400., 800., 1500., 3000.	***	***	DOUBLE
<b>35130</b>	<b>GEAR_STEP_MAX_VELO_LIMIT[0]...[5]</b>			<b>5 (S1)</b>
转/分钟	变速档的最大转速			新配置
始终	500., 500., 1000., 20 00., 4000., 8000.	***	***	2/7
始终	500., 500., 1000., 20 00., 4000., 8000.	***	***	DOUBLE
<b>35140</b>	<b>GEAR_STEP_MIN_VELO_LIMIT[0]...[5]</b>			<b>5 (S1)</b>
转/分钟	变速档的最小转速			新配置
始终	5., 5., 10., 20., 40., 80	***	***	2/7
始终	5., 5., 10., 20., 40., 80	***	***	DOUBLE
<b>35150</b>	<b>SPIND_DES_VELO_TOOL</b>			<b>5 (S1)</b>
-	主轴转速容差			复位
始终	0.1	0.0	0	2/2
始终	0.1	0.0	0	DOUBLE
<b>35160</b>	<b>SPIND_EXTERN_VELO_LIMIT</b>			<b>5 (S1)</b>
转/分钟	PLC主轴转速限制			新配置
始终	1000.0	***	***	2/2
始终	1000.0	***	***	DOUBLE

<b>35200</b>	<b>GEAR_STEP_SPEEDCTRL_ACCEL[0]...[5]</b>			<b>5 (S1)</b>	
转/s <sup>2</sup>	开环模式的加速度			新配置	2/2
始终	30.0, 30.0, 25.0, 20.0, 15.0, 10.0	0.001	***	DOUBLE	
<b>35210</b>	<b>GEAR_STEP_POSCTRL_ACCEL[0]...[5]</b>			<b>5 (S1)</b>	
转/s <sup>2</sup>	位置调节模式的加速度			新配置	2/2
始终	30.0, 30.0, 25.0, 20.0, 15.0, 10.0	0.001	***	DOUBLE	
<b>35300</b>	<b>SPIND_POSCTRL_VELO</b>			<b>5 (S1)</b>	
转/分钟	位置调节接通转速			新配置	2/2
始终	500.0	***	***	DOUBLE	
<b>35310</b>	<b>SPIND_POSIT_DELAY_TIME[0]...[5]</b>			<b>5 (S1)</b>	
秒	位置延迟时间			新配置	2/2
始终	0.0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8	0.0	***	DOUBLE	
<b>35350</b>	<b>SPIND_POSITIONING_DIR</b>			<b>5 (S1)</b>	
-	在定位时的旋转方向			复位	2/2
始终	3	3	4	Byte	
<b>35400</b>	<b>SPIND_OSCILL_DES_VELO</b>			<b>5 (S1)</b>	
转/分钟	摆动转速			新配置	2/2
始终	500.0	***	***	DOUBLE	
<b>35410</b>	<b>SPIND_OSCILL_ACCEL</b>			<b>5 (S1)</b>	
转/s <sup>2</sup>	摆动时的加速度			新配置	2/2
始终	16	0.001	***	DOUBLE	
<b>35430</b>	<b>SPIND_OSCILL_START_DIR</b>			<b>5 (S1)</b>	
-	摆动时的起始方向			复位	2/2
始终	0	0	4	Byte	
<b>35440</b>	<b>SPIND_OSCILL_TIME_CW</b>			<b>5 (S1)</b>	
秒	M3方向的摆动时间			新配置	2/2
始终	1.0	***	***	DOUBLE	
<b>35450</b>	<b>SPIND_OSCILL_TIME_CCW</b>			<b>5 (S1)</b>	
秒	M4方向的摆动时间			新配置	2/2
始终	0.5	***	***	DOUBLE	
<b>35500</b>	<b>SPIND_ON_SPEED_AT_IPO_START</b>			<b>5 (S1)</b>	
-	当主轴在规定区域时的进给率许可			复位	2/2
始终	1	0	2	BYTE	
<b>35510</b>	<b>SPIND_STOPPED_AT_IPO_START</b>			<b>5 ((S1))</b>	
-	主轴停止时的进给率许可			复位	2/2
始终	0	***	***	BOOLEAN	
<b>35550</b>	<b>DRILL_VELO_LIMIT [0] ... [5]</b>				
毫米/分钟, 转/分钟	丝锥时的最大转速			新配置	2/2
始终	10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000	***	***	DOUBLE	

9.1 机床数据表

<b>36000</b>	<b>STOP_LIMIT_COARSE</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米, 度	粗准停阈值			新配置
始终	0.04	***	***	DOUBLE
<b>36010</b>	<b>STOP_LIMIT_FINE</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米, 度	精准停			新配置
始终	0.01	***	***	DOUBLE
<b>36020</b>	<b>POSITIONING_TIME</b>			<b>2 (A3)</b>
秒	精准停延迟时间			新配置
始终	1.0	***	***	DOUBLE
<b>36030</b>	<b>STANDSTILL_POS_TOL</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米, 度	停机公差			新配置
始终	0.2	***	***	DOUBLE
<b>36040</b>	<b>STANDSTILL_DELAY_TIME</b>			<b>2 (A3)</b>
秒	停机监控延迟时间			新配置
始终	0.4	***	***	DOUBLE
<b>36050</b>	<b>CLAMP_POS_TOL</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米, 度	夹紧容差			新配置
始终	0.5	***	***	DOUBLE
<b>36060</b>	<b>STANDSTILL_VELO_TOL</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米/分钟, 转/分钟	信号“轴停止”的阈值			新配置
始终	5.0 (毫米/分钟) 0.01388 (转/分钟)	***	***	DOUBLE
<b>36100</b>	<b>POS_LIMIT_MINUS</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米, 度	负向第一个软件限位开关			新配置
始终	-100000000	***	***	DOUBLE
<b>36110</b>	<b>POS_LIMIT_PLUS</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米, 度	正向第一个软件限位开关			新配置
始终	100000000	***	***	DOUBLE
<b>36120</b>	<b>POS_LIMIT_MINUS2</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米, 度	负向第二个软件限位开关			新配置
始终	-00000000	***	***	DOUBLE
<b>36130</b>	<b>POS_LIMIT_PLUS2</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米, 度	正向第二个软件限位开关			新配置
始终	100000000	***	***	DOUBLE
<b>36200</b>	<b>AX_VELO_LIMIT[0]...[5]</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米/分钟, 转/分钟	速度监控的阈值			新配置
始终	11500., 11500., 11500., ... (毫米/分钟) 31.944; .31.944; 31.944; 31.944; ... (转/分钟)	***	***	DOUBLE
<b>36210</b>	<b>CTRLOUT_LIMIT[0]</b>			<b>3 (G2)</b>
%	最大转速额定值			新配置
始终	110.0	0	200	DOUBLE

<b>36300</b>	<b>ENC_FREQ_LIMIT[0]</b>			<b>2 (A3)</b>
Hz	编码器极限频率		上电	2/2
始终	300000	***	***	DOUBLE
<b>36302</b>	<b>ENC_FREQ_LIMIT_LOW[0]</b>			<b>8 (R1)</b>
%	编码器极限频率新同步		新配置	2/2
始终	99.9	0	100	DOUBLE
<b>36310</b>	<b>ENC_ZERO_MONITORING[0]</b>			<b>2 (A3)</b>
-	零标记监控		新配置	2/2
始终	0	***	***	DWORD
<b>36400</b>	<b>CONTOUR_TOL</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米, 度	轮廓监控容差带		新配置	2/2
始终	1.0	***	***	DOUBLE
<b>36500</b>	<b>ENC_CHANGE_TOL</b>			<b>16 (K3)</b>
毫米, 度	位置实际值切换容差		新配置	2/2
始终	0.1	***	***	DOUBLE
<b>36600</b>	<b>BRAKE_MODE_CHOICE</b>			<b>2 (A3)</b>
-	使用硬件限位开关时的制动特性		上电	2/2
始终	0	0	1	BYTE
<b>36610</b>	<b>AX_EMERGENCY_STOP_TIME</b>			<b>2 (A3)</b>
秒	出错时的制动斜坡时间		新配置	2/2
始终	0.05	0.02	1000	DOUBLE
<b>36620</b>	<b>SERVO_DISABLE_DELAY_TIME</b>			<b>1 (N2)</b>
秒	调节器断路延迟使能		新配置	2/2
始终	0.1	0.02	1000	DOUBLE
<b>36710</b>	<b>DRIFT_LIMIT [n]: 0 ... 0</b>			
%	自动漂移补偿的漂移极限值		新配置	3/3
始终	1.0	0.0	5.0	DOUBLE
<b>36720</b>	<b>DRIFT_VALUE[0]</b>			<b>5 (S1)</b>
%	漂移原始值		新配置	2/2
始终	0.0	-5.0	5.0	DOUBLE
<b>38000</b>	<b>MM_ENC_COMP_MAX_POINTS[0]</b>			<b>16 (K3)</b>
-	编码器/主轴补偿控制点		上电	0/7
始终	125	0	125	DWORD

9.2 设置数据

9.2 设置数据

数据号	设置数据名称				功能描述中参考章节
单位	名称, 其他			生效方式	写/读的保护级
表示法	额定值	最小值	最大值	数据类型	
<b>41010</b>	<b>JOG_VAR_INCR_SIZE</b>				<b>9 (H1)</b>
毫米或度	手动方式时的可变增量大小			立即	7/7
始终	0.	***	***	DOUBLE	
<b>41110</b>	<b>JOG_SET_VELO</b>				<b>9 (H1)</b>
mm/min	手动方式下轴速度			立即	7/7
始终	0.0	0.0	***	DOUBLE	
<b>41130</b>	<b>JOG_ROT_AX_SET_VELO</b>				<b>9 (H1)</b>
转/分钟	手动方式下回转轴的轴速度			立即	7/7
始终	0.0	0.0	***	DOUBLE	
<b>41200</b>	<b>JOG_SPIND_SET_VELO</b>				<b>9 (H1)</b>
转/分钟	主轴手动方式的转速			立即	7/7
始终	0.0	***	***	DOUBLE	
<b>42000</b>	<b>THREAD_START_ANGLE</b>				<b>10 (K1)</b>
度	螺纹加工起始角			立即	3/3
始终	0.	***	***	DOUBLE	
<b>42010</b>	<b>THREAD_RAMP_DISP[0]...[1]</b>				<b>10 (K1)</b>
毫米	切削螺纹时轴的加速特性			立即	3/3
始终	-1., -1.	-1.	99999.	DOUBLE	
<b>42100</b>	<b>DRY_RUN_FEED</b>				<b>10 (K1)</b>
mm/min	空运行进给率			立即	7/7
始终	5000.0	***	***	DOUBLE	
<b>42101</b>	<b>DRY_RUN_FEED_MODE</b>				
-	试运转速度模式			立即	7/7
始终	0	0	12	BYTE	
<b>42110</b>	<b>DEFAULT_FEED</b>				<b>11 (V1)</b>
mm/min	轨迹进给的默认值			立即	7/7
始终	0.	***	***	DOUBLE	
<b>42120</b>	<b>APPROACH_FEED</b>				
mm/min	返回程序段中的轨迹进给			立即	7/7
始终	0.	***	***	DOUBLE	
<b>42140</b>	<b>DEFAULT_SCALE_FACTOR_P</b>				
-	地址P的缺省比例系数			立即	7/7
始终	1	***	***	DWORD	

<b>42150</b>	<b>DEFAULT_ROT_FACTOR_R</b>				
-	地址R的缺省旋转系数			立即	7/7
外部NC程序语言	0.	-	-	DOUBLE	
<b>42200</b>	<b>SINGLEBLOCK2_STOPRE</b>				
-	激活SBL2的调试模式			立即	7/7
始终	0	***	***	BOOLEAN	
<b>42440</b>	<b>FRAME_OFFSET_INCR_PROG</b>				
-	在增量编程时的零点偏移驶出			立即	7/7
始终	1	***	***	BOOLEAN	
<b>42442</b>	<b>TOOL_OFFSET_INCR_PROG</b>				
-	在增量编程时的刀具长度补偿驶出			立即	7/7
始终	1	***	***	BOOLEAN	
<b>42480</b>	<b>STOP_CUTCOM_STOPRE</b>				
-	在刀具半径补偿和进给停止时的报警响应			立即	7/7
始终	1	***	***	BOOLEAN	
<b>42490</b>	<b>CUTCOM_G40_STOPRE</b>				
-	在进给停止时刀具半径补偿的开始运行特性			立即	3/3
始终	0	***	***	BOOLEAN	
<b>42750</b>	<b>ABSBLOCK_ENABLE</b>				
-	基本程序段显示已使能			立即	2/2
始终	1	***	***	BOOLEAN	
<b>42940</b>	<b>TOOL LENGGTH_CONST</b>				<b>14 (W1)</b>
-	平面转换时刀具长度组件的转换			立即	3/3
始终	0	-	-	DWORD	
<b>42950</b>	<b>TOOL_LENGTH_TYPE</b>				<b>14 (W1)</b>
-	刀具长度组件的分配与刀具类型无关			立即	3/3
始终	0	-	-	DWORD	
<b>42990</b>	<b>MAX_BLOCKS_IN IPOBUFFER</b>				
-	lpo缓存器中的最大程序段数量			立即	2/2
始终	-1	-	-	DWORD	
<b>43120</b>	<b>DEFAULT_SCALE_FACTOR_AXIS</b>				
-	在1激活的情况下的轴向默认缩放系数			立即	7/7
始终	1	***	***	DWORD	
<b>43200</b>	<b>SPIND_S</b>				
转/分钟	通过VDI接口信号进行主轴启动时的主轴转速			立即	7/7
始终	0.0	***	***	DOUBLE	
<b>43202</b>	<b>SPIND_CONSTCUT_S</b>				
转/分钟	为主轴规定恒定切削速度			立即	7/7
始终	0.0	***	***	DOUBLE	

9.2 设置数据

<b>43210</b>	<b>SPIND_MIN_VELO_25</b>			<b>5 (S1)</b>
转/分钟	所编程的主轴转速限制G25			立即 7/7
始终	0.0	***	***	DOUBLE
<b>43220</b>	<b>SPIND_MAX_VELO_26</b>			<b>5 (S1)</b>
转/分钟	所编程的主轴转速限制G26			立即 7/7
始终	1000.0	***	***	DOUBLE
<b>43230</b>	<b>SPIND_MAX_VELO_LIMS</b>			<b>5 (S1)</b>
转/分钟	6吋的主轴转速限制			立即 7/7
始终	100.0	***	***	DOUBLE
<b>43400</b>	<b>WORKAREA_PLUS_ENABLE</b>			<b>2 (A3)</b>
-	正向的工作区限制当前有效			立即 7/7
始终	0	***	***	BOOLEAN
<b>43410</b>	<b>WORKAREA_MINUS_ENABLE</b>			<b>2 (A3)</b>
-	负向的工作区限制当前有效			立即 7/7
始终	0	***	***	BOOLEAN
<b>43420</b>	<b>WORKAREA_LIMIT_PLUS</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米, 度	工作区极限正			立即 7/7
始终	100000000	***	***	DOUBLE
<b>43430</b>	<b>WORKAREA_LIMIT_MINUS</b>			<b>2 (A3)</b>
毫米, 度	工作区极限负			立即 7/7
始终	-100000000	***	***	DOUBLE

## ISO 模式的调试（仅适用于 802D）

### 10.1 1. 安装

使用编程功能ISO 66025编程时，为SINUMERIK 802D控制系统的调试提供了安装文件，它们是工具箱软件的组成部分。这些可装载控制系统中的文件将减轻调试时的工作。有以下版本可供使用。

1. ISO\_T 车削工艺
2. ISO\_M 铣削工艺

以下操作方式和顺序在用辅助功能ISO 66025编程进行SINUMERIK 802D的首次开机调试时必须遵守。

1. 在调试模式中，应执行“以默认数据执行引导启动”。
2. 在重新启动控制系统后应设输入口令（EVENING）。
3. 将RS232接口和WINPCIN设定为二进制格式。

---

#### 重要

根据不同的工艺，现有车削和铣削两种不同的版本。

---

#### 10.1.1 版本：车削

4. 文件setISO\_T.CNF 在车削版本中传输到控制系统中。

通过装载文件setISO\_T.CNF，已激活编程系统“ISO系统B”，并将其定义为初始设置。

备注：ISO SYSTEM B 是使用最为广泛的ISO编程语言。

与初始设置ISO系统B不同，系统还可以利用以下调试辅助功能分别与其他特性的DIN 66025编程进行匹配。

通过补充加载文件ISO\_A\_T，将激活编程语言“ISO系统A”。

通过补充加载文件ISO\_C\_T，可激活编程语言“ISO系统C”。

### 10.1.2 版本: 铣削

4. 文件 **setISO\_M.CNF** 在铣削版本中传输到控制系统中。

通过装载文件 **setISO\_M.CNF**，已激活了编程系统“ISO铣削”，包括用G20/G21进行的英制/公制切换，并将其定义为功能。

与该初始设置不同，还可以通过补充加载文件 **ISOG70\_M** 将用G70/G71进行的英制/公制切换定义为功能。

现在就定义了SINUMERIK 802D的工艺以及ISO 66025编程的方式。

---

#### 重要

该调试操作方式“ISO模式SINUMERIK 802D”是强制性的。

---

## 10.2 机床数据

为了使SINUMERIK 802D与ISO 66025编程进行匹配，还有以下机床数据可供使用。

### 10.2.1 小数点编程

利用机床数据10884 EXTERN\_FLOATINGPOINT\_PROGRAMMING，可以选择轴位置编程时是否使用小数点书写形式。

- 位 = 1 表示不带小数点的书写形式。  
示例: G0 G90 X10 X轴将运行到绝对位置10毫米/英寸/度。
- 位 = 0 表示带小数点的书写形式。  
示例: G0 G90 X10 X轴将运行到在机床数据  
\$MN\_INT\_INCR\_PER\_MM或  
\$MN\_INT\_INCR\_PER\_DEC中  
作为增量精度规定的绝对位置。  
数值: 1000表示轴位置0.1毫米/英寸/度

### 10.2.2 快进时的行程控制G00

利用机床数据20732 EXTERN\_G0\_LINEAR\_MODE，可以选择轴在G00程序段中是以插补方式，还是以最短的行程接近所编程的最终位置。

- 位 = 1 轨迹控制
- 位 = 0 行程控制

### 10.2.3 主轴定位M19

M19的主轴位置在设置数据43240 M19\_SPOS中进行规定。

### 10.2.4 轮廓编程 (仅用于车削工艺)

通过装载文件SETISO\_T.INI, 可在轮廓编程时将机床数据中的名称固定分配为角度=A, 半径=R和倒角=C。

---

#### 重要

不得以其他方式设定名称, 例如轴名称“A”。

---

### 10.2.5 刀具补偿 (仅用于车削工艺)

利用机床数据10880 EXTERN\_DIGITS\_TOOL\_NO, 必须规定刀具编号的位数。额定值2应保留或重新输入。

数值 = 2 相当于2位数的刀具编号

利用机床数据10900 EXTERN\_TOOLPROG\_MODE, 必须规定刀具及补偿编程的方式。额定值0应保留。

这样, 对于车削工艺便适用以下编程规定:

刀具和补偿值调用分为2 X 2位数。

用第一个2位数定义刀具编号。允许的值从T01XX至T32XX。最多可以设定32个刀具。

用第二个2位数激活或取消选定刀具补偿。允许的值为TXX00和TXX01。

数值TXX01表示刀具激活。

数值TXX00表示刀具未激活。

示例: T0201 选择了带刀具补偿的刀具2。

注意! 每个刀具都固定分配给补偿值存储器01。

T0200 选择了不带刀具补偿的刀具2。

利用机床数据20360 TOOL\_PARAMETER\_DEF\_MASK可规定刀具磨损数据的输入是以半径还是以直径进行计算。

位 = 0 刀具磨损以半径来计算。

位 = 1 刀具磨损以直径来计算。

## 10.3 功能

用于SINUMERIK 802D的ISO语言  
根据ISO 66025可编程的功能

版本: 车削 (A/B/C)	版本: 铣削	功能
G00	G00	快进
G01	G01	直线插补
G02	G02	顺时针圆弧插补
G03	G03	逆时针圆弧插补
G04	G04	停留时间
	G09	程序段方式的准停
G10	G10	装载零点偏移/刀具补偿
	G11	零点偏移/刀具补偿装载结束
	G15	极坐标编程关闭
	G16	极坐标编程开启
G17	G17	选择加工平面X-Y
G18	G18	选择加工平面Z-X
G19	G19	选择加工平面Y-Z
G20/20/70	G20 (G70)	输入制式, 英制
G21/21/71	G21 (G71)	输入制式, 公制
G28	G28	回参考点
G30	G30	回参考点, 第2、3、4参考点
G31	G31	用具有开关功能的探头进行测量
G32/33/33		切削螺纹: 有恒定螺距
G40	G40	刀具半径补偿关闭
G41	G41	轮廓左侧的刀具半径补偿开启
G42	G42	轮廓右侧的刀具半径补偿开启
	G43	刀具长度正补偿开启
	G44	刀具长度负补偿开启
	G49	刀具长度补偿关闭
	G50	比例尺关闭
	G51	比例尺开启
G52	G52	选择叠加式零点偏移
G53	G53	运行到机床坐标系中的位置

版本: 车削 (A/B/C)	版本: 铣削	功能
G54	G54	选择第1零点偏移
G55	G55	选择第2零点偏移
G56	G56	选择第3零点偏移
G57	G57	选择第4零点偏移
G58	G58	选择第5零点偏移
G59	G59	选择第6零点偏移
	G61	准停
	G63	丝锥
	G64	连续路径方式
G70/70/72		精加工循环
G71/71/73		纵向轴切削循环
G72/72/74		端面轴切削循环
	G73	带碎屑的深孔钻循环
G73/73/75		轮廓重复
	G74	左螺纹丝锥循环
G74/74/76		在纵向轴上进行深孔钻和切槽
G75/75/77		在端面轴 (Z) 上进行深孔钻和切槽
	G76	精密钻孔循环
G76/76/76		多重丝锥循环
G90/77/20		外-内径-单一 纵向车削循环
G92/78/21		单一 丝锥循环
G94/79/24		单一 - 平面车削循环
G80	G80	循环关闭
	G81	钻孔循环, 镗平面
	G82	钻孔循环, 扩孔
	G83	带退刀排屑的深孔钻循环
G83		端面深孔钻
	G84	右螺纹丝锥循环
G84		端面丝锥
	G85	钻孔循环
G85		端面钻孔
	G86	钻孔循环, 以G0退刀
G87		侧面深孔钻
	G87	反向镗孔
G88		侧面丝锥
G89		侧面钻孔
	G89	钻孔循环, 以工作进给率退刀
G--/90/90	G90	绝对值编程
G--/91/91	G91	增量编程

10.3 功能

G50/92/92	G92	设置实际值存储器
G98/94/94	G94	进给率, 单位毫米/分钟、英寸/分钟
<b>版本: 车削 (A/B/C)</b>	<b>版本: 铣削</b>	<b>功能</b>
G99/95/95	G95	进给率, 单位毫米/转、英寸/转
G96	G96	恒定切削速度开启
G97	G97	恒定切削速度关闭
G--/98/98	G98	在固定循环中返回起始点
G--/99/99	G99	在固定循环中返回R点
G290	G290	取消选择ISO 66025编程
G291	G291	选择ISO 66025编程
M98	M98	调用子程序
M99	M99	子程序结束



**阅读说明**

进一步的信息请从制造商/服务文献  
“SINUMERIK的ISO语言”中获取 (订货号6FC5297-6AE10-0AP0)

**说明**

但是仅支持本文件中所说明的功能。

# 索引

## 字母

ADI4, 4-74, 4-76  
 BERO, 4-65  
 ISO模式, 10-163  
   版本: 车削, 10-163  
   版本: 铣削, 10-164  
   编程, 10-163  
   功能, 10-166  
   机床数据, 10-164  
 NC卡, 格式化, 6-107  
 PCU和PP 72/48的电源, 2-37  
 PLC报警, 5-82  
 PLC编程, 5-85  
 PLC程序, 5-86  
 PLC的调试模式, 5-80  
 PLC命令概览, 5-87  
 PLC应用程序, 5-98  
 PLC用户接口, 5-100  
 PROFIBUS地址, 3-49  
 RS232接口的连接配置, 2-30  
 S7-200梯形图, 5-86  
 WinPCIN电缆, 插头分配, 2-31

## A

安装尺寸, 2-15  
   键盘  
     垂直布置, 2-20  
     水平布置, 2-22  
   MCP, 2-18  
   PCU, 2-16  
   PP 72/48, 2-24

## B

保护等级, 3-42  
 标准/实际值调换, 3-52

## C

测量系统, 直接  
   参数设置, 3-56, 3-58  
   连接, 3-55  
 伺服跟踪, 3-60  
 程序组织, 5-96  
 存取权限级别, 3-42

## D

堆栈运算, 5-89  
   程序控制功能, 5-95  
   定时器, 5-91  
   基本 BOOL 指令, 5-89  
   计数器, 5-92  
   逻辑运算, 5-93  
   其他 BOOL 指令, 5-89  
   实数比较, 5-90  
   数学运算, 5-92  
   双字比较, 5-90  
   移动, 填充和查找运算, 5-95  
   移位和旋转运算, 5-94  
   增量, 减量, 5-93  
   转换运算, 5-94  
   字比较, 5-90  
   字节比较, 5-89

## F

防护度, 1-13  
 防护质量, 1-13

## G

各个组件的连接, 2-29  
 工具箱, 1-9  
 工艺设定, 3-46

## H

环境条件, 1-13

## J

机床数据, 设置数据  
   结构, 3-43  
   生效, 3-43  
 机床数据802D  
   通道专有, 8-120  
   显示, 8-112  
   一般, 8-117  
   轴专有, 8-127

## 机床数据802D base line

- 通道专有, 9-148
- 显示, 9-142
- 一般, 9-147
- 轴专有, 9-151

## 技术数据, 1-12

- 尺寸, 1-12
- 连接负载, 1-12
- 重量, 1-12
- PP 72/48, 1-14

## 接地, 2-36

## 接口, 2-25

- KB, 2-25
- MCP, 2-27
- PP 72/48, 2-26

## 接口和导线, 2-25

## 接线图, 2-28

## 进给轴的轴机床数据, 基本设置, 3-54

## 开机调试, 3-41

- IBN过程, 3-41
- IBN前提条件, 3-41

## K

## 控制系统的安装, 2-15

## 控制系统启动, 3-44

- 调试模式, 3-44
- 正常模式, 3-44

## L

## 连接各个组件

- 键盘, 2-29
- 驱动模块, 2-33
- 手轮, 2-29
- AD14模块, 2-33
- PP 72/48, 2-31
- Profibus, 2-34

## M

## 模拟轴, 4-74

## P

## 批量调试文件, 6-101

## Q

## 驱动接口|分配, 2-30

## R

## 软件升级, 7-109

## T

## 调试

- 结束, 3-60
- 批量调试, 6-101
  - 功能, 6-101
  - 过程, 6-102, 6-103
  - 批量调试文件, 6-101
  - 前提条件, 6-101
- 轴/主轴, 3-52
- PLC, 5-79

## S

## 设置数据802D, 8-137

## 设置数据802D base line, 9-160

## 手轮, 电子, 2-30

## 输入机床数据, 3-48

## 输送轴, 4-71

## 数据备份, 6-104

- 背光故障时, 6-108
- 内部数据备份, 6-104
- 外部数据备份, 6-104, 6-105

## 数据类型, 8-111, 9-141

## 数据组织, 5-96

## 数字轴, 4-76

## X

## 显示

- PCU, 2-38
- PP 72/48, 2-39

## Y

## 用户报警, 5-83

- 报警文本, 5-84
- 设计, 5-84
- 作用方式, 5-83

## 用户数据, 1-10

## Z

## 语言设定, 3-45

## 主轴的调试, 4-61

## 主轴的轴机床数据, 基本设置, 3-59

## 主轴驱动系统, 4-63

## 模拟, TTL编码器通过AD14, 4-74

## 模拟式, 4-71

## 带有直接安装的主轴实际值编码器, 4-71

## 数字式, 4-63

## 电机中的编码器、齿轮箱和外部零标记, 4-65

## 电机中主轴实际值编码器, 4-63

## 无编码器

## 无外部编码器, 4-67

## 有外部TTL编码器, 4-69

## 直接安装的主轴实际值编码器 (TTL), 4-64

## 直接测量系统 (TTL) 通过AD14, 4-76

## 组件

- 软件, 1-9
- 硬件, 1-9

SIEMENS AG

A&D MC BMS

Postfach 3180

D-91050 Erlangen

(电话: +49 (0) 180 5050 - 222 [热线])

传真: +49 (0) 9131 98 - 2176 [文献]

email: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de)

<b>发信人</b>	<b>建议</b>
姓名	<b>更正</b> 出版/手册:  SINUMERIK 802D SINUMERIK 802D base line  制造商文献
公司/部门	开机调试 订货号: 6FC5697-2AA00-1RP4 版本: 2005年08月
街道	当你阅读此刊物时若发现印刷错误, 请在这张纸上通知我们。 欢迎提出改进建议。
邮编: _____ 城市: _____	
电话: _____ /	
传真: _____ /	

建议和/或更正:



# SINUMERIK 802D, 802D base line的文献结构

一般文献: 目录




用户文献: 操作和编程



用户文献: 诊断说明




制造商/服务文献: 调试

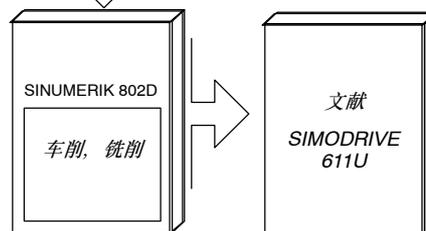

制造商/服务文献: 功能说明



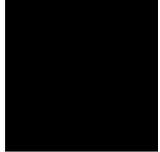

**Siemens AG**

Automation and Drives  
Motion Control Systems  
Postfach 3180, D 91050 Erlangen  
德意志联邦共和国

[www.ad.siemens.de](http://www.ad.siemens.de)

© Siemens AG 2005  
保留技术变更权利  
订货号: 6FC5697-2AA00-1RP5

在德国印刷