

SIEMENS

SINUMERIK 802D


简明调试指南

技术手册

2004 版本

制造商资料

SINUMERIK 802D 资料结构

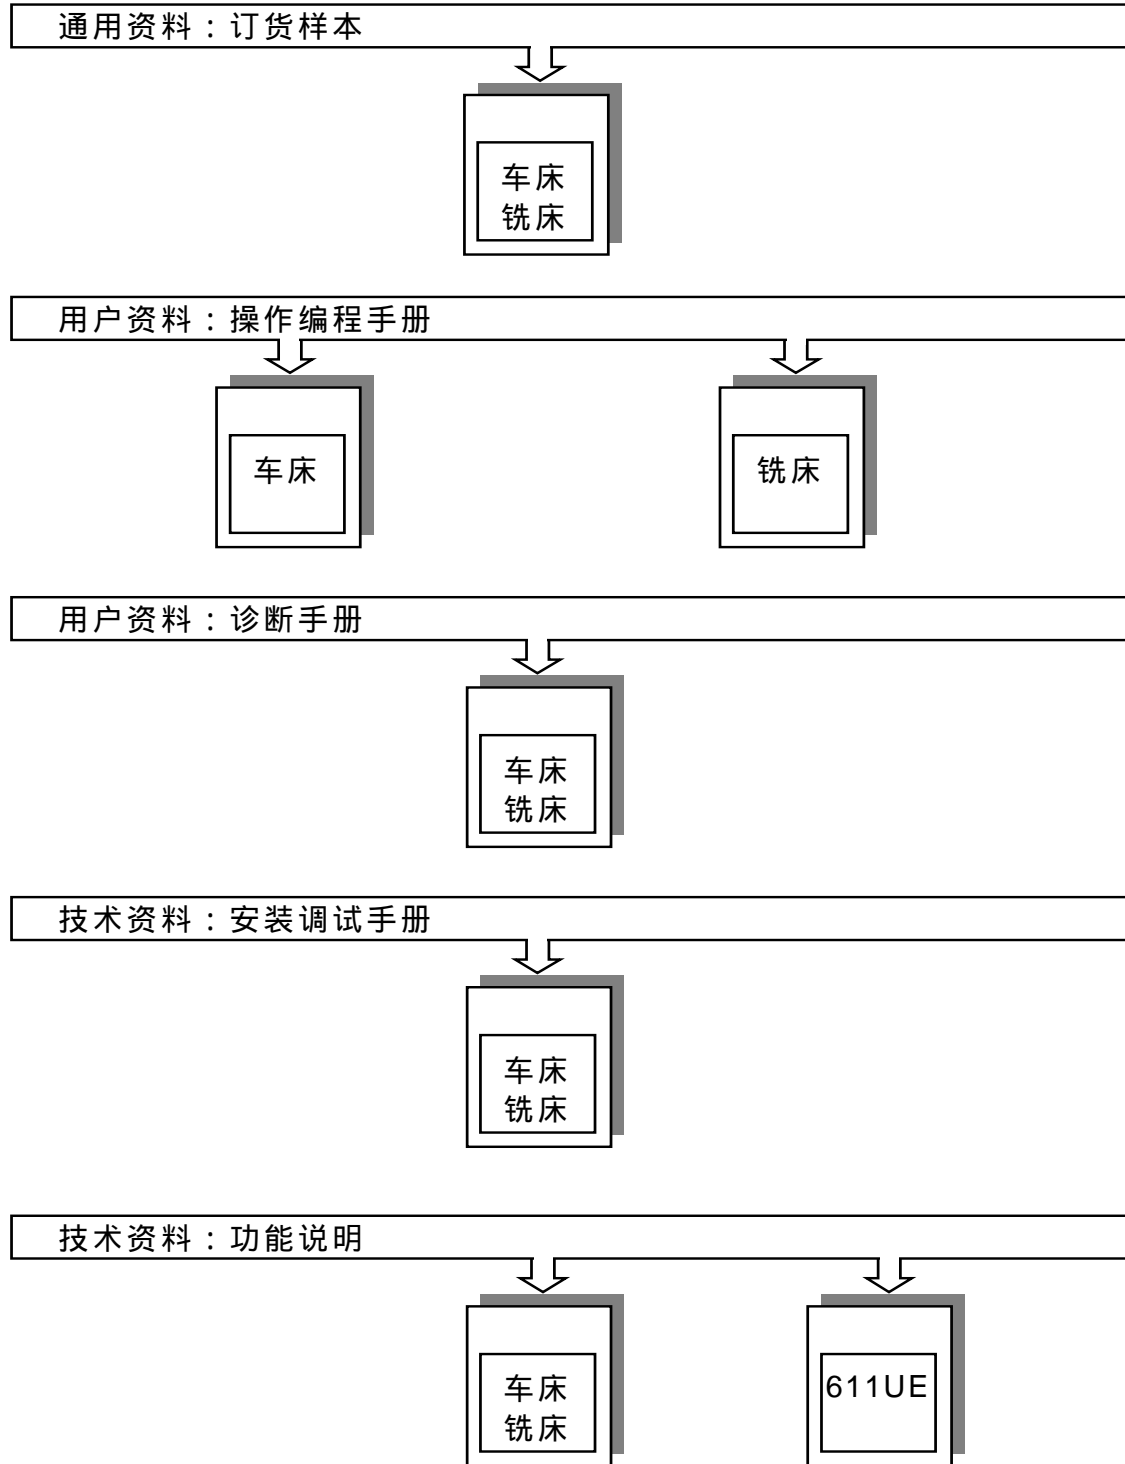

目录

Key to editions

The editions listed below have been published prior to the current edition.

The column headed "Note" lists the amended sections, with reference to the previous edition.

Marking of edition in the "Note" column:

A New documentation.

B Unchanged reprint with new order number

C Revised edition of new issue.

If any technical details presented on one of these pages have been changed with reference to the previous edition, it is indicated by another edition number in the header of the respective page.

Edition	Order No.	Note
08.2000		A
01.2001		C
09.2002		C

调试准备	1
系统的连接	2
PLC 调试	3
驱动器设定与调试	4
NC 参数设定	5
数据备份	6
批量生产	7
特殊功能调试	8
安装尺寸	9
机床参数总表	10
NC – PLC 接口信号说明	11
PLC 指令集	12
PLC 子程序库说明	13

目录

1	调试准备	1
1.1	硬件	1
1.1.1	数控系统	1
1.1.2	个人计算机	3
1.1.3	调试电缆	4
1.2	工具软件	4
1.2.1	工具软件的安装	5
1.2.2	通讯软件 (WinPCIN)	5
1.2.3	PLC 编程软件 (Programming Tool PLC 802)	8
1.2.4	PLC 子程序库	9
1.2.5	文本管理器 (TextManager) 和工具箱 (Toolbox)	10
1.2.6	驱动器调试软件 (SimoCom U)	11
2	系统的连接	12
2.1	系统各部件的连接	12
2.2	PROFIBUS 总线的连接	13
2.3	驱动器的连接	14
2.4	部件说明	15
2.4.1	SINUMERIK 802D PCU	15
2.4.2	输入输出模块 PP72/48	16
2.4.3	机床控制面板 (Machine Control Panel)	18
2.5	驱动系统和伺服电机	18
2.6	电气设计的重要事项	19
2.6.1	供电	19
2.6.2	电气柜设计的基本要求	20
2.6.3	接地	21
2.7	系统通电	22
2.7.1	通电前检查	22
2.7.2	第一次通电	22
3	PLC 的调试	23
3.1	PLC 应用程序的设计	23
3.2	PLC 用户程序的调试	24
3.3	PLC 用户报警	24
3.3.1	报警的属性	25
3.3.2	激活用户报警	25
3.3.3	制作 PLC 用户报警文本	26
4	驱动器的调试	28
5	NC 调试	29

5.1	安装显示语言	29
5.2	系统初始化	30
5.3	802D 基本参数设定	31
5.3.1	总线配置	31
5.3.2	驱动器模块定位	31
5.3.3	位置控制使能	31
5.3.4	传动系统参数配比	33
5.3.5	驱动器参数优化（速度环和电流环参数）	33
5.3.6	坐标速度和加速度	35
5.3.7	位置环增益	35
5.3.8	返回参考点相关的机床数据	35
5.3.9	软限位	37
5.3.10	反向间隙补偿	37
5.3.11	丝杠螺距误差补偿	37
5.3.12	设定用户的数据保护级	39
6	数据备份	40
6.1	数据内部备份	40
6.2	数据外部备份	40
6.2.1	数据备份到计算机	41
6.2.2	数据存储到 PC 卡	41
7	批量调试	43
7.1	NC 到 NC 的批量调试	43
7.2	PC 计算机到 NC 的批量调试 (利用 WinPCIN 软件)	44
7.3	PC 卡到 NC 的批量调试	44
8	特殊功能的调试	45
8.1	辅助功能调用固定循环	45
8.1.1	利用程序段中的“M6”调用循环程序（以加工中心换刀为例）	45
8.1.2	利用程序段中的“T”功能，调用循环程序	46
8.2	带直接编码器的数字主轴	46
8.3	带直接编码器的模拟量主轴	47
8.4	利用外部接近开关实现主轴定向	49
8.5	直接测量系统的调试（全闭环）	50
8.6	显示功能	53
8.6.1	加工时间显示	53
8.6.2	工件计数器显示	53
8.6.3	主轴功率显示	54
8.7	测量功能	54
8.7.1	探头及其连接与设定	54
8.7.2	通道测量功能（测量循环：MEAS 和 MEAW）	54
8.7.3	手动刀具测量	55
8.8	通过 PLC 应用程序选择加工程序	55
8.8.1	建立 PLC 调用加工程序表	55

8.8.2	利用 PLC 在加工程序表选择程序.....	56
8.9	由 PLC 读取坐标的位置和剩余量.....	56
8.10	NC 与 PLC 交换数据.....	57
8.11	远程 PLC 诊断 (选件)	57
8.11.1	硬件配置.....	57
8.11.2	调制解调器初始化 (数控机床出厂之前)	58
8.11.3	802D 调制解调器参数设定	58
8.11.4	与远程 802D 联机.....	59
8.12	坐标转换 (C 轴) TRANMIT 和 TRACYL (选件)	59
9	SINUMERIK 802D 各部件的安装尺寸	62
10	机床参数总表.....	70
11	NC - PLC 接口信号说明.....	87
12	PLC 指令集.....	97

1 调试准备

SINUMERIK 802D 的调试可按下列步骤进行：

- 系统的连接 – 正确的连接是系统调试顺利进行的基础
- PLC 调试 – 首先使安全功能生效（如急停、硬限位等）以及操作功能生效
- 驱动器设定 – 设置电机参数和 PROFIBUS 总线地址
- NC 参数设定 – 设置控制参数、机械传动参数、速度参数等
- 数据备份 – 是系统正常使用的保证

在开始调试 SINUMERIK 802D 系统之前，下面的准备工作是非常重要的。

1.1 硬件

检查到货的 SINUMERIK 802D 的硬件，准备调试工具（如个人计算机、电缆等）

1.1.1 数控系统


 

NC 部分

- PCU：一台
订货号：6FC5 610-0BA10-0AA1
- 键盘（可选择水平安装方式或垂直安装方式）
订货号：6FC5 603-0AC12-1AA0（垂直安装）
订货号：6FC5 603-0AC13-1AA0（水平安装）
配套件：与 PCU 的联接电缆包含在包装盒内
- 输入输出模块 PP72/48：一块（可选配第二块）
订货号：6FC5 611-0CA01-0AA0
配套件：1. 50 芯扁平电缆（非西门子提供）
2. 50 芯扁平电缆端子转换器（非西门子提供）。可选 PHOENIX 公司端子转换器 UM72-FLK50（订货号：2965907）
- 机床控制面板 MCP（选件）
订货号：6FC5 603-0AD00-0AA1
配套件：50 芯扁平电缆（非西门子提供）
- 8MB PCMCIA 存储卡（选件）– 用于批量生产
订货号：6FC5 650-0DA00-0AH0
- RS232 隔离器（选件）
订货号：6FX2003-0DS00



驱动器部分：

- 611UE 插件 (数量与基本配置相关, 最多可选配四块)
订货号: 6SN1 118-0NH10-0AA2
- PROFIBUS 总线选件模块 (数量与 611UE 插件数量相同)
订货号: 6SN1 114-0NB01-0AA0
- PROFIBUS 总线插头
用于: PCU, PP72/48, 611UE 的总线选件
订货号: 6SE7 972-0BA40-0XA0
- 电源馈入模块
订货号: 6SN11 4x-1A□□□□-□□□□ (开环式) x - 5/6
订货号: 6SN11 45-1B□□□□-□□□□ (再生馈入式)
- 功率模块
订货号: 6SN11 23-1AA00-□□A1 (单轴)
订货号: 6SN11 23-1AB00-□□A1 (双轴)
- 脉冲电阻模块 (选件) 用于开环电源模块的主轴制动
订货号: 6SN11 13-□□□0□-0□A□
- 屏蔽连接架 (降低电机电缆的干扰) 用于不同宽度的功率模块
订货号: 6SN11 62-0EA00-0AA0 (50 mm 宽)
订货号: 6SN11 62-0EA00-0BA0 (100 mm 宽)
订货号: 6SN11 62-0EA00-0CA0 (150 mm 宽)
- 过电压保护器 (选件) 用于大于等于 10KW 的电源馈入模块
订货号: 6SN11 11-0AB00-0AA0
- 电抗器 (根据电源模块的功率选配)
订货号: 6SN11 11-□AA00-□□A□
- 滤波器 (选件) 用于防止驱动器对电网的干扰
订货号: 6SN11 11-0AA01-1□A0 (配开环电源模块)
订货号: 6SN11 11-0AA01-2□A0 (配再生馈入电源模)
- 伺服电机
订货号: 1FK7 □□□-□□□□□□-1A□□
- 主轴电机
订货号: 1PH7 □□□-□□□□□□-□□□□

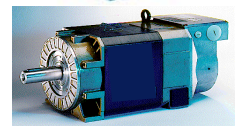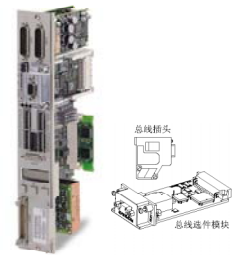

伺服电缆：


- PROFIBUS 总线电缆

订货号：6XV1 830-0EH10



- 电机电缆：功率模块到电机


订货号：6FX□ 002-5□□□□-1□□0

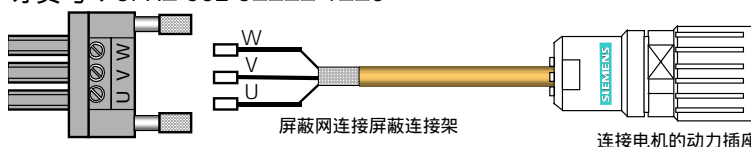

注意：(1) 电缆 U、V、W 必须与功率模块插头的 U、V、W 对应。绝对不能接错
(2) 功率模块上 A1（对应 X411）与 A2（对应 X412），绝对不能接反

- 信号电缆：电机到伺服模块 611UE

订货号：6FX□ 002-2CA31-1□□0

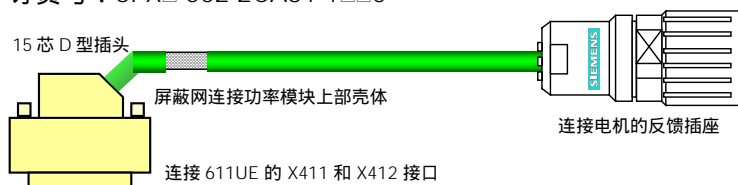

- 扁平电缆：PP72/48 到 MCP，或 PP72/48 到端子转换器

订货号：非西门子配提供

工具软件：

- 工具箱（CD 盘）包括通讯软件、PLC 编程软件、语言和报警文本生成软件 以及驱动器调试软件

订货号：6FC5 650-0EA00-0AG0


1.1.2 个人计算机

一台个人计算机是调试 SINUMERIK 802D 必不可少的工具。个人计算机应具有下列基本配置：


- 操作系统：Windows 95/98/NT/2000/XP
- 硬盘容量：>1G
- 光盘驱动器：用于安装工具软件
- RS232 接口：用于 NC 和驱动器的调试

1.1.3 调试电缆

(1) 802D 调试电缆：用于 PLC 编程软件 (Programming Tool PLC 802)、通讯软件 (WinPCIN) 和文本管理器 (Text Manager) 的 RS-232 通讯电缆。

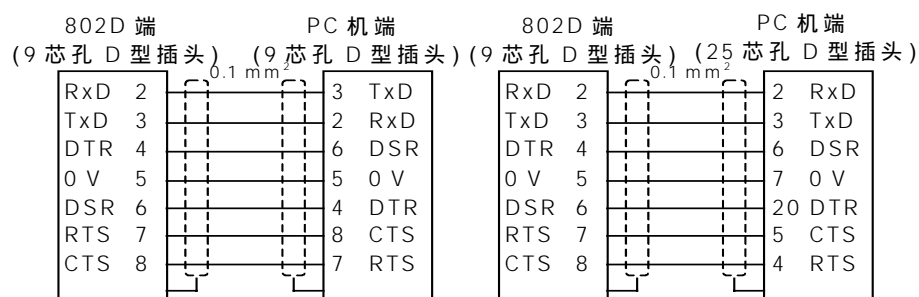

(2) 驱动器调试电缆：用于驱动器调试工具软件 SimoComU 的 RS-232 通讯电缆。

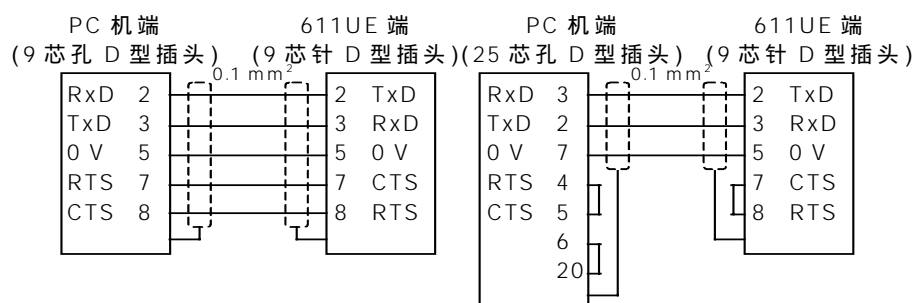

重要事项

在调试 802D 或调试 611UE 驱动器时，个人计算机是必不可少的工具。且 RS-232 通讯电缆又是连接 802D 和 PC 机 (或 611U 和 PC 机) 的唯一途径。因此必须保证机床电气柜的保护地与计算机的保护地共地。否则可能导致 802D、611U 或计算机的硬件损坏。



重要事项

802D 通讯的标准设定为硬件握手协议，所以电缆应严格按图连接

1.2 工具软件


在随系统提供的工具箱中提供了调试 802D 系统所需的全部软件工具和初始化文件。软件工具包括：

- 通讯软件 WinPCIN – 用于 802D 与计算机之间的数据文件的传输
- 文本管理器和工具箱 – 用于编写及安装 PLC 报警文本
- PLC 编程软件 Programming Tool PLC 802 – 用于编写 PLC 应用程序
- PLC 子程序库 – 用于简化 PLC 应用程序的设计
- 驱动器调试软件 SimoCom U – 用于设置及调试驱动器 611U

在调试开始前需将这些软件工具安装到个人计算机中。

1.2.1 工具软件的安装

将工具箱 CD 插入光盘驱动器，计算机自动进入安装程序。当出现以下画面时，可选择所需的工具软件：

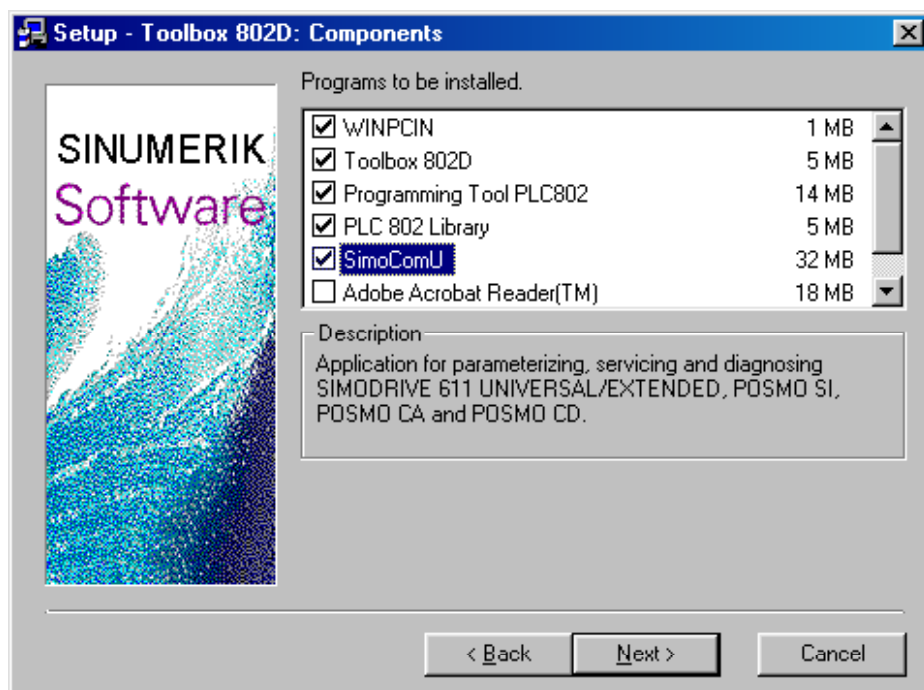

然后计算机会自动将软件工具安装到个人计算机的硬盘上。在安装过程中如果采用缺省路径，则软件工具被安装在 C 盘上的 \Program Files\Siemens 目录下。

安装完毕后，所需的工具软件可以在计算机的 **Start** 下找到。

系统初始化文件可在以下路径中找到：


C:\Program Files\Siemens\Toolbox 802D\W020206\CONFIG

固定循环文件可在以下路径中找到：


C:\Program Files\Siemens\Toolbox 802D\W020206\CYCLES

1.2.2 通讯软件 (WinPCIN)


启动“WinPCIN”软件：

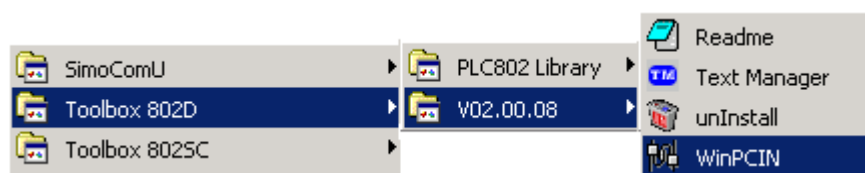

主菜单说明：

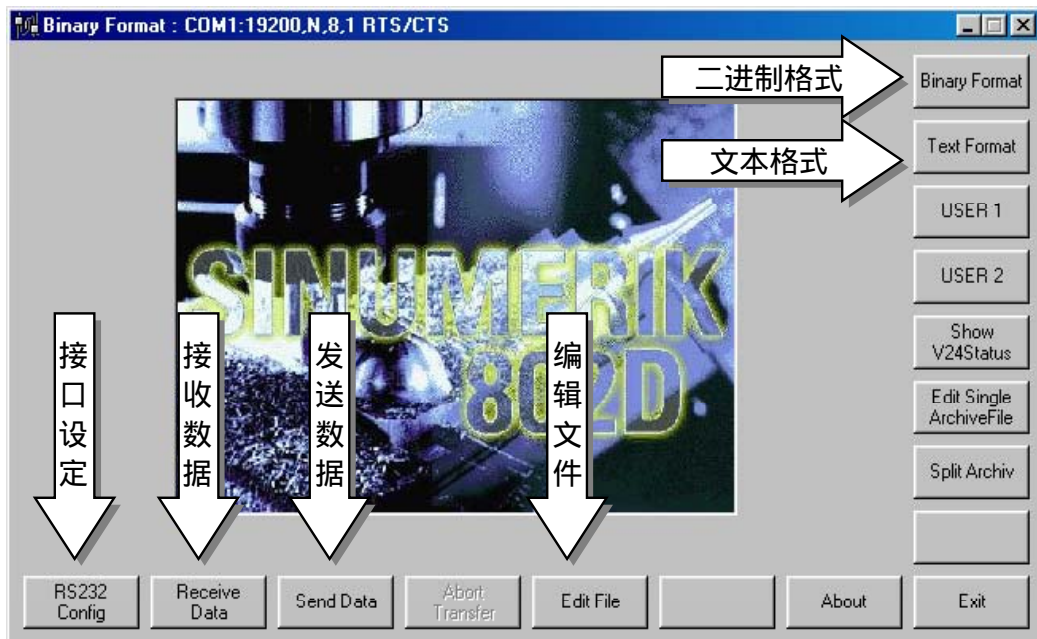


RS232 接口设定：

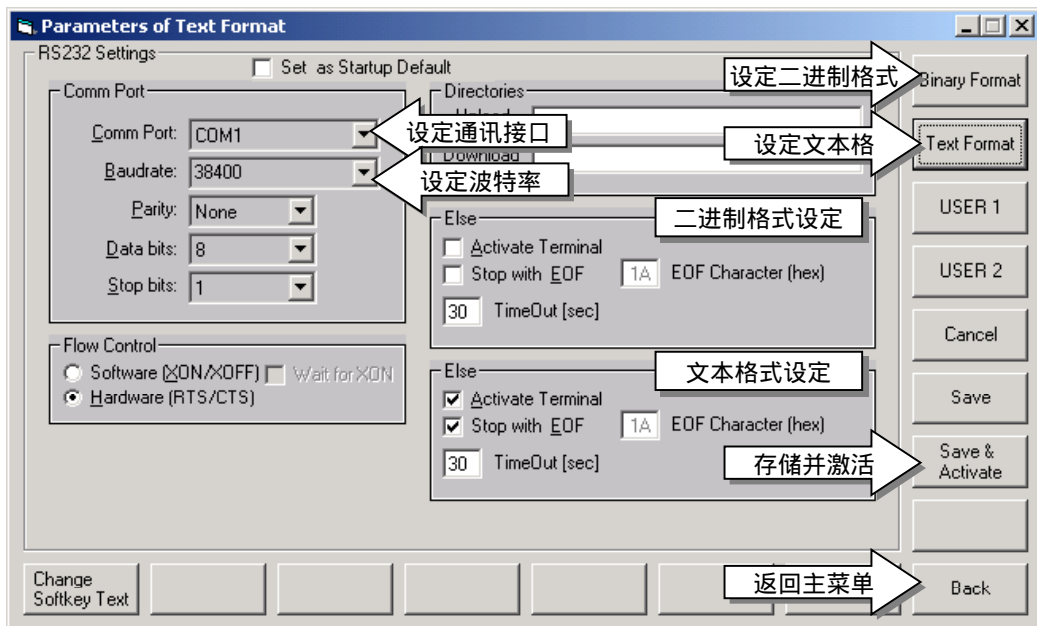


利用通讯软件安装车床或铣床初始化文件：

1. WinPCIN 选择二进制数据格式
2. 802D 选择二进制数据格式，然后启动数据“读入”

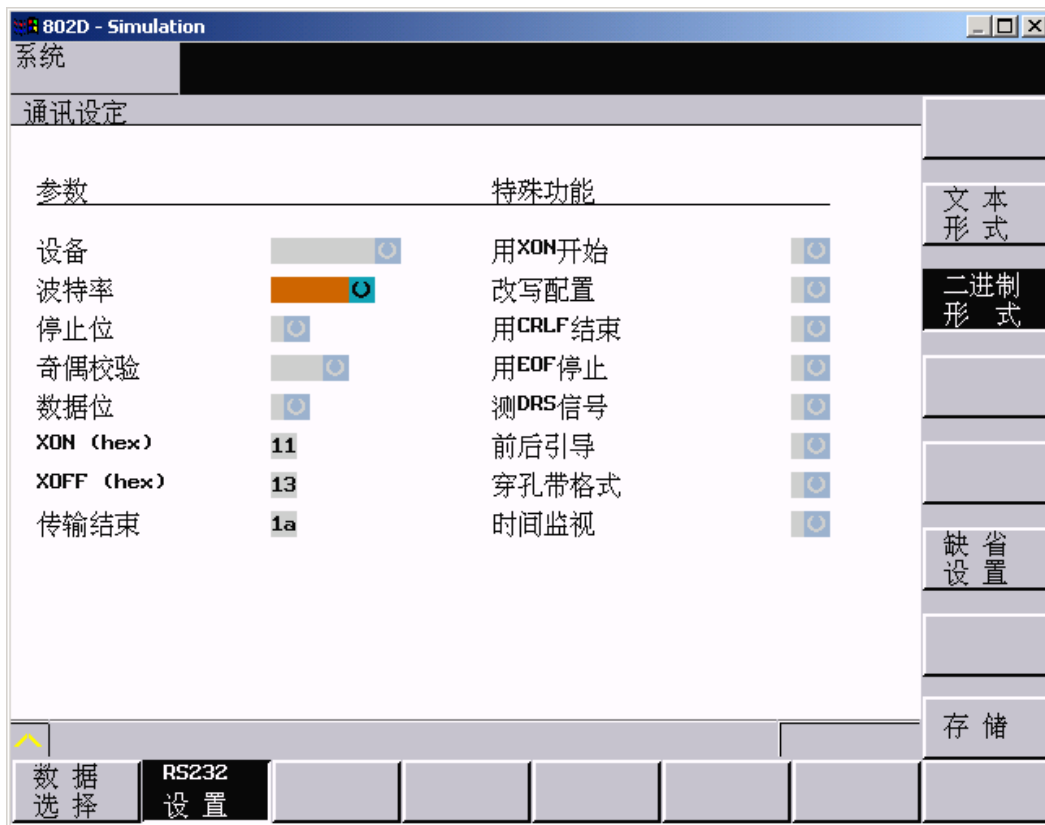


3. 由 WinPCIN 向 802D 发送初始化文件
4. 初始化文件：

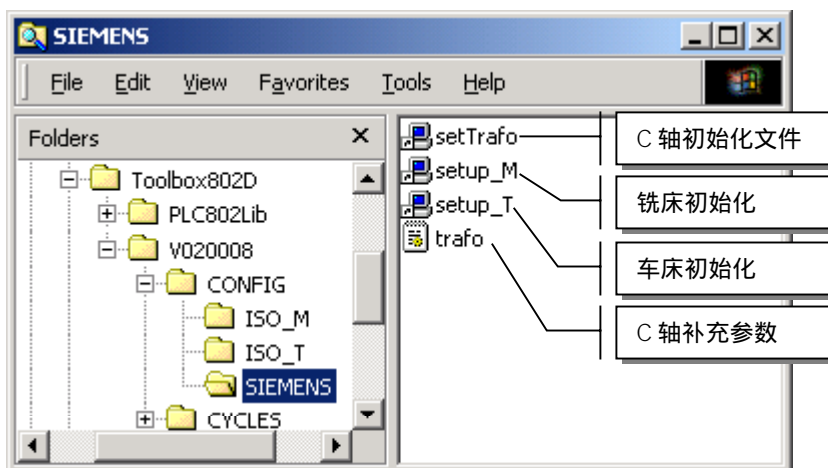


1.2.3 PLC 编程软件 (Programming Tool PLC 802)

启动 PLC 编程软件软件：

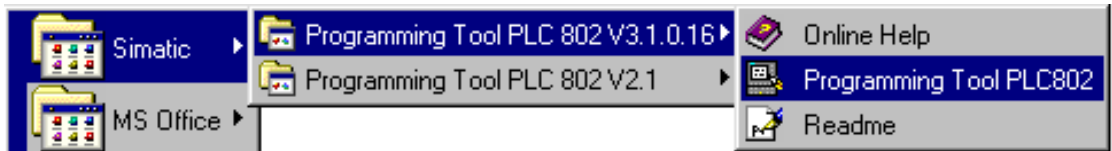


PLC Programming Tool PLC 802 的基本操作界面：

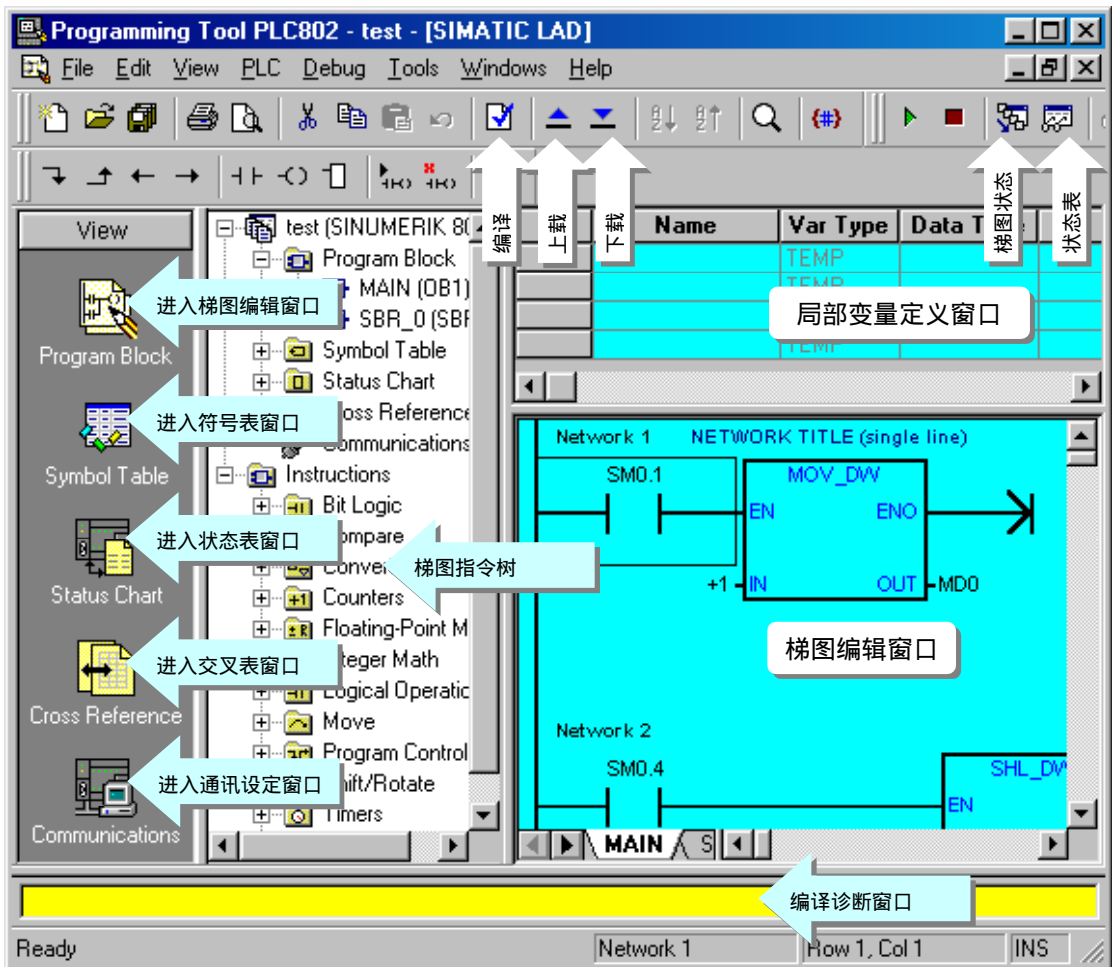

在 802D 的工具盒内提供了 PLC 子程序库和实例程序。子程序库的详细内容请参阅“ PLC 子程序库说明”。子程序库提供了各种基本子程序，利用 PLC 子程序库可使 PLC 应用程序的设计大为简化。

如需将 PLC 项目文件下载 (计算机→802D)、或将 802D 内部的项目文件上载 (802D →计算机)、或联机调试时，PLC 编程软件的协议应选择 802D(PPI) 并且和 802D 系统设定正确且匹配的通讯参数。

802D 必须进入联机方式：

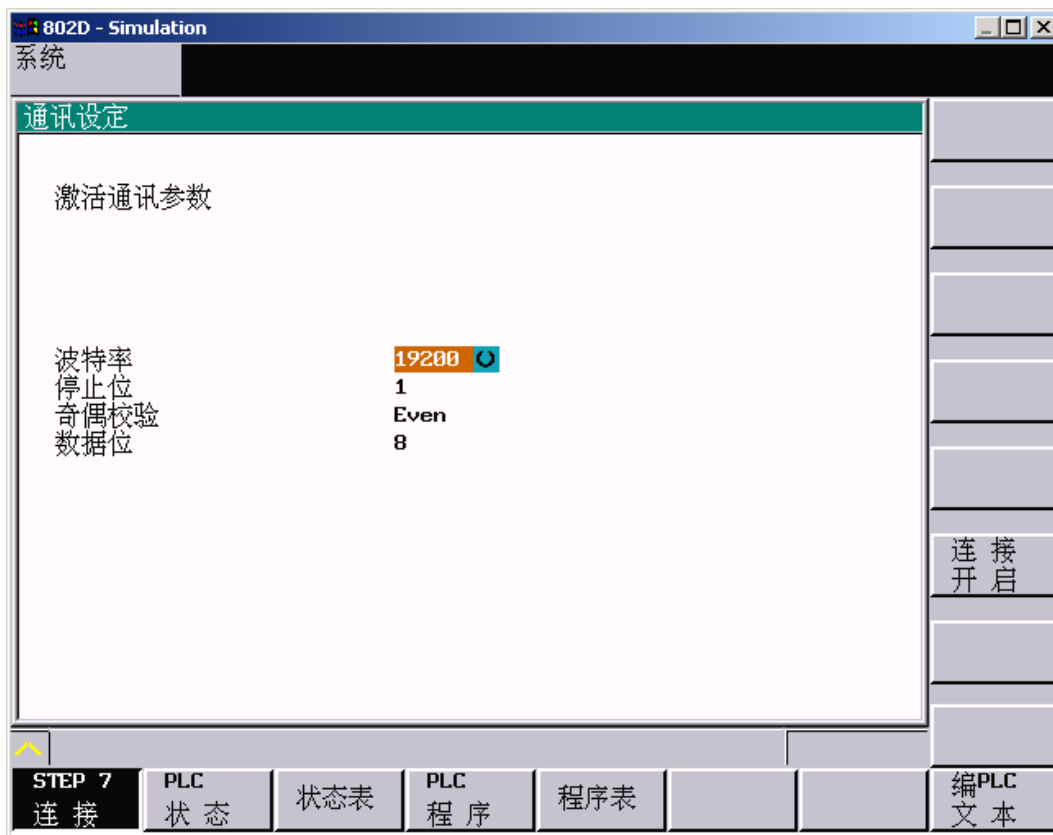


1.2.4 PLC 子程序库

PLC 子程序库包含了一个说明文件和四个 PLC 项目文件：


- 铣床实例程序
- 车床实例程序
- 机床面板仿真程序
- 子程序库（无主程序 OB1 的 PLC 程序）

PLC 子程序库的进入：

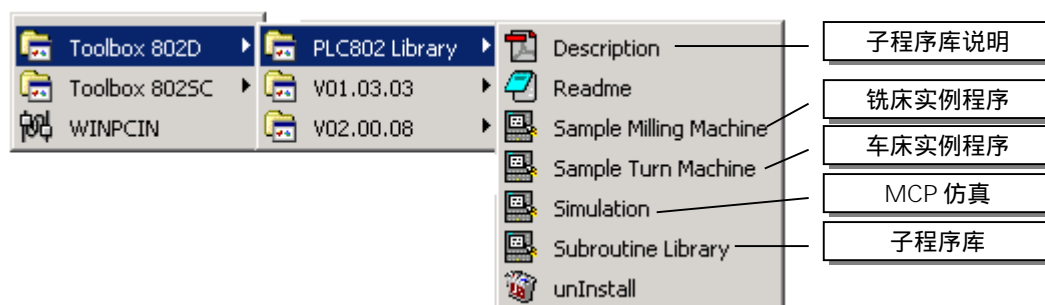


1.2.5 文本管理器 (TextManager) 和工具箱 (Toolbox)


文本管理器的进入：

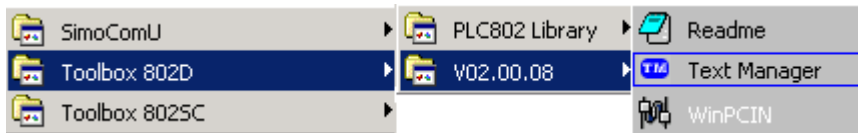


文本管理器的操作界面：

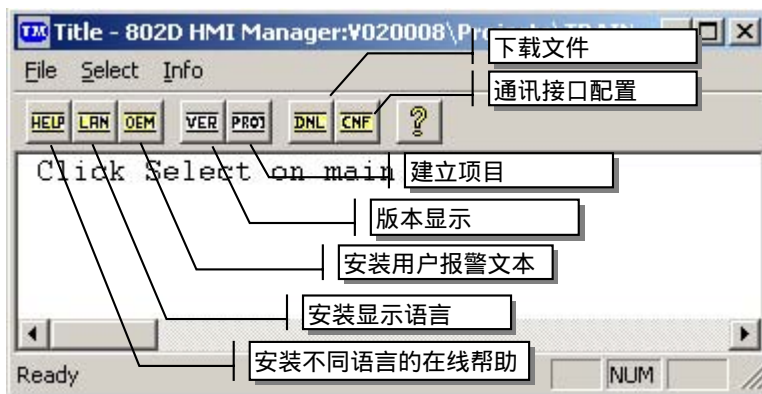

建立新的项目：

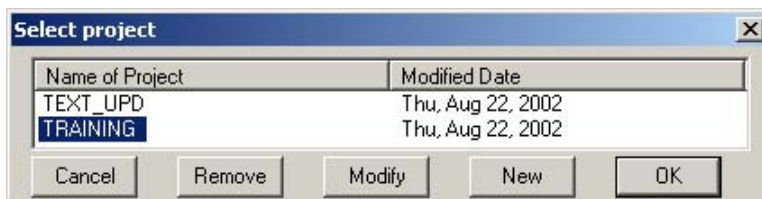


工具箱目录结构：

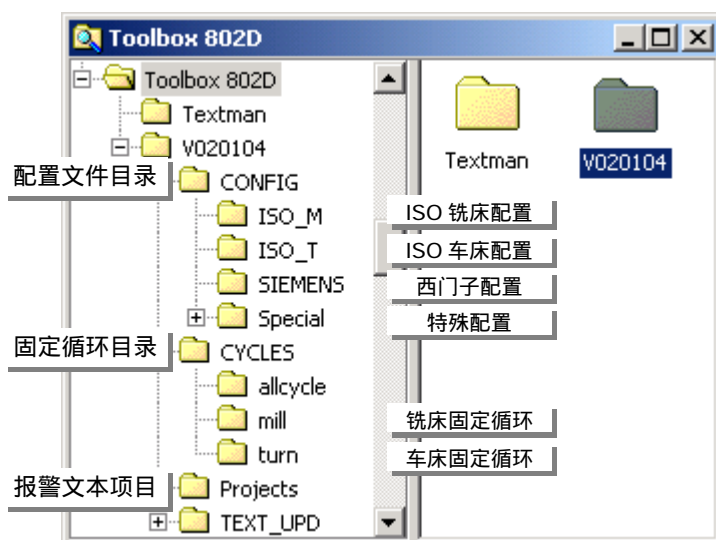


1.2.6 驱动器调试软件 (SimoCom U)

文本管理器的进入：

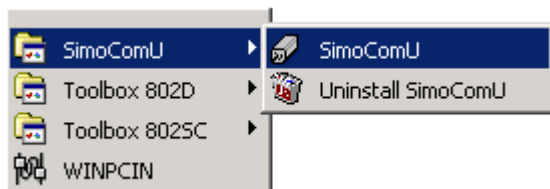

驱动器调试软件主画面说明：

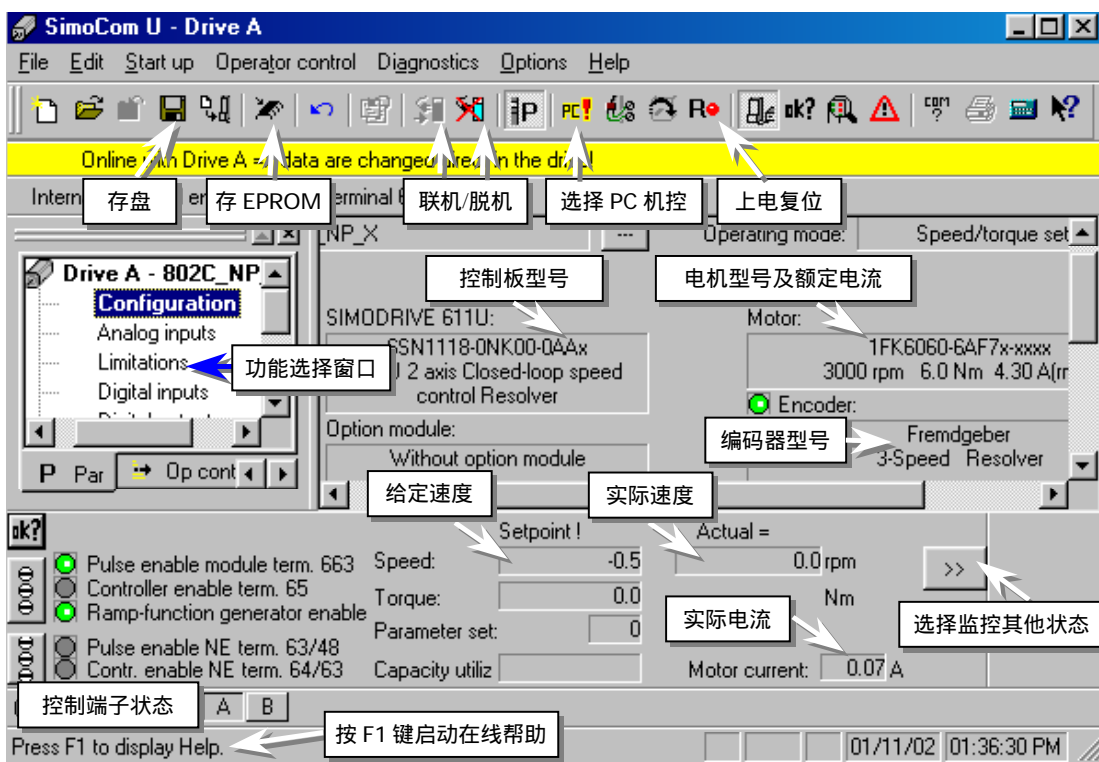

利用 SimoComU 可设定驱动器的基本参数：

设定与电机和功率模块匹配的基本参数。该步骤在 PLC 功能调试完毕后进行；

利用 SimoComU 可实现对驱动器参数的优化：

根据伺服电机实际拖动的机械部件，对 611UE 速度控制器的参数进行自动优化。该步骤在 NC 基本参数调试完毕后进行；

利用 SimoComU 可以监控驱动器的运行状态：

电机的实际电流和实际扭矩。



重要事项：

在系统调试完毕后，请检查并记录每个轴的空载（无加工）电流。并且与电机的额定电流进行比较。


对于滚动导轨空载 $I_{\text{空载}} / I_{\text{额定}}$ 应在 10% 左右；

对于滑动导轨空载 $I_{\text{空载}} / I_{\text{额定}}$ 应在 20% 左右；

如果比值远超出范围，可能是电机选小了，或机械装配问题

2 系统的连接

2.1 系统各部件的连接

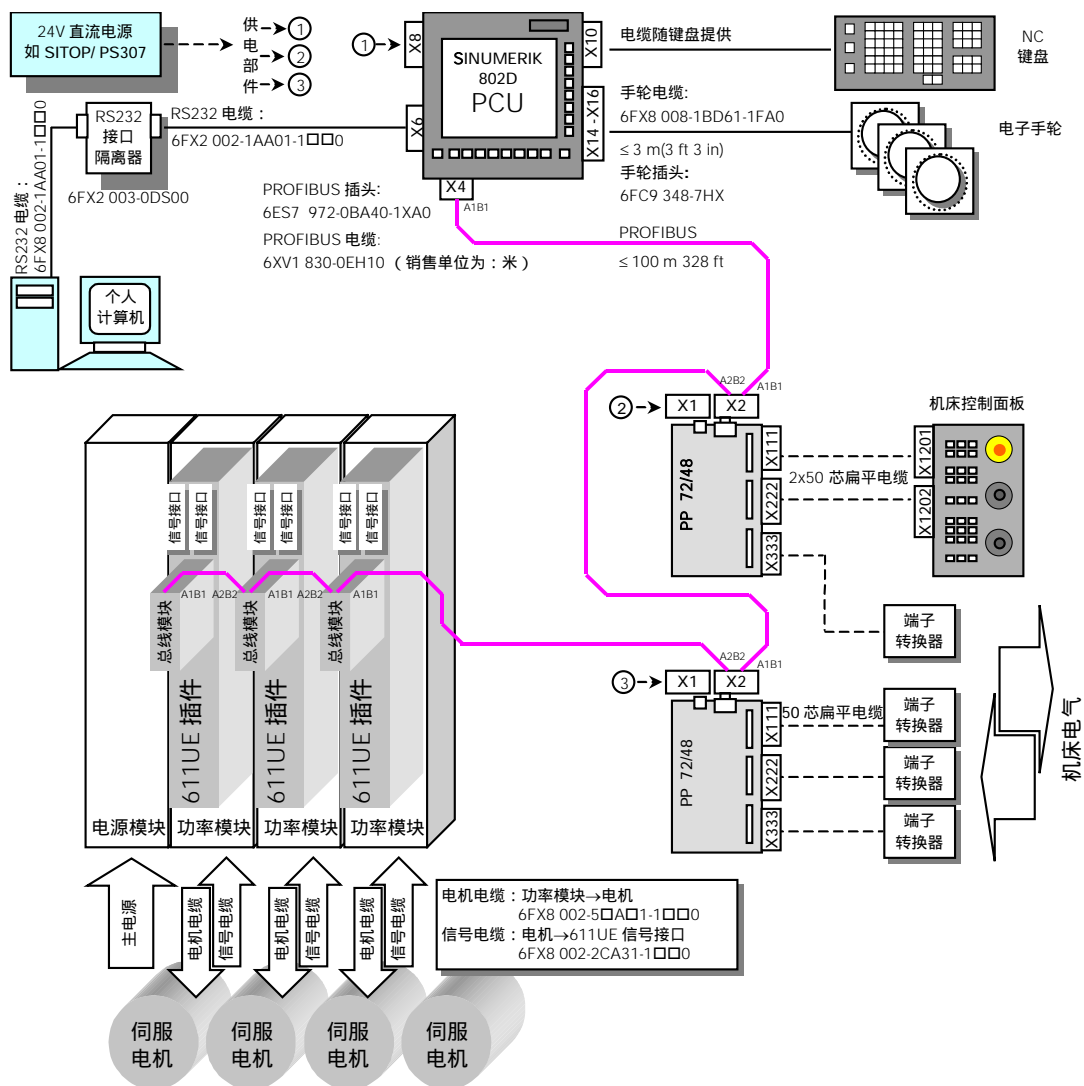

注意:


1. 图中的“个人计算机”、“端子转换器”、“扁平电缆”不属于西门子供货产品;
2. 图中的“24V 直流稳压电源”、“RS232 隔离器”、“电子手轮”、“机床控制面板”等为选件;
3. 关于驱动器的详细连接, 请参阅 2.3 节;
4. 关于 PCU, PP72/48, 机床控制面板的详细说明, 请参阅 2.4.2 节;
5. 供货的 611UE 均为双轴模块。其作为双轴或单轴使用, 取决于 611UE 插入的功率模块: 如果功率模块是双轴, 则该 611UE 按双轴使用; 如果功率模块是单轴, 则该 611UE 按单轴使用。

2.2 PROFIBUS 总线的连接

SINUMERIK 802D 是基于 PROFIBUS 总线的数控系统。输入输出信号是通过 PROFIBUS 传送的，位置调节（速度给定和位置反馈信号）也是通过 PROFIBUS 完成的。因此 PROFIBUS 的正确连接是非常重要的。


- PROFIBUS 电缆的准备

PROFIBUS 电缆应由机床制造商根据其电柜的布局连接。系统提供 PROFIBUS 的插头和电缆，插头应按下图连接：

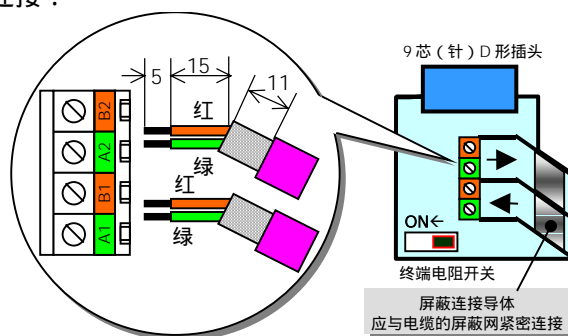

- PROFIBUS 电缆的准备

PCU 为 PROFIBUS 的主设备，每个 PROFIBUS 从设备（如 PP72/48、611UE）都具有自己的总线地址，因而从设备在 PROFIBUS 总线上的排列次序是任意的。PROFIBUS 的连接请参照下图。PROFIBUS 两个终端设备的终端电阻开关应拨至 ON 位置：

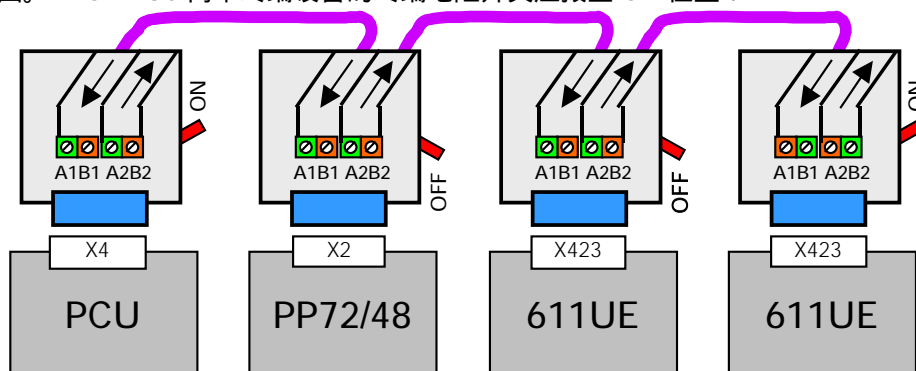

注意：


1. P72/48 的总线地址由模块上的地址开关 S1 设定。第一块 PP72/48 的总线地址为“9”（出厂设定）。如果选配第二块 PP72/48，其总线地址应设定为“8”；
2. 611UE 的总线地址可利用工具软件 SimoCom U 设定，也可通过 611UE 上的输入键设定（见 7 章“批量调试”）；
3. 总线设备（PP72/48 和驱动器）在总线上的排列顺序不限。但总线设备的总线地址不能冲突-既总线上不允许出现两个或两个以上相同的地址。

注意




PROFIBUS 的屏蔽网应与插头内部的金属衬层保持良好的接触，并且注意插头的终端电阻开关的位置。

2.3 驱动器的连接

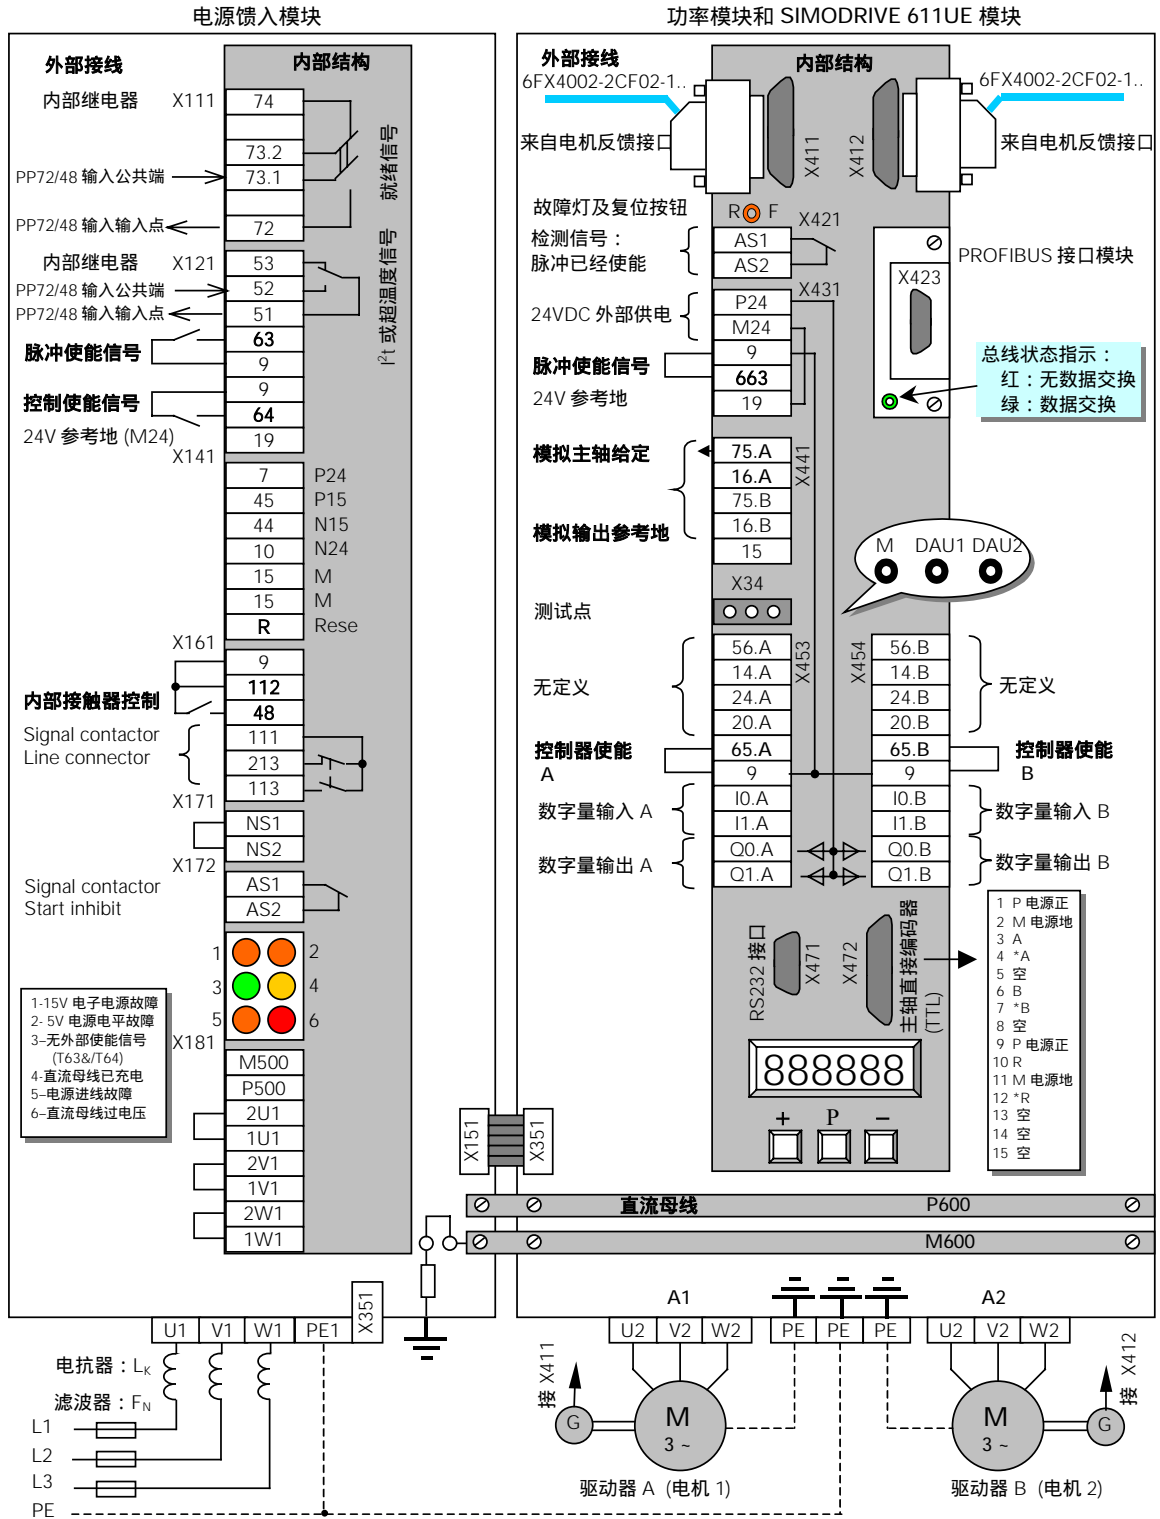

2.4 部件说明

2.4.1 SINUMERIK 802D PCU

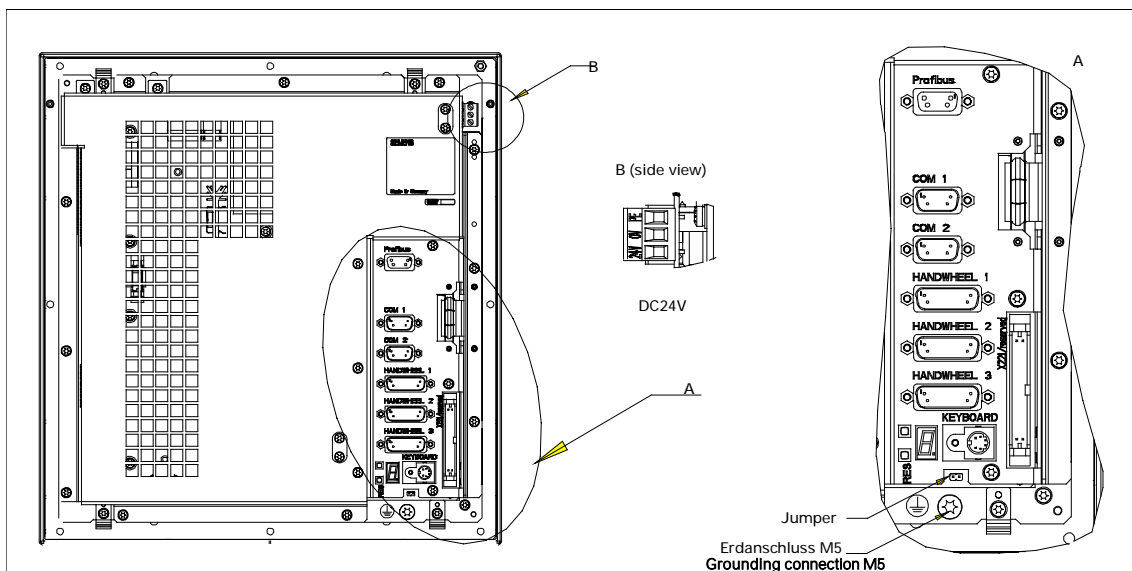


- 24VDC 电源 (X8) 3 芯端子式插座 (插头上已标明 24V, 0V 和 PE)
- PROFIBUS (X4) 9 芯孔式 D 型插座
- COM1 (X6) 9 芯孔式 D 型插座 (连接图见 1.4.调试工具)。注意: COM2 无定义
- 手轮 1 到 3 (X14/X15/X16) 15 芯孔式 D 型插座 (见 1.5.系统的连接)

手轮电缆插头 (15 芯孔 D 型插头) 布局 (与接口 X14/X15/X16 连接) :

引脚	信号名	说明	引脚	信号名	说明
1	1P5	5V 手轮电源	9	1P5	5V 手轮电源
2	1M	信号地	10	N.C.	
3	A_HWx	A 相脉冲	11	1M	信号地
4	XA_HWx	A 相脉冲负	12	N.C.	
5	N.C.		13	N.C.	
6	B_HWx	B 相脉冲	14	N.C.	
7	XB_HWx	B 相脉冲负	15	N.C.	
8	N.C.				

- 键盘 (X10)
- 状态指示 前端盖内有 4 个发光二极管用于状态指示

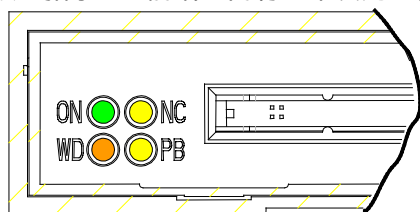

- 绿色 ON 电源指示
- 黄色 NC NC 生命标记监控 (闪烁)
- 红色 WD 过程监控
- 黄色 PB PROFIBUS 状态

2.4.2 输入输出模块 PP72/48

输入输出模块 PP72/48 模块可提供 72 个数字输入和 48 个数字输出。每个模块具有三个独立的 50 芯插槽，每个插槽中包括了 24 位数字量输入和 16 位数字量输出（输出的驱动能力为 0.25 安培，同时系数为 1）。802D 系统最多可配置两块 PP 模块。

PP 72/48 模块 1 (地址：9)




X111 对应 24 位输入(I0.0~I2.7) 和 16 位输出 (Q0.0~Q1.7)
X222 对应 24 位输入(I3.0~I5.7) 和 16 位输出 (Q2.0~Q3.7)
X333 对应 24 位输入(I6.0~I8.7) 和 16 位输出 (Q4.0~Q5.7)

PP 72/48 模块 2 (地址：8)



X111 对应 24 位输入(I9.0 ~I11.7) 和 16 位输出(Q6.0~Q7.7)
X222 对应 24 位输入(I12.0~I14.7) 和 16 位输出(Q8.0~Q9.7)
X333 对应 24 位输入(I15.0~I17.7) 和 16 位输出(Q10.0~Q11.7)

PP72/48 结构图：

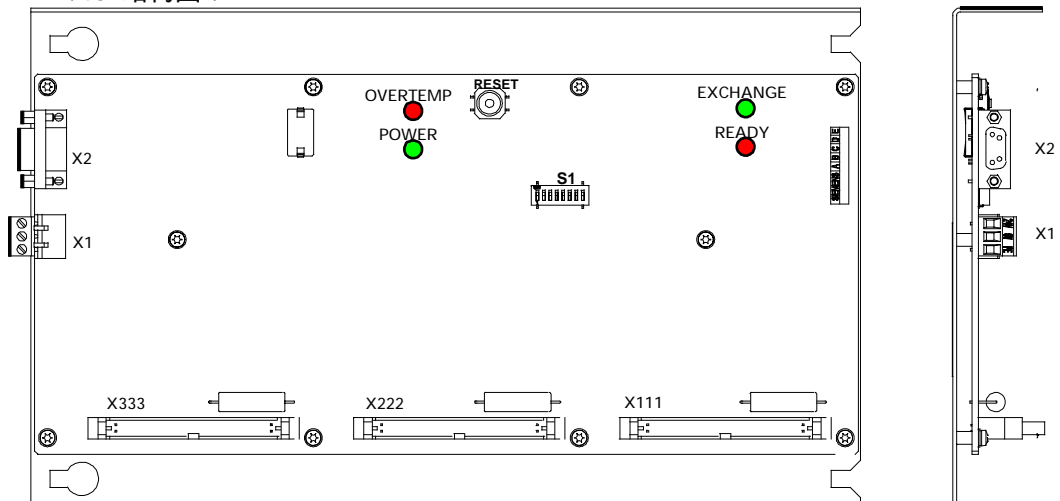

- 24VDC 电源 (X1) 3 芯端子式插头（插头上已标明 24V，0V 和 PE）
- PROFIBUS (X2) 9 芯孔式 D 型插头
- X111, X222, X333 50 芯扁平电缆插头（用于数字量输入和输出，可与端子转换器连接）
- S1 PROFIBUS 地址开关
- 4 个发光二极管 PP72/48 的状态显示：

- 绿色 POWER: 电源指示
- 红色 READY: PP 72/48 就绪；但无数据交换。
- 绿色 EXCHANGE: PP 72/48 就绪；PROFIBUS 数据交换。
- 红色 OVTEMP: 超温指示

- PP72/48 模块的外部供电：

1. 输入信号的公共端可由 PP72/48 任意接口的第 2 脚供电；也可由为系统供电的 24VDC 电源提供（该 24V 电源的 0V 应连接到 PP72/48 每个接口的第 1 脚）；
2. 输出信号的驱动电流由 PP72/48 各接口的公共端（X111/X222/X333 的端子 47/48/49/50）提供。输出公共端也可由为系统供电的 24VDC 电源提供，也可采用单独的电源；如果采用独立电源为输出公共端供电，该电源的 0V 应与为系统 24V 电源的 0V 连接。

通过下表可查出 PP1 模块输入输出信号的逻辑地址和接口端子号的对应关系：

端子	X111	X222	X333	端子	X111	X222	X333
1	0V (DICO M)			2	24VDC 输出*		
3	I 0.0	I 3.0	I 6.0	4	I 0.1	I 3.1	I 6.1
5	I 0.2	I 3.2	I 6.2	6	I 0.3	I 3.3	I 6.3
7	I 0.4	I 3.4	I 6.4	8	I 0.5	I 3.5	I 6.5
9	I 0.6	I 3.6	I 6.6	10	I 0.7	I 3.7	I 6.7
11	I 1.0	I 4.0	I 7.0	12	I 1.1	I 4.1	I 7.1
13	I 1.2	I 4.2	I 7.2	14	I 1.3	I 4.3	I 7.3
15	I 1.4	I 4.4	I 7.4	16	I 1.5	I 4.5	I 7.5
17	I 1.6	I 4.6	I 7.6	18	I 1.7	I 4.7	I 7.7
19	I 2.0	I 5.0	I 8.0	20	I 2.1	I 5.1	I 8.1
21	I 2.2	I 5.2	I 8.2	22	I 2.3	I 5.3	I 8.3
23	I 2.4	I 5.4	I 8.4	24	I 2.5	I 5.5	I 8.5
25	I 2.6	I 5.6	I 8.6	26	I 2.7	I 5.7	I 8.7
27, 29	无定义			28, 30	无定义		
31	Q 0.0	Q 2.0	Q 4.0	32	Q 0.1	Q 2.1	Q 4.1
33	Q 0.2	Q 2.2	Q 4.2	34	Q 0.3	Q 2.3	Q 4.3
35	Q 0.4	Q 2.4	Q 4.4	36	Q 0.5	Q 2.5	Q 4.5
37	Q 0.6	Q 2.6	Q 4.6	38	Q 0.7	Q 2.7	Q 4.7
39	Q 1.0	Q 3.0	Q 5.0	40	Q 1.1	Q 3.1	Q 5.1
41	Q 1.2	Q 3.2	Q 5.2	42	Q 1.3	Q 3.3	Q 5.3
43	Q 1.4	Q 3.4	Q 5.4	44	Q 1.5	Q 3.5	Q 5.5
45	Q 1.6	Q 3.6	Q 5.6	46	Q 1.7	Q 3.7	Q 5.7
47, 49	DOCOM **			48, 50	DOCOM **		

* 可作为输入信号的公共端

** 数字输出公共端，连接 24V 直流；

通过下表可查出 PP2 模块输入输出信号的逻辑地址和接口端子号的对应关系：


端子	X111	X222	X333	端子	X111	X222	X333
1	0V (DICO M)			2	24VDC 输出*		
3	I 9.0	I 12.0	I 15.0	4	I 9.1	I 12.1	I 15.1
5	I 9.2	I 12.2	I 15.2	6	I 9.3	I 12.3	I 15.3
7	I 9.4	I 12.4	I 15.4	8	I 9.5	I 12.5	I 15.5
9	I 9.6	I 12.6	I 15.6	10	I 9.7	I 12.7	I 15.7
11	I 10.0	I 13.0	I 16.0	12	I 10.1	I 13.1	I 16.1
13	I 10.2	I 13.2	I 16.2	14	I 10.3	I 13.3	I 16.3
15	I 10.4	I 13.4	I 16.4	16	I 10.5	I 13.5	I 16.5
17	I 10.6	I 13.6	I 16.6	18	I 10.7	I 13.7	I 16.7
19	I 11.0	I 14.0	I 17.0	20	I 11.1	I 14.1	I 17.1
21	I 11.2	I 14.2	I 17.2	22	I 11.3	I 14.3	I 17.3
23	I 11.4	I 14.4	I 17.4	24	I 11.5	I 14.5	I 17.5
25	I 11.6	I 14.6	I 17.6	26	I 11.7	I 14.7	I 17.7
27, 29	无定义			28, 30	无定义		
31	Q 6.0	Q 8.0	Q 10.0	32	Q 6.1	Q 8.1	Q 10.1
33	Q 6.2	Q 8.2	Q 10.2	34	Q 6.3	Q 8.3	Q 10.3
35	Q 6.4	Q 8.4	Q 10.4	36	Q 6.5	Q 8.5	Q 10.5
37	Q 6.6	Q 8.6	Q 10.6	38	Q 6.7	Q 8.7	Q 10.7
39	Q 7.0	Q 9.0	Q 11.0	40	Q 7.1	Q 9.1	Q 11.1
41	Q 7.2	Q 9.2	Q 11.2	42	Q 7.3	Q 9.3	Q 11.3
43	Q 7.4	Q 9.4	Q 11.4	44	Q 7.5	Q 9.5	Q 11.5
45	Q 7.6	Q 9.6	Q 11.6	46	Q 7.7	Q 9.7	Q 11.7
47, 49	DOCOM **			48, 50	DOCOM **		

* 可作为输入信号的公共端

** 数字输出公共端，连接 24V 直流；

2.4.3 机床控制面板 (Machine Control Panel)

802D 机床控制面板的按键布局

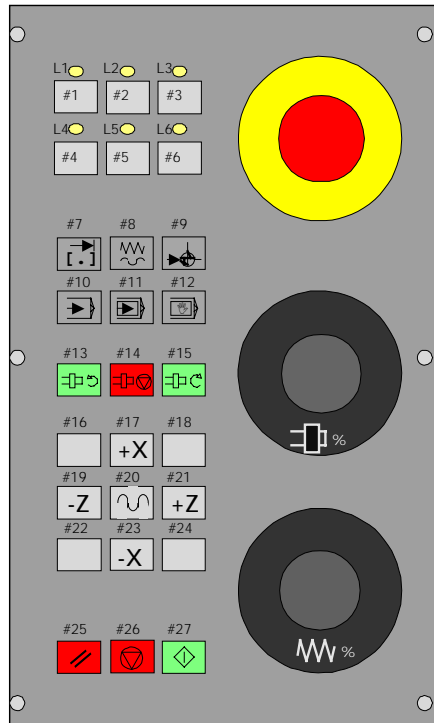

系统提供一种布局与 802S/C 机床控制面板相同的机床控制面板作为选项。

机床控制面板背后的两个 50 芯扁平电缆插座可通过扁平电缆与 PP72/48 模块的插座连接。即机床控制面板的所有按键输入信号和指示灯信号均使用 PP72/48 模块的输入输出点。

该机床控制面板占用 PP 模块的两个插槽。它们的排列如下：

MCP	对应的按键
X1201	输入字节 0: 对应按键 #1 ~ #8
	输入字节 1: 对应按键 #9 ~ #16
	输入字节 2: 对应按键 #17 ~ #24
	输出字节 0: 6 个对应于用户定义键的发光二极管
X1202	输入字节 3: 对应按键 #25 ~ #27
	输入字节 4: 对应进给倍率开关 (5 位格林码)
	输入字节 5: 对应主轴倍率开关 (5 位格林码)
	输出字节 1: 保留

当然机床制造厂可根据其机床的要求制作自己的机床控制面板。

2 条扁平电缆可以连接 PP72/48 模块 (PROFIBUS 总线地址 9) 上任意插座：

PP72/48	输入字节	输出字节
X111	IB0, IB1, IB2	QB0, QB1
X222	IB3, IB4, IB5	QB2, QB3
X333	IB6, IB7, IB8	QB4, QB5

2.5 驱动系统和伺服电机

SIMODRIVE611UE 配备 PROFIBUS 接口模块用于速度环和电流环控制。伺服电机采用 1FK6 系列，编码器为 $1V_{pp}$ 正弦波。系统的位置环由 802D 控制。SIMODRIVE 611UE 还可以在同一模块上设定一个叠加轴 (比如模拟主轴)。例如一个车床系统带有两个数字进给轴和一个模拟主轴 (变频器) 正好由一个 611UE 模块实现。611UE 的模拟输出口用于输出主轴速度给定 ($\pm 10V$)，而 611UE 上的数字输出可用于模拟主轴的使能控制。WSG 接口用于连接主轴编码器 (TTL) 作为速度反馈。

802D 使用 1FK6 系列进给电机选配 $1V_{pp}$ 正弦波编码器，使用 1PH7 系列主轴电机。机床制造厂应首先根据其机床选择合适的进给电机和主轴电机，然后选择适合于电机的功率模块以满足电机的输出功率，最后根据各个电机的功率模块选出匹配电源馈入模块。滤波器和电抗器应根据电源馈入模块的功率来选择。

有关驱动系统的配置，请与西门子销售代表联系。

2.6 电气设计的重要事项

2.6.1 供电

1. 802D 的供电

802D 的 PCU 和输入输出模块 PP72/48 需要 24V 直流供电。下表中列出了各部件的功耗，作为选择电源容量的依据之一：

参 数	最小	典型	最大	单位
24V 直流稳压电源	20.4	24	28.8	V
纹波			3.6	V _{SS}
24V 电流消耗*		1		A
802D PCU 和键盘的功耗			50	W
MCP 的功耗			<5	W
PP72/48 的功耗**			11	W
启动电流 (总)			2.6	A

* 基本配置 (包括: PCU、MCP、键盘和 PP72/48-所有输出开路)

** 正常负载时


PP72/48 的输出信号也需要 24VDC 供电，所需的电流要根据输出点的个数以及输出信号的同时系数来确定：输出信号所需的电流 = 输出点数 * 0.25 * 同时系数 (A)。

为提高系统的可靠性，可使用两个独立的 24V 直流电源，一个用于 802D 的 PCU、PP72/48 和输入信号的公共端，而另一电源为 PP72/48 的输出信号供电 (接 X111、X222、X333 端子 47/48/49/50)。两个 24VDC 电源的“0”V 应连通。


2. 24VDC 电源的选择

建议选用西门子公司的 24V 直流电源：订货号为：6ES7-307-1EA00-0AA0

注意：若使用非西门子直流电源，请检测电源断电时的输出波形。若波形如右下图所示，

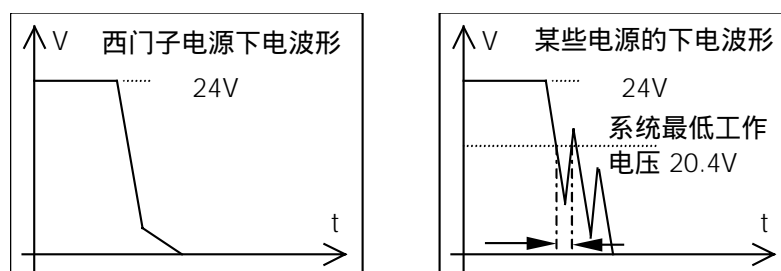

建议采用下图所示的方式为 802D 系统供电：

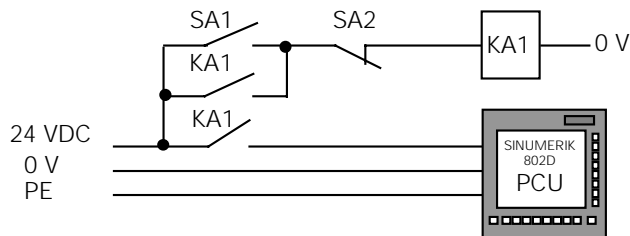


机床主电源开关接通后 24V 直流电源即开始工作，通过操作面板上的开关 SA1 给 802D 的 PCU 加电。

3. 驱动器供电


三相交流电源通过主电源开关直接连接到电源模块。若配备电抗器，应连接在主电源与电源模块之间，且与电源模块的连线应尽可能短。断路器可串接在总电源和电抗器之间。

电源模块进线电压的出厂设定为 400VAC $\pm 10\%$ ，当电压超出该范围，电源模块的报警（进线故障灯亮），且“就绪”信号丢失（72 号端子与 73.1 号端子断开）。

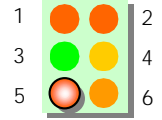

2.6.2 电气柜设计的基本要求

- 电气柜应具有 IP54 防护等级；
- 各部件应安装在没有涂漆的镀锌板上；
- 驱动器，变频器和其他强电电气应尽可能与弱电部件（如 PCU、PP72/48）等分开安装；在安装位置上应保证大于 200mm 的间距；
- 电源电缆（主电源和主电源到驱动器或变频器的电缆）、机电缆，特别是变频器到主轴电机的电缆应与信号电缆分开走线，且在电气柜中的长度尽可能短；变频器到主轴电机的电缆最好采用屏蔽电缆，且需两端接地；
- 611UE 为变频器提供的模拟给定信号应采用屏蔽电缆与变频器连接，且屏蔽网应在变频器一端接地；
- 电机动力电缆的屏蔽联接喉箍应与屏蔽连接架连接；

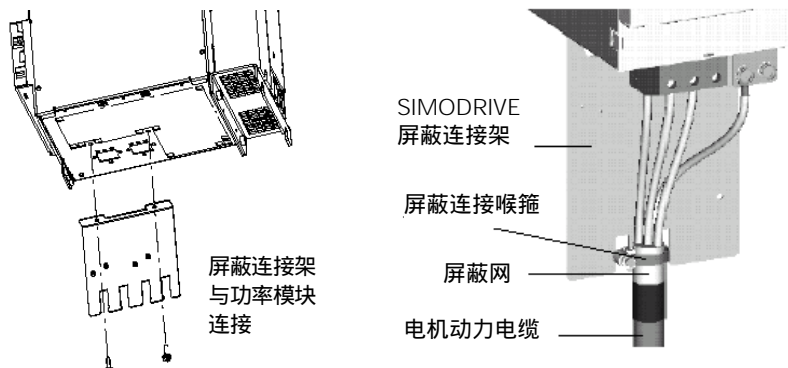

- 若数控系统需要与计算机通讯，应在电气柜中提供计算机所需的单相交流电源，以保证计算机与数控系统共地。建议选用 RS232 接口隔离器以保护通讯接口；
- 用于 PCU 和 PP72/48 的 24VDC 电源的共地与浮地连接

共地：电源的“0V”与保护地“PE”连通

浮地：电源的“0V”与保护地“PE”断开

系统可以采用浮地连接，但推荐采用共地连接。共地可以保证系统稳定可靠运行，但前提条件是具有良好的“地”。



注意

良好的接地是系统稳定可靠运行的保证！

2.7 系统通电

2.7.1 通电前检查

- 检查 24VDC 回路有无短路；
- 如果使用两个 24VDC 电源，检查两个电源的“0”V 是否连通；
- 检查驱动器电源馈入模块和功率模块的直流母线是否可靠连接（直流母线上的所有螺钉必须牢固旋紧）；
- 检查驱动器电源馈入模块的控制端子 112 和 9 是否短接；端子 NS1 和 NS2 是否短接；端子 48、63 和 64 是否分别通过继电器触点与端子 9 短接；
- 检查驱动器功率模块到电机的连线中 U、V、W 是否连接正确（电缆线上印刷的线标是否与插头上的线标对应）
- 检查 611UE 上 X411 接口的信号电缆和功率模块 A1 接口电机电缆是否连接到同一台电机上；X412 接口的信号电缆和功率模块 A2 接口的电机电缆是否连接到同一台电机上；
- 检查 611UE 上端子 663 和 9 是否短接；65A 和 9 是否短接；65B 和 9 是否短接；
- 如果使用了 611UE 上的输出点 Q0.A 和 Q1.A，检查 611UE 上的 24VDC 电源 P24 和 M24 是否连接。

2.7.2 第一次通电


如果通电前检查无误，则可以给系统加电。合上系统的主电源开关，802D 的 PCU、PP72/48，以及驱动器均通电：

□ 驱动器：

电源模块：只有绿灯亮，表示主电源接通，但无使能、无报警；

611UE 模块：标有 R/F 的红灯亮，且液晶窗口显示：A1106 – 表示 611UE 出厂设定，既没有设定电机数据；

总线接口模块：红灯亮 – 表示总线无数据交换

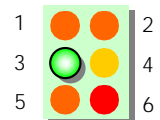

- #### □ PP72/48 上标有“POWER”和“EXCHANGE”的两个绿灯亮 – 表示 PP72/48 模块就绪，且有总线数据交换；

注意：如果“EXCHANGE”绿灯没有亮，则说明总线连接有问题；

- #### □ 802D 进入主画面。有报警：

380021 – PROFIBUS DP: 缺省 SDB1000 已被加载

04060 – 标准机床数据已加载

这时进入 802D 的系统画面，找到 PLC 状态表。在状态表上应该能够看到所有输入信号的状态（如操作面板上的按键状态，行程开关的通断状态等）；

注意：如果看不到输入信号的状态，请检查总线连接或输入信号的公共端；

3 PLC 的调试


一般情况下，在 802D 的各个部件连接完毕后，则需开始调试 PLC 的控制逻辑。至关重要的是必须在所有有关 PLC 的安全功能全部准确无误后，才能开始调试驱动器和 802D 参数的调试。

3.1 PLC 应用程序的设计

利用 PLC 子程序库可非常迅速地建立一个 PLC 应用程序。在开始设计 PLC 应用程序之前，请仔细阅读《802D PLC 子程序库说明》；PLC 编程软件的使用请参阅软件内的在线帮助，PLC 与 NCK 的接口信号定义见第 11 章，PLC 指令集见第 12 章。

802D 为用户提供了三种类型的 PLC 机床参数。它们是 32 个 16 位整型数 -MD14510[0]~[31]、32 个 8 位十六进制数 - MD14512[0]~[31]和 8 个 32 位浮点数 -MD14514[0]~[7]。PLC 机床参数可以使 PLC 应用程序更加灵活。但必须注意的是，如果使用了 PLC 机床参数，一定要在 PLC 应用程序中考虑其取值范围。

为简化系统设计，可利用 PLC 应用程序对驱动器电源馈入模块的控制端子进行控制。控制功能由子程序 33 - EMG_STOP 实现。

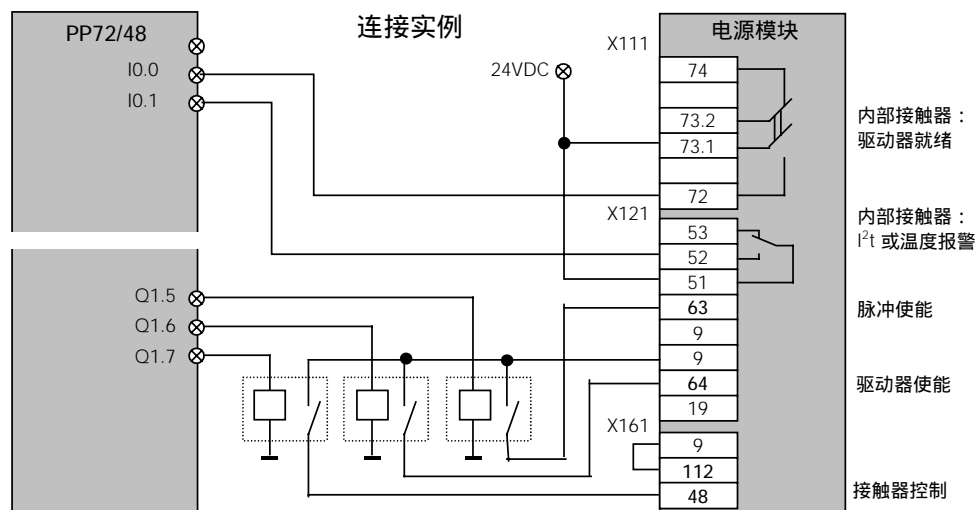

- 将所有 611UE 模块的端子 663 和端子 9 短接，端子 65A、端子 65B 和端子 9 短接。802D 通过 PLC 对电源馈入模块的端子 48（控制接触器）、端子 63（脉冲使能）和端子 64（控制器使能）进行控制。并且
- 通过 PLC 监控电源馈入模块的端子 72（模块就绪）和端子 52（ I^2t 和温度报警），并在报警出现自动启动急停过程。



注意

出于安全原因，请对所使用的子程序库中的子程序进行全面测试，确保子程序的功能在与您的程序联在一起后正确无误。

3.2 PLC 用户程序的调试


   首先利用准备好的“802D 调试电缆”将计算机和 802D 的 COM1 连接起来；










注意


带电连接 RS-232 通讯电缆有可能损坏通讯接口！


 802D 必须进入联机方式：系统→PLC→STEP7 连接→设定通讯参数→选择“连接开启”；


 启动 PLC 编程工具，进入通讯画面，设定通讯参数；

 首先要拥有一个编译  无误的 PLC 应用程序，然后才能利用 PLC 编程工具软件将该应用程序下载到 802D 中；下载成功后，需要启动  PLC 应用程序；可利用  监控梯图的状态；（不包括局部变量 L 的状态）；可利用  监控内部地址的状态；还可利用“交叉引用表”  来检查是否有地址冲突；

 如果 PLC 应用程序是在子程序库基础上建立的，需要在制造商的级别下（口令：EVENING）设定相关的 PLC 机床参数，如 MD14510[16]- 机床类型：1 表示车床，2 表示铣床；请参阅《PLC 子程序库说明》；

 在调试急停处理子程序时，由于此时驱动器尚未进入正常工作状态，故不能提供“就绪信号”（既电源馈入模块的端子 72 和 73.1 不能闭合），因此急停不能正常退出。

 可设定 PLC 参数 MD14512[16]Bit0=1 – 调试方式，或

 将端子 72 和 73.1 短接，急停即可正常退出；




注意

在调试完毕后必须将参数 MD14512[16]Bit0=0，或将端子 72 和 73.1 之间的短接线去掉。

3.3 PLC 用户报警

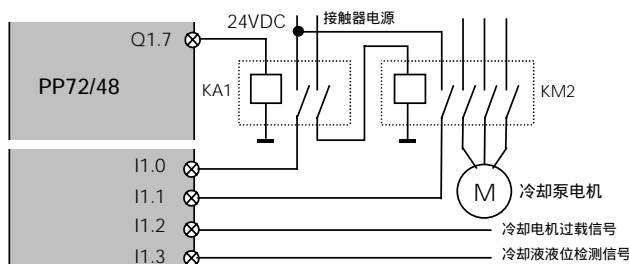


PLC 报警是最有效的诊断手段之一。在下图所示的例子中，利用继电器和接触器的辅助触点作为检测信号，这样一旦冷却泵不工作，通过 PLC 用户报警，可以给操作人员或维护人员明确的诊断信息。



SINUMERIK 802D 报警系统提供了 64 个 PLC 用户报警。每个报警对应一个报警变量（与报警文本相关），每个报警对应一个设定报警属性的机床参数 MD14516。

3.3.1 报警的属性

1. 清除条件

- 上电清除 : 在报警条件取消后, 需重新上电方可清除报警
- 清除键清除  或 : 在报警条件取消后, 需按清除键或复位键可清除报警
- 自清除: 在报警条件取消后, 报警自动清除


2. 报警响应

- PLC 停止 PLC 扫描停止。接口信号“NC 就绪”无效, 所有输出无效
- 急停 报警自动激活接口信号“急停”
- 进给保持 报警自动激活接口信号“进给保持”
- 读入禁止 报警自动激活接口信号“读入禁止”
- 启动禁止 报警自动激活接口信号“NC 启动禁止”
- 只显示 报警无动作, 只显示报警号和文本

3. 报警属性的设定

每个报警具有一个配置 8 位参数 MD14516[0]~ [63] “USER_DATA_PLC_ALARM”。可以根据实际情况设定每个报警的清除条件和报警响应。该参数的结构如下:

MD14516[0]~[63]:

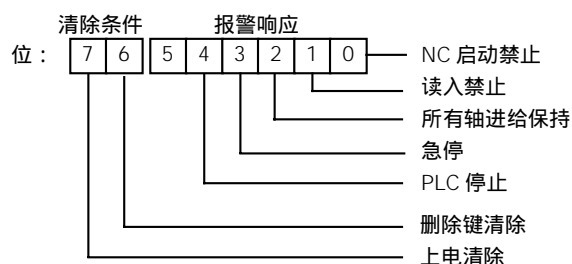

注意：
如果位 7~6 都为“0”，表示报警为“自清除”报警；
如果位 5~0 都为“0”，表示报警为“只显示”报警；

注：所有报警响应可直接编入 PLC 应用程序

3.3.2 激活用户报警

系统为用户提供了 64 个 PLC 用户报警。每个用户报警对应一个 NCK 的地址位：

- V16000000.0~V16000000.7 对应于 700000~700007 号报警
- V16000001.0~V16000001.7 对应于 700008~700015 号报警
- V16000002.0~V16000002.7 对应于 700016~700023 号报警
- V16000003.0~V16000003.7 对应于 700024~700031 号报警
- V16000004.0~V16000004.7 对应于 700032~700039 号报警
- V16000005.0~V16000005.7 对应于 700040~700047 号报警
- V16000006.0~V16000006.7 对应于 700048~700055 号报警
- V16000007.0~V16000007.7 对应于 700056~700063 号报警

该地址位置位（“1”）可激活对应的报警，复位（“0”）则清除报警。

每个报警还对应一个 64 位的报警变量: VD16001000 到 VD16001252。变量中的内容（值）可以按照报警文本中定义的数据类型插入显示的报警文本中。

3.3.3 制作 PLC 用户报警文本

报警文本（或报警说明）是指导操作人员处理报警的重要信息。802D 的工具盒中提供了报警文本的制作工具 – 文本管理器 “TextManager”。制作报警文本的过程如下：




从 WINDOWS 的 “开始” 中找到文本管理器 Text Manager，并启动；



建立一个新的项目（用于一种型号的机床，如 CJK6132），并选择所需的两种语言。
英文为第一语言，中文为第二语言；



若使用子程序库，须将子程序库已定义报警的报警文本拷贝到新建项目对应的目录下：

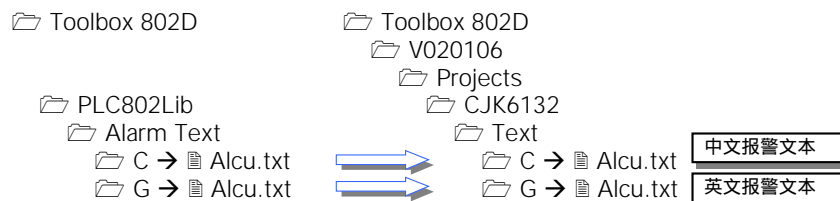

然后文本管理器中的编辑工具编辑报警文本文件 “ALCU.TXT”：在引号内写入报警时要提示的信息。每个报警文本最多 50 个字符（25 个汉字）。不足 50 个字符的应在引号中增加空格，例如：

```
700014 0 0 “ *** 操作错误：主轴运转过程中卡盘不能松开！”
700015 0 0 “ 用户报警 16 ”
```



注意

在报警文本中的标点符号必须是半角符号（既西文标点符号）



报警变量可以按某种数据类型加入报警文本，例如，

```
700012 0 0 “ 冷却启动信号生效，但接触器 KM%d 没有吸合！”
```

允许的数据类型有：

%d：十进制； %x：十六进制； %b：二进制； %o：八进制； %u：无符号整型； %f：浮点数



在 TextManager 窗口中选择 OEM

1. 中文报警选择目录 C 下的 ALCU.TXT 文件；选择 Second Language
2. 英文报警选择目录 G 下的 ALCU.TXT 文件；选择 First Language
3. 再选择 Make Archive。



利用 Config Transfer 配置通讯参数，选择二进制方式和合适的波特率等；



802D 的通讯设定为二进制方式和对应的波特率然后“启动输入”；



文本管理器上选择 Start Transfer *.arc*，报警文本即开始传入 802D 中；



802D 屏幕上提示“读启动数据？”，按软菜单键“确认”后，传输继续进行。

4 驱动器的调试

当 PLC 应用程序的正确无误后，即可进入驱动器的调试。调试过程如下：



RS 232 电缆



首先利用准备好的“驱动器调试电缆”将计算机与 611UE 的 X471 连接起来；



注意

带电连接 RS-232 通讯电缆有可能损坏通讯接口！



驱动器上电后，在 611UE 的液晶窗口显示：“A1106” – 表示驱动器没有数据；R/F 红灯亮；总线接口模块上的红灯亮；



从 WINDOWS 的“开始”中找到驱动器调试工具 SimoCom U，并启动；



选择联机方式：



配置电机参数：

进入联机画面后，自动进入参数设定画面：，您可以在软件的提示下进行驱动器参数配置：

1. 命名轴名：例如：CJK6132_X
2. 输入 PROFIBUS 总线地址：


611U 第一单轴模块	10
611U 第二单轴模块	11
611U 第三单轴模块	20
611U 第四单轴模块	21
611U 第一双轴模块	12
611U 第二双轴模块	13
3. 设定电机型号
4. 电机测量元件的设定
5. 直接测量系统的设定
6. 存储参数



驱动器正确配置完毕后，611UE 的 R/F 红灯灭；液晶窗口显示：“A0831” – 表示驱动器总线数据通讯生效，但无总线主站（因为 802D 尚未设定参数）。总线接口模块上的红灯亮；



若 PLC 控制电源模块的端子 48、63、64 分别与端子 9 接通，
电源模块的黄灯亮，表示电源模块已使能：

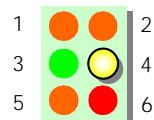

注意

只有在 NC 的“总线配置”、“驱动器模块定位”和“位置控制使能”三组参数调试完毕后，电源模块的“就绪”信号（内部继电器触点：端子 73.1 与 72）才能闭合。
另外 611UE 速度控制器的参数优化也要在电源模块的“就绪”信号生效后方可进行。

5 NC 调试



重要事项

NC 的调试必须在制造商口令（“ EVENING ”）下进行。

NC 参数的生效条件：


PO	- 上电生效 (Power On)
RE	- 复位生效 (REset)
CF	- 刷新键生效 (Config)
IM	- 立即生效 (Immediate)


5.1 安装显示语言

系统供货时已经预装了中文（中国用户）。802D 有两种常驻语言：英文和中文。其中英文作为第一语言，其中中文作为第二语言。所以中国用户不需要再安装中文。

如果需要其他语言作为第二语言，可利用文本管理器安装所需的语言。802D 目前提供的语言有：汉语（简体和繁体）、英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、韩语、等；下面以安装中文为例，介绍安装语言的方法：

 
安装中文步骤：



RS 232 电缆  首先利用准备好的“802D 调试电缆”将计算机和 802D 的 COM1 连接起来；

从 WINDOWS 的“开始”中找到文本管理器 Text Manager，并启动；

在 Text Manager 窗口中选择  进入安装语言画面，然后：

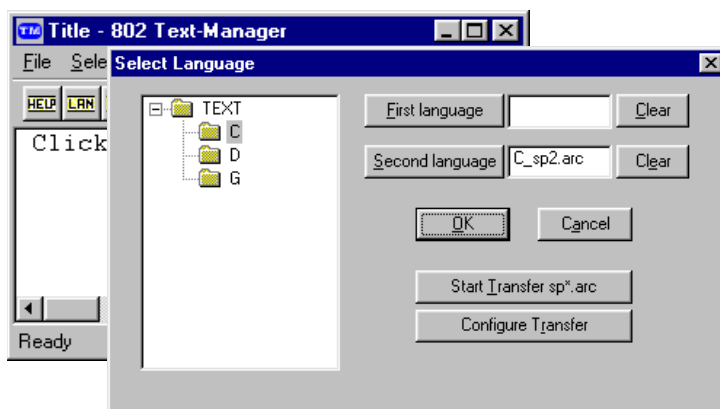

选择目录 C（中文），并选择 Second Language；



选择 OK 后，即可选择 Configure Transfer 设定通讯参数（波特率等）；



802D 输入制造商口令。然后进入通讯画面，选择“二进制”方式以及与计算机上相同的波特率，然后选择“读入启动”；




选择 Start Transfer Sp*.arc，中文安装即开始；






802D 屏幕上提示“读启动数据？”，按软菜单键“确认”后，传输继续进行。中文安装时间大约 5 分钟。

5.2 系统初始化


为了简化 802D 数控系统的调试，在 802D 的工具箱中提供了车床、铣床等的初始化文件。系统初始化的方法是利用通讯工具软件 WinPCIN 将提供的标准车床或铣床的初始化文件传入 802D 系统。过程如下：

 从 WINDOWS 的“开始”中找到通讯工具软件 WinPCIN，并启动；

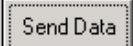
 通讯工具软件 WinPCIN 中“二进制”通讯方式 ；然后选择发送 ；WinPCIN 出现选择发送文件窗口：



 找到文件夹 CONFIG，选择所需的初始化文件；

 802D 输入制造商口令。然后进入通讯画面，选择“二进制”方式以及与 WinPCIN 相同的波特率，然后选择“读入启动”；

 选择“OPEN”中文安装即开始；

 802D 屏幕上提示“读启动数据？”，按软菜单键“确认”后，传输继续进行。在传输过程中，802D 会有若干次自动启动，时间大约 4 分钟。

初始化后的坐标配置如下：

轴号	车床轴名	轴类型	铣床轴名	轴类型
1	X1	线性轴	X1	线性轴
2	Z1	线性轴	Y1	线性轴
3	SP	主轴	Z1	线性轴
4	A1	线性轴	SP	主轴
5	B1	线性轴	A1	线性轴

注意：对于只有 3 个进给轴和一个主轴的铣床，可去掉 A 轴（MD20070[4]=0）

重要事项



初始化不仅对系统的坐标进行配置，还对车床和铣床的工艺参数进行了配置，而且安装了车床或铣床的加工工艺循环。

5.3 802D 基本参数设定


5.3.1 总线配置

SINUMERIK 802D 是通过现场总线 PROFIBUS 对外设模块（如驱动器和输入输出模块等），PROFIBUS 的配置是通过通用参数 MD11240 来确定的。

数据号	数据名	单位	值	数据说明
11240	PROFIBUS_SDB_NUMBER	-	*	选择总线配置数据块 SDB

目前可提供的总线配置有：

 - MD 11240 = 0 – PP72/48 模块：1+1，驱动器：无；（出厂设定）
- MD 11240 = 3 – PP72/48 模块：1+1，驱动器：双轴 + 单轴 + 单轴；
- MD 11240 = 4 – PP72/48 模块：1+1，驱动器：双轴 + 双轴 + 单轴；
- MD 11240 = 5 – PP72/48 模块：1+1，驱动器：单轴 + 双轴 + 单轴 + 单轴；
- MD 11240 = 6 – PP72/48 模块：1+1，驱动器：单轴 + 单轴 + 单轴 + 单轴；

 该参数生效后，611UE 液晶窗口显示的驱动报警应为：A832（总线无同步）；611UE 总线接口插件上的指示灯变为绿色。若该指示灯仍为红色，请检查总线的连接！

5.3.2 驱动器模块定位

数控系统与驱动器之间通过总线连接，系统根据下列参数与驱动器建立物理联系：

数据号	数据名	单位	值	数据说明
30110	CTRLOUT_MODULE_NR[0]	-	*	定义速度给定端口（轴号）
30220	ENC_MODULE_NR[0]	-	*	定义位置反馈端口（轴号）



参数的设定请参见下表：

MD11240=3			MD11240=4			MD11240=5			MD11240=6		
611UE	地址	轴号	611UE	地址	轴号	611UE	地址	轴号	611UE	地址	轴号
双轴 A	12	1	双轴 A	12	1	单轴	20	1	单轴	20	1
双轴 B	12	2	双轴 B	12	2	单轴	21	2	单轴	21	2
单轴	10	5	双轴 A	13	3	双轴 A	13	3	单轴	22	3
单轴	11	6	双轴 B	13	4	双轴 B	13	4	单轴	10	5
			单轴	10	5	单轴	10	5			

5.3.3 位置控制使能




 系统出厂设定各轴均为仿真轴，既系统不产生指令输出给驱动器，也不读电机的位置信号。按下表设定参数可激活该轴的位置控制器，使坐标轴进入正常工作状态。

数据号	数据名	单位	值	数据说明
30130	CTRLOUT_TYPE	-	1	控制给定输出类型
30240	ENC_TYPE	-	1	编码器反馈类型

  该参数生效后，611UE 液晶窗口显示：“RUN”。这时通过点动可使伺服电机运动；

 此时如果该坐标轴的运动方向与机床定义的运动方向不一致，则可通过以下参数修改：




数据号	数据名	单位	值	数据说明
32100	AX_MOTION_DIR	-	1	电机正转（出厂设定）
			-1	电机反转

  如果电机不能正常运动，且  出现以下报警：

25201 “轴 %1 驱动器故障”

 请检查总线的连接：

- 总线是否由 PCU 插头的 A1,B1 引出？
- 各总线插头上终端电阻的位置是否正确？

  如果电机不能正常运动，且  出现以下报警：

25030 “轴 %1 实际速度报警”

25040 “轴 %1 静止监控”

25050 “轴 %1 轮廓监控”

请检查硬件连接：

- 使能信号是否齐备：电源模块的端子 48 和 9，63 和 9，64 和 611UE 的控制端子 663 和 9，65A 和 9，65B 和 9 是否接通？
- 电机电缆是否正确：检查电缆的线标 U,V,W 与插头上的标志是否对应？
- 检查电机电缆与信号电缆是否对应：
 - 功率模块 A1 连接的电机是否与 611UE 的 X411 连接的是同一台电机？
 - 功率模块 A2 连接的电机否是与 611UE 的 X412 连接的是同一台电机？
- 请检查 NC 接口信号： V380x0002.1=1, V380x4001.7=1 是否置位？
V32000006.0=0, V380x0004.3=0 是否复位？

  如果电机不能正常运动，且  出现以下报警：

70016 “驱动器未就绪”

3000 “急停”

380500 “... .. 代码：608” - 驱动器过载

- 请检查硬电机抱闸是否释放；
- 请检机械传动系统的装配是否过紧；

注意：报警“380500”为驱动器报警。报警文本中的代码为驱动器的报警号。报警的含义可在 802D 的屏幕上利用帮助键查询。

5.3.4 传动系统参数配比

传动系统的参数决定了这个坐标轴的实际移动量。

数据号	数据名	单位	值	数据说明
31030	LEADSCREW_PITCH	mm	*	丝杠螺距
31050	DRIVE_AX_RATIO_DENUM[0...5]	-	*	电机端齿轮齿数（减速比分子）
31060	DRIVE_AX_RATIO_NOMERA[0...5]	-	*	丝杠端齿轮齿数（减速比分母）



 
注意：对于主轴，索引号为[0]的减速比分子和分母均无效。索引号[1]表示主轴第一档的减速比，[2]表示主轴第二档的减速比，依此类推。


注意：对于进给轴，减速比应设定在索引号[0]；


注意：对于车床减速比分子索引号[0]~[5]都要填入相同的值，分母索引号[0]~[5]也要填入相同的值；否则在加工螺纹时，会有报警：26050




5.3.5 驱动器参数优化（速度环和电流环参数）

 
对于伺服系统，首先要对速度环的动态特进行调试，然后才能对位置环进行调试。速度环动态特性优化是通过 SimoComU 进行的。

   首先利用准备好的“驱动器调试电缆”将计算机与 611UE 的 X471 连接起来；


 如果对带制动的电机进行优化，需要设定 NC 通用参数 MD14512[18]的第 1 位为“1”（优化完毕后恢复“0”）。

 驱动器使能（电源模块端子 T48、T63 和 T64 与 T9 接通）；并将坐标移动到适中的位置（因为优化时电机要转大约两个转）；优化时驱动器的速度给定由 PC 机以数字量给出。

 然后进入工具软件 SimoComU；且选择联机方式 ；然后选择 PC 机控制 ，选择“OK”；

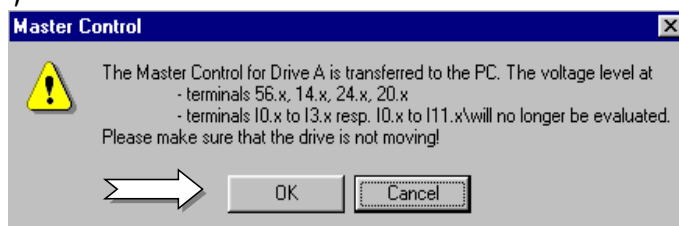


 进入控制器目录（Controller），出现以下画面：

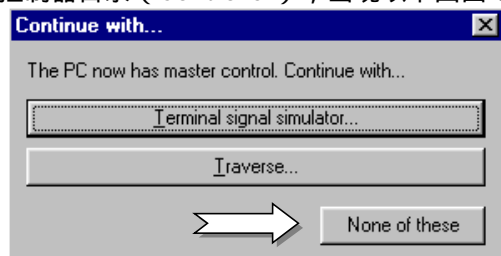

选择“None of these”




接着将出现以下画面：

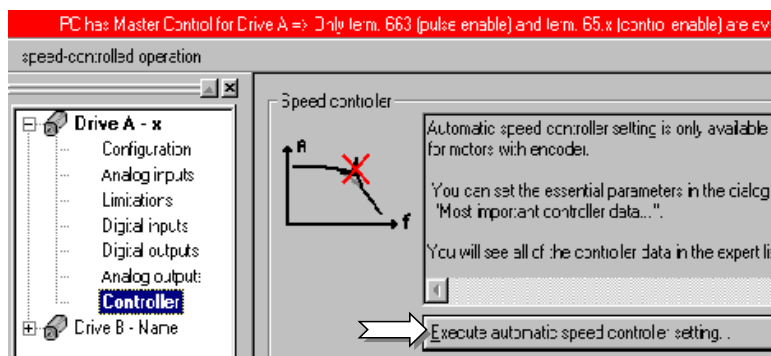

选择运行自动速度控制器优化 “Execute automatic speed controller setting”



进入优化后出现以下画面：

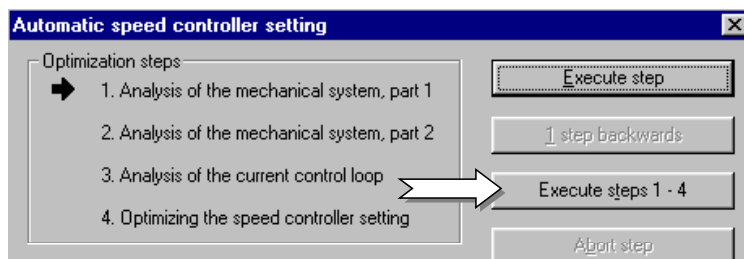

□ 选择“1~4步”自动执行优化过程：

1. 分析机械特性一（电机正转，带制动电机的抱闸应释放）
2. 分析机械特性二（电机反转，带制动电机的抱闸应释放）
3. 电流环测试（电机静止，带制动电机的抱闸应夹紧）
4. 参数优化计算

□ 执行完第2步时，调试工具软件 SimoComU 会出现提示：

“电流环优化，垂直轴的电机抱闸一定要夹紧，以防止坐标下滑”

此时对于带制动电机的抱闸必须夹紧，否则坐标会下滑。

重要事项



对垂直轴的伺服参数优化时，特别是在该轴没有平衡装置时，一定要注意优化过程中对抱闸释放和加紧的时机，避免出现由于坐标轴滑落导致机械的损坏！

注：工具软件 SimoComU 的操作说明，请参见该软件的在线求助。



优化结束后，务必退出 PC 机控制  方式；

注意



优化的效果与电机和机械传动装置的联接方式有关，刚性连轴方式效果最好。弹性连轴方式，如弹性连轴节，或齿形带，对于滑动导轨的效果的不一定好；齿轮连接方式，由于齿轮之间存在间隙，效果不好。

5.3.6 坐标速度和加速度

数据号	数据名	单位	值	数据说明
32000	MAX_AX_VELO	mm/Min	*	最高轴速度
32010	JOG_VELO__RAPID	mm/Min	*	点动快速
32020	JOG_VELO	mm/Min	*	点动速度
36200	AX_VELO_LIMIT	mm/Min	*	坐标轴速度限制

注意：MD36200 应比 MD32000 大 10%；

数据号	数据名	单位	值	数据说明
32300	MAX_AX_ACCEL	mm/s ²	*	最大加速度（标准值：1m/s ² ）

5.3.7 位置环增益

数据号	数据名	单位	值	数据说明
32200	POSCTRL_GAIN	-	*	位置环增益（标准值：1）



注意

位置环的增益影响传动系统的位置跟随误差。在设定该参数时，应根据各轴传动系统的实际位置精度综合调整。

5.3.8 返回参考点相关的机床数据


□ 返回参考点的原理

(1) 零脉冲在参考点开关之外

MD: REF_SEARCH_MARKER_REVERS=0

(2) 零脉冲在参考点开关之上

MD: REF_SEARCH_MARKER_REVERS=1

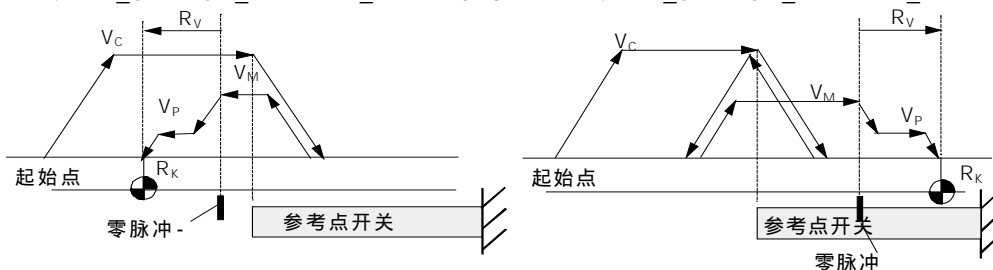

图中：


V_C - 寻找参考点开关的速度 (MD34020:REFP_VELO_SEARCH_CAM)
 V_M - 寻找零脉冲的速度 (MD34040:REFP_VELO_SEARCH_MARKER)
 V_P - 定位速度 (MD34070:REFP_VELO_POS)
 R_V - 参考点偏移 (MD34080:REFP_MOVE_DIST + MD34090 REFP_MOVE_DIST_CORR)
 R_K - 参考点设定位置 (MD34100:REFP_SET_POS[0])

□ 相关的参数

数据号	数据名	单位	值	数据说明
34010	REFP_CAM_DIR_IS_MINUS	-	0/1	返回参考点方向：0 - 正；1 - 负
34020	REFP_VELO_SEARCH_CAM	mm/Min	*	检测参考点开关的速度
34040	REFP_VELO_SEARCH_MARKER	mm/Min	*	检测零脉冲的速度
34050	REFP_SEARCH_MARKER_REVERSE	-	0/1	寻找零脉冲方向：0 - 正；1 - 负
34060	REFP_MAX_MARKER_DIST	mm	*	检测参考点开关的最大距离
34070	REFP_VELO_POS	mm/Min	*	返回参考点定位速度
34080	REFP_MOVE_DIST	mm	*	参考点移动距离（带符号）
34090	REFP_MOVE_DIST_CORR	mm	*	参考点移动距离修正量
34092	REFP_CAM_SHIFT	mm	*	参考点撞块电子偏移
34100	REFP_SET_POS	mm	*	参考点（相对机床坐标系）位置


注意：参考点撞块的长度要根据 MD34020 定义的速度确定，既要求在该速度下碰到撞块后减速到“0”速时，坐标轴能停在撞块之上（不能冲过撞块）！

□ 返回参考点的操作：

1. 进入“参考点方式”；
2. 按住返回参考点轴的“方向”键，直到屏幕上出现参考点到达的标志；

□ 触发方式（点动方向键）返回参考点

802D 系统可以按触发方式返回参考点，但要求按照下图安装参考点撞块。以保证返回参考点前坐标不会停在参考点撞块和硬限位撞块之间。

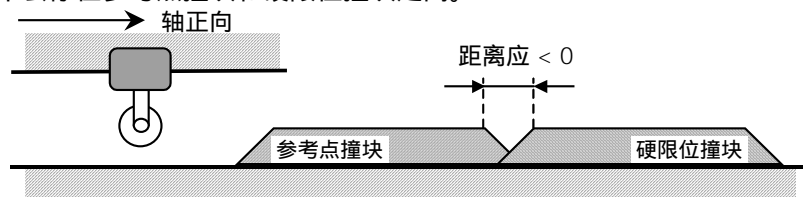

如果参考点撞块与硬限位撞块之间能保证上述位置关系，可通过参数将返回参考点设置为触发方式：点一下“方向”键，即可自动返回参考点。

数据号	数据名	单位	值	数据说明
11300	JOG_INC_MODE_LEVELTRIGGRD	-	0	返回参考点触发方式

注意：该参数必须在专家口令“SUNRISE”下修改；
注意：修改完后必须恢复制造商专口令“EVENING”；

□ 关于绝对值编码器的调试过程

1. 设置机床参数：

34200	ENC_REFP_MODE	-	0	绝对值编码器位置设定
34210	ENC_REFP_STATE	-	0	绝对值编码器状态：初始

2. 进入“手动”方式，将坐标移动到一个已知位的位置设置，

3. 输入已知位的位置值

34100	REFP_SET_POS	mm	*	机床坐的位置
-------	--------------	----	---	--------

4. 激活绝对值编码器的调整功能

34210	ENC_REFP_STATE	mm	1	绝对值编码器状态：调整
-------	----------------	----	---	-------------

5. 激活机床参数：按机床控制面板上的复位键，可激活的以上设定的参数

6. 通过机床控制面板进入返回参考点方式

7. 按照返回参考点的方向按方向键，无坐标移动，但系统自动设定了下列：

34090	REFP_MOVE_DIST_CORR	mm	*	参考点偏移量
34210	ENC_REFP_STATE	-	2	绝对值编码器状态：设定完毕

屏幕上的显示位置为 MD34100 设定的位置。



注意

下载 PLC 应用程序会导致参考点位置丢失。所以必须在 PLC 应用程序调试完毕后，再调试绝对值编码器。

如果需要改变参考点为置值，则需要重复上述过程 1~7。

5.3.9 软限位

数据号	数据名	单位	值	数据说明
36100	POS_LIMIT_MINUS	mm	*	负向软限位
36110	POS_LIMIT_PLUS	mm	*	正向软限位


5.3.10 反向间隙补偿

数据号	数据名	单位	值	数据说明
32450	BACKLASH	mm	*	反向间隙，回参考点后补偿生效

5.3.11 丝杠螺距误差补偿

数据号	数据名	单位	固定值	数据说明
38000	MM_ENC_COMP_MAX_POINTS	-	125	最大补偿点数

□ 补偿的原理

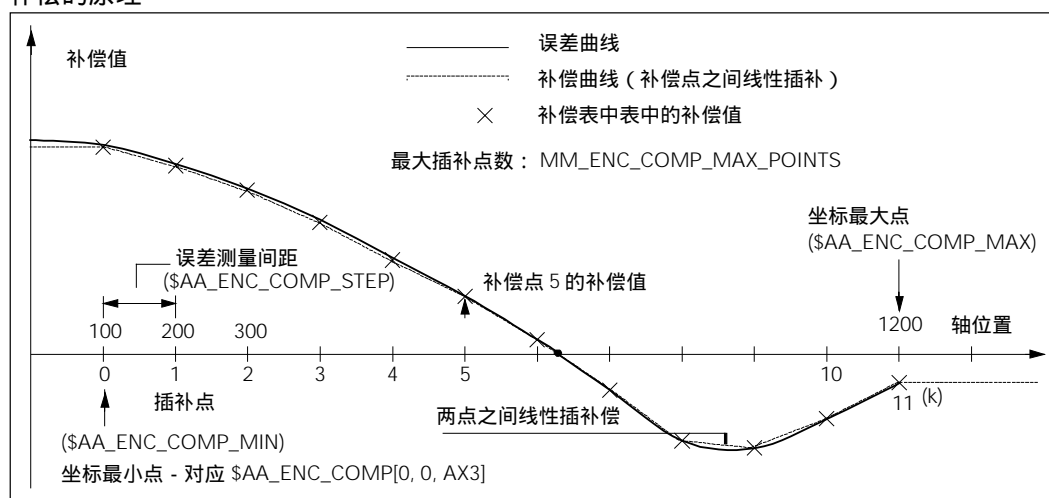




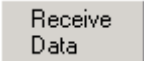









□ 补偿数组的结构





\$AA_ENC_COMP[0,0,AX3]= 0.0	对应于最小位置上的误差值
\$AA_ENC_COMP[0,1,AX3]= 0.0	对应于最小位置 + 1 个间隔位置上的误差值
\$AA_ENC_COMP[0,2,AX3]= 0.0	对应于最小位置 + 2 个间隔位置上的误差值
\$AA_ENC_COMP[0,3,AX3]= 0.0	对应于最小位置 + 3 个间隔位置上的误差值
...	...
\$AA_ENC_COMP[0,123,AX3]= 0.0	对应于最小位置 + 123 个间隔位置上的误差值
\$AA_ENC_COMP[0,124,AX3]= 0.0	对应于最小位置 + 124 个间隔位置上的误差值
\$AA_ENC_COMP_STEP[0,AX3]=0.0	测量间隔 (毫米)
\$AA_ENC_COMP_MIN[0,AX3] =0.0	最小位置 (绝对)
\$AA_ENC_COMP_MAX[0,AX3] =0.0	最大位置 (绝对)
\$AA_ENC_COMP_IS_MODULO[0,AX3]=0	(用于旋转轴)

 □ 补偿的方法

 方法一：

 


-   首先利用准备好的“802D 调试电缆”将计算机和 802D 的 COM1 连接起来；
-  从 WINDOWS 的“开始”中找到通讯工具软件 WinPCIN，并启动；
-  WinPCIN 中选择“文本”通讯方式 ；然后选择接收数据 ；
-  进入系统的通讯画面，设定相应的通讯参数，然后用键盘的光标键选择“数据...”，并选择其中的“丝杠误差补偿”，按菜单键“读出”启动数据传输；
-  按照预定的最小位置，最大位置和测量间隔移动要进行补偿的坐标；
-  用激光干涉仪测试每一点的误差； 将误差值编辑在刚刚传出的补偿文件中；
-   将编辑好的补偿文件载传回 802D 系统中；
-  设定轴参数 MD32700 = 1，然后返回参考点。补偿值生效；


方法二：

-    同方法一，将补偿文件由 802D 传回计算机上；
-  编辑补偿文件，修改文件头和文件尾（见下面的例子），将补偿文件改为加工程序格式；

```

 %_N_BUCHANG_MPF
; $PATH=/_N_MPF_DIR
$AA_ENC_COMP[0,0,AX3]= 0.0
$AA_ENC_COMP[0,1,AX3]= 0.0
$AA_ENC_COMP[0,2,AX3]= 0.0
...
$AA_ENC_COMP_STEP[0,AX3]=0.0
$AA_ENC_COMP_MIN[0,AX3] =0.0
$AA_ENC_COMP_MAX[0,AX3] =0.0
$AA_ENC_COMP_IS_MODULO[0,AX3]=0
M02
    
```

 -    将修改过的文件在传回 802D 中。这时在加工程序的目录中就可以看到名为“BUCHANG”的加工程序；



用激光干涉仪测试每一点的误差；



将误差值编辑在加工程序“BUCHANG”中；



按软菜单键“执行”选择加工程序“BUCHANG”。802D 进入“自动方式”，然后按机床面板上的“NC 启动”键，执行加程序“BUCHANG”后补偿值存入 802D 系统中；

设定轴参数 MD32700 = 1，然后返回参考点。补偿值生效；



注意

只有在机床参数：MD32700 = 0 时，补偿文件才能写入 802D 系统；当 MD32700 = 1 时，802D 内部的补偿数组进入写保护状态。

5.3.12 设定用户的数据保护级

802D 系统对用户数据定义了保护级。用户数据包括：刀具数据、零点偏移、设定数据、R 参数、加工程序和 RS232 参数的设定。这些用户数据的读写权限，需要在“制造商”口零下通过以下显示参数设定：

数据号	数据名	值	数据说明
207	USER_CLASS_READ_TOA	3-7	保护级：刀具参数 读
208	USER_CLASS_WRITE_TOA_GEO	3-7	保护级：刀具几何参数 写
209	USER_CLASS_WRITE_TOA_WEAR	3-7	保护级：刀具磨损参数 写
210	USER_CLASS_WRITE_ZOA	3-7	保护级：可设定零点偏移 写
212	USER_CLASS_WRITE_SEA	3-7	保护级：设定数据 写
213	USER_CLASS_READ_PROGRAM	3-7	保护级：零件程序 读
214	USER_CLASS_WRITE_PROGRAM	3-7	保护级：零件程序 写
215	USER_CLASS_SELECT_PROGRAM	3-7	保护级：零件程序 选择
218	USER_CLASS_WRITE_RPA	3-7	保护级：R 参数 写
219	USER_CLASS_SET_V24	3-7	保护级：RS-232 参数 设定

具有保护级 3 的用户数据 - 需要在“用户”口令（CUSTOMER）下读写；

具有保护级 4 的用户数据 - 需要 PLC 将地址 V26000000.7 置“1”后才能读写；

具有保护级 5 的用户数据 - 需要 PLC 将地址 V26000000.6 置“1”后才能读写；

具有保护级 6 的用户数据 - 需要 PLC 将地址 V26000000.5 置“1”后才能读写；

具有保护级 7 的用户数据 - 不需任何口令和 PLC 接口信号就可以读写；



重要事项

在机床调试完毕准备出厂前，千万不要忘记做数据备份。数据备份包括系统内部备份和外部备份。

- 内部备份即系统菜单下进行“数据存储”；
- 外部备份则需将文本格式的机器数据、螺补数据、刀具数据以及二进制格式的试车数据和 PLC 应用文件传送到 PC 计算机中。也可将试车数据存入 PC 卡中。

机床出厂时，应为最终用户提供数据备份盘。



重要事项

在机床出厂之前，务必不要忘记关闭制造商口令。

如果机床在没有关闭制造商口令的情况下出厂，最终用户有可能按标准数据启动系统导致 802D 初始化，使机床不能工作。

6 数据备份

在系统调试完毕后进行数据备份是十分重要的。SINUMERIK 802D 提供了多种数据备份的方法。系统的数据可在系统内部备份，可在 PC 卡上备份，也可在计算机的硬盘上备份。



6.1 数据内部备份



数据的内部备份可以通过“数据存储”软菜单键轻而易举地实现。

 
注意：内部备份的数据不包括 PLC 应用程序和用户报警文本。因为 PLC 应用程序和报警文本均直接存储在闪存中；



802D 配备了 16 MB 闪存  和 32 MB 静态存储器 （静态存储器的数据由高能电容维持）。





所有生效的数据均存储于静态存储器，当电容的能量耗尽后，数据将丢失。



“内部数据备份”是将静态存储器中所有生效数据存储到闪存中。



802D 在上电自检时可以检测到静态存储器的数据已经掉电。  如果出现这种情况，系统会自动将闪存内存储的数据复制到静态存储器中，并且会有提示报警：

04062 – 存储数据已经加载



重要事项

所以在调试结束时必须进行数据的内部备份

6.2 数据外部备份

802D 中的数据（包括 PLC 应用程序，报警文本以及驱动器数据）可以通过 RS232 串行接口备份到个人计算机的硬盘或软盘上，或者将数据备份到 PC 卡上。







系统数据由下列数据项构成：


数据	子项 / 说明	文件类型
零件程序和子程序 ...	主程序目录内的所以零件程序文件	文本文件
标准循环 ...	固定循环目录内的所有固定循环文件	文本文件
数据 ...	机器数据	文本文件
	设定数据	文本文件
	刀具数据	文本文件
	R 参数	文本文件
	零点偏移	文本文件
丝杠误差补偿	文本文件	
试车数据 PC*	试车数据到 PC 计算机	二进制文件
PLC 应用 PC	PLC 应用程序（含报警文本）到 PC 机	二进制文件
显示机床数据 PC	显示机床数据到 PC 机	二进制文件
PLC 选择报警文本 PC	PLC 用户报警文本到 PC 机	二进制文件
试车数据 NC 卡	试车数据到 PC 存储卡	二进制文件
PLC 应用 NC 卡	PLC 应用程序（含报警文本）到 PC 卡	二进制文件
显示机床数据 NC 卡	显示机床数据到 PC 卡	二进制文件
PLC 选择报警文本 NC 卡	PLC 用户报警文本到 PC 卡	二进制文件

* 试车数据中包括


- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 所有零件程序文件 | <input type="checkbox"/> 机器数据 | <input type="checkbox"/> PLC 应用程序 |
| <input type="checkbox"/> 所有固定循环文件 | <input type="checkbox"/> 设定数据 | <input type="checkbox"/> 用户报警文本 |
| | <input type="checkbox"/> 刀具数据 | |
| | <input type="checkbox"/> R 参数 | |
| <input type="checkbox"/> 定义轴的驱动器数据 | <input type="checkbox"/> 零点偏移 | |
| | <input type="checkbox"/> 丝杠误差补偿 | |

 6.2.1 数据备份到计算机

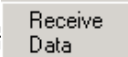-    首先利用准备好的“802D 调试电缆”将计算机和 802D 的 COM1 连接起来；
-  从 WINDOWS 的“开始”中找到通讯工具软件 WinPCIN，并启动；
-  WinPCIN 中根据文件类型“文本”或“二进制”通讯方式；然后选择接收数据  ；

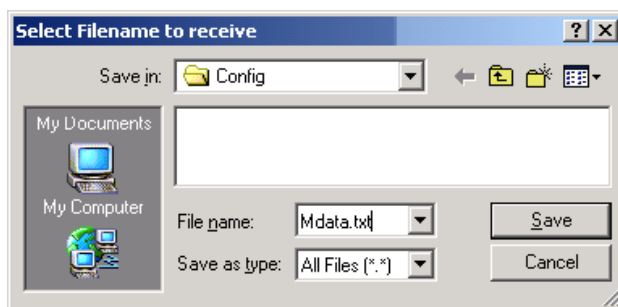

 - 注意：通讯双方的通讯参数（如波特率）应匹配；
- 注意：备份或恢复“试车数据”时，波特率应小于等于 19200；
- 注意：恢复“试车数据”（计算机到 802D）时，不能使用 RS232 隔离器；

-  用光标选择所需的数据，然后按软菜单键“读出”启动数据输出；
- 注意：通讯双方中，接收方首先进入接收数据状态；

重要事项






在一台机床调试完毕后，应备份以下数据：

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 机床数据 | (文本格式) |
| <input type="checkbox"/> 螺距误差补偿 | (文本格式) |
| <input type="checkbox"/> 刀具数据 | (文本格式) |
| <input type="checkbox"/> 试车数据 | (二进制格式) - 用于相同版本 802D 的批量生产 |
| <input type="checkbox"/> PLC_应用 | (二进制格式) - 用于 802D 的批量生产 |

6.2.2 数据存储到 PC 卡


- PC 卡指标：802D 使用的 PCMCIA 存储卡为 8M 字节，5V
- PC 卡的格式化：

   将 PC 卡插入 802D 的 PCMCIA 的插槽中；

 


802D 上电。当 802D 屏幕出现 DRAM CHECK 时按选择键 ，屏幕上出现菜单：

Normal mode
Default data
Software update
Format PC-Card
Reload saved user data
PLC stop

将光标移动至 Format PC-Card，然后按输入键 ，这时 802D 显示：

Format PC-Card (Caution: All data will be lost !!!)
Do you really want [N/Y]?:

在光标处输入“Y”，然后按输入键  启动格式化。

□ 数据备份过程：



将 PC 卡插入 802D 的 PCMCIA 的插槽中（注意：西门子标签向下）；



802D 上电；

802D 进入系统“SYSTEM”菜单；选择“数据入/出”软菜单键，然后将光标移动到：
试车数据 NC 卡

- 垂直软菜单键上选择“读出”即将数据备份到 PC 卡上。
- 垂直软菜单键上选择“读入”即将备份到 PC 卡上的数据读入 802D。

7 批量调试

SINUMERIK 802D 批量调试功能是批量生产的有效方法。可以将“试车数据”由一台已经调试完毕的 802D 通过 RS232 接口传送到待调试的 802D 中、或者将备份的个人计算机上的“试车数据”通过 WinPCIN 通讯软件传送到待调试的 802D 中，或者将备份的 PC 卡上的“试车数据”传送到待调试的 802D 中。

一旦系统调试完毕，只需将“试车数据”备份到个人计算机或 PC 卡上，随后的机床也只需将备份的“试车数据”传入 802D，一台机床的调试就基本完成。剩下的工作仅仅有：

- 每个坐标的反向间隙补偿，坐标的软限位 (每轴三个机床数据)
- 丝杠螺距误差补偿 (根据需要)
- 驱动器的参数优化 (使用软件 SimoComU)



重要事项

批量调试前必须首先设定驱动器 611UE 对应的 PROFIBUS 地址。



PROFIBUS 地址可利用驱动器操作面板上的 **+**，**P**，**-** 设定来设定。驱动器首次上电后，显示窗口显示 A1106，表示驱动器无数据；

- (1) 地址设定：用 **+** 键找到参数 A918。按 **P** 键即可输入总线地址，然后按 **P** 键结束输入。
- (2) 地址存储：按 **+** 键找到参数 A652，按 **P** 键后，窗口显示“0”，按 **+** 键窗口显示“1”等待自动变为“0”后总线已经存储。
- (3) 地址生效：驱动器重新上电后总线地址生效。

7.1 NC 到 NC 的批量调试



首先利用准备好的“802D 调试电缆”将两台 802D 的 COM1 连接起来（不能通过 RS232 隔离器）；且通讯格式为二进制、波特率相同（≤19200）；



待调试的 802D 进入“数据入/出”菜单，并按“读入”软菜单键进入数据等待状态；



以调试好的 802D 进入“数据入/出”菜单，并将光标指定在“试车数据 PC”，然后选择“读出”软菜单键；



待调试的 802D 的屏幕上出现提示信息“读试车数据”，只需选择“确认”软菜单键传输即可继续进行；

注意：“试车数据”是分块自动传送的。每传输一部分系统提示：

安装和启动：NCK 复位已经有效！

上述过程自动进行五次，然后开始传输驱动器数据。传输完毕后系统提示：






安装和启动：上电复位驱动器有效！


之后，系统自动启动后，继续传输数据。传输结束后，系统提示：


 
安装和启动：NCK 复位已经有效！

之后，系统自动启动。数据传输结束。





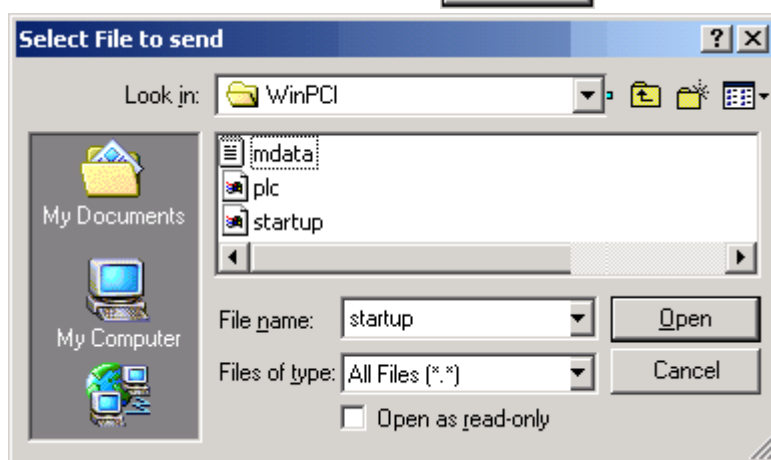

 
7.2 PC 计算机到 NC 的批量调试 (利用 WinPCIN 软件)

-  RS 232 电缆  首先利用准备好的“802D 调试电缆”将计算机和 802D 的 COM1 连接起来；
-  802D 的通讯设定为二进制格式，通过垂直软菜单键上选择“读入”使 802D 进入数据等待状态；
-  从 WINDOWS 的“开始”中找到通讯工具软件 WinPCIN，并启动；
-  WinPCIN 中根据文件类型“二进制”通讯方式。选择 **Send Data** 并且找到备份的“试车数据”，例如“startup”，然后选择 **Open** 启动数据传输；



-  待调试的 802D 的屏幕上出现提示信息“读试车数据”，只需选择“确认”软菜单键传输即可继续进行；
-  传输过程同第 7.1 节的描述；

7.3 PC 卡到 NC 的批量调试

-    将存有“试车数据”PC 卡插入 802D 的 PCMCIA 的插槽中；
-  802D 上电；且进入系统“SYSTEM”菜单；选择“数据入/出”软菜单键，然后将光标移动到：
试车数据 NC 卡
-  802D 进入“数据入/出”菜单，并按“读入”软菜单键进入数据等待状态；
-  802D 的屏幕上出现提示信息“读试车数据”，只需选择“确认”软菜单键传输即可继续进行；
-  传输过程同第 7.1 节的描述；

8 特殊功能的调试

8.1 辅助功能调用固定循环

802D 系统支持利用 M 代码或 T 代码调用用户循环，该功能可用于机床的刀具交换等。
限制条件：

调用用户循环的 M 代码 或 T 代码不能出现在同一程序段中；

8.1.1 利用程序段中的“M6”调用循环程序（以加工中心换刀为例）

通过下列参数激活 M 代码调用固定循环：

数据号	数据名	单位	值	数据说明
22550	TOOL_CHANGE_MODE	-	1	利用 M 代码激活刀具参数
22560	TOOL_CHANGE_M_CODE	-	206	激活刀具参数的 M 代码
10715	M_NO_FCT_CYCLE[0]	-	6	M06 调用换刀固定循环
10716	M_NO_FCT_CYCLE_NAME[0]	-	"TOOL"	固定循环名

固定循环的格式和实例：

```

%_N_TOOL_SPF                ;>>> 用户循环名称 <<<
; $PATH=/_N_CUS_DIR          ;>>> 用户循环路径 <<<
PROC TOOL_SAVE DISPLOF      ;>>> 用户循环定义 <<<
IF $P_ISTEST GOTOF _END     ;在程序测试状态下，换刀循环可不执行
IF $P_SEARCHL>0 _END       ;在程序搜索时，换刀循环可不执行
IF $P_TOOLNO==$P_TOOLP GOTOF _NO ;如果编程刀具等于当前刀具，无换刀动作
G500 D0                      ;取消零点偏移，取消刀具补偿
G75 Z=0                      ;Z 轴进入固定点（换刀点）
SPOS=$MN_USER_DATA_FLOAT[0] ;主轴准停位置存在机床数据 MD14514[0]
MSG("换刀开始 *** 原刀具号: T" <<$P_TOOLNO) ; 显示最多 127 个字符
; >>> 主轴定向后可利用自定义 M 代码启动 PLC 换刀逻辑
; >>> PLC 将"读入禁止"(V32000006.1)置位，使该固定循环停止
; >>> PLC 控制刀库和机械手动作
; >>> 换刀完成后，PLC 将"读入禁止"复位，使该固定循环继续执行
M206                          ;激活刀具参数
STOPRE                        ;程序译码停止
G153 G01 Z0 F2000             ;G153 取消基本偏移（非模态）
MSG("换刀开始 *** 新刀具号: T" <<$P_TOOLP)
GOTOF _END
_NO:
MSG("无换刀动作 *** 原因: 编程刀具号=主轴刀具号")
_END:
M17                            ;>>> 固定循环结束 <<<

```

8.1.2 利用程序段中的“T”功能，调用循环程序

通过下列参数激活 T 代码调用固定循环：

数据号	数据名	单位	值	数据说明
22550	TOOL_CHANGE_MODE	-	0	利用 T 代码激活刀具参数
10717	T_NO_FCT_CYCLE	-	"TOOL"	M06 调用换刀固定循环

固定循环的格式同上

8.2 带直接编码器的数字主轴

机床配置：两个进给轴和一个数字主轴；主轴电机 1PH7 与机床主轴非 1:1 直连，主轴上安装了一个西门子 TTL 增量编码器。

802D 配置：611UE 双轴模块（总线地址：12）用于进给轴；
611UE 单轴模块（总线地址：10）用于主轴；

系统连接：TTL 编码器信号电缆连接到单轴 611UE 的 X472 编码器接口上



重要事项

611UE X472 编码器接口的倍频系数为 1。频率极限是 1MHz。

边界条件： $m * n / 60 < 10^6$

其中：m—编码器线数；n—主轴转速（单位：转/分）



重要事项

建议使用西门子配套的 TTL 编码器和配套电缆。

参数设定：



总线配置 MD11240=3；

按正常情况设定主轴数据：

MD30130 & MD30240










MD32000 & MD32020 & MD36200 & MD35110 & MD35130 等



与功能相关的参数：


数据号	数据名	值	数据说明
13060	DRIVE_TELEGRAM_TYPE[4]	104	[4]：报文类型(总线地址为 10)
30110	CTRL_OUT_MODULE_NR[0, AX3]	5	给定值模块号
30220	ENC_MODULE_NR[0, AX3]	5	编码器模块号
30230	ENC_INPUT_NR[0, AX3]	2	编码器信号端口号
31020	ENC_RESOL[0, AX3]	实际值	TTL 编码器每转脉冲数
32110	ENC_FEEDBACK_POL[0, AX3]	- 1	主轴反馈极性 ^注

注：输入 1 或 -1 要根据主轴电机的安装方式而定

-    利用准备好的“驱动器调试电缆”将计算机与 611UE 的 X471 连接起来；
-  从 WINDOWS 的“开始”中找到驱动器调试工具 SimoCom U，并启动；
-  选择联机方式；进入专家表 (Ctrl+E)，配置电机参数：
 - P890=4 编码器信号源来自 X472 接口
 - P922=104 主轴信号的 PROFIBUS 报文类型
 - P1007=编码器线数 外装编码器每的转脉冲数。应与主轴参数 MD31020 相同。
-  在 SimoComU 的主画面上选择图标： 存储数据，选择图标： 上电复位；或  重新上电；

8.3 带直接编码器的模拟量主轴

- 机床配置：两个进给轴和一个模拟主轴（如变频器），主轴电机与主轴之间非 1:1 直连，主轴上安装了一个西门子 TTL 增量编码器；
- 802D 配置：611UE 双轴模块（总线地址：12）用于进给轴；主轴由 A 进给通道携带；
- 系统连接：

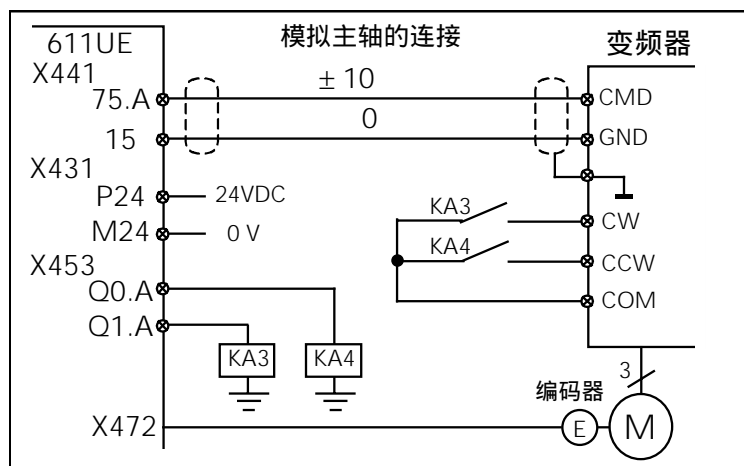

重要事项

611UE 采用 8 位 D/A 转换器，模拟给定的最小当量为 78mV！

参数设定：



总线配置 MD11240=3 或 4；

按正常情况设定主轴数据：

MD30110 & MD30220，MD30130 & MD30240

MD32000 & MD32020 & MD36200 & MD35110 & MD35130 等



与功能相关的参数：

数据号	数据名	值	数据说明
13060	DRIVE_TELEGRAM_TYPE[0]	0	总线地址 12 的报文类型
13060	DRIVE_TELEGRAM_TYPE[4]	0	总线地址 10 的报文类型
13070	DRIVE_FUNCTION_MASK[0]	8000	总线地址 12 的功能选项：模拟主轴
30134	IS_UNIPOLAR_OUTPUT[0,AX3]	0	双极性模拟量（出厂设定）
		1	单极性模拟量（使能 & 方向）
		2	单极性模拟量（+使能 & -使能）
30110	CTRL_OUT_MODULE_NR[0,AX3]	1	给定值模块号
30120	CTRL_OUT_NR[0,AX3]	2	给定值信号端口
30220	ENC_MODULE_NR[0,AX3]	1	编码器模块号
30230	ENC_INPUT_NR[0, AX3]	2	编码器信号端口号
31020	ENC_RESOL[0, AX3]	实际值	TTL 编码器每转脉冲数
32250	RATED_OUTVAL[0, AX3]	100	额定输出值（%）*
32260	RATED_VELO[4]	实际值	额定电机转速(对应模拟电压)*



重要事项

MD32250 和 MD32260 必须在口令“SUNRISE”下设定。设定完毕后，务必恢复制造商口令“EVENING”




RS 232 电缆





P922=0 主轴信号的 PROFIBUS 报文类型，然后再 SimoComU 的上设定模拟输出和数字量输出，见下图：

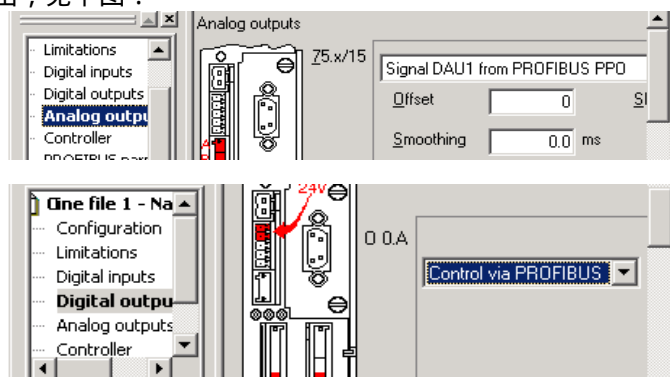

在 SimoComU 的主画面上选择图标： 存储数据，选择图标： 上电复位；




重要事项

对于无直接编码器的模拟主轴，设置方法相同，但主轴的 MD30200=0

8.4 利用外部接近开关实现主轴定向

前提条件：

主轴精确定向需要高精度的感应式接近开关，如西门子: 3RG4050-0AG05。当金属体与接近开关接近时，接近开关产生上升沿信号（电平+24VDC）

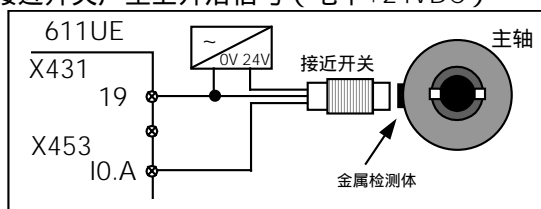

参数设定：



与功能相关的参数：

数据号	数据名	值	数据说明
34200	ENC_REFP_MODE	7	接近开关作为主轴定向信号
34040	REFP_VELO_SEARCH_MARKER	实际值	主轴定向速度(单位：转/分)
34060	REFP_MAX_MARKER_DIST	720	搜索接近开关的距离(单位：度)
35350	SPOS_POSITIONING_DIR	3/4	主轴定向方向（3-正/4-负）




RS 232 电缆



启动 PLC 编程工具



编辑 PLC 应用程序，在应用程序中（每个周期都可扫描）加入：

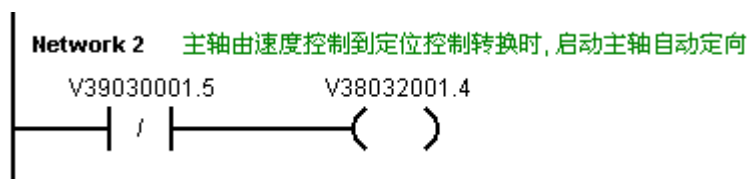




将修改过的 PLC 应用程序下载到 802D 中，然后启动



利用准备好的“驱动器调试电缆”将计算机与 611UE 的 X471 连接起来；

从 WINDOWS 的“开始”中找到驱动器调试工具 SimoCom U，并启动；进入“Digital Inputs”设定：

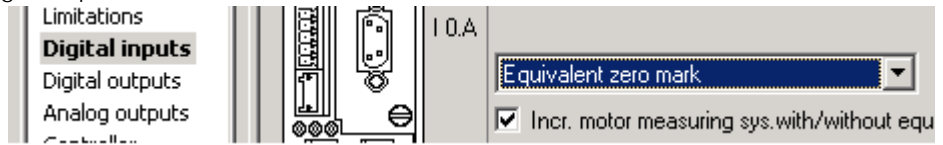

在 SimoComU 的主画面上选择图标： 存储数据，选择图标： 上电复位；

在执行 SPOS 命令时，主轴由静止启动，主轴加速到 MD34040 定义的速度，与接近开关同步，并且定位。主轴旋转方向由机床数据 MD35350 确定。正向同步时，NC 与接近开关下降沿同步；反向同步时，NC 与接近开关的上升沿同步。

8.5 直接测量系统的调试（全闭环）

802D 支持直线和旋转的直接测量系统；在使用直接测量系统时，611UE 只能用作单轴：其 X411 接口接电机编码器，X412 接直接测量部件（如直线光栅或圆光栅）。

前提条件：

- 测量部件必须是不带间距编码增量型 $1V_{pp}$ 正弦波光栅，或 EnDat 绝对值光栅
- 测量信号必须是纯编码器信号，既 A、A*、B、B* 和 R、R*
- 802D 版本 > 02.01；驱动固件版本 > 05.02.04。

重要事项



必须使用西门子的标准电缆：

6FX8002-2CG00-xxxx - 用于增量型光栅

6FX8002-2CH00-xxxx - 用于 EnDat 绝对光栅



(1) 调试光栅尺全闭环系统

参数设定：



利用准备好的“驱动器调试电缆”将计算机与 611UE 的 X471 连接起来；

从 WINDOWS 的“开始”中启动驱动器调试工具 SimoComU，进入驱动器配置，选择直接测量系统：

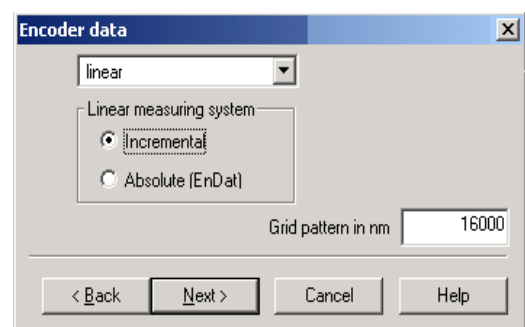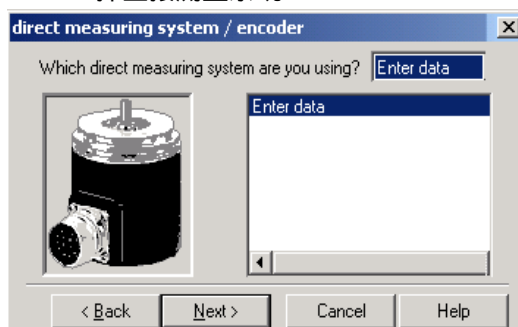



配置完毕后，按 Ctrl 和 E 键进入专家表，检查下列参数：

参数号	参数说明	值	单位	生效
879	PROFIBUS configuration	1000h	Bits->F4	Power On
879.12	Activate direct measuring system	1		Power On
1036	DM Encoder code number	99		Power On
1037	DM Encoder configuration	0000h	Bits->F4	Power On
1037.3	Absolute encoder (EnDat interface)	0		Power On
1037.4	Linear measuring system	0		Power On
1030	DM actual value sensing configuration	0000h	Bits->F4	Power On
1031	DM multi-turn resolution, absolute encoder	0		Power On
1032	DM single-turn resolution, absolute encoder	0		Power On
1033	DM diagnosis	0000h	Bits->F4	Power On
1034	DM grid spacing	0	nm	Power On
1038	DM serial number, low part	0000h		Power On
1039	DM serial number, high part	0000h		Power On
1007	DM encoder pulse number	2048		Power On



配置第一编码器：

参数号	参数说明	值	单位	生效
922	PROFIBUS frame selection	102		Power On



选择图标： 存储数据，选择图标： 上电复位；然后输入下列参数：

参数号	参数说明	值	单位	生效
915.6	PZD setpoint value assignment PROFIBUS	50009		Immed.
916.6	PZD actual value assignment PROFIBUS	50010		Immed.
916.7	PZD actual value assignment PROFIBUS	50011		Immed.
916.8	PZD actual value assignment PROFIBUS	50011		Immed.
916.9	PZD actual value assignment PROFIBUS	50012		Immed.
916.10	PZD actual value assignment PROFIBUS	50012		Immed.



配置第二编码器：

参数号	参数说明	值	单位	生效
922	PROFIBUS frame selection	0		Power On



选择图标： 存储数据，选择图标： 上电复位；然后输入下列参数：

参数号	参数说明	值	单位	生效
915.6	PZD setpoint value assignment PROFIBUS	50013		Immed.
916.6	PZD actual value assignment PROFIBUS	50014		Immed.
916.7	PZD actual value assignment PROFIBUS	50015		Immed.
916.8	PZD actual value assignment PROFIBUS	50015		Immed.
916.9	PZD actual value assignment PROFIBUS	50016		Immed.
916.10	PZD actual value assignment PROFIBUS	50016		Immed.

特殊情况：

当需要直接测量系统和测量功能同时生效时，测量信号应连接到 611UE 上 X454 的 I0.B，且设定以下参数：

参数号	参数说明	值	单位	生效
672	Function, input terminal I0.B	80		Immed.



802D 的相关参数：

数据号	数据名	值	数据说明
30240	ENC_TYPE	实际值	1：增量 / 4：绝对值编码器
31020	ENC_RESOL	实际值	编码器的脉冲数
34200	ENC_REFP_MODE	实际值	1：增量 / 0：绝对值编码器
31000	ENC_IS_LINEAR	实际值	0：编码器 / 1：光栅尺
31010	ENC_GRID_POINT_DIST	实际值	光栅尺节点距离
31040	ENC_IS_DIRECT	实际值	0：电机编码器；1：直接编码器
32110	ENC_FEEDBACK_POL	实际值	反馈极性：1 / -1

(2) 调试圆光栅全闭环系统



重要事项



只有总线地址 10 和 20 两个驱动器可以连接圆光栅！

参数设定：



利用准备好的“驱动器调试电缆”将计算机与 611UE 的 X471 连接起来；

从 WINDOWS 的“开始”中启动驱动器调试工具 SimoComU，进入驱动器配置，选择直接测量系统：

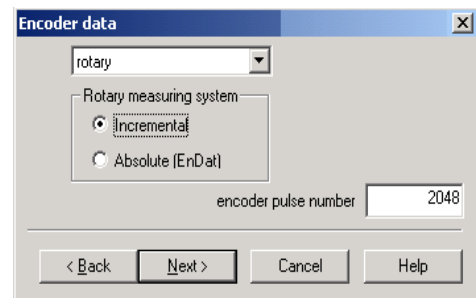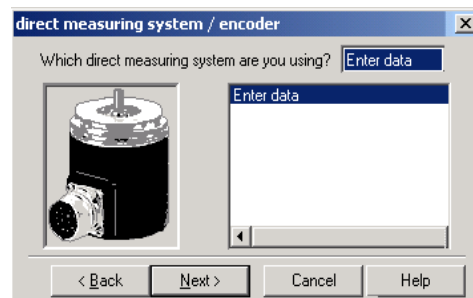

配置第一编码器：

参数号	参数说明	值	单位	生效
922	PROFIBUS frame selection	103		Power On



802D 的相关参数：

数据号	数据名	值	数据说明
13060	DRIVE_TELEGRAM_TYPE[轴号-1]	103	位置信号包括第一和第二编码器




802D 的相关参数：

数据号	数据名	值	数据说明
30230	ENC_INPUT_NR[0]	2	位置信号来自第二编码器 X412
31020	ENC_RESOL	实际值	编码器的脉冲数
31040	ENC_IS_DIRECT	实际值	0：电机编码器；1：直接编码器
32110	ENC_FEEDBACK_POL	实际值	反馈极性：1 / -1
34200	ENC_REFP_MODE	实际值	1：增量 / 0：绝对值编码器

8.6 显示功能

8.6.1 加工时间显示

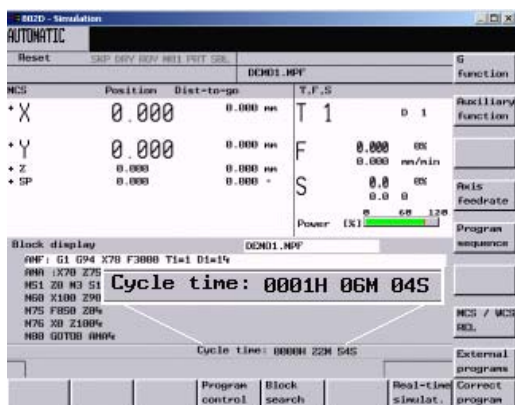

时间显示是系统的默认设定 (MD27860=7)。屏幕上显示的是“循环时间”。在“设定数据”画面可提供五种时间, 这些时间也可通过对应的系统变量由加工程序读出:

- 运行时间 (对应 \$AC_OPERATING_TIME)
自动方式下运行程序的总时间
- 循环时间 (对应 \$AC_CYCLE_TIME)
所选程序的运行时间
- 加工时间 (对应 \$AC_CUTTING_TIME)
所选程序的加工(G01, G02, G03)时间
- 调试时间 (对应 \$AN_SETUP_TIME)
- 开机时间 (对应 \$AN_POWERON_TIME)

8.6.2 工件计数器显示



802D 的相关参数 (通道数据):

数据号	数据名	值	数据说明
27880	PART_COUNTER	实际值	计数器激活与配置
27882	PART_COUNTER_MCODE	实际值	定义计数 M 代码 (0~99)

- “所需工件” (\$AC_REQUIRED_PARTS) - 通过 MD27880 BIT 0=1 激活
BIT 1=0 - 若“实际工件”数等于“所需工件”数, 报警或接口 V33004001.1=1
BIT 1=1 - 若“特殊工件”数等于“所需工件”数, 报警或接口 V33004001.1=1
- “工件总数” (\$AC_TOTAL_PARTS) - 通过 MD27880 BIT 4=1 激活
BIT 5=0 - M02 / M30 使“工件总数”增加“1”
BIT 5=1 - 由 MD27882 定义的 M 代码使“工件总数”增加“1”
BIT 6=0 / 1 - “程序测试”生效时计数器工作/不工作
- “实际工件” (\$AC_ACTUAL_PARTS) - 通过 MD27880 BIT 8=1 激活
BIT 9=0 - M02 / M30 使“工件总数”增加“1”
BIT 9=1 - 由 MD27882 定义的 M 代码使“工件总数”增加“1”
BIT 10=0 / 1 - “程序测试”生效时计数器工作/不工作
- “特殊工件” (\$AC_SPECIAL_PARTS) - 通过 MD27880 BIT 12=1 激活
BIT 13=0 - M02 / M30 使“工件总数”增加“1”
BIT 13=1 - 由 MD27882 定义的 M 代码使“工件总数”增加“1”

8.6.3 主轴功率显示



通过 802D 显示的参数可以激活数字主轴功率显示

数据号	数据名	值	数据说明
360	SPINDLE_LOAD_DISPL1	1	激活主轴 1 功率显示 (0-取消)
362	SPINDLE_LOAD_DISPL2	1	激活主轴 2 功率显示 (0-取消)
363	SPINDLE_LOAD_BAR_LIM2	实际值	显示条极限 1 <9999999
364	SPINDLE_LOAD_BAR_LIM3	实际值	显示条极限 2 <9999999
365	SPINDLE_LOAD_BAR_MAX	实际值	显示条最大值 <120%
366	SPINDLE_LOAD_BAR_COL1	实际值	第一功率显示区的颜色 (0~15)
367	SPINDLE_LOAD_BAR_COL2	实际值	第二功率显示区的颜色 (0~15)
368	SPINDLE_LOAD_BAR_COL3	实际值	第三功率显示区的颜色 (0~15)

8.7 测量功能

8.7.1 探头及其连接与设定



探头在检测到物体时，能够产生 24V 的保持信号（而不是脉冲信号）

- 3D 探头可无限制地在车床和铣床上使用
- 双向探头可在铣床上作为单向探头使用，在车床上用作刀具测量
- 单向探头可在主轴能够定向的铣床上使用



测量信号是通过 611UE 的数字输入读入 802D 的。探头信号应连接到 611UE 上 X453 的 IO.A 和 X454 的 IO.B；探头 24V 直流电源的“0”V 与 X431 的 M24 连接；



利用准备好的“驱动器调试电缆”将计算机与 611UE 的 X471 连接起来；



进入 SimoComU 的专家表，设定 P660=80



802D 的参数 MD13200 MEAS_PROBE_LOW_ACTIVE 可定义探头的有效电平

8.7.2 通道测量功能（测量循环：MEAS 和 MEAW）



802D 的零件程序中编程测量循环（MEAS 或 MEAW）（举例）

N10 G1 F300 X300 Z200 MEAS=-1 ; 探头 1 下降沿触发

N20 G1 F300 X300 Y100 MEAS=1 ; 探头 1 上升沿触发

探头信号生效或编程位置到达，测量程序段结束。

注意：当编程了测量某一几何轴（工件坐标系），所有几何轴的测量结果均被存储；



测量结果（系统变量）：

\$AC_MEA[1] - 探头触发状态（测量开始时该变量清除，探头触发时置位）

- \$AA_MM[<轴名>] - 机床坐标系的测量结果；
- \$AA_MW[<轴名>] - 工件坐标系的测量结果；

8.7.3 手动刀具测量



802D 支持在手动方式下对车床、铣床和加工中心的刀具进行测量，测量的结果直接存入刀具参数表；要进一步了解手动刀具测量的功能请参阅《802D 功能说明》



手动刀具测量的功能需要 PLC 应用程序配合动作。下列子程序是实现该功能所必需的：子程序 32：PLC_INI；子程序 38：MCP_NCK；子程序 43：MEAS_JOG；



802D 进入手动方式，选择软键“设置”下的“测头数据”，设定“速度”（手动测量时坐标的运动速度）等相关参数



然后进入刀具测量画面选择自动测量



重要事项

坐标向测头移动时要格外小心，测头的活动量有限，过冲会导致测头损坏。点动速度不能过高，禁止点动快速！


8.8 通过 PLC 应用程序选择加工程序

8.8.1 建立 PLC 调用加工程序表

- 程序表中最多放置 255 个程序：
- 1~100 保护等级为“用户”（CUSTOMER）
 - 101~200 保护等级为“制造商”（EVENING）
 - 201~255 保护等级为“西门子”
- 程序编号作为 PLC 选择的依据



直接建立程序调用表：由“System”→“PLC”→“程序表”（用  键切换窗口）：

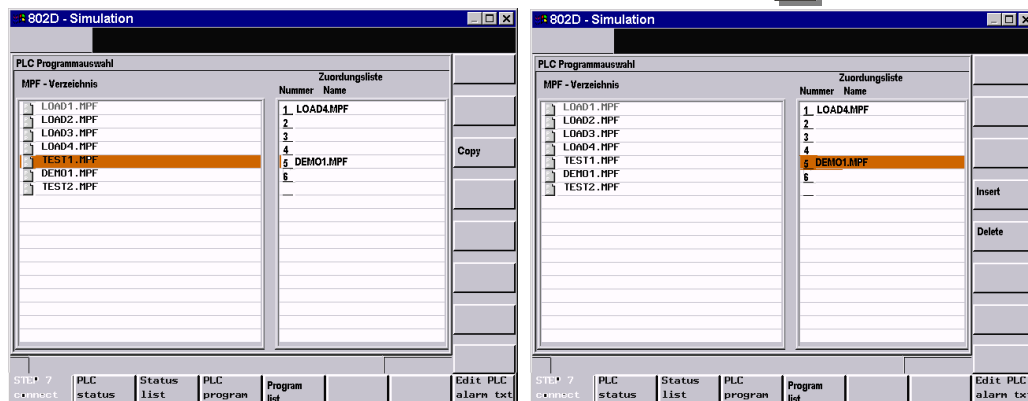

RS 232 电缆




或将程序表利用通讯软件 WinPCIN 由计算机传入 802D。

文件格式： %_N_PLCPROG_LST
\$PATH=/_N_CUS_DIR
1|PART1.MPF
2|PUMP.MPF
3|PART2.MPF
54|CUTTING.MPF

注意：文件中分割符可为“|”或制表符 TAB

8.8.2 利用 PLC 在加工程序表选择程序

 PLC 应用程序中利用字节赋值 MOV_B 将程序号送到 PLC→HMI 接口：

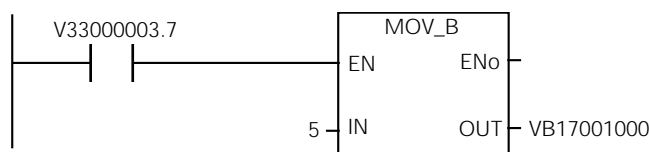

注意：接口 VB17001000 中的程序号，在系统接收后立即被 PLC 系统清除；


 HMI 应答：

程序选择成功：V17002000.0 (HMI →PLC 接口，只读，信号宽度：1 个 PLC 周期)

程序选择错误：V17002000.1 (HMI →PLC 接口，只读，信号宽度：1 个 PLC 周期)

8.9 由 PLC 读取坐标的位置和剩余量


802D 中的 PLC 应用程序可以读取各轴机床坐标的位置以及剩余量。读取的方法如下：

 首先要通过 PLC 应用程序激活读位值的功能：

 


V26000001.1=1 – 激活读取机床坐标的位置；

 

V26000001.2=1 – 激活读取位置指令的剩余值；


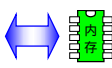
坐标位置的地址	剩余值的地址	轴号	数据类型
VD57000000	VD57000004	第一轴	浮点数
VD57010000	VD57010004	第二轴	浮点数
VD57020000	VD57020004	第三轴	浮点数
VD57030000	VD57030004	第四轴	浮点数
VD57040000	VD57040004	第五轴	浮点数

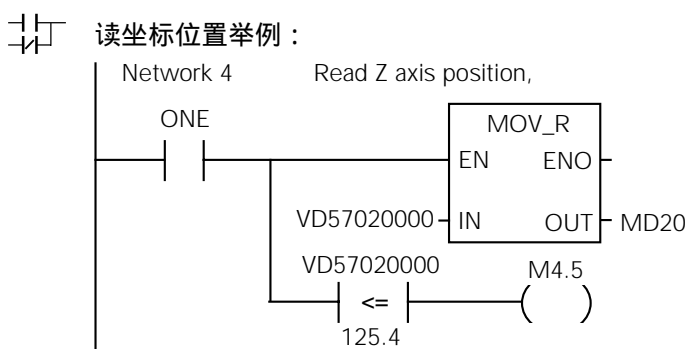

8.10 NC 与 PLC 交换数据

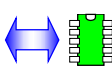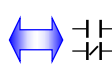   802D 提供了一个 512 字节的公共存储器用于 NC 和 PLC 交换数据。

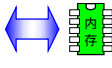  PLC 定义了接口地址对应于这个公共存储器：V49000000.0~V49000512.7；
可以按字节、字、长字对其进行读写；

  NC 定义了系统变量对应于这个公共存储器；在加工程序中可以利用系统变量
对该存储器进行读写；系统变量如下：

\$A_DBB[n] - 字节 (8位)
\$A_DBW[n] - 字 (16位)
\$A_DBD[n] - 长字 (32位)
\$A_DBR[n] - 浮点 (32位)

注：n 表示地址偏移量

举例：

R1=\$A_DBR[5] ;读一个浮点数, (5) 表示从该数据区的第5个字节开始

重要事项




1. 数据区的数据结构需用户自行定义。
2. NC 对数据的读操作，会激活预读停止（内部 STOPRE）
3. NC 在同一程序段中最多写 3 个数据


8.11 远程 PLC 诊断（选件）

8.11.1 硬件配置



远程诊断需要两个外置调制解调器，其中一个作为“本地”调制解调器，与制造商的计算机连接；另一个作为“远程”调制解调器，与机床的 802D 连接，且随机床一起提供给用户。远程诊断可选用：移动电话，模拟调制解调器，或 ISDN 调制解调器。以及配套的 RS232 电缆以及电话线：

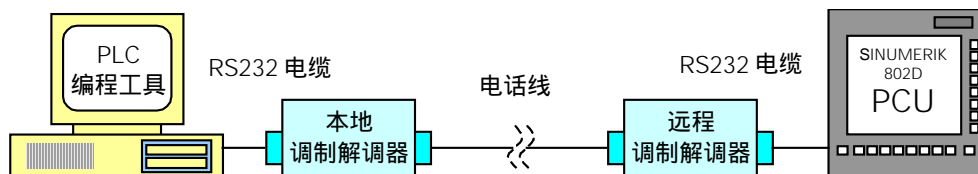



8.11.2 调制解调器初始化（数控机床出厂之前）

计算机启动 PLC 编程工具“Programming Tool PLC 802”，选择 ，鼠标双击图标：

802D(PPI) Address: 0，后选择 Properties... 进入通讯设定。在“Local Connection”激活调制解调器（见左下图），然后选“OK”退回通讯画面（右下图）。

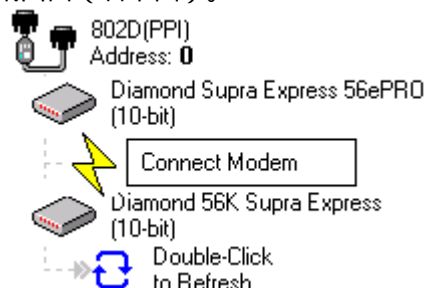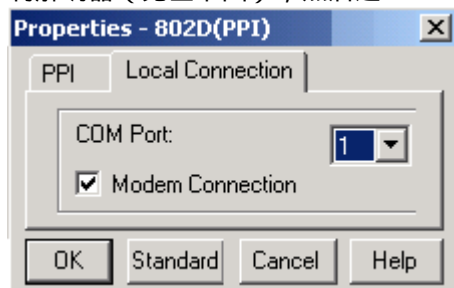


RS232 电缆 本地 MODEM 连接“本地”(Local)调制解调器，利用 PLC 编程工具对其进行初始化；然后，
RS232 电缆 远程 MODEM 连接“远程”(Remote)调制解调器，利用 PLC 编程工具对其进行初始化。

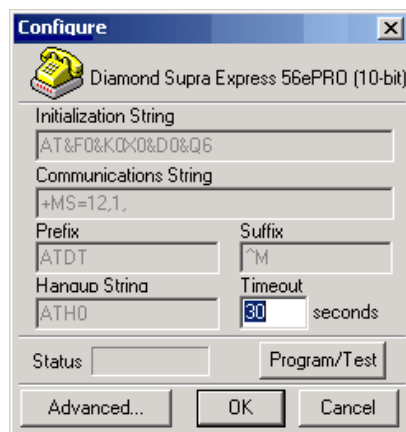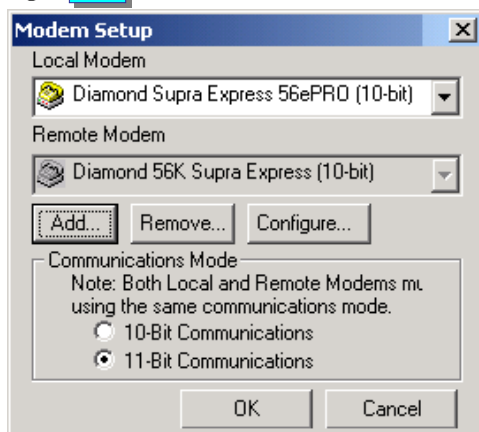

8.11.3 802D 调制解调器参数设定

 机床出厂之前，机床制造商应“本地”及用户端（“远程”）的调制解调器进行参数设定！

 进入通讯画面

- 选择“调试解调器”有效（“ON”）
- 选择“调试解调设定”：


调制解调器类型	模拟调制解调器	调制解调器类型	ISDN
ESC 序列	+++	ESC 序列	+++
挂机	ATH0	挂机	ATH0
AT 初始串	AT&FS0=1&W	AT 初始串	AT&FS0=1&W
OK	OK	OK	OK
联机	CONNECT	联机	CONNECT
NO CARRIER	NO CARRIER	NO CARRIER	NO CARRIER
自动应答	硬件	自动应答	软件
		接收呼叫	ATA
		振铃	RING



重要事项

有关调制解调器命令序列，请向调制解调器供货商索取。

8.11.4 与远程 802D 联机

用户端机床的 802D 开机，进入“系统”>“PLC”>选择“STEP7 联机”>选择“开启”
 计算机上启动 PLC 编程软件，选择“通讯”，双击  图标，输入用户的电话号码（见下图），然后选择“Connect”拨号：




联机成功后，利用 PLC 编程工具软件可实现 PLC 用户程序的上载、下载、梯形图状态监控以及读取机床输入输出等状态。


8.12 坐标转换 (C 轴) TRANSMIT 和 TRACYL (选项)

802D 提供了两种坐标转换功能，适合于不同结构的车削加工中心。

- 坐标转换“TRANSMIT”适用于无“Y”轴的车削中心，对工件的端面铣削加工；

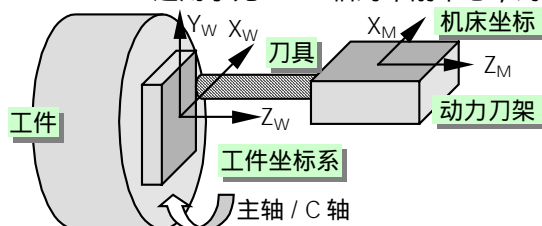

- 坐标转换“TRACYL”适用于无或有“Y”轴的车削中心或带转台的铣床，对圆柱工件的柱面进行铣削加工；

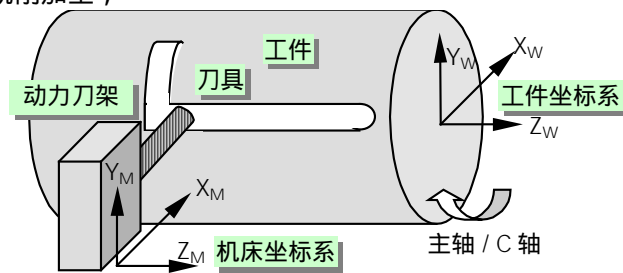

RS 232 电缆



启动通讯工具 WinPCIN，安装初始化文件



setTra_T 初始化车床，全部固定循环、坐标变换 TRANSMIT 和 TRACYL、第一主轴（C 轴）和第二主轴



trafo_T 车床机床数据，坐标变换 TRANSMIT 和 TRACYL、第 1 主轴（C）、第 2 主轴



trafo_M 铣床机床数据，坐标变换 TRACYL



重要的编程指令

- SETMS(2) - 第 2 主轴作为切削主轴（n=1 或 2），第 1 主轴作为 C 轴
- SETMS / SETMS(1) - 第 1 主轴作为主轴
- TRANSMIT - 端面坐标转换开始
- TRACYL(d) - 柱面坐标转换开始，其中 d 为圆柱工件的直径，单位：毫米
- TRAFOOF - 坐标转换结束



编程举例一

```

N10 G0 X...Z...SPOS=... ; 主轴进入定位状态
N20 G17 G94 T... ; 平面、速度、铣削刀具选择
N30 SETMS(2) ; 主轴切换：动力刀具作为主轴，第 1 主轴（工件）为 C 轴
N40 TRANSMIT ; 坐标转换开始
N50 G1 G41 F200 X...Y...Z...M3 S... ; 带刀具半径补偿的端面铣削加工
...
N90 G40
N100 TRAFOOF ; 坐标转换结束
N110 G18 G95 T... ; 返回车削加工
N120 SETMS ; 第 1 主轴作为主轴
...
    
```



编程举例二（无“Y”轴的车床）

；在直角坐标系下编程


```

N10 G0 X...Z...SPOS=... ; 主轴进入定位状态
N20 G19 G94 T... ; 平面、速度、铣削刀具选择
N30 SETMS(2) ; 主轴切换：动力刀具作为主轴，第 1 主轴（工件）为 C 轴
N40 TRACYL(24.876) ; 坐标转换开始，直径为：24.876 毫米
N50 G01 F200 X...M3 S... ; 第二主轴（铣削）启动
N60 G41 F200 Y...Z... ; 带刀具半径端补偿的柱面铣削加工
...
N90 G40
N100 TRAFOOF ; 坐标转换结束
N110 G18 G95 T... ; 返回车削加工
N120 SETMS ; 第 1 主轴作为主轴
...
    
```



编程举例三

实例适合于 X-Y-Z-C 的机床结构。利用 TRACYL 在柱面上铣槽。槽的尺寸由轨迹 1 和轨迹 2 以及不同的 OFFN 定义。CC 为旋转轴的通道轴名，T1D1 的铣刀半径为 8.345

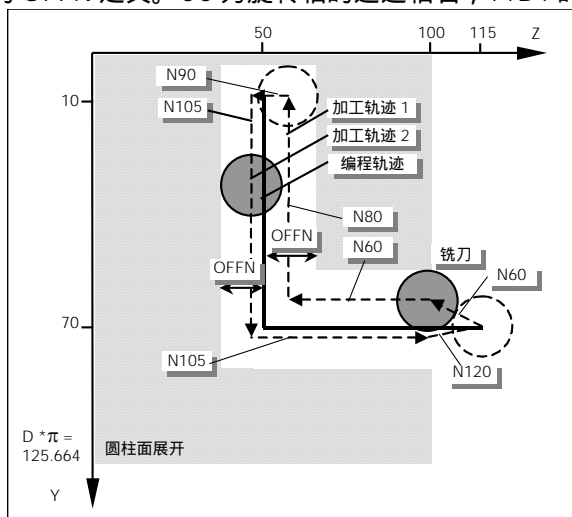

```

N1 SPOS=0 ; 主轴进入定位状态(只适合于车床)
N5 T1 D1 ; 铣削刀具选择
N10 G500 G0 G64 X50 Y50 Z115 CC=200 DIAMOF ; 机床定位, Y 轴在转动中心
N20 TRACYL(40) ; 坐标转换开始, 对应于外表面的直径是: 40 mm
N30 G19 G90 G94 G1 F500 ; 加工平面为主面 Y/Z
N40 OFFN=12.45 Y70 Z115 ; 确定槽宽, 切入为置, Y 为坐标转换轴
N50 X30 M2=3 S2=300 ; 主轴(铣刀)启动, 且铣刀移动到槽底
N60 G1 G42 Y70 Z100 ; 刀具半径补偿生效, 准备沿着轨迹 1 槽壁加工
; 加工轨迹 1
N70 Z50 ; 平行于柱平面
N80 Y10 ; 平行于柱圆周
N90 OFFN=11.5 ; 改变槽壁间距
; 加工轨迹 2
N100 G1 G42 Y10 Z50 ; 刀具半径补偿生效, 准备沿着轨迹 2 槽壁加工
N105 Y70 ; 平行于柱圆周
N110 Z100 ; 退出
; 离开槽壁
N120 G1 G40 Y70 Z115 ; 刀具半径补偿结束
N130 G0 X25 M2=5 ; 抬刀, 铣刀主轴停止
N140 TRAFOOF ; 坐标变换结束
N150 G0 X50 Y0 Z115 CC=200 OFFN=0
N160 M30
    
```

9. SINUMERIK 802D 各部件的安装尺寸

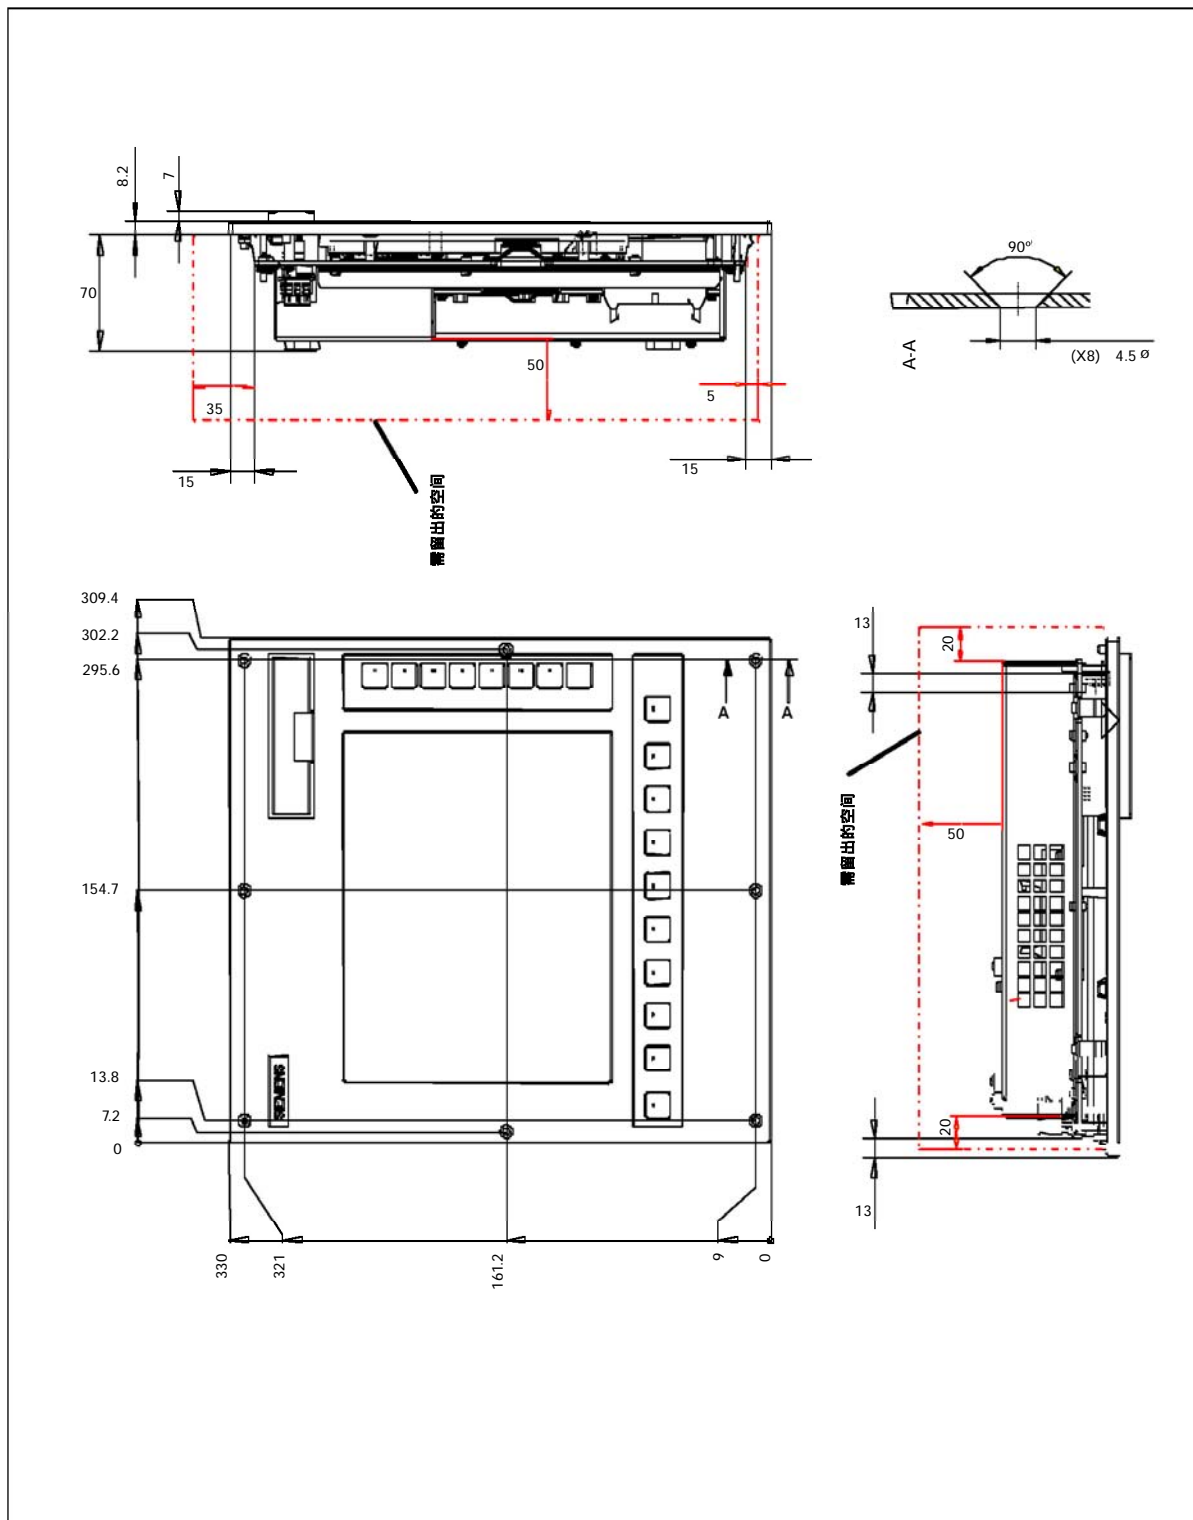


图1 PCU 安装尺寸

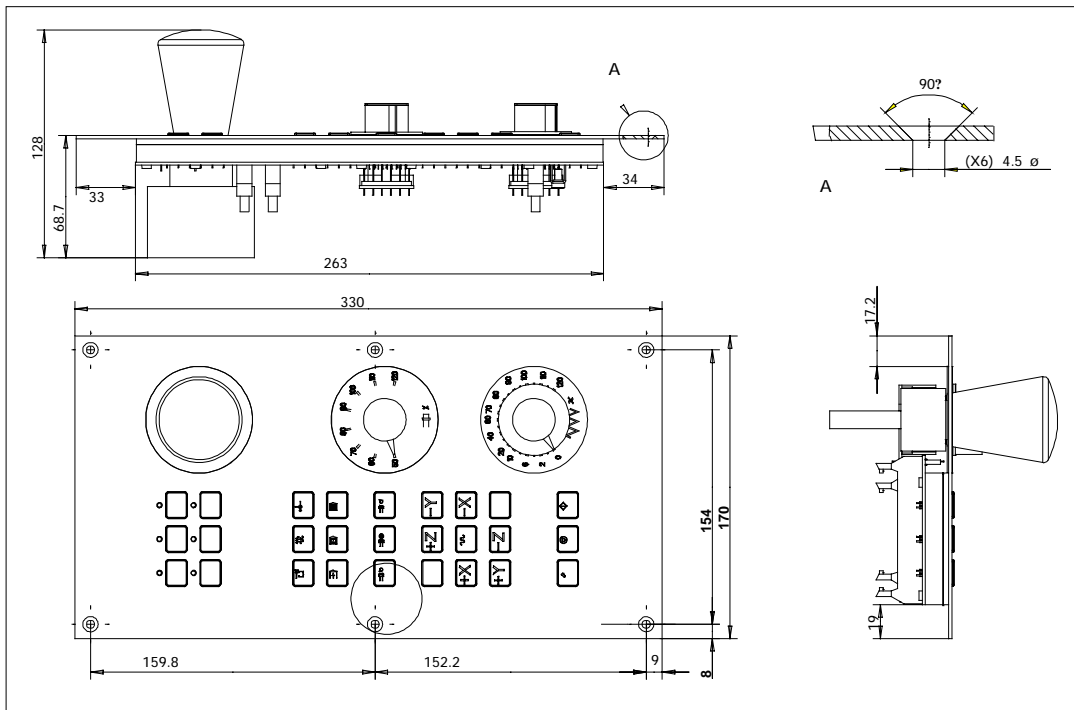


图 3 MCP 安装尺寸

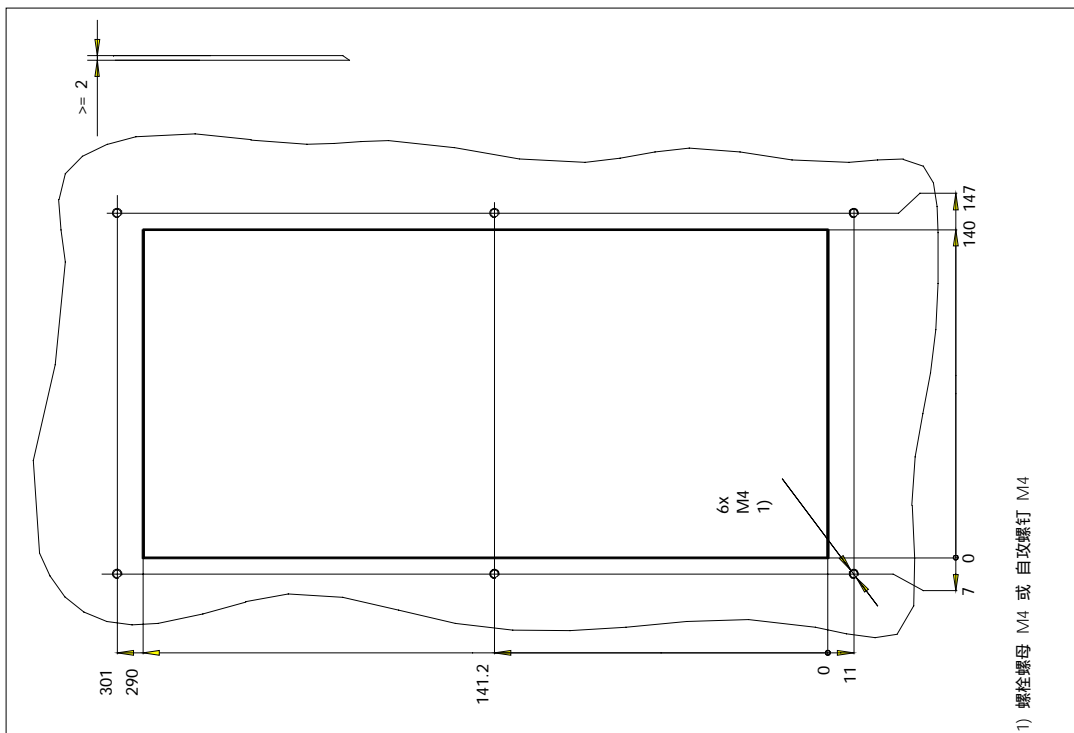


图 4 MCP 电柜开口尺寸

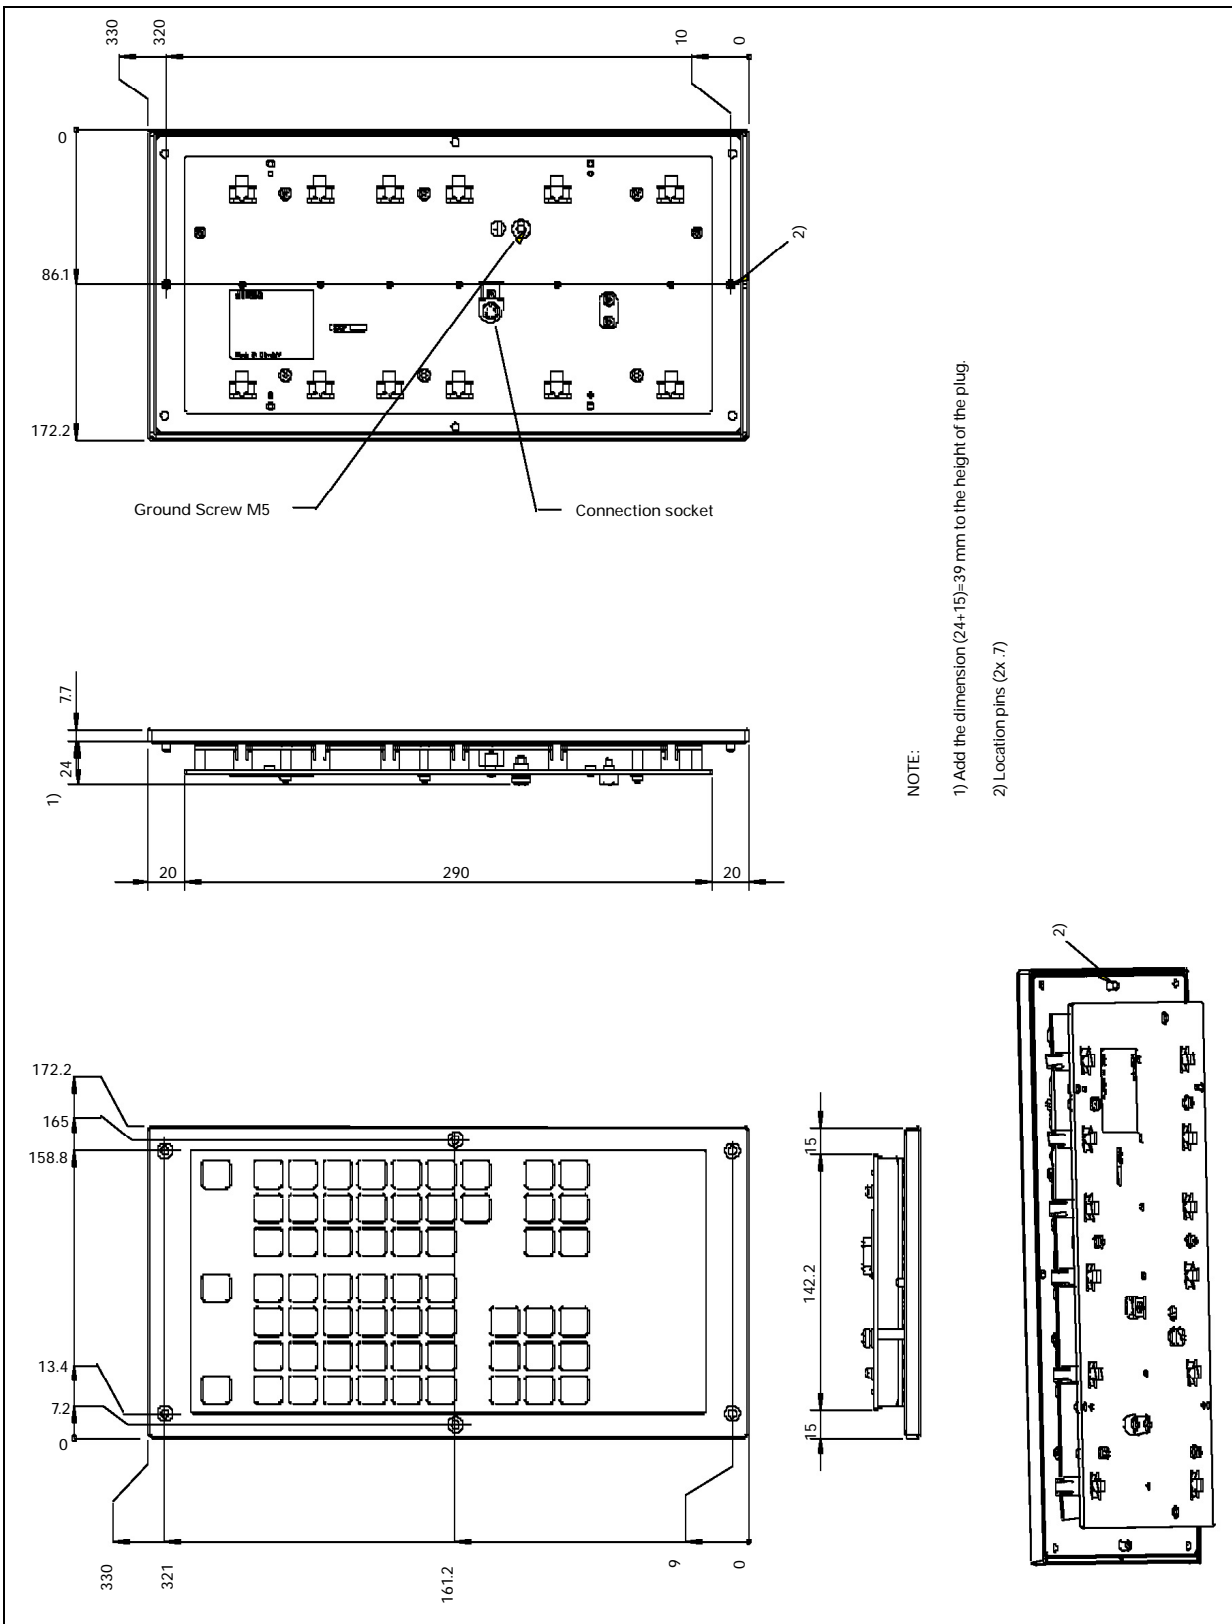


图 5 垂直键盘尺寸

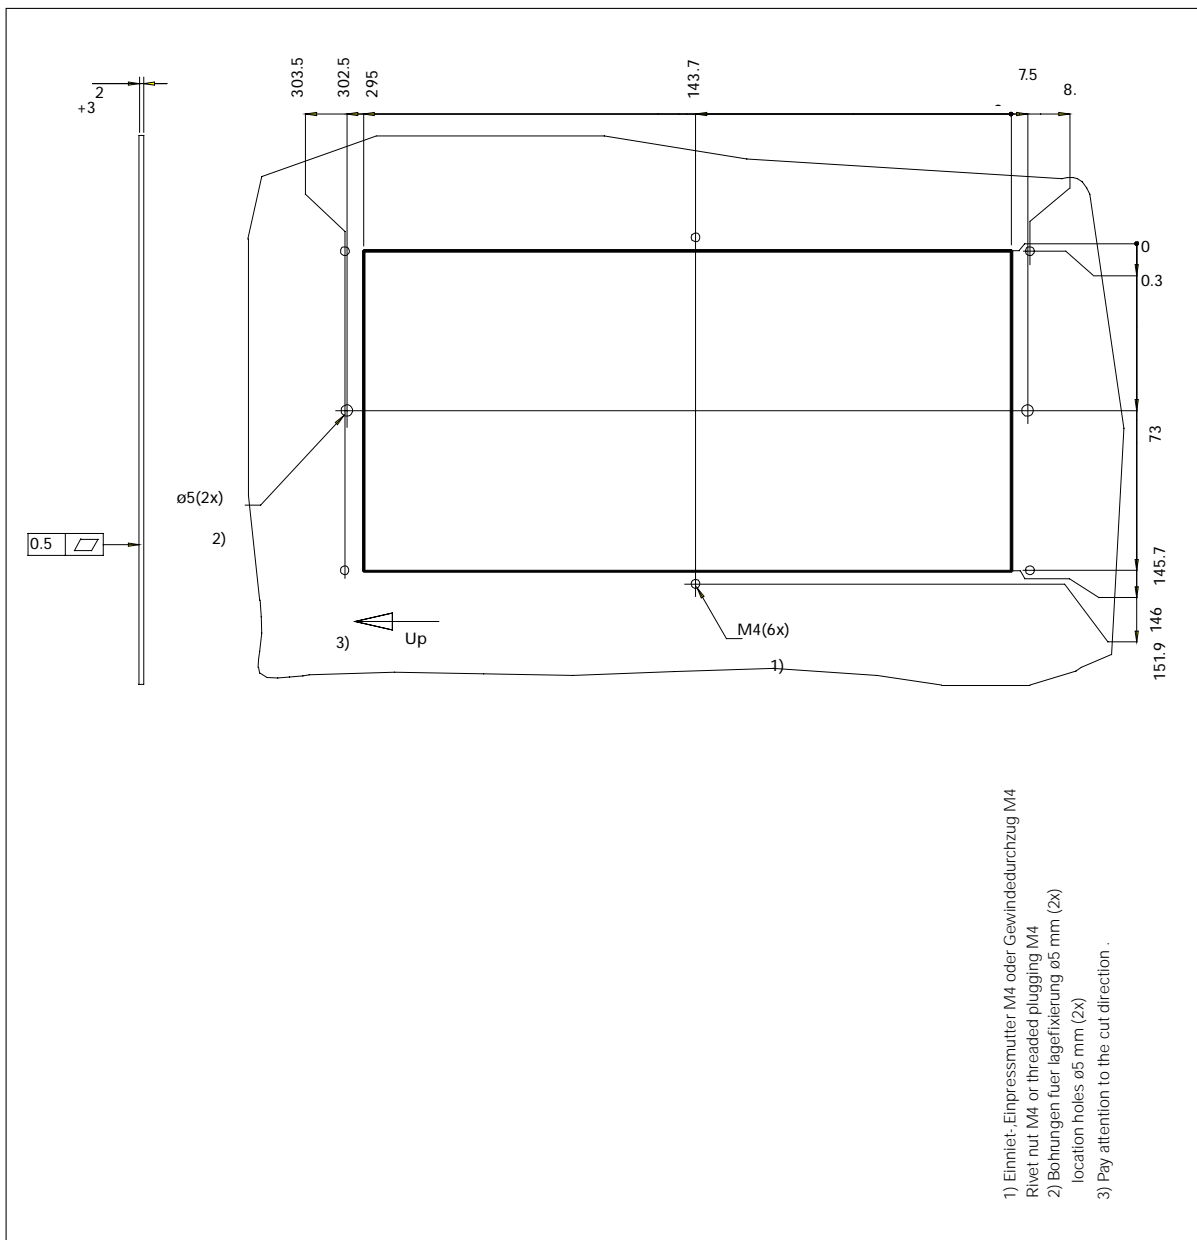


图 6 垂直键盘电柜开口尺寸

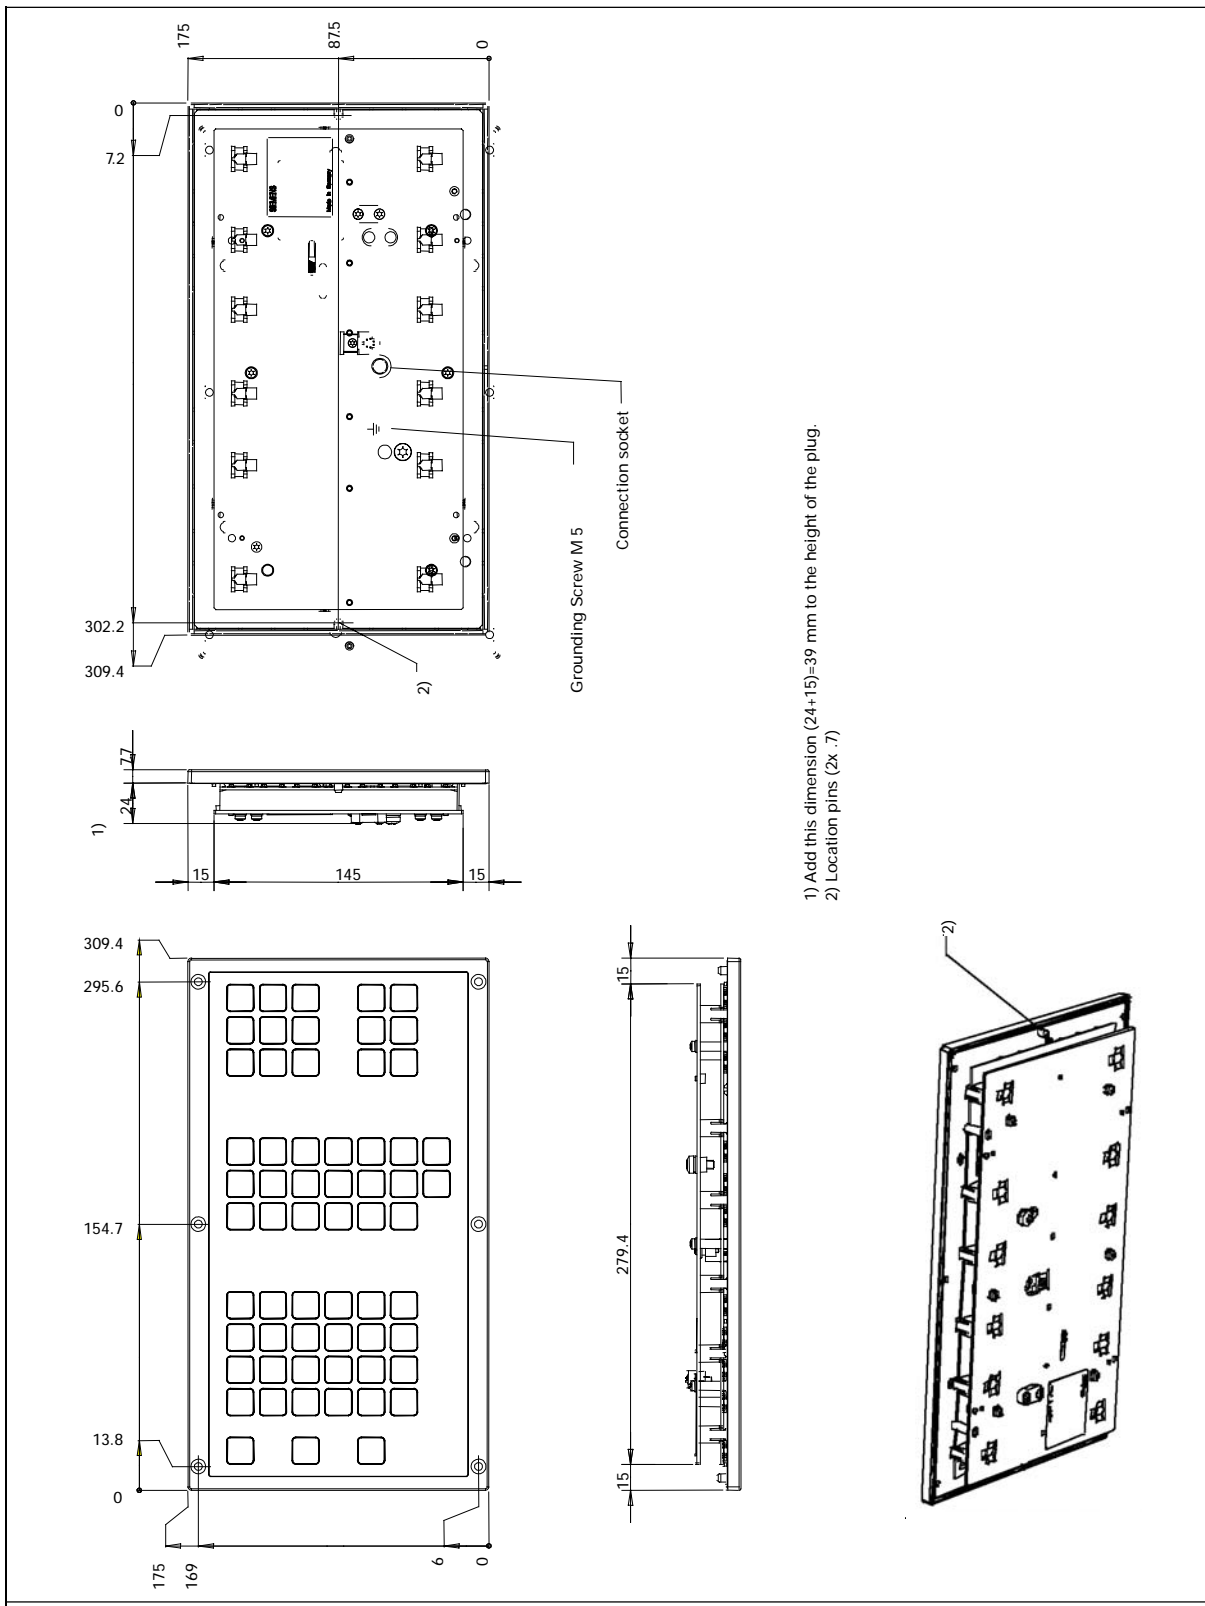


图 7 水平键盘的尺寸

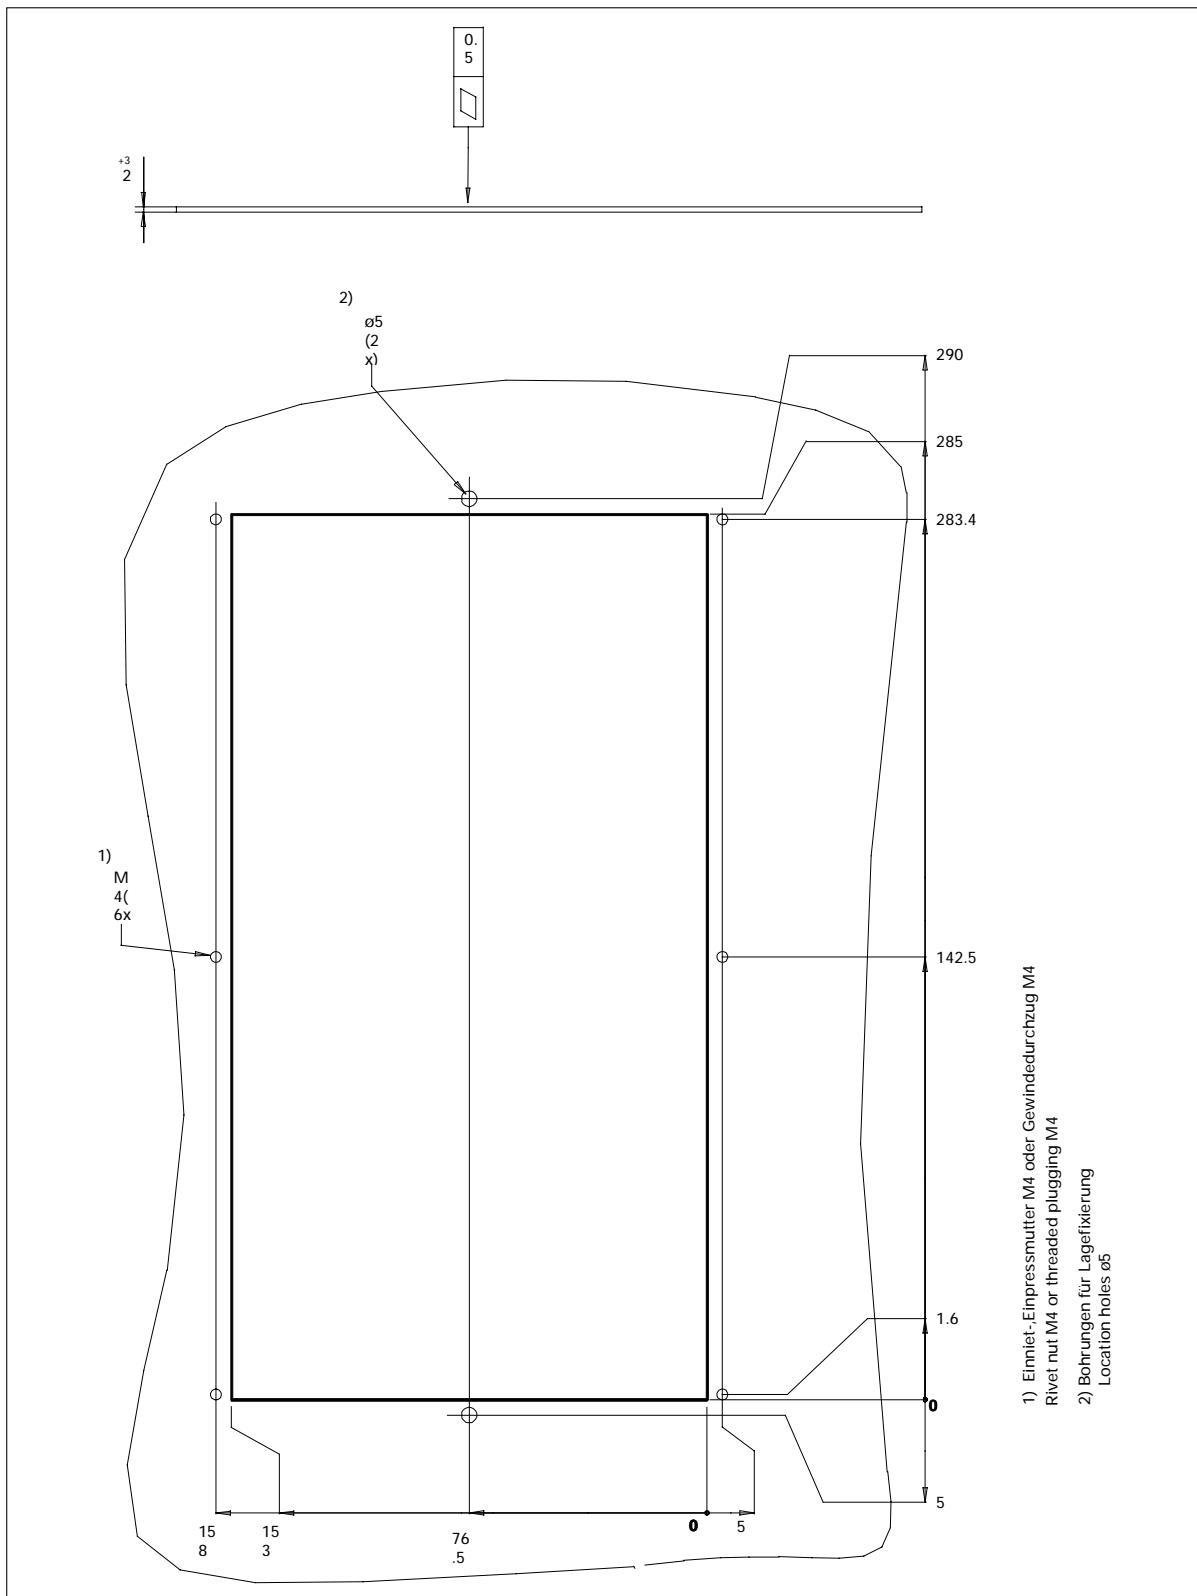


图 8 水平键盘的电柜开口尺寸

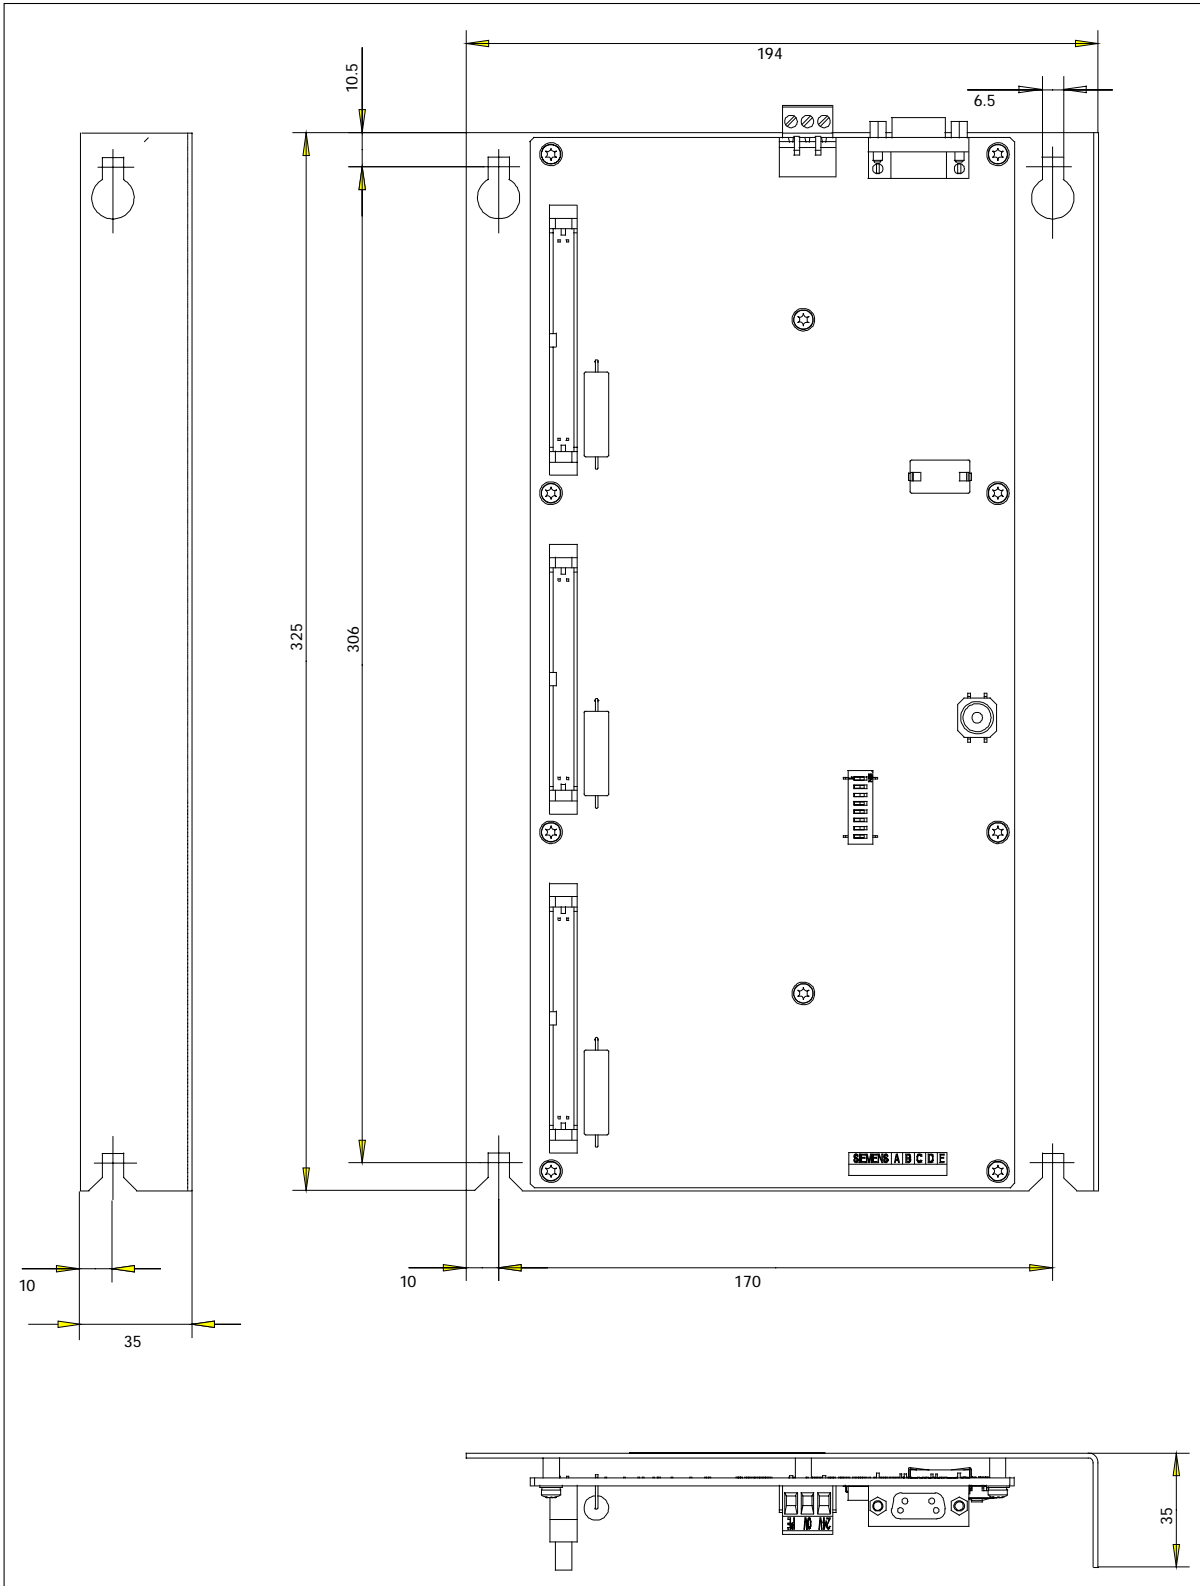


图 9 PP 72/48 安装尺寸

10 机床参数总表

显示数据

参数号	机床参数标识符			参考章节
	表示形式	参数说明		
	缺省值	最小值	最大值	数据类型
202	FIRST_LANGUAGE			19
Decimal	前台语言			POWER ON
	1	1	2	BYTE
203	DISPLAY_RESOLUTION			19
decimal	显示分辨率			POWER ON
	3	0	5	BYTE
204	DISPLAY_RESOLUTION_INCH			19
decimal	显示分辨率(英制)			POWER ON
	4	0	5	BYTE
205	DISPLAY_RESOLUTION_SPINDLE			19
decimal	显示分辨率主轴			POWER ON
	1	0	5	BYTE
207	USER_CLASS_READ_TOA			
decimal	保护级: 刀具参数读			IMMEDIATE
	3	0	7	BYTE
208	USER_CLASS_WRITE_TOA_GEO			
decimal	保护级: 刀具参数写			IMMEDIATE
	3	0	7	BYTE
209	USER_CLASS_WRITE_TOA_WEAR			
decimal	保护级: 刀具磨损值写			IMMEDIATE
	3	0	7	BYTE
210	USER_CLASS_WRITE_ZOA			
Decimal	保护级: 可设定零点偏移写			IMMEDIATE
	3	0	7	BYTE
212	USER_CLASS_WRITE_SEA			
decimal	保护级: 设定数据写			IMMEDIATE
	3	0	7	BYTE
213	USER_CLASS_READ_PROGRAM			
decimal	保护级: 零件程序读			IMMEDIATE
	7	0	7	BYTE
214	USER_CLASS_WRITE_PROGRAM			
decimal	保护级: 零件程序写			IMMEDIATE
	3	0	7	BYTE
215	USER_CLASS_SELECT_PROGRAM			
decimal	保护级: 零件程序选择			IMMEDIATE
	3	0	7	BYTE
218	USER_CLASS_WRITE_RPA			
decimal	保护级: R 参数写			IMMEDIATE
	3	0	7	BYTE
219	USER_CLASS_SET_V24			
decimal	保护级: RS232 通讯设定			IMMEDIATE
	3	0	7	BYTE
221	USER_CLASS_DIR_ACCESS			
decimal	保护级: 零件程序目录访问			IMMEDIATE
	3	0	7	BYTE
222	USER_CLASS_PLC_ACCESS			
decimal	保护级: PLC 应用程序			IMMEDIATE
	3	0	7	BYTE

223	USER_CLASS_WRITE_PWA				
decimal	保护级: 保护工作区			IMMEDIATE	2/3
	3	0	7	BYTE	
247	V24_PG_PC_BAUD				
decimal	RS232 接口波特率: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400			IMMEDIATE	3/3
	7	0	7	BYTE	
280	V24_PPI_ADDR_PLC				
	PLC 站地址			POWER ON	3/3
	2	0	126	BYTE	
281	V24_PPI_ADDR_NCK				
	NCK 站地址			POWER ON	3/3
	3	0	126	BYTE	
283	CTM_SIMULATION_DEF_X				10 (K1)
Decimal	仿真: X 缺省值			IMMEDIATE	3/7
	0	-10000	10000	INTEGER	
284	CTM_SIMULATION_DEF_Y				10 (K1)
Decimal	仿真: Z 缺省值			IMMEDIATE	3/7
	0	-10000	10000	INTEGER	
285	CTM_SIMULATION_DEF_VIS_AREA				10 (K1)
Decimal	仿真: 显示范围缺省值			IMMEDIATE	3/7
	100	-10000	10000	INTEGER	
286	CTM_SIMULATION_MAX_X				10 (K1)
Decimal	仿真: X 轴最大显示值			IMMEDIATE	3/7
	0	-10000	10000	INTEGER	
287	CTM_SIMULATION_MAX_Y				10 (K1)
Decimal	仿真: Z 轴最大显示值			IMMEDIATE	3/7
	0	-10000	10000	INTEGER	
288	CTM_SIMULATION_MAX_VIS_AREA				10 (K1)
Decimal	仿真: 最大显示范围			IMMEDIATE	3/7
	1000	-10000	10000	INTEGER	
289	CTM_SIMULATION_TIME_NEW_POS				10 (K1)
Decimal	仿真: 实际值更新率			IMMEDIATE	3/7
	100	0	4000	INTEGER	
290	CTM_POS_COORDINATE_SYSTEM				10 (K1)
Decimal	坐标系位置			IMMEDIATE	3/7
	2	0	7	BYTE	
291	CTM_CROSS_AX_DIAMETER_ON				10 (K1)
Decimal	回转轴直径显示有效			IMMEDIATE	3/7
	1	0	1	BYTE	
292	CTM_G91_DIAMETER_ON				10 (K1)
Decimal	直径增量进给			IMMEDIATE	3/7
	1	0	1	BYTE	
305	G_GROUP1				
Decimal	基于用户的 G 功能组, 用于位置显示			IMMEDIATE	3/7
	1	1	1000	INTEGER	
306	G_GROUP2				
Decimal	基于用户的 G 功能组, 用于位置显示			IMMEDIATE	3/7
	2	1	1000	INTEGER	
307	G_GROUP3				
Decimal	基于用户的 G 功能组, 用于位置显示			IMMEDIATE	3/7
	8	1	1000	INTEGER	
308	G_GROUP4				
Decimal	基于用户的 G 功能组, 用于位置显示			IMMEDIATE	3/7
	9	1	1000	INTEGER	
309	G_GROUP5				
Decimal	基于用户的 G 功能组, 用于位置显示			IMMEDIATE	3/7
	10	1	1000	INTEGER	

310	FG_GROUP1				
Decimal	基于用户的 G 功能组, 用于位置显示 (外部语言)			IMMEDIATE	3/7
	1	1	1000	INTEGER	
311	FG_GROUP2				
Decimal	基于用户的 G 功能组, 用于位置显示 (外部语言)			IMMEDIATE	3/7
	2	1	1000	INTEGER	
312	FG_GROUP3				
Decimal	基于用户的 G 功能组, 用于位置显示 (外部语言)			IMMEDIATE	3/7
	8	1	1000	INTEGER	
313	FG_GROUP4				
Decimal	基于用户的 G 功能组, 用于位置显示 (外部语言)			IMMEDIATE	3/7
	9	1	1000	INTEGER	
314	FG_GROUP5				
Decimal	基于用户的 G 功能组, 用于位置显示 (外部语言)			IMMEDIATE	3/7
	10	1	1000	INTEGER	
330	CMM_POS_COORDINATE_SYSTEM				
Decimal	机床的坐标位置			IMMEDIATE	3/7
	0	0	7	BYTE	
331	CONTOUR_MASK				
Decimal	轮廓编程使能			IMMEDIATE	3/3
	0	0	1	BYTE	
332	TOOL_LIST_PLACE_NO				
Decimal	激活刀具表中显示刀套位置			IMMEDIATE	3/3
	0	0	1	BYTE	
343	V24_PPI_ADDR_MMC				
Decimal				IMMEDIATE	3/3
	4	0	126	BYTE	
344	V24_PPI_MODEM_ACTIVE				
Decimal				IMMEDIATE	3/3
	0	0	1	BYTE	
345	V24_PPI_MODEM_BAUD				
Decimal	调制解调器联机波特率			IMMEDIATE	3/3
	7	5	9	BYTE	
346	V24_PPI_MODEM_PARITY				
Decimal	调制解调器联机校验位			IMMEDIATE	3/3
	0	0	2	BYTE	
377	MM_USER_CLASS_WRITE_TO_MON_DAT				
Decimal	用户循环的写保护级			IMMEDIATE	2/3
	0	0	2	BYTE	

通用数据

参数号	机床参数标识符			参数激活数据类型	参考章节 写/读的保护级
	表示形式	参数说明			
	缺省值	最小值	最大值		
10000	AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[0]...[4]				19
-	机床坐标名称			POWER ON	2/2
Always		-	-	STRING	
车床	X1, Z1, SP, A1, B1	-	-	STRING	
铣床	X1, Y1, Z1, SP, A1	-	-	STRING	
10074	PLC_IPO_TIME_RATIO				19
-	PLC 任务对插补任务的比例系数			POWER ON	2/2
Always	2	1	50	DWORD	
10200	INT_INCR_PER_MM				3 (G2)
-	直线位置的计算精度			POWER ON	2/2
Always	1000	1	1000000000	DOUBLE	

10210	INT_INCR_PER_DEG			3 (G2)	
-	转角位置的计算精度			POWER ON	2/2
Always	1000	1	1000000000	DOUBLE	
10240	SCALING_SYSTEM_IS_METRIC			3 (G2)	
-	基本系统公制			POWER ON	2/7
Always	1	***	***	BOOLEAN	
10713	M_NO_FCT_STOPRE[0]				
-	M 功能代码激活预处理停止			POWER ON	2/7
Always	-1	***	***	DWORD	
10714	M_NO_FCT_EOP				
-	激活复位后主轴有效的 M-代码			POWER ON	2/7
Always	-1	***	***	DWORD	
10715	M_NO_FCT_CYCLE[0]				
-	调用固定循环 (或子程序) 的 M-代码			POWER ON	2/7
Always	-1	***	***	DWORD	
10716	M_NO_FCT_CYCLE_NAME				
-	M 代码调用的固定循环文件名			POWER ON	2/7
Always	""	-	-	STRING	
10717	T_NO_FCT_CYCLE_NAME				
-	T 代码调用的固定循环文件名			POWER ON	2/7
Always	""	-	-	STRING	
10718	M_NO_FCT_CYCLE_PAR				
-	调用固定循环参数的 M-代码			POWER ON	2/7
Always	""	-	-	DWORD	
10760	G53_TOOLCORR				
-	G53 设定			POWER ON	2/2
Always	0	***	***	BOOLEAN	
10808	EXTERN_INTERRUPT_BITS_M96				
-	激活中断程序 (ASUP)			POWER ON	2/2
外部编程语言	0	***	***	DWORD	
10810	EXTERN_MEAS_G31_P_SIGNAL[n]: 0..3				
-	设置用于 G31 P.. 的测量输入信号			POWER ON	2/2
外部编程语言	1, 1, 1, 1	0	3	BYTE	
10812	EXTERN_DOUBLE_TURRET_ON				
-	利用 G68 的双刀架			POWER ON	2/2
外部编程语言	0	0	1	BOOLEAN	
10880	MM_EXTERN_CNC_SYSTEM				
-	定义适应的 CNC 系统			POWER ON	2/7
Always		1	2	DWORD	
车床		1	2	DWORD	
铣床		1	2	DWORD	
10881	MM_EXTERN_CNC_SYSTEM				
-	ISO_3 方式 : G 代码系统			POWER ON	2/7
0	0	0	2	DWORD	
10882	NC_USER_EXTERN_GCODES_TAB[0]...[59]				
-	用于外部编程语言的用户 G 代码表			POWER ON	2/2
Always	""	***	***	STRING	
10884	EXTERN_FLOATINGPOINT_PROG				
-	无小数点计算			POWER ON	2/7
Always	1	***	***	BOOLEAN	
10886	EXTERN_INCREMENT_SYSTEM				
-	增量系统			POWER ON	2/7
Always	0	***	***	BOOLEAN	
10888	EXTERN_DIGITS_TOOL_NO				
-	刀具号位数			POWER ON	2/7
Always	2	0	8	BYTE	

10890	EXTERN_TOOLPROG_MODE				
HEX	刀具编程方式用于外部编程语言			POWER ON	2/7
Always	0x00000000	0x00000000	0xFFFFFFFF	DWORD	
11100	AUXFU_MAXNUM_GROUP_ASSIGN				13 (H2)
-	辅助功能组中的辅助功能数			POWER ON	2/2
Always	1	1	64	BYTE	
11210	UPLOAD_MD_CHANGES_ONLY				19
HEX	只存储修改的机床数据			IMMEDIATE	2/2
-	0x0F	0x00	0x0FF	BYTE	
11240	PROFIBUS_SDB_NUMBER				3 (G2)
-	PROFIBUS 配置文件 SDB1000 号			POWER ON	2/2
Always	0	0	6	BYTE	
11250	PROFIBUS_SHUTDOWN_TYPE				3
-	PROFIBUS 关机处理类型			POWER ON	2/2
Always	0	0	2	BYTE	
11290	DRAM_FILESYSTEM_MASK				3
-	在 DRAM 中选择目录			POWER ON	2/2
Always	0	-	-	DWORD	
11310	HANDWH_REVERSE				9 (H1)
-	手轮反向			POWER ON	2/2
Always	2	0	***	BYTE	
11320	HANDWHL_IMP_PER_LATCH[0]...[2]				9 (H1)
-	每刻度手轮脉冲数			POWER ON	2/2
Always	1., 1., 1.	***	***	DOUBLE	
11346	HANDWH_TRUE_DISTANCE				9 (H1)
-	手轮脉冲移动实际距离			POWER ON	2/2
Always	0	0	3	BYTE	
13060	DRIVE_TELEGRAM_TYPE[0]...[8]				3 (G2)
-	PROFIBUS 报文结构			POWER ON	2/2
Always	102, 102, 102, 102, 102	***	***	DWORD	
13070	DRIVE_FUNCTION_MASK[0]...[30]				3 (G2)
-	所使用的 DP 功能			POWER ON	2/7
总线适配	0, 0, 0, 0, 0, ... 0	***	***	DWORD	
13080	DRIVE_TYPE_DP				3 (G2)
-	驱动器 DP 方式			POWER ON	2/2
Always	0, 0, 0, 0, 0, ... 0	0	3	BYTE	
13200	MEAS_PROBE_LOW_ACTIVE[0]				15 (M5)
-	测量头极性改变			POWER ON	2/7
Always	0	***	***	BOOLEAN	
13220	MEAS_PROBE_DELAY_TIME[0]				15 (M5)
-	测头触发到系统识别的时间			POWER ON	2/7
Always	0.0, 0.0	0	0.1	DOUBLE	
14510	USER_DATA_INT[0]...[31]				19
-	用户数据 (INT)			POWER ON	2/7
Always	0	-32768	32767	DWORD	
14512	USER_DATA_HEX[0]...[31]				19
-	用户数据 (Hex)			POWER ON	2/7
-	0	0	0x0FF	BYTE	
14514	USER_DATA_FLOAT[0]...[7]				19
-	用户数据 (Float)			POWER ON	2/7
-	0.0	-3.40 10 ³⁸	3.40 10 ³⁸	DOUBLE	
14516	USER_DATA_PLC_ALARM[0]...[63]				19
-	用户数据 (Hex)			POWER ON	2/7
-	0, 0, 0, 0, ...	***	***	BYTE	
17530	TOOL_DATA_CHANGE_COUNTER				
-	用于 HMI 的刀具数据变化			POWER ON	2/7
Always	0	0	1	DWORD	

18040	VERSION_INF[0]...[2]				
-	PCMCIA 卡的版本以及对应的日期			POWER ON	2/7
Always	0	0	1	STRING	
18080	MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK				
HEX	用于刀具管理得存储器 (SRAM) 分配 BIT0 = 1 刀具管理数据就绪 BIT1 = 1 刀具监控数据就绪 BIT2 = 1 OEM 及 CC 数据就绪 BIT3 = 1 用于相邻位值的存储器			POWER ON	1/7
Always	0	0	0xFFFF	DWORD	
18102	MM_TYPE_OF_CUTTING_EDGE				
-	编程刀沿 D 的类型			POWER ON	2/2
Always	0	0	1	DWORD	
18794	MM_TRACE_VDI_SIGNAL				
-	与示波器相关的 VDI 信号			POWER ON	2/2
Always	0	0	0X7FFFFFFF	DWORD	

通道数据

参数号	机床参数标识符			参考章节
表示形式	参数说明			参数激活
	缺省值	最小值	最大值	数据类型
20050	AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB[0]...[2]			19
-	定义通道内的几何轴			POWER ON
Always		0	5	BYTE
车床	1, 0, 2	0	5	BYTE
铣床	1, 2, 3	0	5	BYTE
20070	AXCONF_MACHAX_USED[0]...[4]			19
-	通道内有效的机床轴号			POWER ON
Always		0	5	BYTE
车床	1, 2, 3, 0, 0	0	5	BYTE
铣床	1, 2, 3, 4, 5	0	5	BYTE
20080	AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[0]...[4]			19
-	通道内有效的机床轴名			POWER ON
Always		-	-	STRING
车床	"X", "Z", "SP", " ", " "	-	-	STRING
铣床	"X", "Y", "Z", "SP", "A "	-	-	STRING
20090	SPIND_DEF_MASTER_SPIMD			5 (S1)
-	主轴在通道中的位置			POWER ON
Always	1,1,1,1, 1,1,1,1, ...	-1	10	DWORD
20094	SPIND_RIGID_TAPPING_M_NR			5 (S1)
-	用于刚性攻丝的 M 功能 (西门子模式)			POWER ON
Always	70	-1	0x7FFF	DWORD
20095	EXTERN_RIGID_TAPPING_M_NR			
-	用于刚性攻丝的 M 功能 (外部模式)			POWER ON
Always	29	6	0x7FFF	DWORD
20108	PROG_EVENT_MASK			K1
-	事件控制的程序调用			POWER ON
Always	0x0, 0x0, 0x0,	0	0xF	DWORD
20140	TRAFO_RESET_VALUE			K2
-	坐标变换数据块, 引导 (复位/TP 结束) 激活。相关参数 MD20110, MD20112			RESET
Always	0, 0, 0, 0, 0, 0, ...	0	8	BYTE
20156	EXTERN_GCODE_RESET_MODE[0]...[30]			K2
-	外部 G 功能组的复位值			RESET
Always	-	0	1	BYTE
20204	WAB_CLEARANCE_TOLERANCE			W1
-	WAB 方向相反			POWER ON
Always	0.01, 0.01, 0.01, 0.01, ...	0	plus	DOUBLE

20310	TOOL_MANAGEMENT_MASK				
-	激活刀具管理			POWER ON	2/7
Always	0x0, 0x0, 0x0,	0	0xFFFFFFFF	DWORD	
20320	TOOL_TIME_MONITOR_MASK				
-	激活刀具时间监控			POWER ON	2/7
Always	0x0, 0x0, 0x0,	-	-	DWORD	
20360	TOOL_PARAMETER_DEF_MASK				W1
-	刀具参数的定义			POWER ON	2/7
Always	0x0, 0x0, 0x0,	0	0xFFFFFFFF	DWORD	
20380	TOOL_CORR_MODE_G43G44				W1
-	处理 G43 和 G44 的刀具长度补偿			POWER ON	2/7
Always	0, 0, 0, 0, 0, 0,	0	2	BYTE	
20384	TOOL_CORR_MULTIPLE_AXES				W1
-	多轴同时刀具长度补偿			RESET	2/7
Always	1	0	1	BOOLEAN	
20550	EXACT_POS_MODE				B1
-	G00, G01 准停的条件			NEW CONF	2/7
Always	0, 0, 0, 0, 0, 0,	0	33	BYTE	
20552	EXACT_POS_MODE_G0_TO_G1				PG
-	G00, G01 准停的条件过渡			NEW CONF	2/7
Always	0, 0, 0, 0, 0, 0,	0	3	BYTE	
20600	MAX_PATH_JERK				B2
-	与轨迹相关的最大 JERK			NEW CONF	2/7
Always	100.0, 100.0, 100.0 ...	0.0	***	DOUBLE	
20700	REFP_NC_START_LOCK				8 (R1)
-	未回参考地 NC 启动禁止			RESET	2/7
Always	1	***	***	BOOLEAN	
20730	G0_LINEAR_MODE				P2
-	G0 插补方式			POWER ON	2/7
Always	1	0	1	BOOLEAN	
20732	EXTERN_G0_LINEAR_MODE				P2
-	G0 插补方式			POWER ON	2/7
Always	1	0	1	BOOLEAN	
20734	EXTERN_FUNCTION_MASK				FBFA
-	外部语言功能选通			RESET	2/7
Always	0, 0, 0, 0, 0, 0,	0	0xFFFF	DWORD	
21000	CIRCLE_ERROR_CONST				10 (K1)
Mm	圆弧终点监控常数			POWER ON	2/7
Always	0.01	***	***	DOUBLE	
21010	CIRCLE_ERROR_FACTOR				10 (K1)
Mm	圆弧终点监控系数			POWER ON	2/7
Always	0.001	0.0	plus	DOUBLE	
21020	WORKAREA_WITH_TOOL_RADIUS				2 (A3)
-	加工区域限制中的刀具半径			RESET	2/2
Always	0	***	***	BOOLEAN	
21160	JOG_VELO_RAPID_GEO[0]...[2]				9 (H1)
mm/min	几何轴点动快速速度			RESET	2/2
Always	10000., 10000., 10000.	***	***	DOUBLE	
21165	JOG_VELO_GEO[0]...[2]				9 (H1)
mm/min	几何轴点动速度			POWER ON	2/2
Always	1000., 1000., 1000.	***	***	DOUBLE	
22000	AUXFU_ASSIGN_GROUP[0]...[63]				13 (H2)
-	辅助功能组 (通道中辅助功能数量) : 0...49			POWER ON	2/7
Always	1, 1, 1, 1, 1, ...	1	64	BYTE	
22010	AUXFU_ASSIGN_TYPE[0]...[63]				13 (H2)
-	辅助功能类型 (通道中辅助功能数量) : 0...49			POWER ON	2/7
Always	"" , "" , "" , ...	-	-	STRING	

22020	AUXFU_ASSIGN_EXTENSION[0]...[63]			13 (H2)
-	辅助功能扩展			POWER ON 2/7
Always	0, 0, 0, ...	0	99	BYTE
22030	AUXFU_ASSIGN_VALUE[0]...[63]			13 (H2)
-	辅助功能值 (通道中辅助功能数量) : 0...49			POWER ON 2/7
Always	0, 0, 0, 0, ...	***	***	DWORD
22254	AUXFU_ASSOC_M0_VALUE			13 (H2)
-	用于程序停止的附加 M 功能			POWER ON 2/7
Always	-1, -1, -1, -1, ...	6	0x7FFF	DWORD
22256	AUXFU_ASSOC_M1_VALUE			13 (H2)
-	用于程序条件停止的附加 M 功能			POWER ON 2/7
Always	-1, -1, -1, -1, ...	6	0x7FFF	DWORD
22400	S_VALUES_ACTIVE_AFTER_RESET			5 (S1)
-	复位后激活的 S 功能			POWER ON 2/2
Always	0	***	***	BOOLEAN
22534	TRAFO_CHANGE_M_CODE			M1
-	用于 TRAFO 变换的 M 代码			POWER ON 2/7
Always	0, 0, 0, 0, ...	0	99999999	DWORD
22550	TOOL_CHANGE_MODE			14 (W1)
-	由 T 或 M 功能激活新的刀具补偿值			POWER ON 2/2
Always	0	0	1	BYTE
22910	WEIGHTING_FACTOR_FOR_SCALE			
-	输入比例缩放系数			POWER ON 2/2
Always	0	***	***	BOOLEAN
22914	AXES_SCALE_ENABLE			
-	激活轴向比例缩放系数 (G51)			POWER ON 2/2
Always	0	***	***	BOOLEAN
22920	EXTERN_FIXED_FEEDRATE_F1_ON			FBFA
-	激活固定进给率 F1~F9			POWER ON 2/7
Always	0	0	1	BOOLEAN
22930	EXTERN_PARALLEL_GEOAX[0]...[2]			FBFA
-	设定平行通道几何轴			POWER ON 2/7
Always	{0,0,0},{0,0,0},{0,0,0}	0	10	BYTE
24020	FRAME_SUPPRESS_MODE			FBFA
-	定位时 FRAME 无效			POWER ON 2/2
Always	0	0	1	DWORD
24100	TRAFO_TYPE_1			F2
-	定义通道坐标转换 1			NEW CONF 7/7
坐标变换	0, 0, 0, 0, 0, 0, ...	-	-	DWORD
24110	TRAFO_AXES_IN_1[0]...[最大轴数]			M1, F2
-	于坐标变换 1 的轴配置			NEW CONF 7/7
坐标变换	{1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, ...}	0	10	BYTE
24120	TRAFO_GEOAX_ASSIGN_TAB_1[0]...[2]			F2
-	配置通道用于坐标变换 1 的几何轴			NEW CONF 7/7
坐标变换	{0,0,0},{0,0,0},{0,0,0},...	0	10	BYTE
24130	TRAFO_INCLUDES_TOOL_2			M1,F2
-	第二坐标变换 TRAFO 的刀具处理			NEW CONF 7/7
坐标变换	1	0	1	BOOLEAN
24200	TRAFO_TYPE_1			F2
-	定义通道坐标转换 2			NEW CONF 7/7
坐标变换	0, 0, 0, 0, 0, 0, ...	-	-	DWORD
24210	TRAFO_AXES_IN_2[0]...[最大轴数]			F2
-	于坐标变换 2 的轴配置			NEW CONF 7/7
坐标变换	{1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, ...}	0	10	BYTE
24220	TRAFO_GEOAX_ASSIGN_TAB_2[0]...[2]			F2
-	配置通道用于坐标变换 2 的几何轴			NEW CONF 7/7
坐标变换	{0,0,0},{0,0,0},{0,0,0},...	0	10	BYTE

24230	TRAFO_INCLUDES_TOOL_2			M1, F2
-	第二坐标变换 TRAFO 的刀具处理			NEW CONF 7/7
坐标变换	1	0	1	BOOLEAN
24800	TRACYL_ROT_AX_OFFSET_1			M1
-	用于第一坐标变换 TRACYL 的旋转轴偏移			NEW CONF 7/7
坐标变换	0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ...	-	-	DOUBLE
24810	TRACYL_ROT_SIGN_IS_PLUS_1			M1
-	用于第一坐标变换 TRACYL 的旋转轴符号			NEW CONF 7/7
坐标变换	1	0	1	BOOLEAN
24820	TRACYL_BASE_TOOL_1			M1
-	用于第一坐标变换 TRACYL 的基本刀具向量			NEW CONF 7/7
坐标变换	{0.0, 0.0, 0.0}, {0.0, 0.0, 0.0}, {0.0, 0.0, 0.0}	-	-	DOUBLE
24850	TRACYL_ROT_AX_OFFSET_2			M1
-	用于第二坐标变换 TRACYL 的旋转轴偏移			NEW CONF 7/7
坐标变换	0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ...	-	-	DOUBLE
24860	TRACYL_ROT_SIGN_IS_PLUS_2			M1
-	用于第二坐标变换 TRACYL 的旋转轴符号			NEW CONF 7/7
坐标变换	1	0	1	BOOLEAN
24870	TRACYL_BASE_TOOL_2			M1
-	用于第二坐标变换 TRACYL 的基本刀具向量			NEW CONF 7/7
坐标变换	{0.0, 0.0, 0.0}, {0.0, 0.0, 0.0}, {0.0, 0.0, 0.0}	-	-	DOUBLE
24900	TRANSMIT_ROT_AX_OFFSET_1			M1
-	用于第一坐标变换 TRANSMIT 的旋转轴偏移			NEW CONF 7/7
坐标变换	0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ...	-	-	DOUBLE
24910	TRANSMIT_ROT_SIGN_IS_PLUS_1			M1
-	用于第一坐标变换 TRANSMIT 的旋转轴符号			NEW CONF 7/7
坐标变换	1	0	1	BOOLEAN
24911	TRANSMIT_POLE_SIDE_FIX_1			M1
-	用于第一坐标变换 TRANSMIT 的极坐标前后区域限制			NEW CONF 7/7
坐标变换	0, 0, 0, 0, 0, 0, ...	0	1	BYTE
24920	TRANSMIT_BASE_TOOL_1			M1
-	用于第一坐标变换 TRANSMIT 的基本刀具向量			NEW CONF 7/7
坐标变换	{0.0, 0.0, 0.0}, {0.0, 0.0, 0.0}, {0.0, 0.0, 0.0}	-	-	DOUBLE
24950	TRANSMIT_ROT_AX_OFFSET_2			M1
-	用于第二坐标变换 TRANSMIT 的旋转轴偏移			NEW CONF 7/7
坐标变换	0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ...	-	-	DOUBLE
24960	TRANSMIT_ROT_SIGN_IS_PLUS_2			M1
-	用于第二坐标变换 TRANSMIT 的旋转轴符号			NEW CONF 7/7
坐标变换	1	0	1	BOOLEAN
24961	TRANSMIT_POLE_SIDE_FIX_2			M1
-	用于第二坐标变换 TRANSMIT 的极坐标前后区域限制			NEW CONF 7/7
坐标变换	0, 0, 0, 0, 0, 0, ...	0	1	BYTE
24970	TRANSMIT_BASE_TOOL_2			M1
-	用于第二坐标变换 TRANSMIT 的基本刀具向量			NEW CONF 7/7
坐标变换	{0.0, 0.0, 0.0}, {0.0, 0.0, 0.0}, {0.0, 0.0, 0.0}	-	-	DOUBLE
27100	ABSBLOCK_FUNCTION_MASK			
-	带有绝对值参数化的段显示			POWER ON 2/7
Always	0x0, 0x0, 0x0, 0x0 ...	0	0x1	DWORD
27800	TECHNOLOGY_MODE			19
-	通道的工艺方式			NEW CONF 2/2
Always		0	1	BYTE
车床	1	0	1	BYTE
铣床	0	0	1	BYTE

27860	PROCESSTIMER_MODE			10 (K1)
HEX	激活程序运行时间测量			RESET 2/7
Always	0x07	0	0x03F	BYTE
27880	PART_COUNTER			10 (K1)
HEX	激活工件计数器			RESET 2/7
Always	0x0	0	0x0FFF	DWORD
27882	PART_COUNTER_MCODE[0]...[2]			10 (K1)
-	通过用户定义的 M 代码计数工件个数			POWER ON 2/7
Always	2, 2, 2	0	99	BYTE
28400	LOOKAH_NUM_CHECKED_BLOCKS			
-	带有绝对值的段显示			POWER ON 2/7
Always	0	0	1	DWORD
28402	MM_ABSBLOCK			
-	上载缓冲区的大小			POWER ON 2/7
Always	0, 0			DWORD
29000	MM_ABSBLOCK_BUFFER_CONF			12 (B1)
-	预见功能检测的程序段数量			POWER ON 1/7
Always	10	***	***	DWORD

坐标数据

参数号	机床参数标识符			参考章节
	表示形式	参数说明		
	缺省值	最小值	最大值	数据类型
30110	CTRLOUT_MODULE_NR[0]			3 (G2)
-	给定值: 驱动器号 / 模块号			POWER ON 2/2
Always	1	1	9	BYTE
30120	CTRLOUT_NR[0]			3 (G2)
-	给定值: 输出到子模块 / 模块			POWER ON 2/2
Always	1	1	2	BYTE
30130	CTRLOUT_TYPE[0]			3 (G2)
-	给定值输出类型			POWER ON 2/2
Always	0	0	1	BYTE
30134	IS_UNIPOLAR_OUTPUT[0]			5 (S1)
-	输出值无极性			POWER ON 2/2
Always	0	0	2	
30200	NUM_ENCS			3 (G2)
-	编码器数量			POWER ON 2/2
Always	1	0	1	BYTE
30220	ENC_MODULE_NR[0]			3 (G2)
-	实际值: 驱动器号			POWER ON 2/7
Always	1	1	9	BYTE
30230	ENC_INPUT_NR[0]			3 (G2)
-	实际值: 输入模块号/测量循环板			POWER ON 2/2
Always	1	1	3	BYTE
30240	ENC_TYPE[0]			3 (G2)
-	编码器类型			POWER ON 2/2
Always	0	0	4	BYTE
30270	ENC_ABS_BUFFERING[0]			FBA, R1
-	绝对值编码器: 移动范围扩展			POWER ON 2/7
Always	0, 0	0	1	BYTE
30300	IS_ROT_AX			6 (R2)
-	坐标轴 / 主轴			POWER ON 2/2
Always	0	***	***	BOOLEAN
30310	ROT_IS_MODULO			6 (R2)
-	旋转进给轴/主轴为 MODULO 轴			POWER ON 2/2
Always	0	***	***	BOOLEAN

30320	DISPLAY_IS_MODULO				6 (R2)
-	旋转轴按 360° MODULO 轴显示			POWER ON	2/2
Always	0	***	***	BOOLEAN	
30350	SIMU_AX_VDI_OUTPUT				3 (G2)
-	轴信号用于仿真轴			POWER ON	2/2
Always	0	***	***	BOOLEAN	
30600	FIX_POINT_POS[0]				10 (K1)
mm, degrees	G75 到固定点的位置值 (位置值号)			POWER ON	2/7
Always	0.0	***	***	DOUBLE	
31000	ENC_RESOL[0]				3 (G2)
-	直接测量系统 (光栅尺)			POWER ON	2/2
Always	0	***	***	BOOLEAN	
31020	ENC_IS_LINEAR				3 (G2)
-	编码器每转脉冲数 (encoder no.)			POWER ON	2/2
Always	2048	***	***	DWORD	
31030	LEADSCREW_PITCH				3 (G2)
Mm	丝杠连接			POWER ON	2/2
Always	10.0	***	***	DOUBLE	
31040	ENC_IS_DIRECT[0]				3 (G2)
-	编码器直接安装在机床上 (编码器号)			POWER ON	2/2
Always	0	***	***	BOOLEAN	
31050	DRIVE_AX_RATIO_DENOM[0]...[5]				3 (G2)
-	齿轮箱分子			POWER ON	2/2
Always	1, 1, 1, 1, 1, 1	1	2147000000	DWORD	
31060	DRIVE_AX_RATIO_NUMERA[0]...[5]				3 (G2)
-	齿轮箱分母			POWER ON	2/2
Always	1, 1, 1, 1, 1, 1	-2147000000	2147000000	DWORD	
31070	DRIVE_ENC_RATIO_DENOM[0]				3 (G2)
-	编码器齿轮箱分子			POWER ON	2/2
Always	1	1	2147000000	DWORD	
31080	DRIVE_ENC_RATIO_NUMERA[0]				3 (G2)
-	编码器齿轮箱分母			POWER ON	2/2
Always	1	1	2147000000	DWORD	
31122	BERO_DELAY_TIME_PLUS[0]				8 (R1)
S	BERO 延时时间			NEW CONF	2/2
Always	0.000110	***	***	DOUBLE	
31123	BERO_DELAY_TIME_MINUS[0]				8 (R1)
S	BERO 延时时间			NEW CONF	2/2
Always	0.000078	***	***	DOUBLE	
31600	TRACE_VDI_AX				
-	与示波器相关的轴 Vdi 信号			POWER ON	2/2
Always	0	0	1	BOOLEAN	
32000	MAX_AX_VELO				3 (G2)
mm/min, rpm	最大轴速度			NEW CONF	2/7
Always	10000. (mm/min) 27,77 (rpm)	***	***	DOUBLE	
32010	JOG_VELO_RAPID				9 (H1)
mm/min, rpm	点动方式快速速度			RESET	2/7
Always	10000 (mm/min) 27,77 (rpm)	***	***	DOUBLE	
32020	JOG_VELO				9 (H1)
mm/min, rpm	点动速度			RESET	2/7
Always	2000 mm/min/ 5,55 rpm	***	***	DOUBLE	
32100	AX_MOTION_DIR				3 (G2)
-	轴运动反向			POWER ON	2/2
Always	1	-1	1	DWORD	

32110	ENC_FEEDBACK_POL[0]			3 (G2)
-	位置反馈极性			2/2
Always	1	-1	1	POWER ON DWORD
32200	POSCTRL_GAIN[0]...[5]			3 (G2)
(m/min)/mm	位置环增益			2/7
Always	1, 1, 1, 1, 1, 1	0	2000.	NEW CONF DOUBLE
32300	MAX_AX_ACCEL			4 (B2)
mm/s ² , rev/s ²	最大加速度			2/7
Always	1 mm/s ² / 2.77 (rev/s ²)	0.001	***	NEW CONF DOUBLE
32420	JOG_AND_POS_JERK_ENABLE			4 (B2)
-	激活轴向突变限制			2/2
Always	0	***	***	RESET BOOLEAN
32430	JOG_AND_POS_MAX_JERK			4 (B2)
mm/s ³ , degree/s ³	点动和定位最大轴向突变值			2/2
Always	1000 (mm/s ³) 2777,77 (degree/s ³)	***	***	RESET DOUBLE
32431	MAX_AX_JERK			4 (B2) 12 (B1)
mm/s ³ , degree/s ³	最大轴向突变值			2/7
Always	1000 (mm/s ³) 2777,77 (degree/s ³)	***	***	NEW CONF DOUBLE
32432	PATH_TRANS_JERK_LIM			12 (B1)
mm/s ³ , degree/s ³	最大轨迹运动的轴向突变值			2/7
Always	1000 (mm/s ³) 2777,77 (degree/s ³)	***	***	NEW CONF DOUBLE
32450	BACKLASH			16 (K3)
Mm	反向间隙			2/2
Always	0.0	***	***	NEW CONF DOUBLE
32500	FRICT_COMP_ENABLE			K3
-	摩擦补偿生效			2/7
Always	0	0	1	NEW CONF BOOLEAN
32510	FRICT_COMP_ADPT_ENABLE			K3
-	摩擦补偿自适应生效			2/7
Always	0	0	1	NEW CONF BOOLEAN
32520	FRICT_COMP_CONST_MAX[0]			K3
mm/min, rpm	最大摩擦补偿值			2/7
Always	0.0	0.0	plus	NEW CONF DOUBLE
32530	FRICT_COMP_CONST_MIN[0]			K3
mm/min, rpm	最小摩擦补偿值			2/7
Always	0.0	0.0	plus	NEW CONF DOUBLE
32540	FRICT_COMP_TIME			K3
s	摩擦补偿时间常数			2/7
Always	0.015	0.0	plus	NEW CONF DOUBLE
32630	FFW_ACTIVATION_MODE			16 (K3)
-	由程序激活前馈控制			2/2
Always	1	***	***	RESET BYTE
32640	STIFFNESS_CONTROL_ENABLE[0]			K3
-	编码器 / 丝杠螺距误差补偿生效			2/7
Always	0	0	1	NEW CONF BOOLEAN
32642	STIFFNESS_CONTROL_CONFIG[0]			K3
-	编码器 / 丝杠螺距误差补偿生效			2/7
Always	0	0	1	NEW CONF BYTE
32644	STIFFNESS_DELAY_TIME[0]			K3
-	编码器 / 丝杠螺距误差补偿生效			2/7
Always	0.0	-0.02	0.02	NEW CONF DOUBLE

32700	ENC_COMP_ENABLE				16 (K3)
-	编码器 / 丝杠螺距误差补偿生效			NEW CONF	2/2
Always	0	***	***	BOOLEAN	
32810	EQUIV_SPEEDCTRL_TIME[0]...[5]				16 (K3)
S	速度控制环等效时间常数			NEW CONF	2/2
Always	0.003, 0.003, 0.003, 0.003, 0.003, 0.003,	***	***	DOUBLE	
33050	LUBRICATION_DIST				19
mm, degrees	用于 PLC 润滑的移动距离			NEW CONF	2/7
Always	100000000	***	***	DOUBLE	
34000	REFP_CAM_IS_ACTIVE				8 (R1)
-	坐标轴带有参考点开关			RESET	2/2
Always	1	***	***	BOOLEAN	
34010	REFP_CAM_DIR_IS_MINUS				8 (R1)
-	负向逼近参考点			RESET	2/2
Always	0	***	***	BOOLEAN	
34020	REFP_VELO_SEARCH_CAM				8 (R1)
mm/min, rpm	搜索参考点开关的速度			RESET	2/2
Always	5000.0 (mm/min) 13.88 (rpm)	***	***	DOUBLE	
34030	REFP_MAX_CAM_DIST				8 (R1)
mm, degrees	搜索参考点开关的最大距离			RESET	2/2
Always	10000.0	***	***	DOUBLE	
34040	REFP_VELO_SEARCH_MARKER[0]				8 (R1)
mm/min, rpm	搜索编码器零脉冲的速度			RESET	2/2
Always	300.0 (mm/min) 0.833 (rpm)	***	***	DOUBLE	
34050	REFP_SEARCH_MARKER_REVERSE[0]				8 (R1)
-	编码器零脉冲在参考点开关的反向(编码器号)			RESET	2/2
Always	0	***	***	BOOLEAN	
34060	REFP_MAX_MARKER_DIST[0]				8 (R1)
mm, degrees	搜索编码器零脉冲的最大距离			RESET	2/2
Always	20.0	***	***	DOUBLE	
34070	REFP_VELO_POS				8 (R1)
mm/min, rpm	参考点定位速度			RESET	2/2
Always	1000.0 (mm/min) 2.77 (rpm)	***	***	DOUBLE	
34080	REFP_MOVE_DIST[0]				8 (R1)
mm, degrees	参考点位置 (相对于机床坐标系)			RESET	2/2
Always	-2.0	***	***	DOUBLE	
34090	REFP_MOVE_DIST_CORR[0]				8 (R1)
mm, degrees	参考点移动距离偏置值			RESET	2/2
Always	0.0	***	***	DOUBLE	
34092	REFP_CAM_SHIFT[0]				8 (R1)
mm, degrees	电子凸轮偏移			RESET	2/2
Always	0.0	***	***	DOUBLE	
34093	REFP_CAM_MARK_DIST[0]..[5]				8 (R1)
mm, degrees	电子凸轮与零脉冲之间的距离			RESET	2/7
Always	0.0	***	***	DOUBLE	

34100	REFP_SET_POS[0]				8 (R1)
mm, degrees	参考点设定位置			RESET	2/2
Always	0	***	***	DOUBLE	
34110	REFP_CYCLE_NR				8 (R1)
-	返回参考点轴次序			RESET	2/2
Always	1	-1	5	DWORD	
34200	ENC_REFP_MODE[0]				8 (R1)
-	参考点模式			POWER ON	2/2
Always	1	0	7	BYTE	
34210	ENC_REFP_STATE[0]				8 (R1)
-	绝对值编码器调试状态			IMMEDIATE	2/2
Always	0	0	2	BYTE	
34220	ENC_ABS_TURNS_MODULO				6 (R2)
-	旋转绝对值编码器 Modulo 区			POWER ON	2/2
Always	4096	1	4096	DWORD	
34990	ENC_ACTUAL_SMOOTH_TIME[0]...[5]				
s	实际值平滑时间常数			POWER ON	2/7
Always	0.0, 0.0, ...	0.0	0.5	DOUBLE	
35000	SPIND_ASSIGN_TO_MACHAX				5 (S1)
-	定义机床轴为主轴			POWER ON	2/2
Always	0	0	1	BYTE	
35010	GEAR_STEP_CHANGE_ENABLE				5 (S1)
-	齿轮换挡生效			POWER ON	2/2
Always	0	***	***	BOOLEAN	
35012	GEAR_STEP_CHANGE_POSITION[0]...[5]				5 (S1)
mm, degrees	齿轮换挡位置			NEW CONF	2/7
Always	0.0, 0.0, 0.0, ...	0	plus	DOUBLE	
35020	SPINDLE_DEFAULT_MODE				5 (S1)
-	主轴基本方式：0/1：速度控制；2：定位方式；3：坐标方式			RESET	2/7
Always	0	0	3	BYTE	
35030	SPINDLE_DEFAULT_ACT_MASK				5 (S1)
HEX	主轴基本方式生效时间：0：上电；1：程序启动；3：复位（M02/M30）			RESET	2/7
Always	0x00	0	0x03	BYTE	
35040	SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET				5 (S1)
-	主轴复位后自动恢复			POWER ON	2/2
Always	0	***	***	BOOLEAN	
35100	SPIND_VELO_LIMIT				5 (S1)
Rpm	最高主轴速度			POWER ON	2/7
Always	10000.0	***	***	DOUBLE	
35110	GEAR_STEP_MAX_VELO[0]...[5]				5 (S1)
Rpm	主轴各档最高转速			NEW CONF	2/7
Always	500., 500., 1000., 2000., 4000., 8000.	***	***	DOUBLE	
35120	GEAR_STEP_MIN_VELO[0]...[5]				5 (S1)
Rpm	主轴各档最低转速			NEW CONF	2/7
Always	50., 50., 400., 800., 1500., 3000.	***	***	DOUBLE	
35130	GEAR_STEP_MAX_VELO_LIMIT[0]...[5]				5 (S1)
Rpm	主轴各档最高转速限制			NEW CONF	2/7
Always	500., 500., 1000., 2000., 4000., 8000.	***	***	DOUBLE	
35140	GEAR_STEP_MIN_VELO_LIMIT[0]...[5]				5 (S1)
Rpm	主轴各档最低转速限制			NEW CONF	2/7
Always	5., 5., 10., 20., 40., 80.	***	***	DOUBLE	
35150	SPIND_DES_VELO_TOL				5 (S1)
-	主轴转速容差			RESET	2/2
Always	0.1	0.0	1.0	DOUBLE	

35160	SPIND_EXTERN_VELO_LIMIT			5 (S1)
Rpm	PLC 主轴速度限制			NEW CONF 2/7
Always	1000.0	***	***	DOUBLE
35200	GEAR_STEP_SPEEDCTRL_ACCEL[0]...[5]			5 (S1)
Umdr/s^2	开环模式各档加速度			NEW CONF 2/7
Always	30.0, 30.0, 25.0, 20.0, 15.0, 10.0	0.001	***	DOUBLE
35210	GEAR_STEP_POSCTRL_ACCEL[0]...[5]			5 (S1)
Umdr/s^2	位置环模式的加速度			NEW CONF 2/7
Always	30.0, 30.0, 25.0, 20.0, 15.0, 10.0	0.001	***	DOUBLE
35300	SPIND_POSCTRL_VELO			5 (S1)
Rpm	主轴位置控制速度			NEW CONF 2/2
Always	500.0	***	***	DOUBLE
35310	SPIND_POSIT_DELAY_TIME[0]...[5]			5 (S1)
s	主轴定位延时时间			NEW CONF 2/2
Always	0.0,0.05,0.1,0.2,0.4,0.8	DOUBLE	***	DOUBLE
35350	SPIND_POSITIONING_DIR			5 (S1)
-	主轴定位转动方向			RESET 2/2
Always	3	3	4	BYTE
35400	SPIND_OSCILL_DES_VELO			5 (S1)
Rpm	主轴摆动速度			NEW CONF 2/2
Always	500.0	***	***	DOUBLE
35410	SPIND_OSCILL_ACCEL			5 (S1)
Umdr/s^2	主轴摆动加速度			NEW CONF 2/2
Always	16	0.001	***	DOUBLE
35430	SPIND_OSCILL_START_DIR			5 (S1)
-	主轴判断起始方向			RESET 2/2
Always	0	0	4	BYTE
35440	SPIND_OSCILL_TIME_CW			5 (S1)
S	主轴正向摆动时间			NEW CONF 2/2
Always	1.0	***	***	DOUBLE
35450	SPIND_OSCILL_TIME_CCW			5 (S1)
S	主轴负向摆动时间			NEW CONF 2/2
Always	0.5	***	***	DOUBLE
35500	SPIND_ON_SPEED_AT_IPO_START			5 (S1)
-	主轴速度达到给定值才能激活进给使能			RESET 2/2
Always	1	0	2	BYTE
35510	SPIND_STOPPED_AT_IPO_START			5 (S1)
-	主轴停止后才能激活进给使能			RESET 2/2
Always	0	***	***	BOOLEAN
35550	DRILL_VELO_LIMIT[0]...[5]			5 (S1)
-	主轴停止后才能激活进给使能			RESET 2/2
Always	0	***	***	BOOLEAN
36000	STOP_LIMIT_COARSE			2 (A3)
mm, degrees	准停定位窗口 (粗)			NEW CONF 2/2
Always	0.04	***	***	DOUBLE
36010	STOP_LIMIT_FINE			2 (A3)
mm, degrees	准停定位窗口 (精)			NEW CONF 2/2
Always	0.01	***	***	DOUBLE
36020	POSITIONING_TIME			2 (A3)
S	准停精定位延时时间			NEW CONF 2/2
Always	1.0	***	***	DOUBLE
36030	STANDSTILL_POS_TOL			2 (A3)
mm, degrees	零速位置容差			NEW CONF 2/2
Always	0.2	***	***	DOUBLE

36040	STANDSTILL_DELAY_TIME			2 (A3)
S	零速监控延时时间			NEW CONF 2/2
Always	0.4	***	***	DOUBLE
36050	CLAMP_POS_TOL			2 (A3)
mm, degrees	卡紧位置容差			NEW CONF 2/2
Always	0.5	***	***	DOUBLE
36060	STANDSTILL_VELO_TOL			2 (A3)
mm/min, rpm	静止速度容差 (定义最大轴或主轴的停止速度)			NEW CONF 2/2
Always	5.0 (mm/min) 0,01388 (rpm)	***	***	DOUBLE
36100	POS_LIMIT_MINUS			2 (A3)
mm, degrees	第一软限位负向			RESET 2/7
Always	-100000000	***	***	DOUBLE
36110	POS_LIMIT_PLUS			2 (A3)
mm, degrees	第一软限位正向			RESET 2/7
Always	100000000	***	***	DOUBLE
36120	POS_LIMIT_MINUS2			2 (A3)
mm, degrees	第二软限位负向			RESET 2/7
Always	-100000000	***	***	DOUBLE
36130	POS_LIMIT_PLUS2			2 (A3)
mm, degrees	第二软限位正向			RESET 2/7
Always	100000000	***	***	DOUBLE
36200	AX_VELO_LIMIT[0]...[5]			2 (A3)
mm/min, rpm	速度监控的门限值			NEW CONF 2/7
Always	11500., 11500., 11500., ... (mm/min) 31,944; 31,944; 31,944; 31,944; ... (rpm)	***	***	DOUBLE
36210	CTRL_OUT_LIMIT			3 (G2)
%	最大速度给定值			NEW CONF 2/7
Always	110.0	0	200	DOUBLE
36300	ENC_FREQ_LIMIT[0]			2 (A3)
Hz	编码器频率极限			POWER ON 2/2
Always	300000	***	***	DOUBLE
36302	ENC_FREQ_LIMIT_LOW[0]			8 (R1)
%	编码器频率限制低 at which encoder is switched on again (hysteresis)			NEW CONF 2/2
Always	99.9	0	100	DOUBLE
36310	ENC_ZERO_MONITORING			2 (A3)
-	编码器零标记监控			NEW CONF 2/2
Always	0	***	***v	DWORD
36400	CONTOUR_TOL			2 (A3)
mm, degrees	轮廓监控容差带			NEW CONF 2/2
Always	1.0	***	***	DOUBLE
36500	ENC_CHANGE_TOL			16 (K3)
mm, degrees	位置实际值的切换容差			NEW CONF 2/2
Always	0.1	***	***	DOUBLE
36600	BRAKE_MODE_CHOICE			2 (A3)
-	制动特性硬件限位开关			POWER ON 2/2
Always	0	0	1	BYTE
36610	AX_EMERGENCY_STOP_TIME			2 (A3)
S	急停制动时间			NEW CONF 2/2
Always	0.05	0.02	1000	DOUBLE

36620	SERVO_DISABLE_DELAY_TIME				1 (N2)
S	伺服禁止延时时间			NEW CONF	2/2
Always	0.1	0.02	1000	DOUBLE	
36710	DRIFT_LIMIT[0]				K3
%	自动漂移补偿的极限值			NEW CONF	2/7
Always	0.0	0.0	plus	DOUBLE	
36720	DRIFT_VALUE[0]				S3
%	漂移基本值			NEW CONF	2/2
Always	0.0	-5.0	5.0	DOUBLE	
37000	FIXED_STOP_MODE				F1
-	固定点移动方式			POWER ON	2/7
固定点移动	0	0	1	BYTE	
37002	FIXED_STOP_CONTROL				F1
-	固定点移动过程控制			POWER ON	2/7
固定点移动	0	0	1	BYTE	
37010	FIXED_STOP_TORQUE_DEF				F1
%	固定点架尽力矩定义			POWER ON	2/7
固定点移动	5.0	0.0	100	DOUBLE	
37012	FIXED_STOP_TORQUE_RAMP_TIME				F1
s	到达改变力矩极限的时间			NEW CONF	2/7
固定点移动	0.0	0.0	plus	DOUBLE	
37020	FIXED_STOP_WINDOW_DEF				F1
mm, degrees	定义固定点监控窗口			NEW CONF	2/7
固定点移动	1.0	0.0	plus	DOUBLE	
37030	FIXED_STOP_THRESHOLD				F1
mm, degrees	固定点门限值			NEW CONF	2/7
固定点移动	2.0	0.0	plus	DOUBLE	
37040	FIXED_STOP_BY_SENSOR				F1
-	通过传感器识别固定点			NEW CONF	2/7
固定点移动	0	0	2	BYTE	
37050	FIXED_STOP_ALARM_MASK				F1
-	固定点报警使能			NEW CONF	2/7
固定点移动	1	0	7	BYTE	
37060	FIXED_STOP_ACKN_MASK				F1
-	固定点 PLC 应答：0-不等带；1-等待；3-模拟驱动			POWER ON	2/7
固定点移动	0	0	3	BYTE	
37610	PROFIBUS_CTRL_CONFIG				P6
-	PROFIBUS 控制字配置			POWER ON	2/7
Always	0	0	1	BYTE	
37620	PROFIBUS_TORQUE_RED_RESOL				
%	PROFIBUS 力矩衰减分辨率			POWER ON	
Always	1	0.01	10.0	DOUBLE	
38000	MM_ENC_COMP_MAX_POINTS[0]				16 (K3)
-	丝杠螺距误差补偿点数 (SRAM)			POWER ON	1/7
Always	125	0	5000	DWORD	

11 NC - PLC 接口信号说明

PLC 地址说明

操作符	说明	范围
V	NC - PLC 信号接口	见下表
T	定时器	T0 to T15 (单位: 100 ms)
T	定时器	T16 to T31 (单位: 10 ms)
C	计数器	C0 to C31
I	数字量输入	I0.0 to I17.7
Q	数字量输出	Q0.0 to Q11.7
M	标志存储器	M0.0 to M255.7
SM	特殊状态存储器	SM0.0 to SM0.6 (见下表)
A	逻辑累加器	AC0 to AC1 (UDWORD)
A	算术累加器	AC2 to AC3 (DWORD)

V 变量地址的构成

操作符	数据块号	通道号或轴号	子区号	索引地址
V	00	00	0	000
范围	(00-99)	(00-99)	(0-9)	(000-999)

特殊存储器的位定义 (只读)

特殊标志位	说明
SM0.0	逻辑“1”信号
SM0.1	第一个 PLC 周期‘1’，随后为‘0’
SM0.2	缓冲数据丢失 – 只有第一个 PLC 周期有效 (‘0’ – 数据正常, ‘1’- 数据丢失)
SM0.3	系统再启动：第一个 PLC 周期‘1’，随后为‘0’
SM0.4	60 s 脉冲 (交替变化：30 s ‘0’，然后 30 s ‘1’)
SM0.5	1 s 脉冲 (交替变化：0.5 s ‘0’，然后 0.5 s ‘1’)
SM0.6	PLC 周期循环 (交替变化：一个周期为‘0’，一个周期为‘1’)

状态信号 到/从 MCP

1000		来自 MCP 的按键信号 Interface MCP → PLC (Read/Write)							
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
10000000	NC 停止	主轴倍率 % -	主轴倍率 100%	主轴倍率 % +	单程序段 运行方式	点动 JOG 方式	MDA 方式	自动 AUTO 方式	
10000001	NC 启动	主轴 CCW	主轴 STOP	主轴 CW	钥匙开关 3	参考点 REF 方式	REPOS 方式		
10000002	进给 使能	禁止	变量 INC	钥匙开关 0	机床功能			INC1	
10000003	复位	钥匙开关 2	钥匙开关 1	E	D	C	B	A	
10000004	轴点动键 -4 th	轴点动键 +4 th	快速	KT4	KT3	用户选择键		KT0	
10000005	T17	KT5	-3 rd	+3 rd	-2 nd	+2 nd	-1 st	+1 st	
10000006	自定义键			T12	T13	自定义键			
10000007	T9	T10	T11	自定义键				T16	
10000008	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	
10000008	主轴倍率旋转开关(格林码)							A	
	“0”	“0”	“0”	E	D	C	B	A	

1100		给 MCP 的信号 Interface PLC → MCP (Read/Write)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
11000000	NC 停止	主轴倍率 % -	主轴倍率 100%	主轴倍率 % +	单程序段 运行方式	点动 JOG 方式	MDA 方式	自动 AUTO 方式
11000001	NC 启动	主轴 CW	主轴 STOP	主轴 CCW	钥匙开关 3	参考点 REF 方式	REPOS 方式	
11000002	使能	进给 禁止	变量 INC	钥匙开关 0	INC1000	机床功能 INC100	INC10	INC1
11000003								
11000004	-4 th	轴点动键 +4 th	快速	LED5	LED4	用户选择键 LED LED3	LED2	LED1
11000005	T17	LED6	-3 rd	+3 rd	-2 nd	轴点动键 +2 nd	-1 st	+1 st
11000006								
11000007								

可保持数据区

1400 PLC 变量		数据 (Read/Write; Bit / Byte / Word / Double)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
14000000								User Data
14000001								User Data
								...
14000127								User Data

用户报警激活

1600 PLC 变量		送至 HMI 的信号 Interface PLC → HMI (Read/Write)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
16000000	700007	700006	700005	700004	700003	700002	700001	700000
16000001	700015	700014	700013	700012	700011	700010	700009	700008
16000002	700023	700022	700021	700020	700019	700018	700017	700016
16000003	700031	700030	700029	700028	700027	700026	700025	700024
16000004	700039	700038	700037	700036	700035	700034	700033	700032
16000005	700047	700046	700045	700044	700043	700042	700041	700040
16000006	700055	700054	700053	700052	700051	700050	700049	700048
16000007	700063	700062	700061	700060	700059	700058	700057	700056

报警变量

1600 PLC 变量		送至 HMI 的信号 Interface PLC → HMI (Read/Write)						
Byte								
16001000	用于报警 700000 的变量(32-Bit)							
16001004	用于报警 700001 的变量(32-Bit)							
....	...							
16001252	用于报警 700063 的变量(32-Bit)							

有效的报警响应

1600 PLC 变量		有效的报警响应 Interface HMI → PLC (Read only)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
16002000				PLC STOP	Emergency STOP	Feedhold All axes	Read-in Disable	NC Start Disable

来自 HMI (程序控制) 的选择信号 (可保持数据区)

1700 PLC 变量		来自 HMI 的选择 / 状态信号 Interface HMI → PLC (Read only)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
17000000		选择了空运行进给	选择了 M01					
17000001	选择了程序测试				选择了快速倍率			
17000002								选择了程序跳段
17000003	在 JOG 方式测量生效							

来自 HMI 的信号

1800 PLC 变量		来自 HMI 的选择 / 状态信号 Interface HMI → PLC (Read only)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
18000000		JOG 方式测量开始		方式转换禁止		点动方式	由 HMI 选择 MDA 方式	自动方式
18000001						由 HMI 选择机床功能 REF	REPOS	

来自 HMI 的信号 (仿真)

1900 PLC 变量		来自 HMI 的选择 / 状态信号 Interface HMI → PLC (Read only)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
19000000		仿真有效						
19000001								

来自 HMI 的选择信号 (可保持数据区)

1900 PLC 变量		来自 HMI 的选择 / 状态信号 Interface HMI → PLC (Read only)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
19001003	机床轴					C	B	A
19001004	机床轴					C	B	A
19001005	机床轴					C	B	A

送至 HMI 的状态信号(可保持数据区)

1900 PLC 变量		来自 HMI 的选择 / 状态信号 Interface PLC → HMI (Read/Write)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
19005000						键盘锁定		
19005001								刀具表 刷新
19005002								手动测刀 使能
19005003								
19005004	用于 JOG 测量的刀具号(132-bit DINT)							

来自 NC 通道的辅助功能状态

2500 PLC 变量		来自 NC 通道的辅助功能 Interface HMI → PLC (Read only)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
25000004				M 功能组 5 改变	M 功能组 4 改变	M 功能组 3 改变	M 功能组 2 改变	M 功能组 1 改变
25000006								S 功能 改变
25000008								T 功能 改变
25000010								D 功能 改变
25000012						H 功能组 3 改变	H 功能组 2 改变	H 功能组 1 改变

译码的 M 信号 (动态 M0 -信号 M99)

2500 PLC 变量		来自 NC 通道的 M 功能 (动态) Interface NCK → PLC (Read only; 信号只保持一个 PLC 周期)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
25001000	动态 M 功能							
	M7	M6	M5	M4	M3	M2	M1	M0
25001001	动态 M 功能							
	M15	M14	M13	M12	M11	M10	M9	M8
25001002	动态 M 功能							
	M23	M22	M21	M20	M19	M18	M17	M16
				...				
25001012	动态 M 功能							
				M99	M98	M97	M96	

T 功能

2500 PLC 变量	来自通道的 T 功能 Interface NCK → PLC (Read only)						
Byte							
25002000	T 功能 1 (1 32-bit DINT)						

M 功能

2500 PLC 变量	来自通道的 M 功能 (静态) Interface NCK → PLC (Read only)						
Byte							
25003000	M 功能 1 (1 32-bit DINT)						
25003004	静态 M 功能扩展地址 (1 字节)						
25003008	M 功能 2 (1 32-bit DINT)						
25003012	静态 M 功能扩展地址 (1 字节)						
25003016	M 功能 3 (1 32-bit DINT)						
25003020	静态 M 功能扩展地址 (1 字节)						
25003024	M 功能 4 (1 32-bit DINT)						
25003028	静态 M 功能扩展地址 (1 字节)						
25003032	M 功能 5 (1 32-bit DINT)						
25003036	静态 M 功能扩展地址 (1 字节)						

S 功能

2500 PLC 变量	来自通道的 S 功能 Interface NCK → PLC (Read only)						
Byte							
25004000	S 功能 1 (1 32-bit REAL)						
25004004	静态 S 功能扩展地址 (1 字节)						
25004008	S 功能 2 (1 32-bit REAL)						
25004012	静态 S 功能扩展地址 (1 字节)						

D 功能

2500 PLC 变量	来自通道的 D 功能 Interface NCK → PLC (Read only)						
Byte							
25005000	D 功能 1 (1 32-bit DINT)						

H 功能

2500 PLC 变量	来自通道的 H 功能 Interface NCK → PLC (Read only)						
Byte							
25006000	H 功能 1 (1 32-bit REAL)						
25006004	H 功能扩展地址 1 (byte)						
25006008	H 功能 2 (1 32-bit REAL)						
25006012	H 功能扩展地址 2 (byte)						
25006016	H 功能 3 (1 32-bit REAL)						
25003020	H 功能扩展地址 2 (byte)						

NCK 的通用信号

2600 PLC 变量		送至 NCK 的通用信号 Interface PLC → NCK (Read/Write)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
26000000	保护级别					急停 应答	急停	
	4	5	6	7				
26000001						请求坐标 剩余值	请求坐标 实际值	INC 对操作 方式有效
2700 PLC 变量		来自 NCK 的通用信号 Interface NCK → PLC (Read only)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
27000000							急停 有效	
27000000	系统处于 英制							探头 1 有效
27000002		驱动就绪	驱动 循环运行					
27000003		温度报警						NCK 报警 有效

NCK 的通用信号

3000 PLC 变量		方式选择信号送至 NCK Interface PLC → NCK (Read/Write)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
30000000	复位			禁止 方式转换		手动 JOG	选择操作方式 MDA	自动 AUTO
30000001						参考点 REF	选择机床功能 REPOS	
30000002	Machine function							
		连续点动	Var. INC	10000 INC	1000 INC	100 INC	10 INC	1 INC

3100 PLC 变量		来自 NCK 的系统方式有效信号 Interface NCK → PLC (Read only)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
31000000					802 就绪	点动 JOG	有效的操作方式 MDA	自动 AUTO
31000001						参考点 REF	有效的机床功能 REPOS	

送至 NCK 通道的控制信号

3200 PLC 变量		送至 NCK 通道信号 Interface PLC → NCK (Read/Write)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
32000000		激活空运行 进给速度	激活程序停 M01	激活单段 运行方式				
32000001	激活 程序测试							激活返回 参考点
32000002								激活 程序跳段
32000004	进给倍率							
	H	G	F	E	D	C	B	A
32000005	快速倍率							
	H	G	F	E	D	C	B	A
32000006	进给倍率 生效	快速倍率 生效		程序界面 夭折		删除余程	读入禁止	进给保持

32000007				NC 停止 进给轴/主轴	NC 停止	NC 停止 程序段结尾	NC 启动	NC 启动 禁止
32000013	刀具 非禁止		工件计数器 关闭					
3200 PLC 变量		送至 NCK 通道信号 Interface PLC → NCK (Read/Write)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
32001000	移动命令 +	移动命令 -	快速叠加	移动键禁止	进给保持	激活手轮 3	激活手轮 2	激活手轮 1
32001001		连续点动	Var. INC	10000 INC	1000 INC	100 INC	10 INC	1 INC
32001004	移动命令 +	移动命令 -	快速叠加	移动键禁止	进给保持	激活手轮 3	激活手轮 2	激活手轮 1
32001005		连续点动	Var. INC	10000 INC	1000 INC	100 INC	10 INC	1 INC
32001008	移动命令 +	移动命令 -	快速叠加	移动键禁止	进给保持	激活手轮 3	激活手轮 2	激活手轮 1
32001009		连续点动	Var. INC	10000 INC	1000 INC	100 INC	10 INC	1 INC

来自 NCK 通道的状态信号

3300 PLC 变量		来自 NCK 的信号 Interface NCK → PLC (Read only)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
33000000		上一个动作 程序段有效	M0 / M1 有效	运动程序段 有效	动作程序段 有效			
33000001	程序测试 有效	坐标变换 有效	M2 / M30 有效	程序段搜索 有效		转动进给 有效		返回参考点 有效
33000002								
33000003	复位	通道状态 中断	有效	夭折	中断	程序状态 停止	等待	运行
33000004	NC 报警 坐标停止 I	NC 报警 通道有效			所以轴 静止	所有轴 已回参考点		
33001000	移动 +	移动 -		工件坐标系下第一轴		手轮 3 有效	手轮 2 有效	手轮 1 有效
33001001		连续点动	Var. INC	10000 INC	1000 INC	100 INC	10 INC	1 INC
33001004	移动 +	移动 -		工件坐标系下第二轴		手轮 3 有效	手轮 2 有效	手轮 1 有效
33001005		连续点动	Var. INC	10000 INC	1000 INC	100 INC	10 INC	1 INC
33001008	移动 +	移动 -		工件坐标系下第三轴		手轮 3 有效	手轮 2 有效	手轮 1 有效
33001009		连续点动	Var. INC	10000 INC	1000 INC	100 INC	10 INC	1 INC
3300 PLC 变量		来自 NCK 的通道信号 Interface NCK → PLC (Read only)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
33004000								
33004001							工件数量 已经达到	外部编程 语言有效
33004003	无有效 换刀命令							

NCK 的 G 功能

3500 PLC 变量		来自通道的 G 功能 Interface NCK → PLC (Read only)						
Byte								
35000000	有效的 G 功能组 1							
35000001	有效的 G 功能组 2							
...	...							
35000063	有效的 G 功能组 64							

传递的 M-/S- 功能

3700 PLC 变量		送至 NCK 通道的信号 Interface PLC → NCK (Read only)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
370x0000	用于主轴的 M 功能 (DINT)							
370x0004	用于主轴的 S 功能 (REAL)							

送至坐标轴或主轴的通用信号

3800...3804 PLC 变量		送至坐标轴或主轴的信号 Interface PLC → NCK (Read/Write)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
380x0000	进给倍率							
	H	G	F	E	D	C	B	A
380x0001	倍率生效		测量系统 1	跟随操作方式	坐标轴/主轴禁止	固定点传感器	固定点到达应答	
380x0002					夹紧过程进行	删除余程 / 主轴复位	伺服使能	
380x0003		进给/主轴速度限制					固定点移动使能	
380x0004	移动键 +	移动键 -	快速叠加	移动键禁止	进给保持 主轴停止	3	2	1
380x0005	机床功能							
		连续点动	Var. INC	10000 INC	1000 INC	100 INC	10 INC	1 INC
3800...3804 PLC 变量		送至坐标轴的信号 Interface PLC → NCK (Read/Write)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
380x1000 (axis)	参考点凸轮信号				2 nd 软限位开关 +	-	硬限位开关 +	-
380x PLC 变量		送至主轴的信号 Interface PLC → NCK (Read/Write)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
380x2000 (主轴)					齿轮已经换档	C	实际齿轮级 B	A
380x2001 (主轴)		M3/M4 相反		主轴重新定位				主轴倍率生效
380x2002 (主轴)	摆动负向 向左	摆动正向 向右	摆动速度	PLC 控制 摆动				
380x2003 (主轴)	主轴转速倍率							
	H	G	F	E	D	C	B	A
3800...3804 PLC 变量		送至坐标轴/主轴的信号 Interface PLC → NCK (Read/Write)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
380x4000					速度给定平滑		HLGSS	
380x4001	脉冲使能	速度调节器 PI 切换到 P					选择驱动器参数组(8 选 1)	
						C	B	A

来自坐标轴/主轴的状态信号

3900...3904 PLC 变量		来自坐标轴 / 主轴信号 Interface NCK → PLC (Read only)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
390x0000	准停位置达到 精 粗			已回参考点 已同步		编码器频率 极限超出		主轴/ 非坐标轴
390x0001	电流环 生效	速度环 生效	位置环 生效	坐标轴/主轴 静止	跟随功能 生效			
390x0002			固定点 到达	固定点移动 已激活	测量 生效			
390x0004	移动命令 + -					3	2	1
390x0005	有效的机床功能							
		连续点动	Var. INC	10000 INC	1000 INC	100 INC	10 INC	1 INC
3900...3904 PLC 变量		来自坐标轴的信号 Interface NCK → PLC (Read only)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
390x1002 (axis)								润滑脉冲
390x PLC 变量		来自主轴的信号 Interface NCK → PLC (Read only)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
390x2000 (主轴)					齿轮级 需要改变	C	设定齿轮级 B A	
390x2001 (主轴)	实际转动 方向为 CW		主轴速度 达到给定值			给定速度 提高	给定速度 被限制	已经超过 给定速度
390x2002 (主轴)	控制	主轴有效方式 摆动 定位			刚性攻丝			恒线速切削 生效
3900...3904 PLC 变量		来自坐标轴 / 主轴的信号 Interface NCK → PLC (Read only)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
390x4000					速度给定 平滑生效		升降速禁止 生效	
390x4001	脉冲 已使能	速度调节器 PI 切换到 P	驱动器 就绪			C	有效的参数组 B A	
390x4002	可变信号 功能生效	速度 _{当前} < 速度 _{实际}	速度 _{当前} < 速度 _{门限}	速度 _{当前} < 速度 _{最小}	扭矩 _{当前} < 扭矩 _{门限}	加速完成 V _{当前} =V _{实际}	温度监控 电机	
390x4003							热沉	母线电压 < 门限值

PLC 机床数据 INT 值 (MD14510 USER_DATA_INT)

4500 PLC 变量		来自 NCK 信号 Interface NCK → PLC (Read only)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
45000000	整型数 (WORD/ 2 Byte)							
45000002	整型数 (WORD/ 2 Byte)							
...	...							
45000062	整型数 (WORD/ 2 Byte)							

PLC 机床数据 HEX 值 (MD14512 USER_DATA_HEX)

4500 PLC 变量		来自 NCK 信号 Interface NCK → PLC (Read only)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
45001000	十六进制数 (HEX/ 1 Byte)							
45001000	十六进制数 (HEX/ 1 Byte)							
...	...							
45001031	十六进制数 (HEX/ 1 Byte)							

PLC 机床数据 FLOAT 值 (MD14514 USER_DATA_FLOAT)

4500 PLC 变量	来自 NCK 信号 Interface NCK → PLC (Read only)							
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
45002000	浮点值 (REAL/ 4 Byte)							
45002000	浮点值 (REAL/ 4 Byte)							
....							
450020028	浮点值 (REAL/ 4 Byte)							

PLC 用户报警响应 (MD14516 USER_DATA_ALARM)

4500 PLC 变量	来自 NCK 信号 Interface NCK → PLC (Read only)							
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
45003000	报警清除条件 上电	删除键	无定义	PLC 停止	700000 报警的响应 急停	进给保持	读入禁止	启动禁止
45003001	报警清除条件 上电	删除键	无定义	PLC 停止	700001 报警的响应 急停	进给保持	读入禁止	启动禁止
..								
45003031	报警清除条件 上电	删除键	无定义	PLC 停止	700031 报警的响应 急停	进给保持	读入禁止	启动禁止

PLC 变量的读写

4900 PLC 变量	来自 NCK 信号 Interface NCK ↔ PLC (Read/Write)							
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
49000000	偏置值[0]							
49000001	偏置值[1]							
49000002	偏置值[2]							
....							
49000511	偏置值[511]							

刀具管理功能：信号改变

5300 0 xxx PLC 变量	来自坐标轴 / 主轴信号 Interface NCK → PLC (Read only)							
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
53000000							极限 到达	预警极限 到达









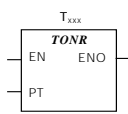
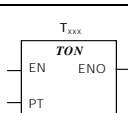
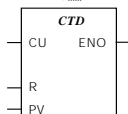
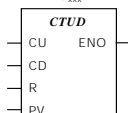
刀具管理功能：提交












5300 1 xxx PLC 变量	来自 NCK 信号 Interface PLC → NCK (Read/Write)							
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
53001000	刀具预警极限 长整数 (DINT)							
53001004	刀具极限 长整数 (DINT)							

读取坐标的实际值和剩余值

570x PLC 变量	来自 NCK 信号 Interface NCK → PLC (Read only)							
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
570x0000	坐标实际位置 长整数 (REAL)							
570x0004	坐标剩余位置 长整数 (REAL)							

12 PLC 指令集

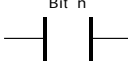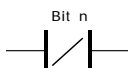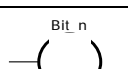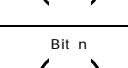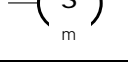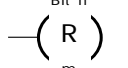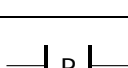二进制位操作		
指令	阶梯图符号	操作数
常开触点 n=1 闭合 n=0 断开		n: V, I, Q, M, SM, C, T
常闭触点 n=0 闭合 n=1 断开		n: V, I, Q, M, SM, C, T
位输出 前端 0, n=0 前端 1, n=1		n: V, I, Q, M, C, T
置位 前端 0, 不置位 前端 1 or 丏, n 置位 1		n: V, I, Q, M, C, T m: 1
复位 前端 0, 不复位 前端 1 or 丏, n 复位 0		n: V, I, Q, M, C, T m: 1
上升沿 前端 丏 闭合 (1 个 PLC 周期)		
下降沿 前端 丏 闭合 (1 个 PLC 周期)		
逻辑非 前端 0, 结果 1 前端 1, 结果 0		
定时器, 计数器指令		
指令	阶梯图符号	操作数
保持定时器 EN=1, 启动 EN=0, 停止 如果 T _{Value} >= PT, T _{bit} =1		EN: V, I, Q, M, SM, C, T PT: VW, IW, QW, MW, AC, K
延时定时器 EN=1, 启动 EN=0, 复位 如果 T _{Value} >= PT, T _{bit} =1		EN: V, I, Q, M, SM, C, T PT: VW, IW, QW, MW, AC, K
加计数器 CU 丏, 计数值+1 R=1, 复位 如果 C _{Value} >= PV, C _{bit} =1		EN: V, I, Q, M, SM, C, T R: V, I, Q, M, SM, C, T PT: VW, IW, QW, MW, AC, K
加减计数器 CU 丏, 计数值+1 CD 丏, 计数值-1 R=1, 复位 如果 C _{Value} >= PV, C _{bit} =1		EN: V, I, Q, M, SM, C, T R: V, I, Q, M, SM, C, T PT: VW, IW, QW, MW, AC, K

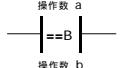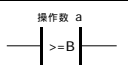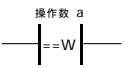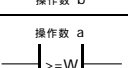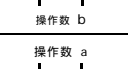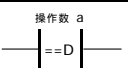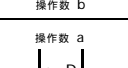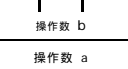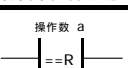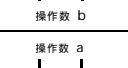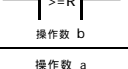比较类 (signed byte)		
指令	阶梯图符号	操作数
字节 == a = b 闭合 a ≠ b 断开		a,b: VB, IB, QB, MB, AC, K Where K is constant
字节 >= a >= b 闭合 a < b 断开		a,b: VB, IB, QB, MB, AC, K
字节 <= a <= b 闭合 a > b 断开		a,b: VB, IB, QB, MB, AC, K
比较 (signed word)		
指令	阶梯图符号	操作数
字 == a = b 闭合 a ≠ b 断开		a,b: VW, IW, QW, MW, AC, K
字 >= a >= b 闭合 a < b 断开		a,b: VW, IW, QW, MW, AC, K
字 <= a <= b 闭合 a > b 断开		a,b: VW, IW, QW, MW, AC, K
Comparison (signed double)		
指令	阶梯图符号	操作数
长字 == a = b 闭合 a ≠ b 断开		a,b: VD, ID, QD, MD, AC, K
长字 >= a >= b 闭合 a < b 断开		a,b: VD, ID, QD, MD, AC, K
长字 <= a <= b 闭合 a > b 断开		a,b: VD, ID, QD, MD, AC, K
比较 (signed real)		
指令	阶梯图符号	操作数
浮点 == a = b 闭合 a ≠ b 断开		a,b: VD, ID, QD, MD, AC, K
浮点 >= a >= b 闭合 a < b 断开		a,b: VD, ID, QD, MD, AC, K
浮点 <= a <= b 闭合 a > b 断开		a,b: VD, ID, QD, MD, AC, K

Arithmetic Instructions		
指令	阶梯图符号	操作数
字 相加 如果 EN = 1, OUT=IN1 + IN2		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN1/IN2: VW, IW, QW, MW, AC, T, C, K(<±2 ¹⁵ -1) OUT: VW, QW, MW, T, C, AC
长字 相加 如果 EN = 1, OUT=IN1 + IN2		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN1/IN2: VD, ID, QD, MD, AC, K(<±2 ³¹ -1) OUT: VD, QD, MD, AC
浮点 相加 如果 EN = 1, OUT=IN1 + IN2		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN1/IN2: VD, ID, QD, MD, AC, K OUT: VD, QD, MD, AC
字 相减 如果 EN = 1, OUT=IN1 - IN2		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN1/IN2: VW, IW, QW, MW, AC, T, C, K(<±2 ¹⁵ -1) OUT: VW, QW, MW, T, C, AC
长字 相减 如果 EN = 1, OUT=IN1 - IN2		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN1/IN2: VD, ID, QD, MD, AC, K(<±2 ³¹ -1) OUT: VD, QD, MD, AC
浮点 相减 如果 EN = 1, OUT=IN1 - IN2		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN1/IN2: VD, ID, QD, MD, AC, K OUT: VD, QD, MD, AC
字 相乘 如果 EN = 1, OUT=IN1 * IN2		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN1/IN2: VW, IW, QW, MW, AC, T, C, K(<±2 ¹⁵ -1) OUT: VD, QD, MD, AC
浮点 相乘 如果 EN = 1, OUT=IN1 * IN2		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN1/IN2: VD, ID, QD, MD, AC, K OUT: VD, QD, MD, AC
字 相除 如果 EN = 1, OUT=IN1 / IN2		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN1/IN2: VW, IW, QW, MW, AC, T, C, K(<±2 ¹⁵ -1) OUT: VD, QD, MD, AC
浮点 相除 如果 EN = 1, OUT=IN1 / IN2		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN1/IN2: VD, ID, QD, MD, AC, K OUT: VD, QD, MD, AC
平方根		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN1/IN2: VD, ID, QD, MD, AC, K(<±2 ³¹ -1) OUT: VD, QD, MD, AC

Logic Instructions		
指令	阶梯图符号	操作数
字节 “与” 如果 EN = 1, OUT=IN1 & IN2		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN1/IN2: VB, IB, QB, MB, AC, K(<2 ⁸) OUT: VB, QB, MB, AC
字 “与” 如果 EN = 1, OUT=IN1 & IN2		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN1/IN2: VW, IW, QW, MW, AC, K(<2 ¹⁶) OUT: VW, QW, MW, AC
长字 “与” 如果 EN = 1, OUT=IN1 & IN2		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN1/IN2: VD, ID, QD, MD, AC, K(<2 ³²) OUT: VD, QD, MD, AC
字节 “或” 如果 EN = 1, OUT=IN1 IN2		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN1/IN2: VB, IB, QB, MB, AC, K(<2 ⁸) OUT: VB, QB, MB, AC
字 “或” 如果 EN = 1, OUT=IN1 IN2		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN1/IN2: VW, IW, QW, MW, AC, K(<2 ¹⁶) OUT: VW, QW, MW, AC
长字 “或” 如果 EN = 1, OUT=IN1 IN2		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN1/IN2: VD, ID, QD, MD, AC, K(<2 ³²) OUT: VD, QD, MD, AC
字节 “异或” 如果 EN = 1, OUT=IN1 ^ IN2		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN1/IN2: VB, IB, QB, MB, AC, K(<2 ⁸) OUT: VB, QB, MB, AC
字 “异或” 如果 EN = 1, OUT=IN1 ^ IN2		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN1/IN2: VW, IW, QW, MW, AC, K(<2 ¹⁶) OUT: VW, QW, MW, AC
长字 “异或” 如果 EN = 1, OUT=IN1 ^ IN2		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN1/IN2: VD, ID, QD, MD, AC, K(<2 ³²) OUT: VD, QD, MD, AC
字节 取反 如果 EN = 1, OUT = ! IN		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN: VB, IB, QB, MB, AC, K(<2 ⁸) OUT: VB, QB, MB, AC
字 取反 如果 EN = 1, OUT = ! IN		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN: VW, IW, QW, MW, AC, K(<2 ¹⁶) OUT: VW, QW, MW, AC
长字 取反 如果 EN = 1, OUT = ! IN		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN: VD, ID, QD, MD, AC, K(<2 ³²) OUT: VD, QD, MD, AC

增量减量指令		
指令	阶梯图符号	操作数
字节 增量 如果 EN 为 1, OUT = IN + 1		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN: VB, IB, QB, MB, AC, K(<2 ⁸) OUT: VB, QB, MB, AC
字 增量 如果 EN 为 1, OUT = IN + 1		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN: VW, IW, QW, MW, AC, T, C, K(<2 ¹⁶) OUT: VW, QW, MW, AC
长字 增量 如果 EN 为 1, OUT = IN + 1		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN: VD, ID, QD, MD, AC, K(<2 ³²) OUT: VD, QD, MD, AC
字节 减量 如果 EN 为 1, OUT = IN - 1		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN: VB, IB, QB, MB, AC, K(<2 ⁹) OUT: VB, QB, MB, AC
字 减量 如果 EN 为 1, OUT = IN - 1		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN: VW, IW, QW, MW, AC, T, C, K(<2 ¹⁶) OUT: VW, QW, MW, AC
长字 减量 如果 EN 为 1, OUT = IN - 1		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN: VD, ID, QD, MD, AC, K(<2 ³²) OUT: VD, QD, MD, AC
数据格式转换指令		
指令	阶梯图符号	操作数
整型到 实型 如果 EN = 1, OUT = float (IN)		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN: VD, ID, QD, MD, AC, K(<2 ³²) OUT: VD, QD, MD, AC
实型到 整型 如果 EN = 1, OUT = trunc (IN)		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN: VD, ID, QD, MD, AC, K(<2 ³²) OUT: VD, QD, MD, AC
程序控制指令		
指令	阶梯图符号	操作数
跳转到标号 如果前端为 1		有条件
标号定义		常数 范围: 0...127
子程序调用 如果 EN=1		最多允许 16 个字节的局部参数
子程序返回		有条件 / 无条件

移位指令		
指令	阶梯图符号	操作数
字节 左移 如果 EN 为 1, OUT=IN <<n 位		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN: VB, IB, QB, MB, AC, K(<2 ⁸) n: VB, IB, QB, MB, AC, K OUT: VB, QB, MB, AC
字 左移 如果 EN 为 1, OUT=IN <<n 位		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN: VW, IW, QW, MW, AC, T, C, K(<2 ⁸) n: VB, IB, QB, MB, AC, K OUT: VW, QW, MW, AC
长字 左移 If EN 为 1, OUT=IN <<n 位		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN: VD, ID, QD, MD, AC, K(<2 ¹⁶) n: VB, IB, QB, MB, AC, K OUT: VD, QD, MD, AC
字节 右移 如果 EN 为 1, OUT=IN >>n 位		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN: VB, IB, QB, MB, AC, K(<2 ⁸) n: VB, IB, QB, MB, AC, K OUT: VB, QB, MB, AC
字 右移 如果 EN 为 1, OUT=IN >>n 位		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN: VW, IW, QW, MW, AC, T, C, K(<2 ⁸) n: VB, IB, QB, MB, AC, K OUT: VW, QW, MW, AC
长字 右移 如果 EN 为 1, OUT=IN >>n 位		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN: VD, ID, QD, MD, AC, K(<2 ¹⁶) n: VB, IB, QB, MB, AC, K OUT: VD, QD, MD, AC
赋值指令		
指令	阶梯图符号	操作数
字节 赋值 如果 EN = 1, OUT = IN		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN: VB, IB, QB, MB, AC, K(<2 ⁸) OUT: VB, QB, MB, AC
字 赋值 如果 EN = 1, OUT = IN		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN: VW, IW, QW, MW, AC, T, C, K(<2 ¹⁶) OUT: VW, QW, MW, AC
长字 赋值 如果 EN = 1, OUT = IN		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN: VD, ID, QD, MD, AC, K(<2 ³²) OUT: VD, QD, MD, AC
浮点 赋值 如果 EN = 1, OUT = IN		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN: VD, ID, QD, MD, AC, K(<2 ³²) OUT: VD, QD, MD, AC
字节交换 如果 EN = 1, IN 高 & 低 字节交换		EN: V, I, Q, M, SM, C, T IN: VW, IW, QW, MW, AC, T, C, K(<2 ¹⁶)

Draft of Quick Start new Edition

For 802D SW Version 2.1

1. 准备

1.1. 硬件

1.1.1. 系统

NC 部分： PCU 一台

订货号：

供电： 24VDC；

范围：

功耗： 键盘（可选择水平安装方式或垂直安装方式）

订货号：

供电： 24VDC；

范围：

功耗：

配套： 与 PCU 联接电缆包含在包装盒内

输入输出模块 PP72/48：

一块（可选配第二块）

订货号：

供电： 24VDC；

范围：

功耗：

配套： 标准 50 脚扁平电缆端子转换器（可选 PHENIX xxxx）

机床控制面板 MCP（选件）

订货号：

配套： 标准 50 脚扁平电缆端子转换器（非西门子配套）

可选 PHENIX xxxx

RS232 隔离器（选件）

订货号：

驱动器部分： 611UE 插件（与基本配置相关，最多可选配四块）

订货号：

PROFIBUS 总线选件模块（个数与 611UE 数量相同）

订货号：

PROFIBUS 总线插头（配套部件：PCU，PP72/48，611UE 的总线选件）

订货号：

电源馈入模块

订货号：

功率模块

订货号：

EMC 屏蔽架

订货号：

电抗器

订货号：

浪涌吸收器（选件）

订货号：

滤波器（选件）

订货号：

伺服电机

订货号：

主轴电机

订货号：

伺服电缆：

PROFIBUS 电缆

订货号：

电机电缆： 功率模块到电机

订货号：

信号电缆： 电机到伺服模块 611UE

订货号：

扁平电缆： PP72/48 到 MCP，或 PP72/48 到端子转换器

订货号：

非西门子配套件
工具箱（CD 盘）

订货号：

- 1.1.2. 个人计算机
- 1.1.3. 调试电缆
- 1.2. 工具软件
 - 1.2.1. 工具软件的安装
 - 1.2.2. 通讯软件 WinPCIN
 - 1.2.3. PLC 编程软件 Programming Tool PLC 802
 - 1.2.4. 文本管理器和工具箱 Text manager & Toolbox
 - 文本管理器的用途：
 - 工具箱的结构：
 - 1.2.5. 驱动器调试软件 SimoCom U
 - 用途：

2. 系统的联接

- 2.1. 24VDC 电源的选择
- 2.2. 接地要求
- 2.3. 等电位设计
- 2.4. 电器轨的散热与防护等级
- 2.5. 抗干扰设计
 - 电器柜中的主要干扰源：伺服驱动器，主轴变频器，继电器、接触器
- 2.6. 电柜的布局与布线
- 2.7. EMC 选件的安装
- 2.8. 各部件的连接
- 2.9. 总线的连接
- 2.10. 驱动器的连接
- 2.11. RS232 隔离器
- 2.12. 通电前检查
- 2.13. 第一次通电
 - NC 显示：
 - 驱动器 611UE 显示： A1106

3. PLC 调试

- 3.1. PLC 子程序库
- 3.2. PLC 程序的调试

- 3.3. PLC 报警与报警文本
- 4. 驱动器设定
- 5. NC 调试
 - 5.1. 系统初始化
 - 5.2. 基本参数
 - 5.3. 特殊应用
- 6. 数据保护
- 7. 批量生产
- 8. 附录
 - 8.1. 部件的结构尺寸
 - 8.2. 机床参数总表
 - 8.3. NC-PLC 接口表
 - 8.4. PLC 指令表

西门子(中国)有限公司

北方区

北京

北京市朝阳区望京中环南路7号
邮政信箱: 8543
邮编: 100102
电话: (010) 6472 1888
传真: (010) 6472 1469

济南

山东省济南市舜耕路28号
舜华园商务会所5楼
邮编: 250014
电话: (0531) 266 6088
传真: (0531) 266 0836

西安

中国西安长乐西路8号
香格里拉金花饭店310/312室
邮编: 710032
电话: (029) 8324 5666
传真: (029) 8324 8000

天津

天津市和平区南京路189号
津汇广场写字楼1908室
邮编: 300051
电话: (022) 8319 1666
传真: (022) 2332 8833

青岛

青岛市香港中路76号
青岛颐中皇冠假日酒店4楼
邮编: 266071
电话: (0532) 573 5888/571 8888
传真: (0532) 576 9963

郑州

郑州中原中路220号
裕达国贸中心写字楼2210室
邮编: 450007
电话: (0371) 771 9110
传真: (0371) 771 9120

乌鲁木齐

乌鲁木齐市西北路39号
邮编: 830000
电话: (0991) 458 1660
传真: (0991) 458 1661

东北区

沈阳

沈阳市和平区南京北街206号
城市广场写字楼第二座14-15层
邮编: 110001
电话: (024) 2334 1110
传真: (024) 2334 1125

大连

大连市西岗区中山路147号
大连森茂大厦8楼
邮编: 116011
电话: (0411) 369 9760
传真: (0411) 360 9468

哈尔滨

哈尔滨市香坊区中山路93号
保利科技大厦511室
邮编: 150036
电话: (0451) 8239 3129
传真: (0451) 8228 2828

长春

吉林省长春市西安大路9号
长春香格里拉大饭店809室
邮编: 130061
电话: (0431) 898 1100
传真: (0431) 898 1087

华东区

上海

上海市浦东新区浦东大道1号
中国船舶大厦7-11楼
邮编: 200120
电话: (021) 5888 2000
传真: (021) 5879 7452

长沙

湖南省长沙市五一一路160号
银华大厦2218室
邮编: 410011
电话: (0731) 441 1115
传真: (0731) 441 4722

南京

南京中山东路90号
华泰证券大厦20层
邮编: 210002
电话: (025) 8456 0550
传真: (025) 8451 1612

杭州

杭州市延安路511号
元通大厦518室
邮编: 310006
电话: (0571) 8515 5588
传真: (0571) 8506 7942

无锡

无锡市中山路218号
无锡锦江大酒店25楼
邮编: 214002
电话: (0510) 273 6868
传真: (0510) 276 8481

武汉

武汉市汉口江汉区建设大道709号
建银大厦18楼
邮编: 430015
电话: (027) 8548 6688
传真: (027) 8548 6668

华南区

广州

广州市先烈中路69号
东山广场16-17层
邮编: 510095
电话: (020) 8732 0088
传真: (020) 8732 0121

福州

福州市东街98号
东方大厦15楼
邮编: 350001
电话: (0591) 750 0888
传真: (0591) 750 0333

深圳

深圳市华侨城
汉唐大厦9楼
邮编: 518053
电话: (0755) 2693 5188
传真: (0755) 2693 4245

南宁

南宁市七星路137号
广西外经贸大厦27层北
邮编: 530022
电话: (0771) 210 9056
传真: (0771) 210 9051

东莞

东莞市黄村宏远路1号
宏远大厦1505室
邮编: 523087
电话: (0769) 242 2525
传真: (0769) 242 2575

西南区

成都

成都市人民南路二段18号
川信大厦18/17楼
邮编: 610016
电话: (028) 8619 9499
传真: (028) 8619 9355

重庆

重庆市渝中区邹容路68号
大都会商厦18层08A-11
邮编: 400010
电话: (023) 6382 8919
传真: (023) 6370 2886

昆明

昆明市青年路395号
邦克大厦26楼
邮编: 650011
电话: (0871) 315 8080
传真: (0871) 315 8093

售后维修服务中心

西门子工厂自动化工程有限公司(SFAE)
北京市朝阳区东直门外京顺路7号
邮编: 100028
电话: (010) 6461 0005
传真: (010) 6463 2976

上海西门子工业自动化有限公司(SIAS)

上海市延安西路1599号
怡翔大楼5层
邮编: 200050
电话: (021) 3220 0899
传真: (021) 6213 5538

技术培训 热线电话

北京: (010) 6439 2860
上海: (021) 6281 5933-116
广州: (020) 8732 0088-2279
武汉: (027) 8548 6688-6400
哈尔滨: (0451) 8239 3128
重庆: (023) 6382 8919-3002

技术资料 热线电话

北京: (010) 6472 1888-3726

中文资料下载中心

www.ad.siemens.com.cn/download/

技术支持与服务热线

北京:
热线: (010) 6471 9990
传真: (010) 6471 9991
E-mail: adscs.china@siemens.com
Web: www.ad.siemens.com.cn/service

亚太技术支持(英文服务)

及软件授权维修热线
电话: (010) 6475 7575
传真: (010) 6474 7474
E-mail: adsupport.Asia@siemens.com

用户咨询热线

电话: (010) 6473 1919
传真: (010) 6471 9991
E-mail: ad.calldesk@siemens.com

www.ad.siemens.com.cn

如有改动, 恕不事先通知

西门子(中国)有限公司

订货号: E-20001-H3680-C500-V3-5D00
521-J903558-04045

Excellence in
Automation & Drives:
Siemens